

راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها



وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

تهیه از :

مهندس آلدیک موسسیان
مسئول کمیته تخصصی مبحث سیزدهم
مقررات ملی ساختمان

۱۳۸۲ سال

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها / تهیه از آلدیک موسسیان، [برای] دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان - تهران : نشر توسعه ایران، ۱۳۸۲ . ۴۴ص

ISBN 964-7588-39-9

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا.

۱. ساختمانها -- تجهيزات برقی . الف. وزارت مسكن و شهرسازی. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان. ب. عنوان.

۶۲۱/۳۱۹۲۴

TK4035/۲۸

۱۳۸۲

م ۸۲-۱۵۰۹۷

كتابخانه ملی ایران

راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها

تئهیه کننده : دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

ناشر : نشر توسعه ایران

شمارگان : ۵۰۰۰ جلد

شابک : ۹۶۴-۷۵۸۸-۳۹-۹

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : دی ماه ۱۳۸۲

چاپ و صحافی: تهرانی

قیمت : ۲۶۰۰۰ ریال

حق چاپ برای تئهیه کننده محفوظ است .

پیشگفتار

وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ایران را بر عهده دارد. این مقررات به عنوان بخشی از مدارک فنی ساختمان محسوب می شود و حاوی ضوابط حداقل برای طراحی ، محاسبه، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از اینکه بهدافت، بهره دهن مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی است و دارای اصول مشترک و متداولشکل در کشور است که رعایت ضوابط آنها لازم الاجرا است . در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگری نیز باید مشترک شود که ضمن کمک به غنا این مقررات ، بحث و تشریح و توضیحات کافی را نیز در بر داشته باشد یا اصولاً محدوده دیگری از ضوابط لازم را پوشش دهد که آئین نامه ها و مشخصات فنی ، استانداردها ، مدارک ارشادی و توضیحی (راهنماها) و مدارک اقتاعی از این دسته اند.

اصولاً" ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان با رعایت ایجاز و اختصار تدوین می شود و این وظیفه راهنمایها و مدارک توضیحی است که به درک صحیح تر «مقررات ملی ساختمان» باری رسانده، موجب توسعه و ترویج آن شود .

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، در کنار تدوین مباحث پیشگاهه مقررات ملی ساختمانی ایران، تدوین و انتشار راهنمایی های مباحث مذکور و همچنین راهنمایی های خاص کارهای ساختمانی را نیز در دستور کار خود قرار داده است . مجموعه حاضر نیز با هدف توضیح و تشریح مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای تأسیسات بر قی ساختمان ها» تهیه و تدوین گردیده است .

با اذعان به اینکه مجموعه حاضر می تواند دارای نقایصی هم باشد، خصوصاً کاری در این چهارچوب ، از کلیه صاحبنظران و مطالعه کنندگان و استفاده کنندگان از این مجموعه محترم تقاضا دارد . هرگونه پیشنهاد خود را در جهت تکمیل آن به این دفتر ارسال نمایند.

در پایان لازم می داند از همکاری صمیمانه تدوین کننده این راهنما آقای مهندس آزادیک موسیسلان و همچنین اعضای محترم کمیته تخصصی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات بر قی ساختمان ها) آقایان، مهندس یونس قلی زاده طبلر ، دکتر احمد الهی طلاقانی، مهندس رحیم سلیمان آفر و مهندس یعقوب آمیزی تشرک و قادرانی نمایند .

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	۱-۱- پیشگفتار
۲	۲-۱- پرچمداران آییننامه الکتریکی در دنیا
۲	۳-۱- ظهور (International Electrotechnical Commission) IEC
۴	۴-۱- وضعیت آییننامه و مقررات تأسیسات برقی ساختمان در ایران
۶	۵-۱- اطلاعات متفرقه
۹	منابع

۹	فصل اول - تعریفها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی
۱۰	۱-۱- پیشگفتار
۱۱	بخش اول - تعریفها و فرهنگ لغات
۴۸	بخش دوم - نشانه های ترسیمی

۵۷	فصل دوم - سیستمهای توزیع برق طبق IEC
۵۸	۲-۱- پیشگفتار
۵۸	۲-۱- گروه بندی سیستمهای الکتریکی طبق IEC
۵۸	۲-۱- پیشگفتار
۵۹	۲-۱- نامگذاری هادیهای یک سیستم الکتریکی طبق IEC
۵۹	۲-۱- شناسایی هادیها در سیستمهای جریان متناوب
۶۰	۲-۱- شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم
۶۰	۲-۱- نشانه های ترسیمی هادیها طبق IEC
۶۱	۲-۱- شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی با زمین طبق IEC
۶۱	۲-۱- شناسایی نحوه اتصال به زمین بدن های تجهیزات الکتریکی طبق IEC

- ۶۲ - نامگذاری سیستمهای الکتریکی طبق IEC
- ۶۵ - طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی تکفاز طبق IEC
- ۶۶ - طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی سه فاز منداول طبق IEC
- ۶۷ - طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی جریان مستقیم طبق IEC

فصل سوم - سیر تکاملی سیستمهای الکتریکی (که منجر به گروه بندی IEC گردید)

- ۶۹ - پیشگفتار
- ۶۹ - ظهور سیستمهای توزیع و نأسیسات برق
- ۶۹ - مقدمه
- ۷۰ - مختصی درباره اتصال زمین سیستم
- ۷۱ - تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست
- ۷۲ - اولین سیستم توزیع ابتدایی
- ۷۲ - شرح یک سیستم توزیع که پیش در آمد سیستم TT امروزی است
- ۷۷ - قدم بعدی : برقراری اتصال به زمین
- ۷۷ - شرح یک سیستم توزیع پیشرفته تر در سیر تکاملی سیستمهای که پیش در آمد سیستم TT امروزی است
- ۷۷ - ۱- اگر فقط به ایجاد اتصال زمین سیستم بسنده شود
- ۷۹ - ۲- اگر علاوه بر اتصال زمین سیستم بدنه های تجهیزات نیز زمین شود
- ۸۳ - ۳- قطع مدار قبل از آنکه بر قرگفتگی انر کند.
- ۸۴ - ۴- قطع سریع مدار با استفاده از کلیدهای جریان تقاضی (RCD)
- ۸۷ - ۵- آخرین قدم در راه تأمین ایمنی در برابر بر قرگفتگی
- ۸۷ - ۶- شرح سیستمی که در نهایت به نام TN مشهور گردید

فصل چهارم - زمین و مقاومت الکتریکی آن

- ۹۱ - پیشگفتار
- ۹۱ - ساختار کلی فصل و اهداف آن
- ۹۲ - "جرم کلی زمین" و مسایل وابسته به آن
- ۹۶ - مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین
- ۹۶ - مقاومت ویژه انواع خاک
- ۹۷ - تأثیر دما بر مقاومت ویژه
- ۹۸ - انتخاب محل احداث الکترود زمین
- ۹۸ - تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

۹۹	- بررسی مقاومت الکترود زمین با توجه به مقاومت ویژه خاک و ماده آماده سازی	۴۱۵
۱۰۰	- اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین	۴۲
۱۰۰	- بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها	۴۳
۱۰۰	- کلیات	۴۴۰
۱۰۰	- ۱- الکترودهای مصنوعی	۴۴۰
۱۰۱	- ۲- الکترودهای موجود	۴۴۰
۱۰۱	- ۳- الکترودهای صفحه ای	۴۳۱
۱۰۱	- ۴- الکترودهای صفحه ای کم عمق	۴۳۱
۱۰۳	- ۵- الکترودهای صفحه ای عمیق	۴۳۱
۱۰۳	- ۶- الکترودهای قائم	۴۳۲
۱۰۳	- ۷- ساختمان و جنس الکترودهای قائم	۴۳۲
۱۰۸	- نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها	۴۳۳
۱۰۹	- آماده سازی الکترودها با روش سنتی	۴۳۳
۱۰۹	- آماده سازی الکترودها با بتنوپیت	۴۳۳
۱۱۰	- آماده سازی الکترودها با استفاده از سیمان (بتن)	۴۳۳
۱۱۰	- ۱- الکترودهای افقی	۴۳۴
۱۱۰	- ۲- کلیات	۴۳۴
۱۱۳	- ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها	۴۳۴
۱۱۴	- واکنش فلز الکترود و هادی اتصال بزع زمین با انواع خاک (خوردگی شیمیایی)	۴۴
۱۱۴	- کلیات	۴۴۰
۱۱۵	- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود	۴۴۱
۱۱۷	- خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر	۴۴۲
۱۱۸	- الکترودهای موجود	۴۵
۱۱۸	- کلیات	۴۵۰
۱۲۰	- غلافهای هادی کابلهای	۴۵۱
۱۲۰	- اجزای فولادی سازه ها	۴۵۲
۱۲۰	- ۱- کلیات	۴۵۲
۱۲۱	- پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن / فولاد	۴۵۲
۱۲۳	- میلگردهای شمعهای بتی و سپرهای ورق فولادی	۴۵۳
۱۲۳	- لوله کشی آب	۴۵۴
۱۲۴	- لوله کشی های سرویسهای دیگر که استفاده از آنها بعنوان الکترود ممنوع است	۴۵۵
۱۲۵	- انتخاب و نصب هادی زمین	۴۶

۱۲۵	۴۶۰ - کلیات
۱۲۵	۴۶۱ - دمای هادی اتصال زمین
۱۲۵	۴۶۱-۱ - حداقل مجاز دما برای هادی اتصال زمین
۱۲۷	۴۶۱-۲ - دمای شروع و دمای بایان یک اتصال کوتاه
۱۲۸	۴۶۱-۳ - دمای بالا در اثر جریانهای نشی
۱۲۸	۴۶۲ - استحکام هادی اتصال زمین
۱۲۹	۴۶۳ - اتصالات و بستها
۱۳۰	۴۶۴ - پیش یینی نقطه‌ای برای جداسازی با هدف اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
۱۳۰	۴۷ - چگالی شدت جریان در سطح الکترود
۱۳۱	۴۸ - گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین
۱۳۱	۴۸۰ - کلیات
۱۳۱	۴۸۱ - گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین قائم
۱۳۵	۴۸۲ - گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین افقی
۱۳۶	۴۸۳ - خطرات عادی ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود
۱۳۶	۴۸۳-۱ - ولتاژ تماس
۱۳۶	۴۸۳-۲ - ولتاژ قدم
۱۳۶	۴۸۴ - خطرات مخصوص ناشی از وجود گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود
۱۳۷	۴۹ - اندازه گیری مقاومت الکترود زمین مقاومت مخصوص خاک
۱۳۷	۴۹۰ - کلیات
۱۳۸	۴۹۱ - اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
۱۳۸	۴۹۱-۱ - اساس کار
۱۳۸	۴۹۱-۲ - آماده سازی
۱۴۱	۴۹۱-۳ - سرح آزمون
۱۴۲	۴۹۱-۴ - رعایت نکات عملی برای انجام یک آزمون
۱۴۶	۴۹۲ - اندازه گیری مقاومت ویژه خاک
۱۴۶	۴۹۲-۱ - کلیات
۱۴۶	۴۹۲-۲ - اساس کار
۱۴۸	۴۹۲-۳ - خلاصه روش Wenner
۱۴۸	۴۹۲-۴ - خلاصه روش Schlumberger
۱۴۸	۴۹۲-۵ - خلاصه روش تغییر بافته Wenner
۱۴۹	۴۹۲-۶ - نکاتی که باید در هنگام اندازه گیریهای زمین رعایت شوند
۱۴۹	۴۹۲-۷ - تفسیر نتیجه گیریهای حاصل از اندازه گیریهای زمین

پیوست ۱ - بعضی نکات ناگفته

- پیشگفتار ۰-۴PI

۱۵۱	۱-۴P1	- اثر الکتروشیمیایی زمین بر الکترودهای همبندی شده و تشکیل باتری با شرکت الکترودهای غیرهمجنس در الکتروولیت زمین
۱۵۳	۲-۴P1	- بکارگیری بتن غیرمسلح پی به عنوان الکترود زمین و اسکلت بتنی یا فولادی سازه به صورت هادی پائینروی صاعقه (Down Conductor)
۱۵۵	۳-۴P1	- بکارگیری بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین و اسکلت بتنی یا فولادی سازه به صورت هادی پائینروی صاعقه و هادی همبندی برای کل سیستم ها
۱۵۵	۳-۴P1	- کلیات
۱۶۰	۴-۴P1	- استانداردهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین
۱۶۵	پیوست ۲	- نکاتی درباره اتصال زمینهای منفرد و مشترک
۱۶۵	۴P2	- پیشگفتار
۱۶۵	۱-۴P2	- اتصال زمینهای اینسی فشار ضعیف و عملیاتی جریان ضعیف در تأسیسان
۱۷۰	۲-۴P2	- شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای ترانسفورماتور
۱۸۵	۲-۴P2	- پیشگفتار

فصل پنجم - اثرهای عبور برق از بدن انسان

۱۸۷	۵۰۰	- پیشگفتار
۱۸۷	۱-۵۰۰	- ملاحظات عمومی
۱۸۷	۲-۵۰۰	- مقدمه
۱۸۸	۵۰۱	- کلیات
۱۸۸	۱-۵۰۱	- اصول اولیه
۱۸۹	۵۱	- امپدانس بدن انسان
۱۸۹	۵۱۰	- مشخصه های مقاومت بدن انسان و ساختار آن
۱۸۹	۵۱۱	- امپدانس پیوست بدن انسان و ساختار آن Z_p
۱۹۰	۵۱۲	- امپدانس داخلی بدن انسان و ساختار آن Z_i
۱۹۱	۵۱۳	- امپدانس کل بدن انسان Z_T
۱۹۲	۵۱۴	- مقاومت آغازین بدن انسان R_i
۱۹۲	۵۱۵	- مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان Z_T
۱۹۴	۵۲	- آثار عبور جریان متناوب ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
۱۹۴	۱-۵۲۰	- کلیات
۱۹۴	۵۲۱	- شدت جریان آستانه درگ (Threshold of Perception)
۱۹۵	۵۲۲	- شدت جریان آستانه رهابی (Threshold of Let-Go)
۱۹۵	۵۲۳	- شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی (Threshold of Ventricular Fibrillation)

۱۹۶	- آثار دیگر جریان
۱۹۶	- شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای
۱۹۹	- استفاده از لغایت هایی که از ۵۰ ولت تجاوز نمی کنند
۱۹۹	- ضرب جریان قلب
۲۰۰	- آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان
۲۰۰	- ۱- کلیات
۲۰۰	- شدت جریان (مستقیم) آستانه درگ (Threshold of Perception)
۲۰۱	- شدت جریان (مستقیم) آستانه رهابی (Threshold of Let-Go)
۲۰۱	- جریان (مستقیم) آستانه فیبریلاسیون بطی (threshold of Ventriculare Fibrillation)
۲۰۱	- آثار دیگر جریان مستقیم
۲۰۳	- آثار عبور جریان متناسب با فرکانس بیش از ۱۰۰ هرتز از بدن انسان
۲۰۳	- ۱- کلیات
۲۰۳	- آثار عبور جریان متناسب با فرکانس ۱۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز از بدن انسان
۲۰۳	- اثر عبور جریانهایی غیر از جریان متناسب و جریان مستقیم از بدن انسان

فصل ششم - حفاظت در برابر برق گرفتگی

۲۰۷	- پیشگفتار
۲۰۷	- ملاحظات عمومی
۲۰۹	- ساختار کلی فصل و اهداف آن
۲۱۲	- انسان، برق، محیط زیست - عوامل برقدادگی
۲۱۲	- روشهای حفاظت در برابر برق گرفتگی
۲۱۲	- پیشگفتار
۲۱۳	- گروه‌بندی انواع برق گرفتگی
۲۱۴	- حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت در بهره برداری عادی یا حفاظت اصلی
۲۱۴	- کلیات
۲۱۵	- حفاظت با استفاده از عایق‌بندی (حفاظت در برابر هر نوع تماس)
۲۱۵	- حفاظت با استفاده از حصار کشیها یا استفاده از محفظه ها (حفاظت در برابر هر نوع تماس)
۲۱۶	- حفاظت با استفاده از موائع (حفاظت در برابر تماس غیرعمد)
۲۱۶	- حفاظت با استقرار در خارج از دسترس (حفاظت در برابر تماس غیرعمد)
۲۱۶	- حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان ناپالای
۲۱۷	- گلاسبندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استفاده از آن
۲۱۸	- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم یا حفاظت در حالت بروز اتصالی
۲۱۸	- کلیات

- ۲۲۰-۱-۶۲۰ - کلاسبندی تجهیزات با توجه به مشخصه های اصلی آنها از نتایر حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
- ۲۲۳-۲-۶۲۱ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار
- ۲۲۴-۳-۶۲۱ - کلیات
- ۲۲۵-۴-۶۲۱ - اصول گلی
- ۲۲۷-۵-۶۲۱ - همبندی برای همولتاز کردن (خواسته عمومی)
- ۲۳۱-۶-۶۲۱ - شرایط اختصاصی سیستم TN
- ۲۴۰-۷-۶۲۱ - شرایط اختصاصی سیستم TT
- ۲۴۵-۸-۶۲۱ - شرایط اختصاصی سیستم IT
- ۲۵۴-۹-۶۲۱ - همبندی گمکی برای همولتاز کردن
- ۲۵۴-۱۰-۶۲۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بدون قطع خودکار مدار
- ۲۵۴-۱۱-۶۲۲ - کلیات
- ۲۵۶-۱۲-۶۲۲ - پیشگفتار
- ۲۵۶-۱۳-۶۲۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از تجهیزات کلاس II
- ۲۵۹-۱۴-۶۲۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم اگر محیط غیرهادی (عایق) باشد)
- ۲۶۳-۱۵-۶۲۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از همبندی همولتاز کننده بدون اتصال به زمین
- ۲۶۴-۱۶-۶۲۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با ایجاد جدابی الکتریکی
- ۲۶۶-۱۷-۶۶۲ - نتیجه گیری کلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودکار مدار
- ۲۶۶-۱۸-۶۳۳ - حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم
- ۲۶۶-۱۹-۶۳۰ - پیشگفتار
- ۲۶۷-۲۰-۶۳۰ - کلیات
- ۲۶۸-۲۱-۶۳۱ - حفاظت با استفاده از SELV (ولتاژ خیلی پایین اینون) و PELV (ولتاژ خیلی پایین حفاظتی)
- ۲۶۹-۲۲-۶۳۱ - منابع SELV (بدون اتصال زمین)
- ۲۶۹-۲۳-۶۳۱ - منابع PELV (با اتصال زمین)
- ۲۶۹-۲۴-۶۳۱ - خواستهای عمومی برای مدارهای SELV و PELV
- ۲۷۰-۲۵-۶۳۱ - خواستهای خصوصی برای مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)
- ۲۷۰-۲۶-۶۳۱ - خواستهای خصوصی برای مدارهای PELV (با اتصال زمین)
- ۲۷۱-۲۷-۶۳۲ - سیستم FELV
- ۲۷۱-۲۸-۶۳۲ - کلیات
- ۲۷۲-۲۹-۶۳۲ - حفاظت در برابر تماس مستقیم
- ۲۷۲-۳۰-۶۳۲ - حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
- ۲۷۲-۳۱-۶۳۲ - بریزها و دوشاخه های مدارهای FELV
- ۲۷۲-۳۲-۶۳۲ - نکات اضافی در مورد سیستمهای SELV، PELV و FELV

پیوست ۱ - بحثی توجیهی درباره اجزای تشکیل دهنده زمین و نقش آنها در بر قرار فتگی

۲۷۳-۳۳-۶۳۲ - کلیات

-۶PI

پیوست ۲ - نحوه تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی نسبت به زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین هادیهای فاز و حفاظتی در سیستم TN

۲۷۹ - ۰-6P2 - گلیات

۲۷۹ - ۱- تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با یک اتصال به زمین در عیندا

۲۷۹ - ۲- ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با چند اتصال به زمین (اتصال زمین مکرر)

پیوست ۳ - تعاس با هادی PEN در یک سیستم نامتعادل TN-C، سبب برقراری نخواهد شد

۲۸۱ - ۰-6P3 - گلیات

۲۸۱ - ۱- ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادیهای فاز و PEN یکی است

۲۸۳ - ۲- ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادی فاز و PEN یکی نیست

پیوست ۴ - محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی (Ia) و نحوه مقایسه آن با جریان اسمی لوازم حفاظتی (In) برای اطمینان نسبت به عمل آنها در زمان مجاز (۴، ۰، ثانیه یا ۵ ثانیه)

۲۸۵ - ۰-6P4 - گلیات

۲۸۶ - ۱- نحوه مقایسه Ia با In برای اطمینان از کارآبی سیستم حفاظتی در برابر برقراری

۲۹۶ - ۲- محاسبه امیدانس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (Ia)

۳۰۶ - ۳- مثال عددی برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه و کنترل کارآبی لوازم حفاظتی

پیوست ۵ - در سیستم TN مدارهای ۴، ۰، ثانیه و ۵ ثانیه را به علت خطراتی که از نظر برق گرفتگی به وجود می آورند نباید از یک تابلو تقدیم نمود.

۳۱۵ - ۰-6P5 - گلیات

۳۱۵ - ۱- مدارهای ۴، ۰، ثانیه

۳۱۷ - ۲- مدارهای ۵ ثانیه

۳۱۷ - ۳- اشکالات تقدیم مدارهای ۴، ۰، ثانیه و ۵ ثانیه از یک تابلو

۳۱۷ - ۴- در مورد مدارهای ۴، ۰، ثانیه و ۵ ثانیه که در یک فضا قرار دارند چه کار باید کرد

پیوست ۶ - ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی بیگانه که در همبندی شرکت ندارد در سیستم TN

۳۲۱ - ۰-6P6 - گلیات

پیوست ۷ - خطراتی که در اثر پارده شدن هادی حفاظتی / ختنا PEN در سیستم TN بوجود می آید

۳۲۵ - ۰-6P7 - گلیات

پیوست ۸ - حفاظت در برابر برق گرفتگی با استفاده از وسائل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه

۳۲۹ - ۰-6P8 - گلیات

۳۲۹ - ۱- نحوه استفاده و خواص وسائل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (FU)

پیوست -۹- استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل ۳۰ میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر نفاس مستقیم ممنوع است.

۳۳۳ -۰- کلیات ۶P9

۳۳۴ -۱- عدم کارآیی وسایل حفاظتی جریان تفاضلی در برخی از موارد ۶P9

پیوست -۱۰- بررسی سیستمهای TN-C و TN-S از نظر سازگاری با سیستمهای الکترونیکی ساختمانها

۳۳۵ -۰- کلیات ۶P10

۳۳۶ -۱- مقایسه سیستمهای TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی ۶P10

فصل هفتم - حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

۳۳۷ -۷۰- پیشگفتار ۷۰۰

۳۴۱ -۷۱- حفاظت در برابر اضافه بار ۷۱۱

۳۴۱ -۷۱۰- کلیات

۳۴۴ -۷۱۱- شدت جریان طرح ۱۱

۳۴۶ -۱- تعیین ۱- برآورده کل درخواست یک ساختمان (محل تحويل نیرو - محل انشعاب)

۳۴۶ -۲- تعیین ۲- برای برآورده قسمتی از یک ساختمان (یک تابلوی نیروی میانی با فرعی)

۳۴۷ -۳- تعیین ۳- برای مدارهای بریز ۷۱۱

۳۵۲ -۴- شدت جریان اسمی و سیله حفاظتی ۱۱

۳۵۲ -۱- وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم Non-adjustable Protective Devices

۳۵۴ -۲- وسایل حفاظتی قابل تنظیم Adjustable protective Devics

۳۵۶ -۷۱۳- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها

۳۵۶ -۷۱۴- جریانی که عمل کلید یا فیوز را نفسمین می کند

۳۵۶ -۷۱۵- انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزوم اعمال ضرائب تصحیح برای دما

۳۶۱ -۷۱۶- و همچوواری

۳۶۱ -۰- مقدمه ۷۱۵

۳۶۲ -۷۱۶- مسایل جنبی در انتخاب و محاسبه مدارها با توجه به جریان مجاز

۳۶۲ -۰- کلیات ۷۱۶

۳۶۲ -۱- محل نصب وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار ۷۱۶

۳۶۳ -۲- موارد حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار ۷۱۶

۳۶۴ -۳- موارد حذف یا تغییر وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار در سیستمهای ۱۱ ۷۱۶

۳۶۴ -۴- حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بی برق شدن مدار ۷۱۶

۳۶۵ -۵- شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بار ۷۱۶

۳۶۵ -۶- حفاظت در برابر اتصال کوتاه ۷۱۷

۳۶۵ -۰- کلیات ۷۱۷

۳۶۷ -۱- مختصری درباره محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه ۷۱۷

۳۶۹ -۲- اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه ۷۱۷

- ۳۶۹ - اثر حرارتی جریان اتصال کوتاه
 ۳۷۰ - شاخصه های اصلی و سایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
 ۳۷۱ - نحوه محاسبه حداقل زمان قطع مجاز و سایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
 ۳۷۲ - وسایل محدود گشته توان اتصال کوتاه
 ۳۷۳ - اتصال کوتاه با زمان قطع سیار کوتاه و حفاظت بشتبیان
 ۳۷۴ - موارد حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه
 ۳۷۵ - حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان
 ۳۷۶ - حفاظت هادی خشی
 ۳۷۷ - پیشگفتار
 ۳۷۸ - ۱- حفاظت هادی خشی در سیستمهای TN و TT
 ۳۷۹ - ۲- حفاظت هادی خشی در سیستم IT
 ۳۸۰ - ۳- قطع و وصل هادی خشی
 ۳۸۱ - ۴- هماهنگی حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه
 ۳۸۲ - ۵- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده از یک وسیله
 ۳۸۳ - ۶- محدود شدن جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه های مدار

پیوست ۱ - مفاهیم و تعریفهای مربوط به برآورد بار
 ۳۸۴ - تعریفها
 ۱-7P1

پیوست ۲ - انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش ۵-523 (IEC364-5) (فشار ضعیف)
 ۳۸۵ - ۰- کلیات
 ۳۸۶ - ۱- ملاحظات عمومی
 ۱-7P2

پیوست ۳ - انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه VDE 0100
 ۳۸۷ - ۰- کلیات
 ۴۰۰ - ۱- مطالب مربوط به جدول ۱-7P3
 ۴۰۰ - ۲- جدولهای ۲-7P3 و ۳-7P3 و ۴-7P3
 ۴۰۱ - ۳- ضوابط تصحیح برای جدولهای ۲-7P3 و ۳-7P3

پیوست ۴ - حداقل سطح مقطع هادیها (فشار ضعیف)
 ۴۰۷ - ۰- کلیات
 ۴۰۸ - ۱- هادیهای برقدار
 ۴۰۹ - ۲- هادی حفاظتی (PE) و هادی مشترک حفاظتی/ختنا (TN) در سیستم (E)
 ۴۱۱ - ۳- هادی اتصال به زمین (PA)
 ۴۱۲ - ۴- هادیهای همبندی برای همولتاز کردن (PA)

فصل هشتم - افت و لتأز در مدارها

- ۴۱۳ - پیشگفتار - ۸۰۰
- ۴۱۳ - استاندارد افت و لتأز در مدارهای فشار ضعیف طبق IEC 60038
- ۴۱۷ - تأثیر شاخصه های مدار در افت و لتأز - ۸۰۲
- ۴۱۸ - محاسبه افت و لتأز - ۸۰۳
- ۴۲۱ - مطالبی درباره مقاومت - ۸۰۴

پیوست ۱ - نحوه محاسبه افت و لتأز در یک خط با نقاط متعدد برداشت نیرو در طول آن

- ۴۲۳ - کلیات - ۰-8P1
- ۴۲۴ - ۱-8P1 - محاسبه افت و لتأز در یک خط با نقاط متعدد برداشت سطح مقطع ثابت
- ۴۲۶ - ۲-8P1 - محاسبه افت و لتأز در یک خط با چند نقطه برداشت در دو حالت

پیشگفتگر نویسنده

کتابی را که در پیش رو دارید ، حاصل چند سال تلاش است که از هر لحظه نوشتن آن لذت برده ام . فکر اولیه نوشتن کتاب پس از انتشار "آین نامه اینمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانها" – استاندارد شماره ۱۹۳۷ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوجود آمد و پس از انتشار مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمان ، "طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها" ، قوت گرفت تا اینکه موقعیت برای عرضه آن آماده به نظر آمد .

مخاطبین اصلی کتاب مهندسان برق و مخصوصاً آنهایی هستند که دست اندرکار طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان می باشند ، تا در تهیه طرحها ، کمک آنها باشد .

کتاب به طور کامل در هیچ یک از طبقه بندهای کتابهای فنی از آموزشی و مقرراتی و آینده ای و مانند آنها جای نمی گیرد اما کمایش بی شباهت به همه آنها هم نیست .

مایلیم به این نکته اشاره نمایم که غالباً به سیستم آموزش عالی ما این ایجاد گرفته می شود که به داشن آموختگان دانشگاههای آن، آموزش عملی کافی داده نمی شود . جز در مدارس اخلاقاً یک صنعت (مانند برق ، آب ، نفت و مشابه آنها) که همه افراد مورد آموزش را در خود جذب می کنند، در مدارس عالی عمومی، پیشتر به آموزش علمی اکتفا می گردد تا بعدا در بازار کار ، با توجه به رشته مورد علاقه انتخابی هر فرد ، تعلیمات عملی را ضمن خدمت فرآگیرند.

امید است که ، با توجه به مطالب بالا ، این کتاب برای آنها که تأسیسات برقی را به عنوان شغل خود انتخاب می کنند، قابل استفاده باشد .

در هر حال هدف اصلی از نوشتن این کتاب ، کمک به استفاده کنندگان مقررات مبحث ۱۳ از طریق شناساندن بخشی از استاندارد IEC 60364 (تأسیسات الکتریکی ساختمانها) و دیگر مدارک تهیه شده به وسیله کمیته فنی IEC-TC-64 است زیرا مطالب کتاب با توضیحاتی همراه است که مقررات فاقد آن است .

در این میان مطالب مختلفی در متن گنجانده شده است که ممکن است برای خوانندگان غیرفارسی زبان ، ضروری نباشد زیرا سیستم آموزشی در خارج از کشور که مهندسان را از آغاز با کدها و مقررات آشنا می کند، با آنچه در کشور ما معمول است تفاوت بسیار دارد .

بدینهی است مراجعات فراوانی به منابع مختلف داشته ام و از آنها ، برداشت‌های بزرگ و کوچک کرده ام در این بین یک مرجع که مشوق من در تهیه کتاب حاضر نیز بوده است کتاب آقای Wilhelm Rudolph بنام Safety of Electrical Installations up to 1000 Volts است که بوسیله VDE Verlag در سال ۱۹۹۰ منتشر شده است . مراجعتی که مورد استفاده بوده اند در جای خود ذکر شده اند . البته این لیست کامل نمی باشد . توصیه می شود در همه مواردی که به استانداردها اشاره شده است ، در صورت امکان به آخرین چاپ آنها مراجعه شود تا جدیدترین ویرایش آنها مورد استفاده قرار گیرد .

با دوستان و همکاران زیادی پیرامون مطالب کتاب بحث کرده و از نظرات و راهنماییهای آنها استفاده کرده ام از آن میان دوستان قسمت برق شرکت خانه سازی ایران بزرگترین سهم را دارند که از تک آنها تشکر می کنم . از همکاران عضو کمیته تخصصی مبحث ۱۳ که پیش نویس کتاب را تصحیح نموده و نظرات سازنده ای را ابراز داشتند آقایان مهندس یونس قلیزاده طبلر ، مهندس رحیم سلیمان آفر ، دکتر احمد الهی طلاقانی و مهندس یعقوب آصفی . عمیقاً ممنونم .

آلدیک موسسیان

۱-۰۰ پیشکش‌کار

تاریخچه‌ای کوتاه

درباره پدایش آئین نامه‌های برق

در دنیا و ایران

در زمان نوشتن این سطور ، تعریف جامعی برای تفکیک مدارک مختلف فنی از یکدیگر وجود نداشت. کسانی که با انواع مدارک فنی درگیرند می دانند که در دنیا واقعی فعالیتهای مهندسی ، مهندسان با انواع مدارکی سرو کار دارند که هدف آنها با توجه به محدوده کاربرد و درجه نفوذ قانونی ، متفاوتند . از آن جمله اند :

قانون، مقررات، آئین نامه، استاندارد، مشخصات فنی، مشخصات عمومی، آیتمه اجرائی و انواع دیگری که ممکن است وجود داشته باشد.

مدارک خارجیان که مشابه مدارک یاد شده در بالا می باشند. برای مثال در زبان انگلیسی عبارتند از : Specification ,Code of Practice ,Code , Standard ,Law نیست که وارد بحث شویم که تفاوت مقررات با آئین نامه را مشخص کند یا کاربرد هر کدام از آنها را بیان نماید . و انگهی حتی در ممالک مختلف انگلیسی زبان ، ممکن است معنای این کلمات و درجه نفوذ قانونی آنها با هم متفاوت باشند.

مثلاً تا جایی که به تاسیسات الکتریکی برمی گردد National Electrical Code (آمریکا) تا زمانی که یکی از مراجع قانونی (مانند شهرداری یک شهر که اینمی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای آن باید طبق مقررات مصوب آن شهر باشد) آنرا مورد قبول خود اعلام نکند ، ارزش قانونی در آن شهر ندارد.

در بریتانیا IEE Regulations for Electrical Installations در پیش نشاط کشور نافذ است . در این کشور کلمه Code پیشتر در حوزه شمول Standard مورد استفاده می باشد.

در آلمان 0100 VED در همه مملکت نفوذ دارد و ترجمه آنرا Regulation عنوان می کنند. و در کشور ما که از سال ۱۳۷۲ مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران "طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها" ناظر بر تاسیسات برقی می باشد. هنوز به قدرتی که عموم ملزم به رعایت آن شوند، نرسیده است.

تا جایی که به کشور ما مربوط می شود، در حال حاضر یکی از بحثها ، تعین مرزی بین "مقررات" و "آئین نامه" است. از نظر این کتاب "آئین نامه" مدرکی است که کلیه مطالب مربوط به تاسیسات را در بر می گیرد گواینکه نفوذ قانونی آن به اندازه "مقررات" نیست و "مقررات" مدرکی است قانونی و لازم الاجرا که ممکن است همه یا بعضی از مطالب موجود در

آین نامه" را دربرگیرد . در حال حاضر در ایران "آین نامه" ای معتبر برای برق وجود ندارد (استاندارد شماره ۱۹۳۷ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنام "آین نامه اینمی تاسیسات الکتریکی ساختمانها" را باید مورد تجدیدنظر اساسی قرار داد.)

۲- پژوهش‌دانان آین نامه‌الکتریکی در دنیا

در اواخر قرن ۱۹ میلادی که برق از روشنگری خیابانهای بعضی از شهرهای دنیا نفوذ خود را به داخل خانه ها و ساختمانها آغاز کرد ، به فوریت احساس شد که به نوعی مقررات برای جلوگیری از آتش سوزیهای ناشی از برق احتیاج می باشد . در این زمان شرکتهای یمه بودند که مشوق تهیه آین نامه هایی برای اینمی در استفاده از برق شدند. در روزهای اول استفاده از برق ، برق‌گرفتگی چاره تاپذیر انگاشته می شد و هنوز روشهای اینمی در این مورد مانند امروز ابداع نشده بود و آتشسوزی تهدید اصلی برق به حساب می آمد . حجم اولین آین نامه ها و مقررات چندصفحه ای یش نبود در حالی که اکنون هر یک تبدیل به مجلدی حجم شده است .

از نظر تاریخی، مقررات الکتریکی معتبر ، به ترتیب زیر ظاهر شدند:

- در انگلستان اولین چاپ مقررات در سال ۱۸۸۲ منتشر شد ;

- در آلمان مقررات مشابه در سال ۱۸۹۶ چاپ شد ;

- در آمریکا تاریخ چاپ اولین کد الکتریکی به سال ۱۸۹۷ بر می گردد؛

در فرانسه نیز شروع سنت مقررات برق به قرن نوزدهم بر می گردد ولی در سال ۱۹۱۱ بود که این مقررات توسط Union des Syndicats de electricite چاپ شد و بعد از تحولاتی در حال حاضر به عنوان استاندارد ملی آن کشور با نام NFC 15-100 منتشر می شود.

چهار کشوری که در بالا نام بوده شدند به صورت کشورهای سنت گذار در تهیه مقررات برقی شناخته می شوند. بهیه کشورهای صنعتی دیر یا زود ، به طور کامل یا به صورت اقتباس از مقررات این کشورها برای مقررات ملی خود استفاده کردند . در این بین نحوه نگرش آمریکائی ها با برداشت ممالک اروپایی فرق بسیار یافت و اینک مقررات آن با اروپاییان تفاوت بسیار دارد . در اینجا تحولات در اروپا را دنبال خواهیم کرد .

۳- ظهور (International Electrotechnical Comission) IEC

پرداختن به بخشی کوچک از تاریخ پیشرفت بشر، بی اشکال نیست . در حقیقت پشوونه هر قدمی که بشر برداشته و بر می دارد ، کل گذشته بشر است . بنابراین ممکن است مطالی که در اینجا عنوان می شوند ناقص به نظر آیند .
به طور خلاصه یکی از اشکالاتی که برای جوامع بشری هم در تجارت و هم در مهندسی وجود داشته و دارد ، استفاده از سیستمهای مختلف اندازه گیری است که در حال حاضر عملاً منحصر به دو سیستم شده است که یکی "متريک" و دیگری "امپریال" یا به اصطلاح "بریتانیایی یا انگلیسی" نام دارند . شکنی نیست که سیستم متريک - در حال حاضر - حتی از نظر صاحبان سیستم "امپریال" برتری دارد اما به دلایلی هم اکنون در سطح اجتماعی تبدیل سیستم "امپریال" به متريک کامل نشده است و علت اصلی این کار علاوه بر مسائل اقتصادی ، سنت شکنی می باشد که لازمه انجام این

گونه تحولات در اجتماعات بشری است . (در حال حاضر تنها آمریکا است که هنوز از سیستم امپریال استفاده می کند ولی اقداماتی را برای پیوستن کامل به سیستم متريک انجام داده است هر چند که تکمیل این موضوع ممکن است سالها طول بکشد .).

ناگفته نماند که سیستم متريک در طول سالها دچار تحولات بوده و امروز نام رسمی آن سیستم SI است. البته علوم به طور کلی و در آن میان برق ، از این مسایل فارغ بوده اند . از روز اول یکاهای اندازه گیری الکتریکی در همه دنیا بر اساس سیستم متريک و با تعریفی مشخص مورد استفاده بوده اند گو اینکه هر یک از مقیاسها در طول زمان با پیشرفت تکنولوژی تغییرات مختصراً یافته اند ولی می توان گفت که مقدار "امپر" که واحد اصلی اندازه گیری در سیستم متريک است، باوجود تغییری که در تعیین دقیق مقدار آن بوجود آمده ، اولاً در عمل تفاوت چندانی با مقدار اولیه خود ندارد و در ثانی در هر زمان در تمامی دنیا تعریف آن ثابت و بر اساس سیستم متريک بوده و هست . چطور چنین جیزی ممکن شده است؟ داشمندان از دیرباز برای تبادل افکار و اطلاعات خود حتی در مورد پدیده هایی ناشناخته یا کم آشنا مانند برق که در روزهای اول آشنایی با آن هیچگونه استفاده عملی برای آن پیش یافته نمی شد ، احتیاج به آحاد اندازه گیری داشتند که در عمل در اجتماعات بین المللی بین خود ، در این باره تصمیم گیری و توافق می کردند . برای برق مهترین مرجع تصمیم گیری ، "کنگره بین المللی برق" (International Electrical Congress) بود که اولین آن در سال ۱۸۸۱ و پس از ترتیب در سالهای ۱۸۸۹ ، ۱۸۹۳ و ۱۹۰۰ تشکیل شدند. این کنگره ها مخصوص داشمندانی بود که در برق کار می کردند و هنوز مهندسی برق شکل مشخصی به خود نگرفته بود .

در کنگره سال ۱۹۰۴ که در شهر سنت لوئیز آمریکا منعقد گردید، دیگر برق به قدری شناخته شده بود که پانسل استفاده از آن در آینده بر همه شرکت کنندگان مشخص شده بود و در این کنگره پیشنهاد شد که مرجعی بین المللی برای استاندارد کردن لوازم ، روشها ، مقررات و آزمونهای برقی و ایجاد ترمینولوژی یا فرهنگ الکتریکی و تعریفهای مربوط به برق بوجود آورده شود.

در این کنگره تأسیس IEC پیشنهاد شد و در سال ۱۹۰۶ مؤسسین IEC در لندن همایشی داشتند که تیجه آن تشکیل اولین جلسه شورای اجرایی در سال ۱۹۰۸ در همان شهر گردید . از این به بعد بود که مهندسین ، کار تعمیم برق را به دست گرفتند .

ملاحظه می شود که از تدوین اولین مقررات الکتریکی در مالک صنعتی تا ظهور IEC زمان زیادی نگذشته است اما سالها طول کشید تا IEC قدم پیش گذاشت و وارد گود تهیه مقررات الکتریکی ساختمانها شود . در شورای IEC در طول سالها ، بارها مسئله لزوم تدوین مقررات بین المللی برای تأسیسات الکتریکی ساختمانها مطرح شده بود ولی شورا هر بار به دلایل مختلف شرایط را برای این کار مناسب نمیدید . تا اینکه در سال ۱۹۷۵ IEC تصمیم گرفت مطالعات اولیه ای را برای شروع کار تدوین مقررات انجام دهد . و اما یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۶ یونسکو (سازمان تربیتی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد Unesco) از متخصصین شناخته شده دنیا دعوت کرد تا درباره لزوم تهیه مقررات بین المللی در زمینه برق بحث شود . متخصصین حاضر در این مجمع توصیه کردند که یونسکو از طریق مؤسسات

بین المللی اقدام به این کار کند و در تیجه، IEC در تصمیم خود برای تهیه مقررات تاسیسات الکتریکی را سختر شد. از آن زمان به بعد مدارک زیادی در زمینه تاسیسات الکتریکی توسط IEC متشر شده است.

نگفته نماند که ISO یا مرجع کل استانداردهای بین المللی، از سال ۱۹۴۷ شروع به فعالیت نمود اما این سازمان استاندارد برقی متشر نمی کند زیرا IEC که حدود نیم قرن پرسابقه تراز ISO است عهده دار این کار است و در واقع بازوی برقی ISO به شمار می آید.

از طرفی در اثر تحولاتی که منجر به تشکیل اتحادیه اروپا (EC) گردید، همکاری پیشتری را بین ملل این اتحادیه بوجود آورد. سه کشور اروپایی صاحب نام در تهیه آیینه های الکتریکی ساختمانها (بریتانیا - آلمان - فرانسه) که هر سه عضو این اتحادیه می باشند، صلاح در این دیدند که از نظر هماهنگی، مقررات ملی خود را بر طبق مقررات IEC تنظیم کنند (که خودشان هم اعضای صاحب نام این سازمان هستند). تیجه اینکه چاپهای جدیدتر آیینه های ملی در این کشورها که به تاویب هر سه چهارسال تجدید می شوند، به تاریخ شیوه مدارک IEC می گردند و تمیز دادن آنها با مدارک مشابه IEC، مشکلتر می شود. بدون شک اگر روابط به ترتیب فعلی باقی بماند، در آینده ای نزدیک این مقررات یکی خواهد شد. منطق هم همین را حکم می کند.

حال بینیم تیجه ای که عاید ما خواهد شد چیست. ایران از دیرباز در زمینه برق به صورتی غیررسمی پیرو استانداردهای آلمان بوده است و در کشور ما به این استانداردها یش از سایرین استناد شده است. با در نظر گرفتن نزدیکی آیینه های کشورهای یاد شده با مشابه IEC، دنبال کردن استانداردهای IEC جز مفتخر چیز دیگری به همراه نخواهد داشت مخصوصاً اینکه ما را از دنباله روی یک کشور به دنباله روی یک سازمان بین المللی تبدیل خواهد کرد.

در پایان لازم است یادآوری نماید که تا حدود دو دهه پیش، ایران یکی از اعضای IEC بود ولی از آن پس تا حدود دو سال پیش با آن سازمان قطع رابطه کرده بود. اینک که ارتباط با IEC از سر گرفته شده است، مسترسی به مدارک IEC ساده تر خواهد شود و از آن مهمتر اینکه اطلاعات دست اول از برنامه ها، فعالیتها و مذکرات انجام شده در کمیته های فنی (TC) و علل این یا آن تصمیم، در مسترس مخصوصاً مخواهد بود.

افرادی به اهمیت داشتن این کونه اطلاعات و ارتباطات بروای توسعه برق کشور واقفند که قبل از مذکوره نزدیکتری را با IEC آزمایش کرده باشند.

۴-۰۰- وضعیت آینکمه و مقررات تاسیسات برقی ساختمان در ایران

- از نظر مراجعات آیینه با مقررات برقی در ایران، وضعیت موجود را می توان به دو بخش کرد:
- ساختمانهایی که بودجه آنها بوسیله سازمان برنامه تأمین می شود (ساختمانهای دولتی)؛
 - طرحهایی که بودجه آنها بوسیله مردم تأمین می شود (ساختمانهای خصوصی).

۱-۴-۰۰ ساختمنهایی که با بودجه های عمرانی سازمان بر نامه ساخته می شوند.

در بند ۲-۱۰۰ درباره ظهور مهندسان مشاور و نقش سازمان برنامه در این کار اشاراتی شده است . در اینجا لازم است یادآور شود که خواه ناخواه ، مهندسین مشاور خارجی و وارثین آنها به تبع مقررات ملی شان ، در ایران هم روشنهای را وارد کارهای خود کردند که تا به امروز هم در طرحهایی که بودجه آنها را سازمان برنامه تأمین می کند، تا حدودی مراعات می شود.

سازمان برنامه کارهایی را که در زمینه برق انجام می شد در نشریه ای باتام - "مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی" ، نشریه شماره ۱۱۰ - جمع آوری کرد که برای طرحهای آن سازمان لازم الاجراست . لازم است توجه شود که مدرک نامبرده پیش از هر چیز دیگر جنبه "مشخصات فنی" دارد و نباید انتظار داشت که نقش "مقررات" یا "آین نامه" را نیز بازی کند.

۲-۴-۰۰ ساختمنهایی که با بودجه های خصوصی ساخته می شوند.

کسانی که در تأسیسات الکتریکی سابقه ای دارند جای خالی مقررات برقی در سطح عمومی را احساس می کنند. اما جماعتی که به "بازار - بفروش" معروف می باشد ، وجود هر نوع کترول را خلاف منافع خود می داند. البته هرگونه مقرراتی که در درجه اول با هدف ایجاد اینمنی وضع شود ، بدون شک مقداری مخارج اضافی نسبت به حالت "نمی مقرراتی" به بار می آورد که با نفس هدف "بازار بفروش" ها که کسب هر چه ییشت سود است، در تضاد می باشد. با در نظر گرفتن این مسائل بود که بالاخره دولت قدم جلو گذاشت و با توجه به نقش آن در حفظ منافع عمومی و تأمین اینمنی در جامعه ، دست به کار شد.

وزارت مسکن و شهرسازی از حدود ۱۵ سال پیش به طور جدی شروع به انتشار مدارکی به نام "مقررات ملی ساختمنی ایران" نمود که شامل همه جنبه های ساختمن است که به صورت مباحث جدأگانه متشر می شود . مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمن ، به نام "طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمن ها" است. این مدرک بر اساس آین نامه IEC 364 "استاندارد Electrical Installations Buildings" که مدرک اصلی در زمینه تأسیسات برق IEC است تنظیم شده است . امید است روزی فرا رسد که علاوه بر مقررات مبحث ۱۳ ، آین نامه معتری بر اساس همان مدارک IEC تهیه شود و پوسته در حال ویرایش و تجدید چاپ باشد.

اما قبل از اتفاقات اخیر ، " مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" بود که در سال ۱۳۵۶ اقدام به تهیه "آین نامه الکتریکی ساختمنها" ، استاندارد ملی شماره ۱۹۳۷ ، نمود . این آیتمامه بدون داشتن متولی و پشتونه قانونی معتری ، خیلی زود فراموش شد و امروز کمتر کسی از وجود آن باخبر است . استاندارد شماره ۱۹۳۷ ، تماماً بر اساس استاندارد IEC 364 تهیه شده بود که به علت کامل نبودن مدارک IEC در آن زمان ناقص و به طور کامل قابل استفاده نمی باشد.

۳-۴- نگاهی به آینده

نظر به اهمیت و اعتباری که کار IEC به طور کلی و IEC 364 به طور خصوصی در دنیا پیدا کرده و گراش کشورهای سابقه دار مخصوصاً آنهایی که در انتشار مقررات تاسیسات برق دست داشتند و دارند به استانداردهای بین المللی به جای استانداردهای ملی، می‌توان به طور قطع و یقین پیش بینی نمود که آینده آین نامه و مقررات تاسیسات برقی در دست این سازمان خواهد بود.

حتی آمریکا با وجود موقعیت خاص و توانایی های اقتصادی و فنی خود، آخرسر چاره ای جز پوستن به بقیه دنیا، نخواهد داشت.

یادآوری - مدتی است که فعالیت در جهت پذیرش سیستم متريک در آمریکا آغاز شده است. البته مدتی طولانی سپری خواهد شد تا این مسئله همه گیر شود ولی همن، آغازی برای پذیرفتن تدریجی بقیه زمینه های جهانی استاندارد و از جمله آین نامه ها و مقررات تاسیسات برق در آینده ای دور است.

۵- اطلاعات متفقه

۱- شرح کلمات اختصاری

در پیشتر مطبوعات تخصصی خارجی، به صورت اختصاری اشاره به استانداردها و دیگر مدارک ملی و بین المللی می شود که خوانندگان نام آشنا نام یا اصطلاح کامل آن را نمی شناسند و لذا دگیری آن مدارک مشکل می شود.

در اینجا، اسامی اختصاری و کامل بعضی از انجمن ها، اتحادیه ها، مؤسسه ها، سازمانها و دیگر تجمع های معروف در فعالیتهای الکتریکی برای آشنایی با آنها ذکر می شوند. برخی اصطلاحات که ممکن است هنگام مطالعه مدارک با آنها برخورد شود نیز ارائه شده اند.

ANSI = American National Standard Institute (USA)

BS = British standard (UK)

BSI = British Standard Institution (UK)

CAVE = Cable Television

CEE = International Commission on Rules for Approval of Electrical Equipment (NL)

CENELEC = European Committee for Electreronical Standardization

CCIR = Comite Consultati International des Radio - Communications

CCITT = Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique

CO = Central Office (IEC)

CP = Code of Practice (BSI)

DIN = Deutsche Institute fur Normung

EC = European Communities نام جدید

EEC = European Economic Community نام قدیم

IEC = International Electrotechnical Commission

IEE = Institution of Electrical Engineers (UK)

IEEE = Institution of Electrical and Electronic Engineers (USA)

EN = European Standard

IES = Illuminating Engineering Society (USA)

IEV = International Electrotechnical Vocabulary

IP = IEC Publication

IP = Degree of Protection (IEC 529)

IS = International Standard (of Units)

ISO = International Organization for Standardization

DEMA = Deuring van Electrotechnische Materialen Arnhem (NL)

NEMA = National Electrical Manufacturers Association (USA)

NF = Norme Francaise (France)

NFPA = National Fire Protection Association (USA)

NESC = National Electrical Safety Code (USA)

NEC = National Electrical Code (USA)

SC = Sub Committee (IEC)

SI = System International (International System for Units)

TC = Technical Committee (IEC)

UL = Underwriters Laboratories (USA)

UTE = Union Technique de l'electricite (France)

VDE = Verband Deutscher Elektrotechniker (GER)

منابع

- مقررات ملی ساختمانی ایران، بحث ۱۳ - طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها ۱۳۷۳
- ماتصا استاندارد ۱۹۳۷ - آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی ساختمانها ۱۲۵۶

- SEIP G.G; Electrical Installations Handbook (2 Vol) 1979 Siemens/Hyden
- RUDOLPH W; Safety of Electrical Installations up to 1000 Volts
- SHMELCHER T; Low Voltage Handbook 1982 Siemens
- HEINHOLD L: Power Cables and Their Application 1970 Siemens
- BS 7430 : 1991 : Code of Practice for Earthing
- C.C.I.T.T; Earthing of Telecommunication Installations 1976 ITU Geneva
- IEC 38, Amend 1:1983 IEC Standard Voltages
- IEC = 1200 - 413/53/704: 1993/94/96 Electrical Installations Guide – Tec. Reports
- IEC 50(826) International Electrotechnical Vocabulary 1982/990/95/98
- IEC 617 Graphical Symbols for Diagrams , 1983
- IEC 269; 1987, Low Voltage fuses
- SKROTAKI B.G.A; EDIT: Electrical Transmission and Distribution : McGRAW - HILL
- BEEMAN D; EDIT; Industrial Power Systems Handbook 1955 ; McGRAE - HILL
- ANSI C2 - 1993 National Electrical Safety Code
- IEC 479 Effects of Current Passing Through The Human Body 19

فصل اول

تعریفها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

۱۰۰ - پیشگفتار

۱۰۰ - تعریفها و فرهنگ لغات

برای فارسی زبانان تعریفها و معانی "اصطلاح" ها، دردرس‌های دوگانه اند.

اول اینکه در زبان فارسی اصطلاح‌های مشخص و استانداردی برای معادل خارجی لغات به کار رفته در برق و تاسیسات آن وجود ندارد.

دوم اینکه مقصود از "زبان خارجی" کدام زبان است: انگلیسی؟ فرانسه؟ آلمانی؟ یا زبانی دیگر؟ خوب شیخانه تکلیف مسئله از دیدگاه "زبان خارجی" روشنتر است به این معنا که IEC "تقریباً" در همه زمینه‌ها دارای فرهنگ لغات است که عمدلاً کل طیف برق را از الکترونیک تا الکترونیک، علاوه بر سه زبان رسمی IEC (انگلیسی - فرانسه - روسی)، به زبانهای عدیده دیگر نیز می‌پوشاند.

در این میان زبان روسی موقعیتی استثنایی دارد. این زبان یکی از سه زبان رسمی IEC است ولی همه مدارک کاری IEC و همینطور استانداردهای چاپ شده آن به دو زبان انگلیسی و فرانسه است.

در هر حال گفته شد که در بعضی زمینه‌ها مانند تاسیسات، IEC دارای فرهنگی شامل زبانهای مختلف است. متأسفانه زبان فارسی یکی از این زبانها نیست.

در هر صورت مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر، کاب آفای Wilhelm Rudolph (مقدمه کاب) در زمینه تعریفهای ارائه شده در اینجا منبع اصلی بوده است.

فرهنگ IEC به نام International Electrotechnical Vocabulary به شماره IEC 50 در چند جلد شامل همه اصطلاح‌های موجود است و بخش IEC 50(826) آن حاوی اصطلاح‌های جمع آوری شده مربوط به تاسیسات می‌باشد. علاوه بر این از بخش‌های زیر برای فرهنگ لغات استفاده شده است:

- IEC 50 (441) Switchgear, Controlgear and fuses;
- IEC 50 (461) Electric cables;
- IEC 50 (486 DRAFT) Storage batteries.

سعی شده است تا حد امکان از اصطلاح‌های متداول استفاده شود به شرطی که غلط یا اشتباه به نظر نیاید. در هر حال اگر خواننده تردید کند، می‌تواند به اصطلاح‌های انگلیسی معادل مراجعه نماید.

۱۰۰- ۳- نشانه های ترسیمی

شروع جدی امر "مهندسی مشاور" در ایران به حدود نیم قرن پیش باز می گردد . کسانی که به این موضوع علاقه مندند و مایل به مطالعه در این زمینه می باشند باید به بایگانیهای راکد "سازمان برترانه" مراجعه کنند و به زمانی برگردند که هنوز "بودجه" به آخر نام آن اضافه نشده بود.

منظور از یادآوری این مسائل این است که در آن زمان مهندسان مشاور خارجی از کشورهای مختلف برای همه زمینه های مهندسی به ایران دعوت شدند و این امر سبب شد که ایرانیان با روشهای "مهندسي مشاور" آشنا شوند و پس از آنکه خارجیها به وطن خود بازگشته سنت "مشاوره" در ایران ادامه یافت . در زمینه برق از کشورهای آمریکا و فرانسه و آلمان مشاورین فعالیت داشتند که وارثین آنان با روشهای خود آنها به کار ادامه دادند . البته بعدها تغیرات زیادی داده شد که اینک وجود آن مشاوران خارجی برای تازه واردان به حرفه اصلاحاً محسوس نیست ولی به دلایل مختلف "نشانه های ترسیمی" که موضوع بحث فعلی ما است مانند بسیاری از وجوده دیگر مهندسی مشاور ، به وضعی تا هنجار دچار شد . هر کس ساز خود را می زد و می زند و چه بسا مهندسی که با نشانه های مانده از سیستم های آمریکایی "رشد" یافته است با رحمت نقشه های آلمانی را بخواند . از اینها گذشته اکنون که IEC همه نشانه ها را تحت استاندارد شماره IEC 617 جمع آوری کرده است صلاح است ما هم از این وضع نابسامان یرون آیم و از یک سیستم بین المللی پیروی کیم تا گفته های مهندسان ما نه تنها در داخل مملکت بلکه در صحنه بین المللی هم قابل فهم باشد .

استاندارد 617 IEC Graphical Symbols For Diagrams ، IEC 617 صفحه است که در اینجا فقط گلچینی از آن ذکر می شود .
یادآوری - برای نشانه های ترسیمی تاسیساتی به مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران به نام "طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها" مراجعه نمایید .

۱۰۰- ۳- مسائل متفقه

در این فصل بعضی اطلاعات عمومی مانند اسمی اختصاری انجمنها و غیره و دیگر مطالعه که ممکن است از نظر عمومی دانستن آنها در ارتباط با موضوع کتاب جالب باشد، ارائه شده است .

فصل اول

تعریفها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی

بخش اول - تعریفها و فرهنگ لغات

- ۱ - این فرهنگ بر اساس حروف انگلیسی تنظیم شده است و از شماره گذاری برای آنها استفاده نشده است .
- ۲ - برای سادگی جستجوی معادل انگلیسی اصطلاحات فارسی . یک واژه نامه فارسی - انگلیسی به انتهای این قسمت اضافه شده است .
- ۳ - اغلب اصطلاح ها و مفاهیم انگلیسی ارائه شده از فرهنگ الکترونیک IEC گرفته شده است و شماره ترتیب و فصل آن در فرهنگ IEV 50 در داخل کروشه [-] نوشته شده است مانند [461-05-06].
- ۴ - چندین کلمه ای که منشاء آن غیر از IEV 50 است به همان ترتیب ذکر شده است .

A

appliances (appliance)

لوازم مصرف کننده

(از این اصطلاح در فارسی به صورت مفرد استفاده نمی شود **appliance**)

[۱] از این اصطلاح استفاده نکرده است [IEC]

از این اصطلاح مخصوصاً برای لوازم خانگی که به وسیله برق (یا گاز) کار می کنند استفاده

نمی شود. برای مثال: لباسشویی، اجاق آشپزی، جاروی برقی

[۲] این اصطلاح در **IEEE Standard Dictionary** به ترتیب زیر تعریف شده است

وسیله برقی مصرف کننده ای است که مطابق معمول بخودی خود کامل است و از نظر
کلی صنعتی نمی باشد و به طور عادی در اندازه های استاندارد شده ساخته شده و انرژی
برقی را در نقطه مصرف به نوعی انرژی دیگر تبدیل می کند که معمولاً گرمای حرکت
mekanik است.

برای مثال: توستر، آتو، لباسشویی، خشک کن، درل دستی، مخلوط کن غذا و کولر.

[۳] این اصطلاح در **(چاپ ۱۹۷۷) NAT. Electrical Code** به این صورت تعریف شده است
وسیله برقی مصرف کننده ای است که از نظر کلی صنعتی نمی باشد و به طور عادی در
اندازه ها یا انواع استاندارد شده ساخته شده و به صورت یک واحد نصب یا وصل می شود
تا یک یا چند عمل را انجام دهد. مانند: شستن لباس، تهیه هوا، مخلوط کردن غذا، سرخ
کردن وغیره.

armour (of a cable)

[461-05-06]

زره کابل

پوششی است مشکل از نوار (یا نوارهای) فلزی یا مفتولهای فلزی که به طور کلی از آن برای
حفظاظت کابل در برابر اثرهای مکانیکی خارجی استفاده می شود.

arm's Reach

[826-03-11]

دسترس

منطقه ای است که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هرگونه
کمک قابل لمس باشد (شکل ۱-۱).

تabelo

assembly

assembly

[441-12-01]

تابلو

(مجموعه‌ای از تجهیزات قطع و وصل و کترل)

(of switchgear and controlgear)

ترکیبی است از لوازم قطع و وصل و/ یا کترلی که به طور کامل سوار شده و شامل کلیه اتصالات الکتریکی و مکانیکی بین آنها باشد.

enclosed

[441-12-02]

تابلوی تمام بسته

assembly

تمام بسته

(مجموعه‌ای تمام بسته از تجهیزات قطع و وصل و کترل)

(of switchgear and controlgear)

مجموعه‌ای از الکترودها و المکروولیت که واحد اساسی باتری را تابلو یا مجموعه‌ای است تمام بسته در همه جهات از جمله زیر و بالا به نحوی که درجه معنی از حفاظت را ایجاد کند.

یادآوری - در مواردی که در استانداردها و مدارک فنی مشخص شده باشد، سطح نصب تابلو ممکن است جزئی از محفظه را تشکیل دهد.

B

حصار

barrier

[826-03-13]

قسمتی است که در برابر تماس مستقیم ، از تمامی جهات عادی دسترسی ، حفاظت ایجاد می کند.

باتری

battery

battery

[486-01-01]

باتری

secondary Cell , Cell, Battery

یک سیستم الکتروشیمیایی است که قادر است انرژی الکتریکی دریافتی را به صورت شیمیایی ذخیره کند و می تواند آنرا از طریق تبدیل، دوباره بازپس دهد.

<p>(secondary) cell</p> <p>مجموعه‌ای از الکترودها و الکتروولیت که واحد اساسی باتری را تشکیل می‌دهد.</p>	<p>[486-01-02]</p>	<p>سلول</p>
<p>(secondary) battery</p> <p>دو سلول یا بیشتر که از نظر الکتریکی به همیگر وصل بوده و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده شود.</p>	<p>[486-01-03]</p>	<p>باتری</p>
<p>busbar Trunking System</p> <p>مجموعه‌ای است ساخته شده در کارخانه به شکل هادیهای مشتمل بر شینه‌ها که به کمک مواد عایق در یک مجرأ یا کاتال یا محظله‌ای مشابه آن نصب و به آن تکیه کرده و نسبت به هم فاصله می‌گیرند.</p> <p>یادآوری - معمولاً از این اصطلاح برای سیستمهای فشار ضعیف استفاده می‌شود.</p>	<p>[441-12-07]</p>	<p>شینه کشی</p>
<p>C</p> <p>cable</p> <p>insulated Cable</p> <p>مجموعه‌ای است مشتمل از:</p> <ul style="list-style-type: none"> - یک یا چند رشته: - پوشش‌های هر رشته یا رشته‌ها (در صورت وجود): - حفاظت مجموعه (در صورت وجود): - پوشش حفاظتی (در صورت وجود): <p>کابل ممکن است شامل هادیهای عایقدار اضافی دیگر نیز باشد.</p>	<p>[461-06-01]</p>	<p>کابل عایق</p>
<p>single-conductor cable</p> <p>single-core cable</p> <p>کابلی است که دارای تنها یک رشته است.</p>	<p>[461-06-02]</p>	<p>کابل تک رشته ای</p>
<p>multiconductor cable</p> <p>کابلی است که دارای بیش از یک هادی می‌باشد و ممکن است بعضی از آنها بدون عایق بندی باشند.</p>	<p>[461-06-03]</p>	<p>کابل چند رشته ای</p>

multicore Cable	[461-06-04]	کابل چند رشته ای کابلی است که دارای بیش از یک رشته می باشد.
flexible Cable	[461-06-14]	کابل قابل انعطاف کابلی است که در هنگام استفاده از آن ، قابلیت انعطاف داشته باشد و مواد سازنده آن از نوعی باشند که بتوانند این خواسته را برآورده کنند.
cord	[461-06-15]	بند کابل قابل انعطافی است که تعداد رشته های آن محدود است و سطح مقطع آنها هم کوچک می باشد.
cable Channel	[826-06-06]	کanal کابل محفظه یا پوششی است که بالای زمین یا داخل آن قرار دارد ، دارای تهویه است یا فاقد آن می باشد . ابعاد آن اجزا ورود افراد را به داخل آن نمی دهد ولی اجزا دسترسی به هادیها و یا کابلها را در تمامی طول آن در هنگام نصب و بعد از آن ، می دهد.
cable ducting =ducting		مجرای کابل
cable tray	[826-06-08]	سینی کابل تکیه گاهی است برای کابل که پایه ای مداوم دارد . لبه های آن برگشته است و بدون پوشش می باشد. یادآوری - سینی کابل ممکن است دارای منفذ پرس شده باشد.
cable tunnel	[826-06-07]	تونل کابل محفظه ای است به شکل راهرو . حاوی سازه های نگهدار برای هادیها و / یا کابلها و مفصلها که ابعاد آن به اندازه ای است که دسترسی آزاد برای افراد در تمامی طول ، ممکن باشد.
Circuit		مدار
(electrical) circuit (of an installation)	[826-05-01]	مدار (برقی) در یک نامیسات)
مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی که از منبعی واحد تغذیه کند و در برابر اضافه جریانها به کمک وسیله واحدی حفاظت شود .		

distribution circuit	[826-05-02]	مدار توزیع
(of an installation)		(از یک تاسیسات)
		مداری است که یک تابلوی برق را تغذیه می کند.
final circuit (of buildings)	[826-05-03]	مدار نهایی (در ساختمان)
branch circuit (USA)		
مداری است که بدون واسطه به تجهیزات مصرف کننده جریان یا به پریزهای برق وصل شده باشد.		
circuit-breaker	[441-14-20]	کلید خودکار
		و سیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر است در شرایط عادی مدار ، جریانهای را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیر عادی مانند اتصال کوتاه، جریانهای را وصل و قطع کند یا به مدتی کوتاه از خود عبور دهد.
Clearance		فاصله آزاد (فاصله هوایی)
clearance	[441-17-31]	فاصله آزاد (فاصله هوایی)
فاصله بین دو قسمت هادی است در طول رسمنی که در کوتاهترین راه بین این هادیها کشیده شده باشد.		
clearance	[IEC 664]	فاصله آزاد (فاصله هوایی)
		کوتاهترین فاصله هوایی بین دو قسمت هادی است.
Conductor		هادی (سیم)
conductor (of a cable)	[461-01-01]	هادی (یک کابل)
قسمتی از یک کابل است که وظیفه مخصوص آن عبور دادن جریان می باشد.		
plain Conductor	[461-01-02]	هادی ساده
		هادی فلزی است که در آن سیم یا سیمهای دارای پوششی از یک فلز اضافی ندارد.
solid Conductor	[461-01-06]	هادی یکپارچه
		هادی است متشکل از یک سیم.

یادآوری - مقطع یک هادی یکپارچه ممکن است مدور یا دارای شکلی دیگر باشد.

stranded Conductor [461-01-07] **هادی چندمنقولی**

هادی است مشکل از چند سیم تکی که همگی یا تعدادی از آنها به شکل کلی ماریع باشد.

flexible Conductor [461-01-11] **هادی قابل انعطاف**

هادی است چند منقولی که قطر منقولهای آن به قدری کوچک است و به نحوی ترتیب یافته اند که هادی برای استفاده در کابل قابل انعطاف مناسب باشد.

concentric Conductor [461-01-17] **هادی هم مرکز**

هادی است که ساختمان آن به نحوی که یک یا چند هادی عایق دار را احاطه کند.

core (insulated conductor) (USA) [461-04-04] **رشته (هسته)**

مجموعه‌ای است مشکل از یک هادی همراه با عایق بندی آن (و پرده در صورت وجود)

conduit [826-06-03] **لوله**

بخشی از یک سیسم سیم کشی بسته با سطح مقطعی گرد که در تاسیسات الکتریکی برای حمل هادیهای عایقدار و کابل به کار می‌رود و اجازه میدهد سیم و کابل به داخل لوله هدایت شده یا از آن بیرون کشیده شود.

Contact **کتاکت**

contact [441-15-05] **کتاکت**

(یک وسیله قطع و وصل مکانیکی) اجزای هادی اند که برای برقراری مدارمکت الکتریکی در هنگام تماس آنها طرح شده اند و به علت حرکت نسبی آنها در هنگام کار ، مداری را قطع یا وصل می‌کند یا در مورد کتاکتها آوریان بالغزان ، مدار را حفظ می‌کنند.

contact (piece) [441-15-06] **کتاکت (قطعه)**

یکی از قطعات هادی که یک کتاکت را تشکیل می‌دهد.

contactor	[441-14-13]	کتاكتور (mekanikي)
		یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که دارای تنها یک حالت استراحت می باشد و به طرقی جز با دست کار میکند و قادر است در شرایط عادی مدار ، از جمله شرایط بروه برداری ، جریانهای را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد.
		یادآوری - کتاكتور ممکن است بر اساس روشی که از نیروی مورد استفاده برای وصل کتاكهای اصلی آن استفاده می شود، مشخص گردد.
Control		کترل
manual control	[441-16-04]	کترل دستی کترل یک عملیات است با مداخله انسان .
remote control	[441-16-07]	کترل از راه دور کترل یک عملیات است از نقطه ای که نسبت به محل وسیله قطع و وصل کننده، در فاصله ای دور قرار داشته باشد.
control switch	[441-14-46]	کلید کترل (برای مدارهای کترل و کمکی)
		یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که وظیفه آن کترل عملیات وسائل قطع و وصل و کترل از جمله ارسال علائم و کترل رابطهای قفلی (Interlock) می باشد.
		یادآوری - یک کلید کترل تشکیل می شود از یک یا چند جزء کتابت که دارای یک سیستم مشترک راه اندازی و کار می باشد .
creepage distance		فاصله خزش (فاصله نشت)
		کوتاهترین فاصله است بین دو قسمت هادی در طول سطح یک ماده عایق.
Current		جریان(شدت جریان)
leakage current	[826-03-08]	جریان نشت
		جریانی است که در صورت نبودن اتصالی، به زمین یا بدن های هادی بیگانه جریان پیدا می کند.

یادآوری - این جریان ممکن است دارای یک مؤلفه خازنی باشد شامل مؤلفه ای که در نتیجه استفاده عمده از خازنها بوجود می آید.

residual current [826-03-09] **جریان باقیمانده**

جمع جیری مقادیر آنی جریانهای است که در تمامی هادیهای برقرار یک مدار در نقطه ای از تاسیسات الکتریکی جریان دارند.

IEC - Residual Current Protective Device

IEE-UK = Residual Current Device (RCD)

USA - Ground Fault Circuit Interruptor

residual current device (RCD) **وسیله جریان تفاضلی**

یک وسیله قطع و وصل مکانیکی یا مجموعه ای از وسائل است با هدف باز کردن کتابکها در هنگامی که جریان تفاضلی در شرایط معین به مقداری مشخص برسد.

design current [826-05-04] **جریان طراحی**

(of a circuit) **(یک مدار)**

شدت جریانی است که در حالت عادی پیش یافته می شود از مدار عبور کند.

(continuous)Current [826-05-05] **جریان مجاز حرارتی**

- **carrying capacity (of a conductor)** **(یک هادی)**

- **ampacity (USA)**

حداکثر شدت جریانی است که می تواند به طور دائم و در شرایط معین از هادی عبور کند بدون آنکه دمای پایای آن از مقداری مشخص تجاوز کند.

overcurrent [826-05-06] **اضافه جریان**

هر شدت جریانی که از مقدار اسمی تجاوز کند . در مورد هادیها مقدار اسمی جریان مجاز حرارتی است.

overload Current [826-05-07] **جریان اضافه بار**

(of a circuit) **(یک مدار)**

اضافه جریانی است در مداری که خرابی الکتریکی ندارد.

جريان اتصال کوتاه [826-05-07]

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی قابل اغماض ، بین هادیهایی که دارای پتانسیلها مختلف اند ، در شرایط عادی کار برقرار شود.

شدت جریان [826-05-09]

عملیاتی قراردادی
(of a protective device)

شدت جریان تعیین شده ای است که سبب می شود وسیله حفاظتی در مدت مشخصی که به آن زمان قراردادی گویند، عمل کند.

آشکارسازی اضافه جریان [826-05-10]

عملی است که مشخص می کند شدت جریان در یک مدار از عددی که از پیش تعیین شده است برای مدت زمانی معین تجاوز کرده است.

قابلیت تمایز اضافه جریان [441-17-15]

ایجاد هماهنگی بین مشخصه های عملیاتی دو (یا چند) وسیله اضافه جریان است به نحوی که در صورت وقوع اضافه جریان در محدوده ای تعیین شده است ، وسیله ای که پیش بینی شده است در این محدوده عمل کند ، بدون آنکه وسیله (یا وسائل) حفاظتی دیگر عکس العمل نشان دهد ، کار خود را انجام دهد.

یادآوری - لازم است بین تمایز سری که در آن از چند وسیله حفاظتی تقریباً یک جریان عبور می کند و تمایز شبکه که در آن از وسائل حفاظتی مشابه نسبتهای مختلفی از اضافه جریان عبور می کند ، تفاوت قابل شود.

شدت جریان [441-18-27]

عدم ذوب قراردادی

مقدار مشخصی است برای شدت جریان که المان فیوز قادر است به مدتی معین (مدت زمان قراردادی) بدون آنکه ذوب شود ، از خود عبور دهد.

نشانه اختصاری : I₁ یا Inf

conventional	[441-18-28]	شدت جریان
fusing current		ذوب قراردادی
		مقدار مشخصی است برای شدت جریان که سبب ذوب المان فیوز در مدتی معین (مدت زمان قراردادی) می شود
		نشانه اختصاری: If با 12
D		
direct contact	[826-03-05]	تماس مستقیم
		تماس افراد یا احشام است با قسمتهای برقدار.
disconnector	[441-14-05]	جداکننده
		وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع ، فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات ، به وجود می آورد .
		یادآوری - کلید جداکننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریانهای قابل اغماض برقرار شده یا قطع شوند و یا تغیر قابل ملاحظه ای بین ولتاژ دو سر هر یک از قطبها کلید جداکننده ایجاد نشود . همینطور جداکننده قادر است جریانهای را در شرایط عادی از مدار عبور دهد و برای زمانی مشخص ، جریانهای را در شرایط غیرعادی ، مانند جریانهای اتصال کوتاه را تحمل کند.
duct	[-]	مجر
		معبر سریسته ای است درزیزمنی یا در داخل سازه که با هدف جا دادن یک یا چند کابل در داخل آن ، پیش یینی می شود که امکان دارد به داخل مجرای کشیده شوند.
Ducting	[-]	مجرای کابل کشی
cable ducting		مجرای کابل کشی
		محظه ای است ساخته شده در کارخانه از فلز یا مواد عالیک که سیستمی است غیر از لوله کشی یا شینه کشی (ترانکینگ) و برای حفاظت کابلهای پیش یینی می شود که پس از نصب مجرای به داخل آن کشیده می شوند . این سیستم نباید حتماً جزوی از ساختار ساختمان را تشکیل دهد.

E

cable ducting system	[826-06-04]	سیستم مجرای کابل کشی	اتصال زمین
		سیستمی است از محفظه های بسته با مقطعی غیر از دایره ای شکل برای هادیهای عایقدار و کابلها در تاسیسات الکتریکی که می توان آنها را به داخل کشید یا آنها را تعویض نمود.	
earthing			
earth [ground (USA)]	[826-04-01]	زمین	
		جرم هادی کرده زمین است که پتانسیل الکتریکی آن در هر نقطه به صورت قراردادی برابر صفر گرفته می شود.	
earth electrode	[826-04-02]	الکترود زمین	
		یک قسمت هادی یا مجموعه ای از قسمتهای هادی که در تماس نزدیکی با زمین (خاک) بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کند.	
total earthing resistance	[826-04-03]	مقاومت کل زمین	
		مقاومت بین ترمیمال اصلی زمین و کره زمین است.	
electrically independent earth electrodes	[826-04-04]	الکترود زمین مستقل	
		از نظر الکتریکی	
		الکترودهای زمینی هستند که در چنان فاصله ای از همدیگر قرار دارند که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از یکی از آنها، بر پتانسیل دیگر الکترودها اثر قابل ملاحظه ای باقی نگذارد.	
earthing conductor grounding electro conductor (USA)	[826-04-07]	هادی زمین	
		یک هادی حفاظتی است که ترمیمال یا شینه اصلی زمین را به الکترود زمین وصل می کند.	
main earthing terminal (main earthing bar) groundbus (USA)	[826-04-08]	ترمیمال اصلی زمین	
		زمین	
		ترمیمال یا شینه ای است که برای وصل هادیهای حفاظتی، شامل هادیهای همبندی برای	

همولاز کردن و هادیهای مربوط به اتصال زمین عملیاتی (در صورت وجود) به سیستم زمین.
پشت یینی می شود.

ایست اضطراری | 826-08-04 | emergency sopping

قطع و وصل اضطراری برای ایست حرکتی که خطرناک شده است.

محفظه | 826-03-12 | enclosure

قسمتی است که تجهیزات را در برابر بعضی از آثار خارجی ، و در تمامی جهات در برابر تماس مستقیم، حفاظت می کند.

محفظه (یک مجموعه) | 441-13-01 | enclosure (of an assembly)

قسمتی است از یک مجموعه که برای تجهیزات ، درجه ای از حفاظت در برابر آثار خارجی را ایجاد می کند و در برابر نزدیک شدن یا تماس با قسمتهای برقدار یا اجزای متحرک نیز حفاظت مشخصی را برقرار می نماید.

محیط | Environment

شرایط محیطی | IEC 721-1 | environmental conditions

شرایط فیزیکی و شیمیایی است که نسبت به فرآورده ای که در زمانی مشخص بر آن اثر میگذارند خارجی به حساب می آیند و تشکیل می شوند از ترکیبی از تک تک پارامترهای محیطی و شدت اثر هر یک از آنها .

یادآوری - شرایط محیطی معمولاً تشکیل می شوند از شرایط محیطی که در طیعت وجود دارد و شرایط محیطی که بواسطه خود فرآورده یا متابع خارجی ایجاد می شوند.

پارامترهای محیطی | IEC721-1 | environmental parameters

یک چند ویژگی فیزیکی یا شیمیایی می باشد (مانند دما، رطوبت، شتاب) .
مثال : پارامتر محیطی ، لرزش بوسیله نوع لرزش (سینوسی ، نامنظم) شتاب و فرکانس مشخص می شود.

شدت شرایط | IEC721-1 | severities of

محیطی | environmental conditions

ارزش عددی هر یک از مقادیر مشخص کننده پارامترهای محیط .

مثال : شدت لرزش سینوسی با مقدار شتاب (بر حسب متر بر مجدور ثانیه) و فرکانس (هرتز) مشخص می شود.

EQUIPMENT

تجهیزات

تجهیزات الکتریکی [826-07-01] electrical equipment

هر نوع مصالح و لوازم و وسائل و تجهیزاتی است که در تولید ، تبدیل ، انتقال ، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد، مانند: ترانسفورماتورها ، اسیاب آلات ، وسائل اندازه گیری ، وسائل حفاظتی ، تجهیزات سیستمهای سیم کشی و وسائل مصرف کننده انرژی الکتریکی مانند لوازم خانگی و غیره .

تجهیزات جریان [826-07-02] current using equipment

تجهیزاتی است که برای تبدیل انرژی الکتریکی به نوعی انرژی دیگر در نظر گرفته می شود مانند روشانی ، گرمایی و نیروی جنبشی .

تجهیزات قابل حمل با دست [826-07-04] portable equipment

تجهیزاتی است که هنگام کار حرکت داده می شود یا در حالی که به منع تغذیه وصل می باشد به آسانی از جایی به جای دیگر قابل حمل است .

تجهیزات دستی [826-07-05] hand-held equipment

تجهیزاتی است قابل حمل با دست که هنگام کار عادی ، در دست گرفته می شود و اگر در آن موتور وجود داشته باشد، قسمتی جدانشدنی از تجهیزات را تشکیل دهد.

تجهیزات ساکن [826-07-06] stationary equipment

تجهیزاتی است از نوع نصب ثابت و یا از نوعی که برای آن دستگیره ای برای حمل پیش یافته است و جرم آن به اندازه ای است که قابل حرکت نباشد.

مثال : در استانداردهای IEC مقدار این جرم برای لوازم خانگی ۱۸ کیلوگرم است .

تجهیزات نصب ثابت [826-07-07] fixed equipment

تجهیزاتی است که به نوعی تکیه گاه بسته شده یا به نحوی دیگر در محلی مشخص محکم شده باشد .

Equipotential Bonding

همبندی برای همولتاژ کردن

equipotential bonding

[826-04-09]

همبندی برای همولتاژ کردن | اتصالات الکتریکی اند که بدنه های هادی مختلف و قسمتهای هادی یگانه را در پتانسیلی که اساساً برابر است قرار می دهد.

equipotential

[826-04-10]

هادی همبندی

bonding conductor

برای همولتاژ کردن

هادی حفاظتی ای است برای تضمین همبندی برای همولتاژ کردن.

exposed conductive PART

[826-03-02]

بدنه هادی

بدنه هادی ای است مربوط به تجهیزات الکتریکی که می توان آن را لمس نمود و در حالت عادی برقدار نیست ولی ممکن است در صورت بروز اتصالی ، برقدار شود. یادآوری - یک قسمت هادی از تجهیزات الکتریکی که در شرایط بروز اتصالی تنها از طریق برقدار شدن یک بدنه هادی ممکن است برقدار شود، بدنه هادی به حساب نمی آید.

extraneous conductive PART

[826-03-03]

بدنه هادی یگانه

قسمت هادی ای است که جزئی از تاسیسات الکتریکی را تشکیل نمی دهد ولی ممکن است پتانسیل زمین از معرض تماس قرار دهد.

F

FELV

FELV

یادآوری - تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای FELV شرحی داده نشده است.

FELV – Functional Extra Low Voltage

برای شرح FELV به بخش ۳۰ مراجعه شود.

FUSE

[441-18-01]

فیوز

فیوز وسیله ای است که از طریق ذوب یک یا چند المان خود که به نحوی مخصوص طراحی و تناسب یافته اند ، اگر شدت آن از مقداری تعیین شده به مدتی کافی بیشتر شود با قطع جریان برق ، مداری را که در آن قرار گرفته است، باز می کند.

G

ground (USA) earth

I

Indirect Contact

[826-03-06]

تماس غیر مستقیم

تماس افراد یا احشام است با بدنه های هادی که در شرایط بروز اتصالی برقرار شده است.

installation

تاسیسات

electrical

[826-01- 01]

تاسیسات

installation (of buildings)

الکتریکی (ساختمانها)

مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی در ارتباط با هم برای تأمین هدف یا هدفهای مشخص که دارای مشخصه های هماهنگ نیز می باشد.

origin of an electrical installation

[826-01-02] سرویس ورودی یک

service entrance (USA)

تاسیسات الکتریکی

قطعه ای است که در آن انرژی الکتریکی به ساختمان تحويل می شود.

instructed person

[826-09-02]

فرد آموختش دیده

فردی مانند عضو گروه عملیات یا نگهداری که به قدر لازم تعلیم دیده یا تحت نظارت فردی کارآزموده قرار داشته باشد تا او را قادر به اجتناب از خطرات ناشی از برق نماید.

insulation

عایق‌بندی - عایق

basic insulation

[826-03-17]

عایق‌بندی اصلی

عایق‌بندی است که به قسمتهای برقدار اعمال می شود تا در برابر برقگرفگی ، ایجاد اینمنی اصلی کند.

یادآوری - عایق‌بندی اصلی شامل عایق‌بندی که منحصراً برای هدفهای عملیاتی به کار می رود، نیست.

عایقندی تکمیلی [826-03-18]

عایقندی است مستقل که علاوه بر عایقندی اصلی اعمال می شود تا در صورت بروز خرابی در عایقندی اصلی، ایجاد اینمی در برابر برقگرفتگی اینمی ایجاد کند.

عایقندی مضاعف [826-03-19]

عایقندی است مشکل از هر دو عایقندیهای اصلی و تکمیلی.

عایقندی تقویت شده [826-03-20]

یک سیستم عایقندی واحد است که به قسمتهای برقدار اعمال می شود تا در شرایطی که در استانداردهای مربوطه IEC مشخص می شود، در برابر برقگرفتگی درجه ای از حفاظت را که معادل عایقندی مضاعف است، ایجاد کند.

یادآوری – از اصطلاح "سیستم عایقندی" نباید این استباط حاصل شود که عایقندی باید یکپارچه باشد.

عایقندی ممکن است از چند لایه تشکیل شود که نتوان تک تک آنها را به عنوان عایقندی اصلی یا تکمیلی مورد آزمون قرار داد.

عایقندی (یک کابل) [461-02-01]

مواد عایقی است که در ساختار کابل به کار می رود و کار اصلی آن ایستادگی در برابر ولتاژ است.

عایقندی یک هادی [461-02-02]

عایقندی است که بر روی هادی یا پرده آن اعمال می شود.

عایقندی تزریقی [461-02-08]

عایقندی است که اساساً از یک لایه مواد ترمومپلاستیک یا ترموموستینگ تشکیل شده و به طریقه تزریق، اعمال می شود.

عایقندی معدنی [461-02-09]

عایقندی است که از گرد معدنی فشرده تشکیل می شود.

هماهنگی عایقندی [IEC 664] **co - ordination of insulation**

رابطه متناسب مشخصه های عایقندیهای تجهیزات الکتریکی با اضافه و لیازهای که انتظار می رود وجود داشته باشند و مشخصه های وسایل حفاظت در برابر اضافه و لیازها از یک طرف و میکرو- محیطی که انتظار می رود در آن قرار گیرند و وسایل حفاظت در برابر آلودگی ها از طرف دیگر.

فاصله جداگانه [441-17-35] **isolating distance**

(یک وسیله جداگانه مکانیکی) **(of a pole a mechanical swiching device)**

فاصله هوایی بین کتابکها در حالت باز است که با مقررات اینمی تعیین شده برای کلیدهای جداگانه مطابقت دارد.

ایجاد جداگانه [826-08-01] **isolation**

عملی است که هدف آن قطع تغذیه تمامی منابع یا بعضی از قسمتهای مشخص تاسیسات است با ایجاد جداگانه در تاسیسات یا بخشهاهی از آن از همه منابع انرژی الکتریکی است برای برقراری اینمی.

J

مفصل **Joint**

مفصل دوراهه [461-11-01] **straight-joint**

جزو ملحقاتی است که بین دو کابلی که یک مدار مداوم را تشکیل می دهند، اتصال برقرار می کند.

مفصل سه راهه (اشتعاب) [461-11-06] **Tee-joint**

جزو ملحقاتی است که بین یک کابل انشعابی و یک کابل اصلی که تقریباً عمود بر هم می باشد، اتصال برقرار می کند.

قسمت برقدار [826-03-01] **live part**

هادی یا قسمت هادی است که در هنگام استفاده عادی از آن برقدار است و شامل هادی ختنا (N) نیز می باشد ولی طبق قرار شامل هادی مشترک حفاظتی / ختنا (PEN) نمی باشد. یادآوری - این اصطلاح الزاماً به معنای وجود خطر بر قدر نتیجی نمی باشد.

N

neutral (N) conductor

[826-01-03]

هادی خنثا (N)

هادی است که به نقطه خنثای سیستم وصل می باشد و توانایی کمک به انتقال انرژی الکتریکی را دارا می باشد.

O

obstacle

[826-04-14]

مانع

قسمتی است که مانع از تماس مستقیم غیر عمدی شود ولی نتواند در برابر بک عمل عمدی که منجر به تماس مستقیم می شود ممانعت به عمل آورد.

P

PELV

PELV

یادآوری - تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای PELV شرحی داده نشده است.

PELV – Protective Extra Low Voltage

برای شرح PELV به بخش ۶۳۰ مراجعه شود.

pen conductor

[826-04-06]

هادی PEN

هادی است وصل به زمین که وظایف هادی حفاظتی و هادی خنثا را در خود می آمیزد.

(هادی مشترک حفاظتی / خنثا)

یادآوری - نشانه اختصاری PEN از ترکیب دو نشانه PE یعنی هادی حفاظتی و N

یعنی هادی خنثا به دست می آید.

phase conductor

[IEE – UK]

هادی فاز

هادی است مربوط به سیستم جریان متأور برای انتقال انرژی الکتریکی که غیر از هادی خنثا می باشد.

یادآوری - از این اصطلاح برای هادی معادل در سیستم جریان مستقیم نیز استفاده می شود مگر آنکه به نحوی دیگر مشخص شده باشد.

آلودگی

[IEC 664]

pollution

هر گونه افزودگی مواد خارجی ، جامد، مایع یا گازی شکل (گازهای یونیزه) که ممکن است تیجه آن تقلیل در استقامت دی الکتریک یا مقاومت ویژه سطح شود.

هادی حفاظتی (PE)

[I826-04-05]

protective conductor (PE) equipment grounding conductor (USA)

هادی است که برای بعضی از اندامات حفاظتی برای تامین ایمنی در برابر برخگشگی لازم می باشد تا قسمتهای زیر را به همدیگر وصل کند:

- بدنه های هادی :
- قسمتهای هادی پیگانه :
- ترمیال اصلی زمین :
- الکترود زمین :
- نقطه زمین منبع (نقطه ختا) یا نقطه ختا مصنوعی .

همبندی حفاظتی

[IEC 536]

protective bonding

وصل الکتریکی بدنه های هادی و / یا پرده حفاظتی است برای تامین مداومت الکتریکی به وسیله ای که اتصال به هادی حفاظتی خارجی را برقرار می کند.

پرده کشی حفاظتی

[IEC 536]

protective screening

جداسازی مدارها است از قسمتهای هادی خطرناک به کمک یک پرده هادی فرآگیر که خود به وسیله ای که به هادی حفاظتی اتصال برقرار می کند، وصل می شود.

جدایی حفاظتی

[IEC 536]

protective separation

جداسازی بین مدارها است با استفاده از حفاظتهای اصلی و تکمیلی (عایقندی اصلی به علاوه عایقندی تکمیلی یا پرده کشی حفاظتی) یا با استفاده از روش حفاظتی معادل (مانند عایقندی تقویت شده).

شستی - دگمه فشاری

[441-14-53]

push-button

نوعی کلید کنترل است با قسمتی محرک که برای کار با نیرویی که عضوی از بدن انسان (ممولاً انگشت یا کتف دست) اعمال می کند طرح می شود و دارای انرژی ذخیره شده ای برای برگشت است .

S

screen (of a cable) [461-03-01] پرده (یک کابل)

یک یا چند لایه هادی است که کار آنها کنترل میدان الکتریکی در داخل عایقیندی می باشد . همچنین این لایه یا لایه ها ممکن است سطوحهای صافی را در سرحد عایقیندی ایجاد کرده و به حذف فضاهای موجود در سر حدات نیز کمک کنند .

SELV SELV

بادآوری - تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای SELV شرحی داده نشده است .

SELV – Safety Extra Low Voltage

برای شرح SELV به بخش ٦٣٠ مراجعه شود .

غلاف

sheath [461-05-03]

jacket (USA)

پوششی است به فرم استوانه، یکنواخت و متداولشکل از مواد غیرفلزی و معمولاً تزریقی می باشد .

بادآوری - در آمریکا از اصطلاح Sheath فقط در مورد غلاف فلزی استفاده می شود در حالی که jacket برای پوشش غیرفلزی به کار می رود .

shield (of a cable) [461-03-04] سپر (یک کابل)

لایه ای است محافظی فلزی و زمین شده تا میدان الکتریکی کابل را به داخل آن محدود کند و / یا کابل را در برایر تاثیر عوامل الکتریکی خارج ، حفاظت کند .

بادآوری - غلافهای فلزی، زره ها و هادیهای هم مرکز زمین شده ممکن است به عنوان سپر نیزه کار روند .

shock [826-03-04] شوک الکتریکی (برق گرفتگی)

اثرهای پاتوفیزیولوژیکی که در اثر عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان پدید می آید .

shock current [826-03-07] جریان شوک (جریان برق گرفتگی)

جریانی است که از بدن انسان یا حیوان عبور می کند و دارای مشخصه هایی است که ممکن است اثرهای پاتوفیزیولوژیکی پدید آورد .

قسمتهایی که به طور همزمان در دسترس می باشند simultaneously accessible parts [826-03-10]

هادی و یا قسمتهای هادی می باشند که بسته به مورد ممکن است در آن واحد توسط انسان یا حیوان لمس شوند.

یادآوری - قسمتهایی که به طور همزمان در دسترس می باشند ممکن است شامل موارد زیر باشند:

- قسمتهای برقدار:

- بدن های هادی:

- قسمتهای هادی یگانه:

- هادیهای حفاظتی:

- الکترودهای زمین.

فرد کارآزموده (ماهر) skilled person [826-09-01]

فردي است مانند یک مهندس یا تکنیسین دانش فنی یا تجربه کافی که وی را مجهز می کند تا از خطراتی که ممکن است بر ق بوجود آورد حذر کند.

راه انداز (استارتر) Starter

راه انداز (استارتر) starter [441-14-38]

ترکیبی است از کلیه وسائل قطع و وصل که برای راه اندازی و ایست یک موتور لازم می باشد همراه با وسائل مناسب برای حفاظت در برابر اضافه جریان.

راه انداز ستاره - مثلث star-delta starter [441-14-44]

راه اندازی است برای یک موتور القابی سه فاز به گونه ای که در وضعیت راه اندازی سیم پیچهای استاتور در حالت ستاره وصل می شوند و در حالت نهانی کار ، این سیم پیچها در حالت مثلث قرار می گیرند.

سیستم تغذیه supply sistem

سیستم تغذیه (supply system for) [826-01-05]

برای سرویسهای ایمنی safety services

emergency power system (USA)

سیستمی است که هدف از آن حفظ حالت کاری تجهیزاتی است که برای ایمنی افراد ضروری می باشند.

یادآوری - هدف این است که سیستم تغذیه شامل منبع و مدارها، تا ترمیثهای تجهیزات مصرف کننده جریان باشد. در بعضی موارد سیستم ممکن است شامل تجهیزات مصرف کننده جریان نیز باشد.

standby supply system

[826-01-06]

سیستمی است که هدف از آن حفظ حالت کاری تاسیسات یا بخشنهایی از آن است به دلایلی غیر از اینمی در صورت قطع تغذیه عادی.

switch

[408-2-1-3]

کلید قطع بار

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر به وصل ، عبور دادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی می باشد . شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همینطور برای مدتی مشخص جریانهای را در شرایط غیرعادی مدار، مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

switchboard

[IEE-UK]

تابلو

مجموعه ای است از وسائل قطع و وصل سوار شده بر یک صفحه همراه با یا بدون وسائل اندازه گیری . از این اصطلاح نباید برای گروهی از کلیدهای محلی که مربوط به یک مدار نهایی می باشند استفاده کرد .

یادآوری - اصطلاح "تابلو" ممکن است شامل تابلو یا جعبه تقسیم نیز باشد.

Switchgear and Controlgear

وسائل قطع و وصل و کترل

switchgear
and controlgear

[826-07-03]

وسائل قطع و وصل

و کترل

تجهیزاتی است که برای وصل به یک مدار الکتریکی با هدف زیر پیش یینی می شود :

- حفاظت :
- کترل :
- جداول :
- انجام عملیات قطع و وصل .

یادآوری - وسائل اتصالات مانند ترمیمالها و بسته‌ها و همچنین اجزایی مانند پریزها و چندشاخه‌ها و نظایر آن جزء "ملحقات" به حساب می‌آیند.

switchgear [441-11-01] **وسایل قطع و وصل و کترل**
and controlgear

اصطلاحی است عمومی شامل وسائل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده. همچنین مجموعه‌هایی است از این تجهیزات و اسایه‌ها، همراه با اتصالات و همبندیها و ملحقات و محفظه‌ها و اسکلت‌های نگهدار.

switchgear [441-11-02] **وسایل قطع و وصل**
اصطلاحی است عمومی شامل وسائل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده.

همچنین مجموعه‌هایی است از این تجهیزات و اسایه‌ها، همراه با اتصالات و همبندیها و ملحقات و محفظه‌ها و اسکلت‌های نگهدار که در اصل برای استفاده در ارتباط با تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی پیش‌بینی می‌شود.

controlgear [441-11-03] **وسایل کترل**
اصطلاحی است عمومی شامل وسائل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده.

همچنین مجموعه‌هایی است از این تجهیزات و اسایه‌ها، همراه با اتصالات و همبندیها و ملحقات و محفظه‌ها و اسکلت‌های نگهدار که در اصل برای استفاده در کترل انرژی الکتریکی مربوط به تجهیزات مصرف کننده، پیش‌بینی می‌شوند.

Switching قطع و وصل (کلیدزنی)

switching-off for [826-08-02] **قطع کردن به منظور تعمیر (مکانیکی)**
(mechanical) maintenance

عملیاتی است برای غیرفعال کردن یک یا چند مورد از تجهیزاتی که با برق کار می‌کند با هدف جلوگیری از بروز خطرهایی غیر از موارد برگرفتگی یا بروز جرقه الکتریکی در هنگام کار روی این تجهیزات.

قطع یا وصل اضطراری [826-08-03] emergency switching

عملیاتی است برای برطرف کردن خطرات غیرمنتظره‌ای که ممکن است پیش آیند در زمان هر چه سریعتر.

قطع و وصل عملیاتی: [826-08-05] functional switching; control ;

عملیاتی است برای وصل یا قطع یا تغییر منع تغذیه انرژی الکتریکی به کل یا قسمی از تاسیسات با هدفهای عادی

وسیله قطع و وصل [441-14-01] switching device

وسیله‌ای است که به مظور قطع یا وصل جریان در یک یا چند مدار الکتریکی طرح شده است.

T

TELV

TELV

یادآوری – تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای TELV شرحی داده نشده است.

TELV – Telecommunications Extra Low Voltage

Temperature

دما

دما محیط [826-01-04] ambient temperature

دماهی هوا یا محیط دیگری است که تجهیزات بکار خواهد رفت.

دماهی هوا محیط [441-11-13] ambient air temperature

(برای وسائل قطع و وصل یا فیوز)

دماهی هوا محیطی است که کل وسیله قطع و وصل یا فیوز را احاطه می‌کند و در شرایطی مشخص تعیین می‌شود.

یادآوری – در مورد وسائل قطع و وصل یا فیوز که در داخل یک محفظه نصب می‌شوند، دماهی مورد بحث، دماهی خارج محفظه می‌باشد.

канал کابل (ترانکینگ) (برای کابل) [IEE-UK]

سیستمی است برای پوشش حفاظتی کابلها که معمولاً مقطعی مربع یا مستطیل دارد و یک طرف آن قابل پاده کردن یا لولایی باشد.

یادآوری - این سیستم معمولاً در کارخانه ساخته می شود و هادیها پس از برداشتن درپوش، در داخل آن قرار می گیرند.

канал کابل (ترانکینگ) [826-06-05]

cable trunking system

سیستم بسته ای است مشکل از پایه و درپوشی که قابل برداشتن است و برای محافظت کردن کامل کابلهای عایقدار و بندها و / یا جاسازی تجهیزات الکتریکی دیگر به کار می رود.

V

Voltage ولتاژ

nominal voltage (of an installation)

ولتاژ اسمی

(یک تاسیسات)

ولتاژی است که به وسیله آن تاسیسات یا بخشی از آن معرفی می شود.
یادآوری - ولتاژ واقعی ممکن است نسبت به ولتاژ اسمی به اندازه رواداریهای مجاز تفاوت داشته باشد.

touch voltage

ولتاژ تماس [826-02-02]

ولتاژی است که در هنگام بروز خرابی در عایقندی بین قسمتهایی که در عین حال در دسترس اند، ظاهر می شود.

یادآوری ها :

۱- قرار این است که از این اصطلاح فقط در مورد تماس غیرمستقیم استفاده شود.

۲- در مواردی معین، امپانس فردی که با این قسمتها در تماس است ممکن است مقدار ولتاژ تماس را به مقداری قابل ملاحظه تحت تأثیر قرار دهد.

prospective

ولتاژ تماس احتمالی [826-02-03]

حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصال کوتاهی با امپانس ناچیز، در تاسیسات الکتریکی ظاهر شود.

conventional touch voltage limit	[826-02-02] (UL)	حداکثر ولتاژ تماس قراردادی
		حداکثر مقدار ولتاژ تماس است که مجاز می باشد در شرایطی معین از نظر تأثیر عوامل خارجی ، به مدتی نامحدود برقرار ماند .
nominal voltage (of a battery)	[486-01-05]	ولتاژ اسمی (یک باتری) مقدار تقریبی مناسبی برای ولتاژ است که برای تعیین یک نوع باتری به کار رود .
rated voltage	[IEC-664]	ولتاژ اسمی مقدار ولتاژی است که توسط سازنده به یک جزء ، دستگاه ، وسیله یا تجهیزات نسبت داده می شود و مشخصه های بهره برداری و کارآئی نیز به آن ارجاع می شود .
transient overvoltage	[IEC-664]	اضافه ولتاژ گذرا اضافه ولتاژهای گذرا تا جایی که به استاندارد IEC 664 مربوط است به ترتیب زیر تعریف می شود :
switching overvoltage	[IEC-664]	اضافه ولتاژ قطع و وصل اضافه ولتاژ گذرای است در نقطه ای از سیستم که به علت انجام قطع و وصل معین ظاهر شود و یا در اثر بروز اتصالی پیش آید .
lightning overvoltage	[IEC-664]	اضافه ولتاژ صاعقه (آذرخش) اضافه ولتاژ گذرای است در نقطه ای از سیستم که به علت اصابت صاعقه ای با مشخصات معین ظاهر شود .
voltage	IEC 38(1983)	ولتاژ بر طبق (IEC 38(1983) برای مثال
nominal voltage	EC 38	ولتاژ اسمی
		ولتاژی است که به وسیله آن تاسیسات یا تجهیزات معرفی می شود و بعضی از مشخصه های بهره برداری نیز به آن ارجاع می شود .

highest voltage of a system EC38 بالاترین ولتاژ یک سیستم

بالاترین مقدار ولتاژی است که در شرایط بیهوده برداری عادی در هر زمان و هر نقطه ای پیش می آید و شامل ولتاژهای گذرا مانند آنهایی که در اثر قطع و وصل در سیستم پیش می آید و تغییرات موقتی ولتاژ، نمی شود.

lowest voltage of a system EC38 پایین ترین ولتاژ یک سیستم

پایین ترین مقدار ولتاژی است که در شرایط بیهوده برداری عادی در هر زمان و هر نقطه ای از سیستم پیش می آید ولی شامل ولتاژهای گذرا مانند آنهایی که در اثر قطع و وصل در سیستم پیش می آید و تغییرات موقتی ولتاژ، نمی شود.

W

Wiring System سیستم سیم کشی

wiring system [826-06-01] سیستم سیم کشی

مجموعه ای است مشکل از کابل و سیم یا کابلها و سیمهای یا شینه کشی و همین طور قسمتهایی است که آنها را نگهداری می کنند و یا می پوشانند.

building void [826-06-02] حفره های ساختمانی

فضایی است در داخل سازه یا اجزای ساختمان که فقط در بعضی نقاط قابل دسترس می باشد.

یادآوریها :

۱ - مثالهای برای حفره های ساختمانی عبارتند از : فضای داخل پارتیشن ها ، کفهای آویزان ، سقفها و بعضی انواع چارچوبهای درها .

۲ - حفره های مخصوصی را که در اجزای ساختمان ایجاد می کنند ، مجرما نیز می نامند .

cable ladder [826-06-09] نردبان کابل

تکه گاهی است برای کابل مشتمل بر یک سری اجزای نگهدار که به نحوی صلب به اجزای نگهدار اصلی وصل می باشند .

cable brackets

[826-06-09] بازوی نگهدار کابل



نکه گاهی است افقی برای کابل که تنها در یک سمت محکم می شود و در فواصل معینی در طول کابل قرار داده می شود و کابل بر روی آن خوابانده می شود.

cleat

[826-06-09] بست نگهدار کابل

نگهدارنده ای است که در فواصلی معین در طول کابل یا لوله نصب می شود و به طور مکانیکی کابل یا لوله را محکم نگه می دارد.

2.50m

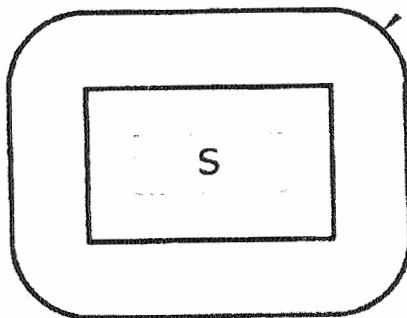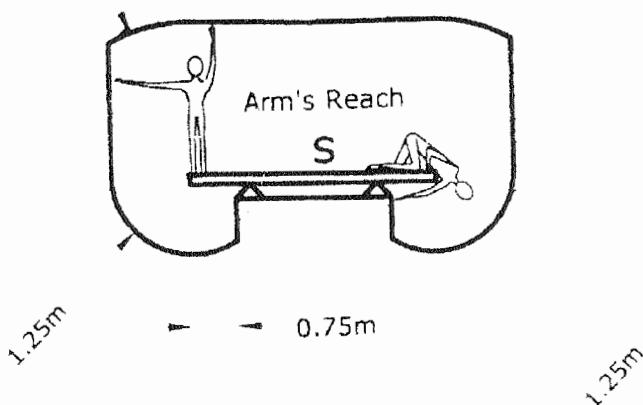

شکل ۱-۱ نمایش ترسیمی منطقه "دسترس"

واژه نامه فارسی - انگلیسی

الف

Earthing	اتصال زمین
[826-05-10] Overcurrent Detection	آشکارسازی اضافه جریان
[IEC - 664] Transient Overvoltage	اضافه ولتاژ گذرا
[IEC - 664] Switching Overvoltage	اضافه ولتاژ قطع و وصل
[IEC - 664] Lightning Overvoltage	اضافه ولتاژ صاعقه (آذرخش)
[826-08-04] Emergency Stoping	(ایست) اضطراری
[826-08-03] Emergency Switching	قطع و وصل) اضطراری
[826-04-02] Earth Electrode	الکترود زمین
[826-04-04] Electrically Independent Earth Electrodts	الکترود زمین مستقل از نظر الکتریکی
[IEC-664] Pollution	آلودگی
اشعباب (سرمیس و رویدی یک تاسیسات الکتریکی)	
[826-01-02] Origin Of An Electrical Installation Service Entrance (USA)	ایجاد جدایی
[826-08-01] Isolation	

ب

[486-01-01] Battery [Secondary Cell ,Battery]	باتری
[486-01-03] (Secondary) Battery	باتری
[486-01-02] (Secondary) Cell	باتری (سلول)
[826-06-09] Cable Brackets	بازوی نگهدار کابل (کنسول)
[826-03-02] Exposed Conductive Part	بدنه هادی
[826-03-03] Extraneous Conductive Part	بدنه هادی بیگانه
[826-03-01] Live Part	(قسمت) برقدار
[826-03-04] Shock	(شوک الکتریکی) برق گرفتگی
[826-06-09] Cleat	بست نگهدار کابل

پ

[IEC 721-1] Environmental Parameters	پارامترهای محیطی
[461-03-01] Screen (of a cable)	پرده (یک کابل)
[IEC 536] Protective Screening	پرده کشی حفاظتی

ت

[IEE – UK] Switchboard	تابلو
تаблицه (مجموعه از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)	
[441-12-01] Assembly (of switchgear and controlgear)	تаблицه تمام بسته (مجموعه تمام بسته از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)

[441-12-02] Enclosed Assembly (of switchgear and Controlgear)	تاسیسات الکتریکی (ساختمانها)
[826-01-01] Electrical Installation (of buildings)	تماس مستقیم
[826-03-05] Direct Contact	تجهیزات الکتریکی
[826-07-01] Electrical Equipment	تجهیزات مصرف کننده جریان
[826-07-02] Current Using Equipment	تجهیزات قابل حمل با دست
[826-07-04] Portable Equipment	تجهیزات دستی
[826-07-05] Hand – Held Equipment	تجهیزات ساکن
[826-07-06] Stationary Equipment	تجهیزات نصب ثابت
[826-07-07] Fixed Equipment	ترانکینگ (کانال کابل برای کابل)
[IEE – UK] Trunking (for cables)	ترمیمال اصلی زمین
[826-04-08] Main Earthing Terminal (Main Earthing Bar) Groundbus (USA)	(سیستم) تغذیه برای سرویسهای ایمن
[826-01-05] (supply system for) Safety Services Emergency Power System (USA)	تماس غیرمستقیم
[826-03-06] Indirect Contact	توبنل کابل
[826-06-07] Cable Tunnel	

ج

[441-14-05] Disconnector	جداکننده
[IEC 536] Protective Separation	جدالی حفاظتی

[826-03-09]	Residual Current	جریان باقیمانده
[826-05-08]	(Solid) Short – Circuit Current	جریان اتصال کوتاه
[826-05-07]	Overload Current (of a circuit)	جریان اضافه بار (یک مدار)
	Residual Current Device (RCD)	(وسیله) جریان نفاضلی
[826-05-06]	Overcurrent	(اضافه) جریان
[826-05-06]	Overcurrent	اضافه جریان
	Non – Fusing Current	عدم ذوب قراردادی
[826-03-07]	Shock Current	جریان شوک (جریان برق گرفتگی)
[826-05-04]	Design Current (of a circuit)	جریان طراحی (یک مدار)
[441-17-15]	Overcurrent Discrimination	قابلیت تمایز اضافه جریان
		جریان مجاز حرارتی (یک هادی)
[826-05-05]	(Continuous) Current Carrying Capacity (of a conductor)	
	Ampacity (USA)	
[826-03-08]	Leakage Current	جریان نشت

۲

[826-02-04]	Conventional Touch Voltage Limit	حداکثر ولتاژ تماس قراردادی
[26-03-13]	Barrier	حصار
[826-06-02]	Building Void	حفره های ساختمانی

۳

[826-03-11]	Arm's Reach	دسترس
		دمای هوای محیط (برای وسائل قطع و وصل یا فیوز)
[441-11-13]	Ambient Air Temperature (for switching devices or fuse)	
[826-01-04]	Ambient Temperature	دمای محیط

۴

[441-14-38]	Starter	راه انداز (استارتر)
[441-14-44]	Star-Delta Starter	راه انداز ستاره - مثلث
[461-04-04]	Core Insulated Conductor (USA)	رشته (هسته) (کابل)

ز

[461-05-06] Armour (of a cable)	زره کابل
[826-04-01] Eart (Ground (USA)]	زمین

س

[826-06-08] Cable Tray	سینی کابل
	(سیستم) تقدیمه برای سرویسهای ایمنی
[826-01-05] (supply system for) Safety Services Emergency Power System (USA)	سرویس تقدیمه کمکی
[826-01-08] Standby Supply System	سرویس تقدیمه کمکی
[826-01-06] Standby Supply System	سرویس ورودی یک تأسیسات الکتریکی (انشعاب)

[826-01-02] Origin Of An Electrical Installation Service Entrance (USA)	سپر (یک کابل)
[461-03-04] Shield (of a cable)	سلول بازی
[486-01-02] (Secondary) Cell	سیستم سیم کشی
[826-06-01] Wiring System	سیستم کابل (ترانکینگ)
	سیستم مجرای کابل کشی
[826-06-04] Cable Ducting System	

ش

[IEC 721-1] Environmental Conditions	شرایط محیطی
[IEC 721-1] Severities of Environmental Conditions	شدت شرایط محیطی
[441-18-27] Convectional	شدت جریان
	شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط به یک وسیله حفاظتی)
[826-05-09] Convewtional Operating Current (of a protective device)	شدت جریان ذوب قراردادی
[441-18-28] Convettional Fusing Current	
[441-14-53] Push-Button	شستی - دگمه فشاری
[826-03-04] Shock	شوك الکتریکی (برق گرفتگی)
[826-03-07] Shock Current	(جریان) شوك (جریان برق گرفتگی)
[441-12-07] Busbar Trunking System	(سیستم) شینه کشی

ع

[826-03-17]	Basic Insulation	عایق‌بندی اصلی
[826-03-18]	Supplementary Insulation	عایق‌بندی تکمیلی
[826-03-19]	Double Insulation	عایق‌بندی مضاعف
[826-03-20]	Reinforced Insulation	عایق‌بندی تقویت شده
[461-02-01]	Insulation (of a cable)	عایق‌بندی (یک کابل)
[461-02-02]	Conductor Insulation	عایق‌بندی یک هادی
[461-02-08]	Extruded Insulation	عایق‌بندی تزریقی
[461-02-09]	Mineral Insulation	عایق‌بندی معدنی

غ

[461-05-03]	Sheath Jacket (USA)	غلاف
-------------	---------------------	------

ف

[441-17-31]	Clearance	فاصله آزاد (فاصله هوایی)
[IEC 664]	Clearance	فاصله آزاد (فاصله هوایی)
[IEC 664]	Creepage Distance	فاصله خزش (فاصله نشت)
[441-17-35]	Isolating Distance	فاصله جدایی
[826-09-02]	Instructed Person	فرد آموخته دیده
[826-09-01]	Skilled Person	فرد کارآزموده (ماهر)
[441-18-01]	Fuse	فیوز
	(of a pole of a mechanical switching device)	یک وسیله جداگانه (مکانیکی)

ق

[826-03-10]	Simultaneously Accessible Parts	قسمتهایی که به طور همزمان در دسترس می‌باشدند
[826-03-01]	Live Part	قسمت برقدار
[826-08-02]	Switching – Off For (mechanical) Maintenance	قطع کردن به منظور تعمیر (مکانیکی)
[826-08-05]	Functional Switching; Control	قطع یا وصل عملیاتی ، کنترل

[826-08-03]	Emergency Switching Switching	(قطع یا وصل) اضطراری قطع و وصل (کلیدزنی)
-------------	----------------------------------	---

گ

[461-06-01]	Insulated Cable	کابل عایق
[461-06-01]	Single-Core Cable Single-Conductor Cable	کابل تک رشته ای
[461-06-03]	Multiconductor Cable	کابل چندرشته ای
[461-06-04]	Multicore Cable	کابل چندرشته ای
[461-06-14]	Flexible Cable	کابل قابل انعطاف
[826-06-06]	Cable Channel	کانال کابل
[826-06-05]	Trunking	کانال کابل (ترانکینگ)
[461-06-15]	Cord	(کابل) بند
[441-14-20]	Circuit-Breaker	کلید خودکار

کتاكت (یک وسیله قطع و وصل مکانیکی)

[441-15-05]	Contact (of a mechanical switching device)	کتاكت (قطعه)
[441-15-06]	Contact (Piece)	کتاكتور مکانیکی
[441-14-13]	Contactor (mechanical)	کتاتور مکانیکی
[441-16-04]	Manual Control	کترل دستی
[441-16-07]	Remote Control	کترل از راه دور
		کلید کترل (برای مدارهای کترل و کمکی)
[441-14-46]	Control Switch (for control and auxiliary circuits)	
[408-2-1-3]	Switch	کلید قطع بار

ل

[—]	Appliances (Appliance)	لوازم مصرف کننده (لوازم خانگی)
[826-06-03]	Conduit Switching	لوله قطع و وصل (کلیدزنی)

م

[826-05-01]	(electrical) Circuit (of an installation)	مدار (برقی) در یک تاسیسات
[826-05-02]	Distribution Circuit (of installation)	مدار توزیع (یک تاسیسات)
[826-05-03]	Final Circuit (of buildings) Branch Circuit (USA)	مدار نهایی (در ساختمان)

[—]	Duct	مجرا
[—]	Duct	مجرا (کابل کشی)
[—]	Ducting Cable Ducting	مجراکشی مجرای کابل کشی
[826-03-12]	Enclosure	محفظه
[441-13-01]	Enclosure (of an assembly)	محفظه (یک مجموعه)
[461-11-01]	Straight-Joint	مفصل دوراهه
[461-11-06]	Tee-Joint	مفصل سه راهه (انشعاب)
[826-04-14]	Obstacle	مانع
[826-04-03]	Total Earthing Resistance	مقاومت کل زمین

۹

[441-11-01]	Switchgear and Controlgear	وسایل قطع و وصل و کنترل
	Residual Current Device (RCD)	وسیله جریان تفاضلی
[826-02-01]	Nominal Voltage (of an installation)	ولتاژ اسمی (یک تاسیسات)
[826-02-02]	Touch Voltage	ولتاژ تماس
[826-02-03]	Prospective Touch Voltage	ولتاژ تماس احتمالی
[486-01-05]	Nominal Voltage (of a battery)	ولتاژ اسمی (یک باتری)
[IEC – 664]	Rated Voltage	ولتاژ اسمی
IEC 38	Voltage (1983)	ولتاژ
	Nominal Voltage	برای مثال
	Highest Voltage of a System	ولتاژ اسمی
	Lowestst Voltage of a System	بالاترین ولتاژ یک سیستم
[826-07-03]	Switchgear and Controlgear	پایین ترین ولتاژ یک سیستم
[441-11-01]		وسایل قطع و وصل و کنترل
[441-11-02]	Switchgear	وسایل قطع و وصل
[441-11-03]	Controlgear	وسایل کنترل
[441-14-01]	Switching Device	وسیله قطع و وصل

[826-04-10]	Equipotential Bonding Conductor	هادی همبندی برای همولتاژ کردن
[461-01-01]	Conductor (of a cable)	هادی (یک کابل)
[461-01-02]	Plain Conductor	هادی ساده
[826-04-07]	Earthing Conductor Grounding Electrode Conductor (USA)	هادی زمین
[461-01-07]	Stranded Conductor	هادی چنمنگولی
[461-01-11]	Flexible Conductor	هادی قابل انعطاف
[461-01-17]	Concentric Conductor	هادی هم مرکز
[826-04-09]	Equipotential Bonding	همبندی برای همولتاژ کردن
[826-04-10]	Equipotential Bonding Conductor	هادی همبندی برای برای همولتاژ کردن
[826-01-03]	Neutral Conductor	(N) هادی خنثا
[826-04-06]	Pen Conductor	PEN هادی فاز
[IEE – UK]	Phase Conductor	هادی فاز
[826-04-05]	Protective Conductor Equipment Grounding Conduktor	هادی حفاظتی (PE)
[IEC 664]	Co-ordination Of Insulation	هماهنگی عایقندی
[826-04-09]	Equipotential Bonding	همبندی برای همولتاژ کردن
[IEC 536]	Protective Bonding	همبندی حفاظتی

FELV	ELV – Functional Extra Low Voltage	FELV
PELV	PELV – Protective Extra Low Voltage	PELV
SELV	SELV – Safety Extra Low Voltage	SELV
TELV	TELV – Telecommunications Extra Low Voltage	TELV

IEC > Residual Current Protective Device	وسیله قطع جریان تفاضلی
IEE-UK > Residual Current Device (RCD)	وسیله قطع جریان تفاضلی
USA > Ground Fault Circuit Interruptor	وسیله قطع جریان تفاضلی

فصل اول

تعریفها - فرهنگ لغات - نشانه های ترسیمی بخش دوم - نشانه های ترسیمی

- ۱ - نشانه ها ترسیمی ارائه شده در این بخش ، تماماً از استاندارد IEC 617 چاپ سال ۱۹۸۳ گرفته شده است . این استاندارد که با درنظر گرفتن امکانات ترسیم رایانه ای تنظیم شده است ، جایگزین استاندارد IEC 117 چاپ سال ۱۹۶۳ شده است .
- ۲ - نشانه های ترسیمی ذکر شده در اینجا ، نمونه کوچکی از کل نشانه های متحرر شده در استاندارد IEC 617 است و به عنوان راهنمای مطلور یافتن نشانه های لازم دیگر ذکر میشوند . شماره های ذکر شده در قسمت انگلیسی ، شماره های قسمت و بخش و ترتیب استاندارد IEC 617 است .
- ۳ - نشانه های مخصوص تاسیسات الکتریکی ، در مبحث ۱۳ ذکر شده اند .
- ۴ - برای نحوه استفاده از نشانه ها در دیاگرامها ، شکل ۲-۱ به عنوان نمونه ارائه شده است .

جدول ۱-۱ نشانه های ترسیمی طبق IEC 617

IEC 617 No	Description	Symbol	نشانه	شرح	شماره ردیف
02-13-23	Operated by electromagnetic actuator			کار به کمک یک وسیله الکترو-مagnetیس	۰۱
02-08-02	Electromagnetic effect			از اثر الکترو-مagnetیس	۰۲
02-13-24	Operated by electromagnetic overcurrent protection			کار به کمک یک وسیله حفاظت از امداده برابر انداختن الکترو-مagnetیس	۰۳
02-08-01	Thermal effect			از حرارتی	۰۴
02-13-25	Operated by thermal actuator example = thermal relay			کار به کمک یک وسیله حرارتی مثال = رله حرارتی	۰۵
02-13-26	Operated by electric motor			کار به کمک موتور الکتریکی	۰۶
02-13-27	Operated by clock			کار به کمک ساعت	۰۷
02-15-01	EARTH GROUND General Symbol			اتصال به زمین نشانه کلی	۰۸
02-15-02	Noisless Earth / Ground			اتصال به زمین بدون پارازیت	۰۹
02-15-03	Protective Earth / Ground			اتصال به زمین حفاظتی	۱۰
02-15-04	Frame Chassis			بدنه یا شاسی	۱۱
02-15-05	Equipotentiality			همیانسیل بودن (هموکنار بودن)	۱۲
02-17-01	Fault Indication of assumed fault location			اتصالی یا اتصال کوتاه تعابیس محل و موضع اتصالی	۱۳
03-03-01	Socket Pole of a socket			مرکز پیک قطب	۱۴
03-03-02				پیر	۱۵
03-03-03	Plug Pole of a plug			مرکز پیک شاخه	۱۶
03-03-04				پیک شاخه از جدشاخه	۱۷

(ادامه جدول - صفحه ۲ از ۶)

جدول ۱-۱ نشانه های ترسیمی طبق IEC 617

IEC 617 No.	Description	Symbol	نشانه	شرح	شماره ردیف
03-03-17	Connecting Link Closed			راطی اتصال	۱۸
03-03-19	Open			نار	۱۹
03-04-01	Cable Sealing End w/one three-core cable			سر کابل با یک کابل سه رشته ای	۲۰
03-04-02	Cable Sealing End w/three one-core cables			سر کابل با سه کابل نکر شده ای	۲۱
03-04-03	Straight-through Joint Box Multi-line Representation			جعبه اتصال کابل برای سه هدای	۲۲
03-04-04	Single-line representation			ساینر نگ خطی	۲۳
03-04-05	Joint Box, w/three conductors T-connected. Multi-line			جعبه اتصال کابل برای سه هدای	۲۴
03-04-06	Single-line representation			ساینر نگ خطی	۲۵
04-01-01	Resistor, general symbol			مقاومت - نشانه کلی	۲۶
04-01-03	Variable Resistor Adjustable Resistor			مقاومت متغیر مقاومت قابل تنظیم	۲۷
04-01-12	Heating Element			مقاومت گرمکن المان گیر	۲۸
04-02-01	Capacitor, general symbol			حارن - کلپسیور	۲۹
04-02-07	Variable Capacitor Adjustable Capacitor			حارن متغیر حارن قابل تنظیم	۳۰
04-03-01	Inductor Coil			اندوکتور	۳۱
04-03-02	Winding Choke			سیستمی بیچک	۳۲
06-04-01	Machine, general symbol The asterisk shall be replaced by letter as follows: C Synchronous Converter G Generator GS Synchronous Generator M Motor MG Machine capable of use as Generator or Motor MS Synchronous Motor			ماشین - نشانه کلی به عبارت دیگر پایه از هر دو فحص گذشت گسرو تور سینکرون زیر آنور زیر آنور سینکرون موتور ماشین که بتوان از آن معمولان زیر آنور بآنور استفاده کرد موتور سینکرون	۳۳
06-08-01	Induction Motor Three phase Squirrel cage			موتور اندوکسیون سه فاز قفس سنجابی	۳۴

T2

(ادامه جدول - صفحه ۳ از ۶)

جدول ۱-۱ نشانه های ترسیمی طبق IEC 617

IEC 617 No.	Description	Symbol	نامه	شرح	شماره ردیف
06-09-01	Transformer with two windings			ترانسفورماتور	۳۵
06-09-02				دارای دو سیم بیج	۳۶
06-09-06	Auto-transformer			آتو-ترانسفورماتور	۳۷
06-09-07					۳۸
06-09-08	Coke - Reactor			رکتور - چوک	۳۹
06-09-10	Current Transformer			ترانسفورماتور جریان	۴۰
06-10-01	Single Phase Transformer with two windings and screen			ترانسفورماتور تک فاز با دو سیم بیج موزار و درین آنها	۴۱
06-10-07	Three Phase Transformer connection Star/Delta			ترانسفورماتور سه فاز با اتصال سارمه منت	۴۲
06-14-03	Rectifier			پیکوکنده یا رکتیفایر	۴۳
06-14-05	Inverter			انورنور یا صدل	۴۴
06-15-12	Battery of Cells or Accumulators With 3 Primary Cells or Accumulators shown			مجموعه باتری با سلول اولیه در شکل ۳ عدد باتری پیاسلوول نشان داده شده اند	۴۵
07-01-01	Qualifying Symbols			نامه منعنه کشته	
07-01-01	Contactor Function			نوع کار - کنکاتکتور	۴۶
07-01-02	Circuit Breaker Function			نوع کار - کلید خودکار	۴۷
07-01-03	Disconnecter(isolator) Function			نوع کار - جداکننده (یا بار)	۴۸
07-01-04	Switch-disconnector Function			نوع کار - ٹله زیریار	۴۹
07-01-05	Automatic Release Function			نوع کار - ٹله سورکار	۵۰
07-01-06	Limit Switch Function			نوع کار - محدود کننده	۵۱
07-01-07	Spring Return Function			نوع کار - خود برگشت (قفلی)	۵۲
07-01-08	Non-Spring Return Function			نوع کار - بدون برگشت با کلکتور	۵۳
07-13-02	Contactor (contacts open in unoperated position)			کنکاتکتور (کنکاتکتور حالت خاموشی - بازند)	۵۴

باداوردی - IEC 617 توصیه سوده است که برای کلیدها از شان دادن فرمتهای لو لابی و گستاخ حداشونده به صورت دایره (—○—) صرف نظر شود. ردیفهای ۴۵ تا ۶۰ را بسیبد.

T4

جدول ۱-۱ نشانه های ترسیمی طبق IEC 617 (ادامه جدول - صفحه ۴ از ۶)

IEC 617 No	Description	Symbol	نشانه	شرح	شماره ردیف
07-13-03	Contactor with Automatic Release			کنترلر با عمل خودکار	۵۵
07-13-04	Contactor (contacts closed in unoperated position)			کنترلر (کنترلر ها در حالت خاموشی - پس از آغاز)	۵۶
07-13-05	Circuit Breaker			کلید خودکار	۵۷
07-13-06	Disconnecter (isolator)			جداگشته (بی بار)	۵۸
07-13-08	Switch-disconnector (On-Load Isolating Switch)			کلید قطع زیر بار	۵۹
07-13-09	Switch-disconnector with Automatic Release			کلید قطع زیر بار با عمل خودکار	۶۰
07-14-04	Starter with Automatic Release			راهنده را با عمل خودکار	۶۱
07-14-05	Direct-on-Line contactor for reversing motor			راهنده را با کنترلر وصل مستقیم برای تغییر جوت موتور	۶۲
07-14-06	Star-Delta Starter			راهنده ساره - هشت	۶۳
07-14-07	Auto-Transformer Starter			راهنده اتو - ترانسفورماتور	۶۴
07-15-21	Actuating Device of a Thermal Relay			وسیله ماملیکر له حرارتی	۶۵
07-21-01	Fuse, general symbol			فیوز - نشانه کلی	۶۶
07-21-02	Fuse (Supply side indicated with thick line)			فیوز (ست: نشانه با عطفی کلکت نشان داده شده است)	۶۷

(ادامه جدول - صفحه ۵ از ۷)

جدول ۱-۱ نشانه های ترسیمی طبق IEC 617

IEC 617 No.	Description	Symbol	نامه	شماره ردیف
07-21-03	Fuse with mechanical link (Fuse with striker)		فیوز با رابط مکانیکی (فیوز صرمه رن)	۶۸
07-21-05	Fuse with separate Alarm Circuit		فیوز با مدار الارم مستقل	۶۹
07-21-07	Fuse-switch		کلید - فیوز	۷۰
07-21-08	Fuse-disconnector (fuse isolator)		کلید - فیوز جدا کننده	۷۱
07-21-09	Switch-disconnector (On-Load Isolating Switch)		کلید - فیوز قطع زیر بار	۷۲
07-22-01	Gap		ناچکهای حرفه فاصمه موایی	۷۳
07-22-03	Lightning Arrestor		حرمه گیر - صاعقه گیر	۷۴
08-01-01	Indicating Instrument		آیار شانگر	۷۵
08-01-02	Recording Instrument		آیار ثبت کننده	۷۶
08-01-03	Integrating Instrument		آیار جمع کننده	۷۷

* ستاره در نشانه های آبده ترتیب زیر جایگزین شود:

- نشانه حرفه واحد اندازه گیری آن کمینی که اندازه گیری می شود باصریهای از آن (A-W-Hz)
- نشانه حرفه کمینی که اندازه گیری می شود ($\cos \varphi = -\varphi$)
- سکو و مول شنبهای با نامه ترسیمی ($NaCl - \mathcal{M}$)

--	--	--	--	--

(ادامه جدول - صفحه ۶ از ۷)


جدول ۱-۱ نشانه های ترسیمی طبق IEC 617

T6

IEC 617 No	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
08-02-01	Reactive Current Ammeter		آمپر متر جریان راکتیو	۷۸
08-02-02	Synchronoscope		سکروبو-سکوب	۷۹
08-03-01	Recording Wattmeter		وانصر نیمات	۸۰
08-03-03	Oscillograph		اوسلولوگراف (نیمات)	۸۱
08-04-03	Watt-hour meter, two rate		وات-ساعت منز- دوسرمه	۸۲
08-04-13	Watt-hour meter with Maximum Demand indicator		وات-ساعت منز- باماکسیمتر	۸۳
08-08-01	Clock, general symbol Secondary Clock		ساعت- نشانه کلی ساعت ثانوی	۸۴
08-08-02	Master Clock		مادرساعت	۸۵
08-08-03	Clock with Switch		ساعت- محضیه کلید	۸۶
08-10-01	Lamp-Signal Lamp gen.symbol RB:red YE=yellow GN=green BL=blue WH=white Neonan Hg-mercury Na-sodium IN=inconcentric IL=fluorescent EL=electroluminescent LED=light emit diode I=iodine IR=infrared UV=ultra-violet	 EXAMPLE BU	لامپ یا لامپ سیگنال پارا لوئیز در صورت آزمودن گیانوچ لامپ رعنگی که در طرف اینگاه نشانه داده شده است می تواند در زمان سازه لامپ بروت	۸۷
08-10-05	Horn		بوق	۸۸
08-10-06	Bell		بل	۸۹
08-10-10	Buzzer		بارز	۹۰

جدول ۱-۲ خلاصه جدول ۱-۱ (صفحات ۴۹ تا ۰۰) نشانه‌های ترسیمی

T1	T2	T3	T4	T5	T6
۱۱	۱۸ ۱۹	۲۵ ۲۶	۳۵ ۳۶	۷۸	۷۸ A I_{Coop}
۱۲	۲۰	۲۷ ۲۸	۳۷ ۳۸	۷۹	۷۹
۱۳	۲۱	۲۹	۴۷	۷۰	۸۰ W
۱۴	۲۲ ۲۳	۴۹	۴۸	۷۱	۸۱ \checkmark
۱۵	۲۴ ۲۵	۴۰	۴۸	۷۲	۸۲ Wh
۱۶	۲۶	۴۱	۴۹	۷۳	۸۳ Wh P_{max}
۱۷	۲۷	۴۲	۷۰	۷۴	۸۴
۱۸	۲۸	۴۳	۷۱	۷۵	۸۵
۱۹	۲۹	۴۴	۷۲	۷۶	۸۶
۲۰	۳۰	۴۵	۷۳	۷۷	۸۷
۲۱	۳۱	۴۶	۷۴	۷۸	EXAMPLE مثال
۲۲	۳۲	۴۷	۷۹	۷۹	۸۹ BU Hg
۲۳	۳۳	۴۸	۷۰	۷۰	۸۸
۲۴	۳۴	۴۹	۷۱	۷۱	۹۰
۲۵	۳۵	۴۰	۷۲	۷۲	
۲۶	۳۶	۴۱	۷۳	۷۳	

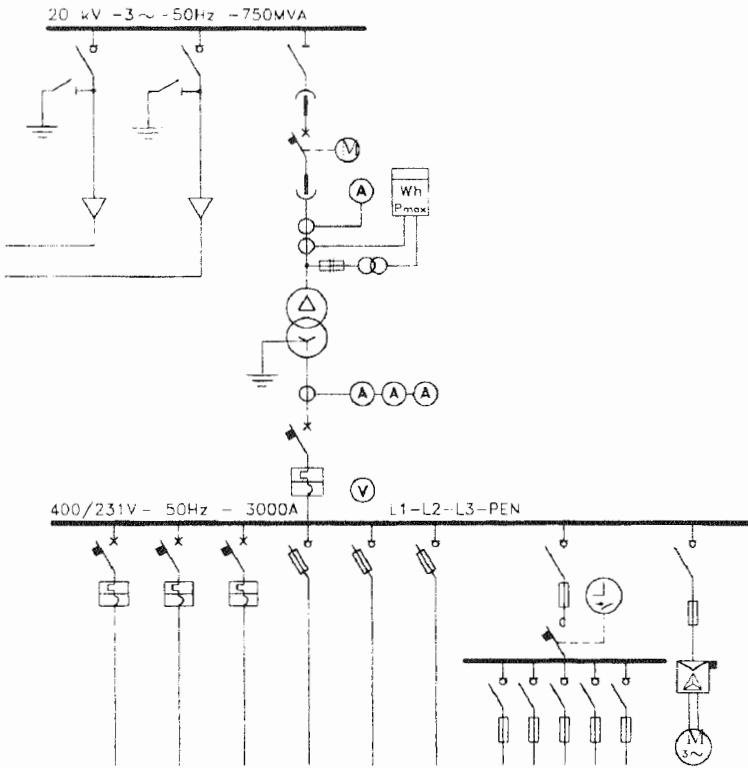

ناداوردی - دراین شکل اوضاعه ستانه‌های لازم استفاده نشده است

شکل ۲-۱- یک نمونه برای نحوه استفاده از ستانه‌های ترسیمی طبق IEC 617

۳۰۰ - پیشگفتار

فصل دوم سیستمهای توزیع برق طبق IEC

هدف این کتاب بحث درباره مسائل تأسیساتی است و قصد وارد شدن به حریم توزیع نیروی برق در کار نیست. اما ختم توزیع برق و شروع تأسیسات از کجا است؟ از نظر حقوقی جواب این سؤال ساده است: محل ختم توزیع و شروع تأسیسات، کتور برق است. در مواردی که پست ترانسفورماتور فشار متوسط در بین باشد، این محل تابلوی اصلی ساختمان می‌باشد. اما آیا واقعاً می‌توان بین توزیع نیرو و تأسیسات برق مرزی را قائل شد؟ مرزیندیهای ذکر شده از نظر مشخص کردن حوزه‌های مسئولیت مفیدند اما از نظر فیزیک معنایی ندارند. تأسیسات ادامه طبیعی سیستم توزیع می‌باشد و همه مشخصه‌های توزیع خواه ناخواه بر تأسیسات نیز حاکم‌اند و همه اتفاقاتی که در تأسیسات می‌افتد واکنشی را در سیستم توزیع سبب می‌شوند. خلاصه این که از نظر فیزیکی مرزی بین توزیع و تأسیسات وجود ندارد.

به نظر می‌رسد دنبال کردن بحثی درباره استقلال تأسیسات از توزیع، لازم یا مفید باشد. تأسیسات بدون شک تابع توزیع است و فقط می‌تواند در محله‌ده کوچکی از قلمرو خود داخل و تصرف کند. این است که در اینجا صحبت از انواع سیستم‌های توزیع است که قهراً حاکم بر تأسیسات نیز هستند.

مانند هر فرآیند فنی دیگر پیشرفت و توسعه برق یک شبه انجام نشده و پایان هم نیافته و به نظر نمی‌رسد روزی به انتهای برسد. اما می‌توان ادعا نمود که پیشرفت‌های آینده، بر مسائل بنادرین کمتر اثر خواهد گذاشت.

در سال ۱۹۶۹ میلادی مسئولیت تهیه آینین نامه تأسیسات الکترونیکی ساختمانها به عهده کمیته فنی شماره ۶۴ از کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC TC 64) و اکنون شد. یکی از کارهای مهم این کمیته، نظم دادن به سیستمهای موجود برقی بود که برای بار اول در سال ۱۹۷۷ متشر شد. از آن تاریخ به بعد معرفی سیستمهای برقی به روش IEC چنان‌همه گیر شده است که کمتر کسی پیدا می‌شود که از آن استفاده نکند. علت اصلی این است که قبل از ابداع روش IEC هیچ روش منظم دیگری برای شناساندن سیستمهای توزیع فشار ضعیف وجود نداشت.

اگر بخواهیم ترتیب تحولات تاریخی را دنبال کیم، صحبت درباره رشد و تکامل برق در قدیم (فصل ۳) باید قبل از معرفی سیستمهای برق به روش IEC (فصل ۲) انجام شود اما در آن صورت ارجاع سیستمهای قدیمی به شیوه سیستمهای تدوین شده توسط IEC، مشکل خواهد شد. لذا بهتر دیدیم شد که روش IEC قبل "تشریح شود و ارجاع به تکامل سیستمهای در قبل از IEC، متعاقباً" صحبت شود.

۲۱- گروه بندی سیستمهای الکتریکی طبق IEC

۲۱۰- پیشگفتار

کمیته فنی ۶۴ از کمیسیونین المللی الکترونیک (IEC - TC 64) نوآوریهای بسیاری داشته است که از آن میان گروه بندی سیستمهای الکتریکی، از اهمیت خاصی برخوردار است.

جالب این که در این گروه بندی، چیز جدید محتوای ارائه نشده است. اما ارائه یک مطلب بدیهی به نحوی روشن و دادن نظم به مسائلی که قبلاً فاقد سیستم بوده اند، شیوه یان موضوعی با استفاده از "کلمات قصار" است. مسلماً هنگامی که بار اول "بنی آدم اعضای یکدیگرند ... " بر زبان سعدی جاری شد، مفهوم آن تازگی نداشت اما نحوه یان و سادگی آن به قدری مؤثر بود که آنرا جاودانه کرد تا جایی که زینت بخش تالار و رودی سازمان ملل نیز شد.

پس به طور خلاصه: تا زمان ابداع نحوه گروه بندی و نامگذاری سیستمهای الکتریکی توسط IEC همه درباره وجود سیستمهایی با این مشخصات با اطلاع بودند و از آنها استفاده می کردند اما نه با نظمی که IEC به آنها داد. علاوه بر سیستمهای توزیع فشار ضعیف معمول در کشور ما که عبارتند از: سیستمهای سه فاز با هادی ختنا و تک فاز مشعب از سه فاز با هادی ختنا ، در دنیا انواع سیستمهای دیگر - که از دید ما عجیب و شاید غیرمنطقی به نظر آیند - وجود دارند. برای مثال سیستم دو فاز ۹۰ درجه با اتصال به زمین "ختنا" و سه فاز مثلث با هادی اشعاعی از وسط یکی از ساقها. شکل ۲۱۰-۱ را بینید.

در هر حال سیستم گروه بندی IEC همه سیستمهای الکتریکی را در بر می گیرد.


در سراسر کتابی که در پیش رو دارید درباره زمین و اتصال به زمین و مقاومت اتصال به زمین و جرم کلی زمین با رها و بارها صحبت شده است. چرا که اتصال به زمین یکی از جنبه های مهم و شاید مهمترین جنبه سیستمهای برقی است. اتصال به زمین از دو نظر مورد توجه می باشد: اتصال به زمین یک نقطه از سیستم الکتریکی با عایق بودن آن از زمین، عامل مهمی در حفظ سلامت خود سیستم و عایقندی آن است.

مسئله دوم که بدون توجه مخصوص به آن، هیچ سیستم نیروی قابل دوام نمی باشد، حفاظت در برابر برقگرفتگی است. این مهمترین جنبه یک سیستم نیرو است. روش رعایت اینمی با توجه به نوع سیستم، متفاوت خواهد بود. ولی در هر حال همه روشهای اینمی ، نوعی اتصال به زمین بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی را تعویز می کنند. پس از این نظر هم زمین نقش عمله ای را بازی می کند. IEC با توجه به این دو نکه ، زمین را مبنای قرار داده و گروه بندی خود را بر اساس محوریت زمین انجام داده است. از طرف دیگر یک سیستم برق مشخصه ای دارد که ساختار آن را از نظر نوع و تعداد هادیها مشخص می کند. IEC در این مورد هم اقدام کرده و هادیهای مختلف یک سیستم را نامگذاری نموده است.

پس به طور خلاطه IEC یک سیستم نیرو را با توجه به جنبه های زیر مشخص می کند:

- ۱ - نوع و تعداد هادیهای برقدار و حفاظتی یک سیستم (فاز با فازها - ختنا - حفاظتی یا حفاظتی / ختنا)
- ۲ - نحوه اتصال به زمین سیستم نیرو (وصل ختنا یا عدم وصل آن به زمین)

۳ - وصل بدنه های هادی به هادی ختنا و زمین یا وصل مستقیم آنها به زمین برای جلوگیری از برقگرفتگی . درباره مطالب گفته شده ، در زیر بحث خواهد شد .

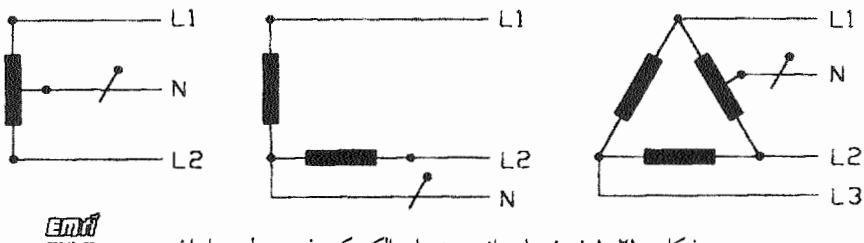

شکل ۱-۲۱ نمونه هایی از سیستمهای الکتریکی غیرمعمول در ایران

در ضمن نباید تصور شود که مطالب زیر دقیقاً از IEC مستقل شده اند . ضمن این که مطالب به طور کامل با مطابقت دارند بعضی از آنها که در ایران کاربرد ندارند حذف و بعضی دیگر که برای درک موضوع لازم به نظر آمده اند ، بسط داده شده اند .

۲۱۱ - نامگذاری هادیهای یک سیستم الکتریکی طبق IEC

IEC برای تشخیص هادیهای یک سیستم ، آنها را با استفاده از حروف لاتین نامگذاری کرده است :

۱-۲۱۱ - شناسایی هادیها در سیستمهای جریان متابول

- برای مشخص کردن هادی فاز از حرف **L** (که اولین حرف کلمه **Line** است) استفاده می شود .

- برای مشخص کردن هادی ختنا از حرف **N** (که اولین حرف کلمه **Neutral** است) استفاده می شود .

- برای مشخص کردن هادی حفاظتی از حروف **PE** (که اولین حروف کلمات انگلیسی "زمین حفاظتی" Protective Earthing است) استفاده می شود .

- برای مشخص کردن هادی مشترک حفاظتی / ختنا از حروف **PEN** (که اولین حروف کلمات انگلیسی Protective Earthing + Neutral است) استفاده می شود .

با توجه به مطالب بالا سیستمهای تک فاز به قرار زیر خواهند بود :

L1+PEN ; **L1+L2** ; **L1+N** : سیستمهای دو سیمه :

L1+N+PE : سیستم سه سیمه :

شکلهای ردیف ۲۱۶ را بینید .

و سیستمهای سه فاز به قرار زیر خواهند بود :

L1+L2+L3 : سیستمهای سه سیمه یا

سیستمهای چهارسیمه: (N PE یا PEN)

سیستمهای پنج سیمه: (L1+L2+L3+N+PE)

شکلهای ردیف ۲۱۷ را بینید.

۲۱۱ - شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم

- برای مشخص کردن هادی خط از حرف L (که اولین حرف کلمه Line است) استفاده می شود.

L+ هادی مثبت :

L- هادی منفی.

- برای مشخص کردن هادی میانی از حرف M (که اولین حرف کلمه Mid است) استفاده می شود.

- برای مشخص کردن هادی حفاظتی از حروف PE (که اولین حروف Protective Earthing است) استفاده می شود. شکلهای ردیف ۲۱۸ را بینید.

یادآوری ۱ - برای نامگذاری یک هادی یا مقاومت یا هر نوع مفهوم دیگری با استفاده از حروف اختصاری IEC هرکز دلیل انتخاب حرف یا حروف را به طور رسمی بازگو نمی کند. با توجه به شمار اعضای این سازمان و زبانهای مختلفی که از آنها استفاده می کنند شاید این سیاستی معقول باشد زیرا از اختلافات ناشی از تعصبات ملی جلوگیری می کند اما برای ذهن کنجدکاو استفاده کنندگان، کشف رمز حروف اختصاری فعالیتی جالب توجه باقی خواهد ماند.

یادآوری ۲ - در زیر حروف اختصاری اسامی هادیهای آورده می شوند که در حال حاضر در این کتاب کمتر به آنها اشاره خواهد شد. معهنا برای تکمیل لیست، مفید خواهد بود. ضمناً ممکن است در حال حاضر بعضی از آنها هنوز از طرف IEC رسمیت داشته باشند.


DC در مورد FPE = Functional Earthing + Protective Conductor

با PER = Protective Earthing + Return Conductor

۲۱۲ - نشانه های توصیمی هادیها طبق IEC

برای شناسایی هادیهای مختلف در دیاگرامها و نقشه ها ، IEC نشانه هایی را تدوین نموده است که در شکل

۲۱۲ در زیر آرائه می شوند. استفاده از این نشانه ها در خواندن نقشه ها و دیاگرامها سهولت بسیاری را ایجاد می کند. مبنای تهیه نشانه ها ، جریان متواب است اما از همان نشانه ها برای شناسایی هادیهای مشابه در جریان مستقیم نیز استفاده می شود.

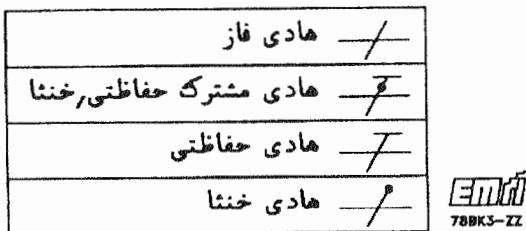

شکل ۲۱۲- نشانه های ترسیمی هادیها

شکلهای ردیف ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۸ را بینند.

۲۱۳- شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی با زمین طبق IEC

گفته شد که زمین، مهمترین نقش را در سیستمهای برق به عهده دارد. درباره نقش زمین در برق صحبت شده است و در اینجا فقط به یادآوری نکات زیر بسته می شود.

همه سیستمهای عادی برق باید به زمین وصل باشند(نقطه خنثا) و در مورد یک سیستم مخصوص (سیستم IEC-IT) که نسبت به زمین عایق است، باید اتصال به زمین وجود داشته باشد تا در صورت وقوع خرابی در سیستم IT اتصال به زمین قابل کشف باشد.

IEC وصل بودن یک نقطه از سیستم را به زمین با حرف T نشان می دهد که حرف اول کلمه Terra یعنی "زمین" است (ریشه لاتین) و وصل نبودن یک نقطه از سیستم را به زمین یا وصل بودن آن را به زمین از طریق امپدانسی بزرگ ، با حرف I نشان می دهد که حرف اول کلمه Isolated است.

برای مشخص کردن مقدار مقاومت اتصال به زمین هادی خنثا (یا فاز)، IEC از نشانه R_B استفاده می کند.
شکلهای ردیف ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ را بینند.

۲۱۴- شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الکتریکی طبق IEC

همانطوری که همه سیستمهای عادی برق باید به زمین وصل باشند، در همه سیستمهای برقی برای حفظ ایمنی انسان و دام در برابر بر قرگزگنی ، بدنه های هادی تجهیزات برقی باید یا از طریق هادی خنثا و یا بصورت مستقیم، به زمین اتصال داده شوند. بنابراین نحوه وصل بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی به زمین بسیار مهم است.

IEC وصل بودن بدنه های هادی تجهیزات را به زمین از طریق هادی خنثا یا حرف N نشان می دهد که حرف اول کلمه Neutral (خنثا) است و وصل مستقیم تجهیزات الکتریکی را به زمین با حرف T نشان می دهد.


برای مشخص کردن مقدار مقاومت اتصال به زمین بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی (سیستم TT و IEC-IT) از نشانه R_A استفاده می شود.
شکلهای ردیف ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ را بینند.

۲۱۵- نامگذاری سیستمهای الکتریکی طبق IEC

IEC سه سیستم الکتریکی را شناسایی کرده است . شناسایی اصلی با دو حرف از حروفی که قبل " گفته شده اند انجام می شود . در مورد یکی از سه سیستم از حروف اضافی هم استفاده می شود . از دو حرف اصلی شناسایی ، حرف اول از سمت چپ رابطه سیستم را با زمین بازگو می کند : حرف اول از سمت چپ T یعنی یک نقطه از سیستم به زمین وصل است . حرف اول از سمت چپ I یعنی سیستم از زمین مجزا است یا با مقاومتی بزرگ به آن وصل است . از دو حرف اصلی شناسایی ، حرف دوم از سمت چپ رابطه بدنه های هادی تجهیزات را با زمین بازگو می کند : حرف دوم از سمت چپ N یعنی بدنه های هادی به هادی خنثی زمین شده وصل اند . حرف دوم از سمت چپ T یعنی بدنه های هادی ، مستقل از زمین سیستم ، به زمین وصل اند . با توجه به مطالب بالا سه سیستم مورد بحث به قرار زیرند :

TN-سیستم ۲۱۵


یک نقطه از سیستم وصل به زمین است (ختا) بدنه های هادی به خنثی زمین شده وصل اند .

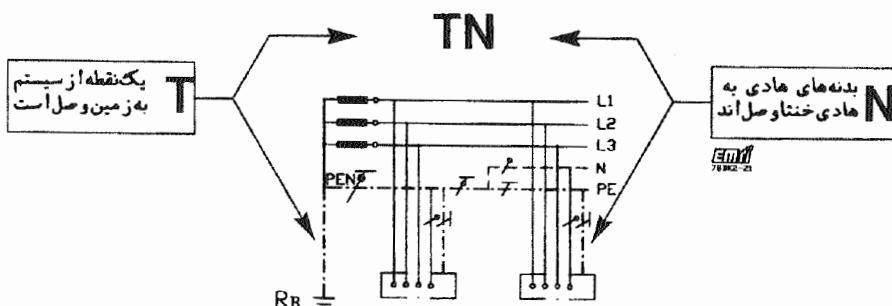

شکل ۱-۲۱۵ نامگذاری سیستم TN

TT-سیستم ۲-۲۱۵


یک نقطه از سیستم وصل به زمین است (خستا) بدن های هادی مستقیماً به زمین وصل اند.

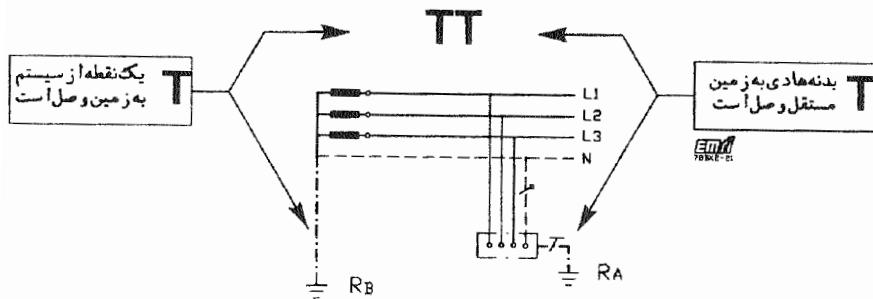

شکل ۲-۲۱۵ نامگذاری سیستم TT

IT-سیستم ۳-۲۱۵

سیستم کلا" از زمین مجزا است بدن های هادی مستقیماً به زمین وصل اند.

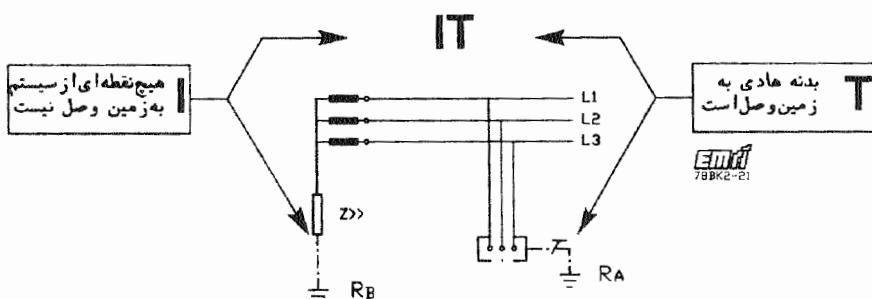

شکل ۳-۲۱۵ نامگذاری سیستم IT

۴-۲۱۵ زیرسیستمهای TN

از سه سیستم ذکر شده در بالا سیستم توزیع TN مدلولترین سیستم مورد استفاده می باشد. دلیل این کار سادگی و کم خرجی آن نسبت به دو سیستم دیگر است. در این سیستم فیوز، که ارزاترین وسیله حفاظتی است، عامل اصلی در ایجاد اینمنی در برابر اتصال کوتاه فاز به بدن های هادی تجهیزات و در نتیجه برقگرفگی می باشد در حالی که در دو سیستم دیگر، بجز موارد استثنایی، استفاده از وسائل حفاظتی مخصوص (مانند کلید جریان تفاضلی) برای این منظور لازم می باشد.

در سیستم توزیع TN، برای اتصال بدن های هادی تجهیزات به زمین می توان از روشهای مختلفی استفاده کرد. این مسئله سبب می شود که این سیستم دارای سه زیر سیستم شود که برای مشخص کردن آنها علاوه بر دو حرف T و N از دو حرف کمکی دیگر نیز استفاده می شود. این دو حرف عبارتند از حروف S و C.

حرف سوم از سمت چپ S، یعنی بدن های هادی از طریق یک هادی حفاظتی مخصوص (PE) در مبدأ به نقطه ختای سیستم وصل می شود (سیستم TN-S).

حرف سوم از سمت چپ C، یعنی بدن های هادی از طریق یک هادی حفاظتی مشترک حفاظتی و ختای (PEN) به زمین وصل می شوند (سیستم TN-C).

و علاوه بر این دو، زیر سیستم دیگری هم وجود دارد که از شروع تا نقطه ای از آن سیستم به شکل TN-C و از آن نقطه به بعد، سیستم به شکل TN-S است و به کل آن سیستم TN-C-S می گویند.

و به طور خلاصه سه زیر سیستم TN به صورت زیر خواهد بود:

TN-S

سیستمی که در سراسر آن هادیهای حفاظتی و ختای (هادیهای N و PE) از یکدیگر مجزا می باشند.

TN-C

سیستمی که در سراسر آن یک هادی مشترک وظیفه هادیهای حفاظتی و ختای (PEN) را به عهده دارد.

TN-C-S

سیستمی که تا نقطه ای از آن به صورت TN-C و از آن به بعد به صورت TN-S استفاده می شود.
شکل های ۱-۲۱۶ و ۱-۲۱۷ را بینید.

از سه سیستم TT و IT و TN فقط سیستمهای TT و IT به صورت دو حرفی قابل تشخیص می باشد ولی برای تشخیص کامل سیستم TN احتیاج به ذکر حروف اضافی است.


TN-S

TN-C


TN-C-S

۲۱۶- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی تکفاز متداول طبق IEC


طرحواره سیستمهای تکفاز متداول در شکلهاي ۱-۲۱۶ و ۲-۲۱۶ و ۳-۲۱۶ نشان داده شده اند.

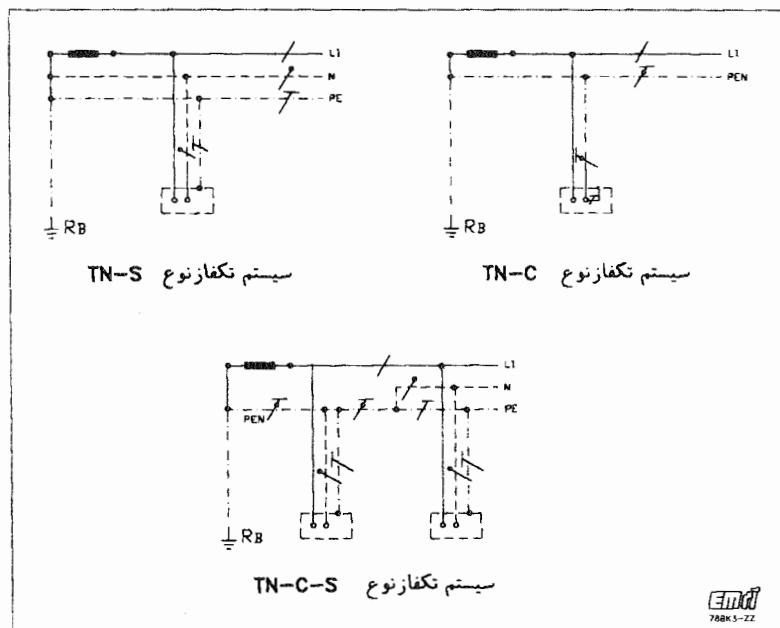

شکل ۱-۲۱۶ سیستم تکفاز نوع TN

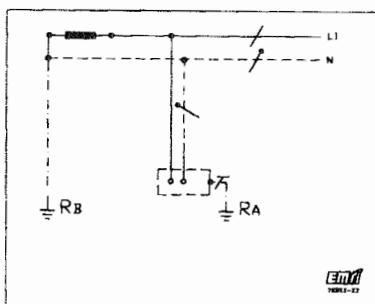


شکل ۲-۲۱۶ سیستم تکفاز نوع TT

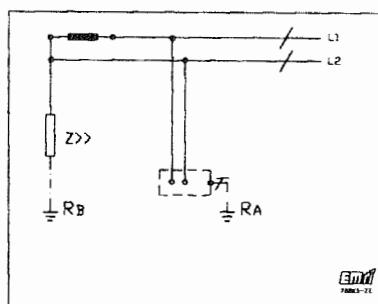


شکل ۳-۲۱۶ سیستم تکفاز نوع IT

۲۱۷- طرحواره های عمومی سیستم‌های الکتریکی سه فاز متناول طبق IEC

طرحواره سیستمهای سه فاز متناول در شکل‌های ۱-۲۱۷ و ۲-۲۱۷ و ۳-۲۱۷ نشان داده شده‌اند.

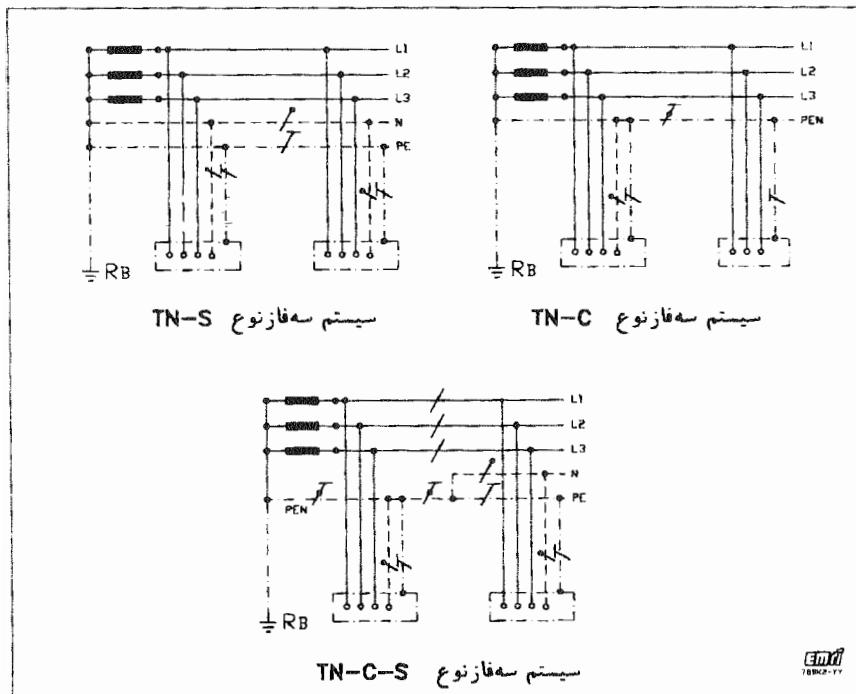

شکل ۱-۲۱۷- سیستم سه فاز نوع TN

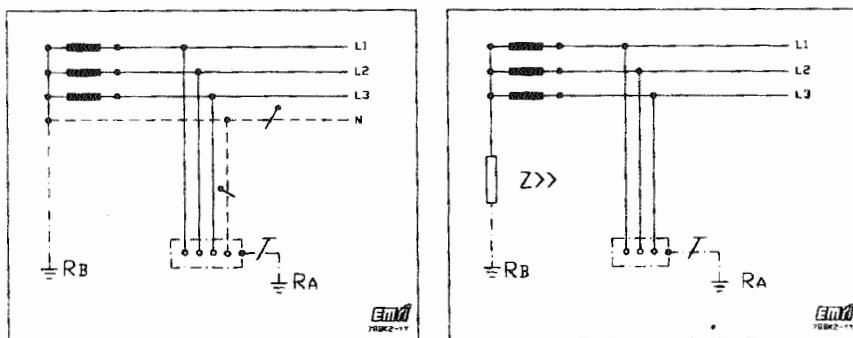


شکل ۲-۲۱۷- سیستم سه فاز نوع TT


شکل ۳-۲۱۷- سیستم سه فاز از نوع IT

۲۱۸- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی جریان مستقیم طبق IEC


برای تشخیص سیستمها و هادیهای مختلف سیستمهای جریان مستقیم از همان اسمی و نشانه های استفاده می کند که برای جریان متأوب استفاده می شود . برای جریان مستقیم ، IEC از دو حرف لاتین اضافه بر جریان متأوب استفاده می کند که شرح آنها در بند ۲-۲۱ داده شده است . در زیر ، همه سیستمهای متأول جریان مستقیم طبق گروه بندی IEC نشان داده اند .

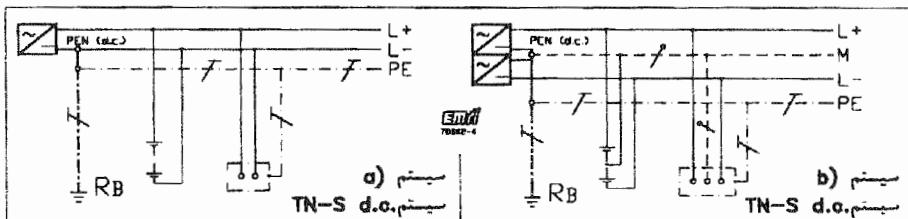


شکل ۱-۲۱۸ سیستم

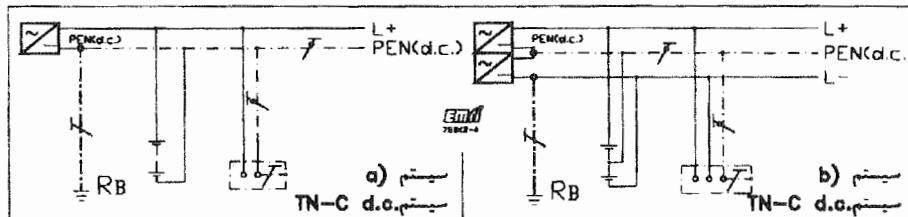


شکل ۲-۲۱۸ سیستم

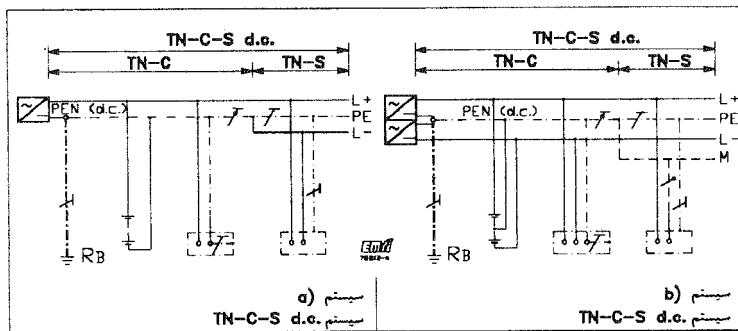

شکل ۳-۲۱۸ سیستم TN-C-S d.c.

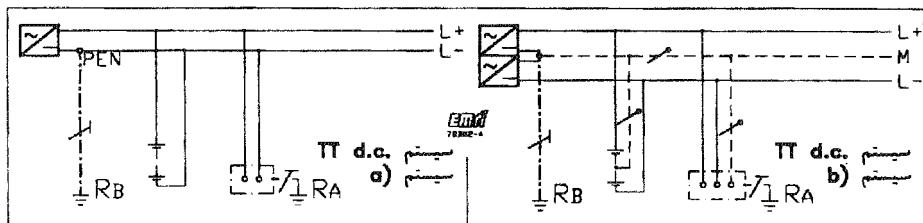

شکل ۴-۲۱۸ سیستم TT d.c.

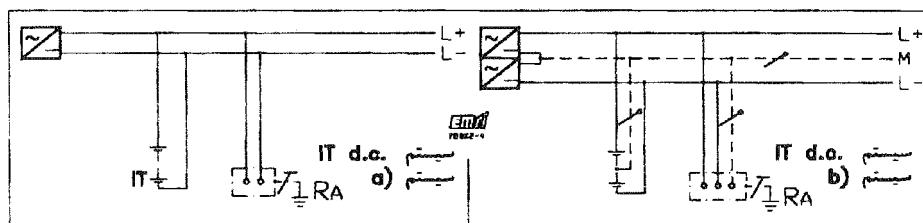

شکل ۵-۲۱۸ سیستم IT d.c.

فصل سوم

سیر تکاملی سیستم‌های الکتریکی

۳۰۰- پیشگفتار

فردي که تازه پا به میدان مهندسي توزيع و مخصوصاً تأسیسات برق می‌گذارد، با سؤالاتی روبرو می‌شود که در دوران تحصیل، بدان توجه زیادی نمی‌شود و یا به طور گذرا برخورد می‌شود.

چرا بدنه‌های هادی تجهیزات الکتریکی را زمین می‌کنیم؟ اصلاً زمین کردن یعنی چه؟ چرا بدنه‌های تجهیزات را عمدتاً به برق وصل می‌کنیم؟ حتی اگر این برق سیم خستا یا نول باشد. و دهها سؤال دیگر از این قبیل ممکن است یک تازه وارد را به فکر وادارد.

نایاب تصور شود که بروز این سؤالات ناشی از وجود نقص در نظام آموزشی است. به هیچ وجه این طور نیست. دوران تحصیل به قدر کافی پر از فراگرفتهای عمومی است و مسائل بالا، مسائلی اختصاصی هستند که باید اضافه بر برنامه‌های عادی فراگرفته شوند.

برای درک این که چگونه به اینجا رسیده ایم، لازم است مروری گذرا بر نحوه رشد و تکامل سیستمها داشته باشیم. هر چند این مرور به طور یقین بر پایه‌های تاریخی محکمی استوار نخواهد بود. ولی هدف ما بر این جا تحقیق دقیق تاریخی نیست بلکه مروری است بر چگونگی سیر تحولاتی که منجر به پیدایش سیستم‌های توزیع جدید شده است. یادآور می‌شود بر تحولاتی که به پیدایش این سیستمها انجامید، اینمنی عامل اصلی حاکم بر این تحولات بوده است.

۳۱- ظهور سیستم‌های توزیع و تأسیسات برق

۳۱۰- مقدمه

اتصال به زمین از دو نظر مهم است:

- ۱ - حفظ سلامت خود سیستم، صرفنظر از خواستهای مربوط به اینمنی:
 - ۲ - حفظ سلامت و اینمنی افرادی که از سیستم برق استفاده می‌کنند.
- حفظ اینمنی مهمترین وجہ بحث ما خواهد بود ولی اشاره‌ای مختصر به مهمترین علت وصل یک نقطه از سیستم به زمین برای تأمین خواسته سیستم و حفظ سلامتی آن (او اینمنی افراد)، به جا خواهد بود.

۳۱۱- مختصری فرباره اتصال زمین سیستم

اتصال به زمین از نظر کار صحیح و سالم سیستم ، دو هدف را دنبال می کند:


- ایجاد شرایطی که در آن سیستم از نظر فنی درست عمل کند.

این هدف با برقراری مسیری از طریق زمین به منع تغذیه و کشف اتصال به زمین با استفاده از رله های حساس به دست می آید.

۲- ایجاد شرایطی که در آن عایقندی سیستم سالم می ماند و این مسئله است که درباره آن کمی صحبت خواهد شد .
در ساده ترین تحلیل ممکن ، یک سیستم از رساناها و عایقها تشکیل می شود. رساناها باید تا جایی که ممکن است عبور جریان برق را تمهیل کنند و عایقها هم درست برعکس تا حدی که ممکن است جلوی عبور جریان برق از مسیرهای نخواسته را بگیرند. یعنی عبور جریان برق باید در مسیری دلخواه برقرار شود و در سایر جهات جلوی آن گرفته شود . از بین این دو ، عایقها حساستر از هادیها می باشند و علاوه بر دمای زیاد که به خودی خود سبب انهدام عایق می شود، بالا رفتن پیش از حد ولتاژ و اثر آن به مدتی طولانی، مخصوصاً در دمای بالا، عایق را زودتر از بین برده و سبب بروز خرابی در سیستم می شود .

به طور خلاصه اگر در تحلیل اولیه اثر دما را به حساب نیاوریم؛ عمر عایقندی بستگی به شدت میدان و مدت زمان برقراری آن دارد. اگر شدت میدان کمی از مقدار مجاز آن پیشتر باشد، ممکن است پس از چند سال سبب خرابی عایقندی شود و اگر این مقدار چند برابر مقدار مجاز باشد، در ظرف چند دقیقه یا تاشه سبب از بین رفتن عایقندی در ضعیف ترین نقطه سیستم گردد. بنابراین انتخاب مقدار اسمی یک عایق با مقدار "مجاز" آن از نظر دوام نسبت به مقدار ولتاژ و مدت زمان برقراری ، بستگی به داده های آماری و انتخاب صحیح آن دارد. در شکل ۱-۳۱۱ منحنی تغییرات ایستادگی عایقندی یک کابل با توجه به تنش میدان الکتریکی و مدت زمان برقراری آن به عنوان مثالی نوعی ، نشان داده شده است. بدینهی است در اینجا مطالعه دقیق برای تعیین شدت مجاز میدان و عمر عایقها هدف نمی باشد و تنها نشان دادن علل بروز خرابی در عایقها و سعی در محدود کردن شدت میدان در آنها منظور نظر ما خواهد بود. دیده می شود که تغییرات شدت میدان نسبت به زمان به نحوی است که شدت میدان با خطی افقی مجانب می باشد و این مقداری است که در مدتی طولانی ، عایقندی در آن شدت میدان منهدم نخواهد شد . یادآوری می کند که اثر گرمای در این منحنی منظور نشده است و کافی است گفته شود که در دماهای مختلف ، جای خط مجانب تغییر خواهد کرد و عامل جدیدی را وارد بحث می کند.

در هر حال آزمایش نهایی برای نوع و ضخامت عایقندی تجهیزات که با توجه به قراین بدست آمده از منجنهایی شیوه آنچه که در شکل ۱-۳۱۱ نشان داده شده است انتخاب می شوند ، استفاده از تجهیزات در طول زمان دراز است. دوام در طول زمان محک اصلی کارآئی عایقندی سیستم است. زیرا در حال حاضر پایه علمی محکمی برای طبقه بندی عایقها از این نظر وجود ندارد .

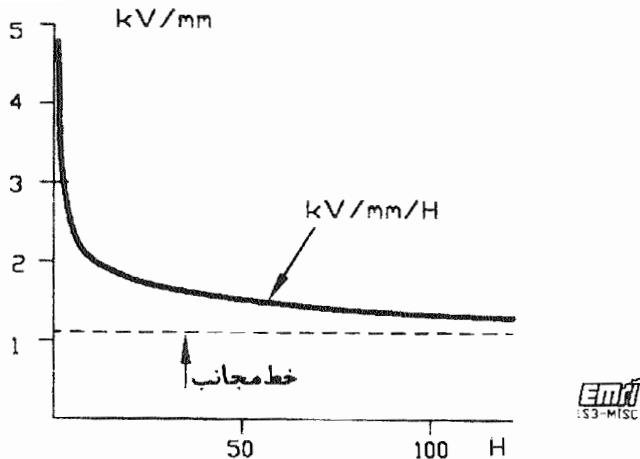

شکل ۱-۳۱۱ ایستادگی عایق در برابر تنش میدان الکترومغناطیسی نسبت به زمان (منحنی نوعی)

تا اینجا با اثر شدت میدانی که عایق‌بندی تحت تنش آن قرار می‌گیرد آشنایی حاصل شده و علل لزوم محدود کردن تنش این میدان در عایق‌بندی، نشان داده شده است. اما در مورد روش‌های عملی محدود کردن شدت میدان، در بندها و بخش‌های بعدی صحبت خواهد شد.

۱-۳۱۲- تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست

حال بیسیم در حالت واقعی، ولتاژها چگونه اثر می‌کنند. در شکل ۱-۳۲۱-۱ دیده می‌شود که در صورت وصل نبودن یک نقطه از سیستم به زمین، وضعیت ولتاژها به این شرح خواهد بود: (۱)، (۲)، (۳).

ولتاژ نقطه خنثا (N) نسبت به زمین در هنگامی که سیستم سالم است، به علت وجود خازنهای طبیعی بین فازهای سیستم و زمین، برابر صفر است و در این هنگام ولتاژها موجود هیچ تنش لضافی را بر روی عایق‌بندی هادی خنثا و هادیهای فازها در سرتاسر سیستم، بوجود نخواهد آورد.

$$U_{N-E} = \text{صفر}$$

$$U_{L1-E} = U_0 = ۳۰ \text{ V}$$

$$U_{L2-E} = U_0 = ۳۰ \text{ V}$$

$$U_{L3-E} = U_0 = ۳۰ \text{ V}$$

اما اگر به سبب بروز سانحه‌ای در سیستم، یکی از فازها ($L1$) به زمین وصل شود، وضعیت ولتاژها سیستم به قرار زیر خواهد بود (۴)، (۵) :

ولتاژ نقطه خنثا (N) نسبت به زمین در سیستمی که یک فاز آن به زمین وصل شده است دیگر برابر صفر نبوده بلکه برابر U_0 می‌شود. بر این هنگام ولتاژهای موجود نقطه‌نشی را بر روی عایق‌بندی‌های خنثا و هابیهای فازهای سرتاسر سیستم موجود خواهد آورد:

$$U_{NE} = U_0 = 30 \text{ V}$$

$$U_{L1-E} = U$$

$$U_{L2-E} = U = 400 \text{ V}$$

$$U_{L3-E} = U = 400 \text{ V}$$

ممکن است چنین به نظر آید که این اختلاف ولتاژ قابل توجه نمی‌باشد. اما چنین نیست و همین مقدار ولتاژ ممکن است در زمانی طولانی عایقی را که برای آن پیش‌بینی نشده است از زین ببرد. مسئله دیگری هم وجود دارد:


قبل از اینکه عایق‌بندی در اثر بالارفتن ولتاژها خراب شود، ممکن است پدیده دیگری ظاهر شود که خطر آن اگر پیشتر از خرابی عایق‌بندی نباشد (که معمولاً تا بروز آن، مدتی طول می‌کشد) کمتر از آن نخواهد بود و آن، زدن جرقه بین نقاطی از سیستم است که ولتاژ آنها نسبت به هم پیشتر از دوام عایق آنها می‌باشد. مانند جرقه‌ای بین نقطه خنثا و قسمتهای زمین شده که اختلاف پتانسیل آنها قبل از سانحه صفر بود و پس از آن تبدیل به ولت $= 30 \text{ V}$ می‌شود و فازهای سالم نسبت به زمین که قبل از سانحه ولت $= 30 \text{ V}$ بود اینک تبدیل به ولت $= 400 \text{ V}$ می‌شود.

البته می‌توان لوازمی را طرح کرد که به مدتی طولانی در شرایط سانحه دیده (وصل بودن یک فاز به زمین) کار کرده و عایق‌بندی خود را حفظ کنند اما به طور قطعی عایق‌بندی آنها نسبت به دستگاه‌هایی که یک نقطه از آنها (N) به زمین وصل است سنگین تر و گرانتر خواهد بود. به این دلیل و دلایل مهم دیگر، از سیستمهای بدون اتصال به زمین (Sistem IT) فقط در موارد مخصوص استفاده می‌شود و در شبکه‌های عمومی کاربرد ندارند و بلکه استفاده از آنها در شبکه‌های عمومی ممنوع است.

۳۲ - اولین سیستم توزیع ابتدایی

۳۲۱ - شرح یک سیستم توزیع که پیش در آمد سیستم IT امروزی است

آشنازی انسان با برق به طور کلی و با نقش زمین یا محیط زیست در آن و واکنش عایقها نسبت به شدت میدان الکتریکی و پیدا شیش جرقه‌ها بین نقاطی که تا لحظه‌ای پیش هیچ عیوب نداشتند (۲-۳۱۱) و مسابلی مانند اینها هنوز معلوم نبود. بنابراین اولین سیستمی که احتمالاً "وجود آمد" سیستمی بود که در شکل ۱-۳۲۱-(۱) نشان داده شده است.

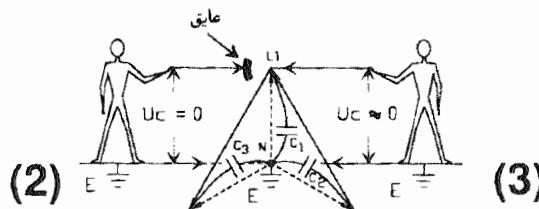

ولتاژ نسبت به زمین هنگامی که سیستم سالم است.

ولتاژ تعامل با فاز هنگامی که سیستم سالم است.

$$U_{N-E} = 0$$

$$U_{L1-E} = U_0$$

$$U_{L2-E} = U_0$$

$$U_{L3-E} = U_0$$


اتصال مستقیم
سیستم به زمین
و وجود ندارد

$$U_{N-E} = U_0$$

$$U_{L1-E} = 0$$


$$U_{L2-E} = U$$

$$U_{L3-E} = U$$

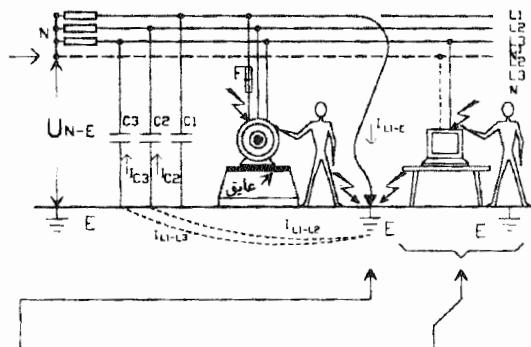


(1)


هنجام تعامل بیکفار (1) با زمین و دو نقطه از بدن انسان
برابر پتانسیل زمین شده و خازن C اتصال کوتاه می شود.
با زمین و بیکفار دیگر (3) و لناز تعامل برای $E = C$ نخواهد شد.

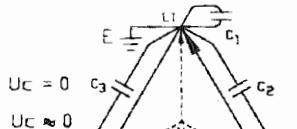

(4)
و معنی لنازها
هنگامی که کی از فازهای سیستم
با زمین در تعامل است.

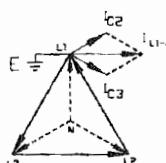

(41)

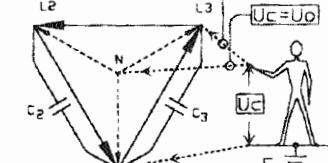

(5)

بادآوری - این شکل به خاطر آدمک، نسبت به شکلهای دیگر 180° درجه جریانده شده است.

بادآوری - در شکل (1) در سه نقطه اتصال به زمین یا بدنه ($\frac{1}{4}$) نشان داده شده است. در مورد هریک از حالات نشان داده شده، باید اتصال به زمین یا بدنه مربوط به آن حالت در نظر گرفته شده و بقیه ندیدگرفته شود.

شکل ۱-۳۲۱ یک سیستم توزیع الکتریکی ابتداًی که اتصال به زمین ندارد (این سیستم پیش درآمد سیستمی است که امروزه IT خوانده می شود)

هیچ نقطه‌ای از سیستم به زمین وصل نبود و یقیناً در اولین روزها لزوم آن نیز آشکار شده بود . یادآوری می‌نماید که چنین سیستمی امروزه با نام سیستم **IT** (طبق IEC) شناخته شده و مورد استفاده است ولی از آن همراه با وسائل حفاظتی اختصاصی برای موارد مخصوص استفاده می‌شود و در شبکه‌های عمومی اصلاً مورد استفاده ندارند.

یادآوری - در شکل ۱-۳۲۱ همه اتصالات به زمین کامل فرض می‌شوند یعنی مقاومت آنها نسبت به جرم کلی زمین برابر صفر گرفته می‌شوند . در عمل چنین چیزی ممکن نیست . اتصالات از این نوع ، همراه با مقاومت می‌باشند اما از نظر بحث ما در اینجا فرض کامل بون اتصالات کافی می‌باشد .

با اینکه اتصال مستقیمی بین نقطه ختنا (**N**) و زمین وجود ندارد ، به علت حضور خازنهای طبیعی ، یک نقطه ختنا مصنوعی تشکیل می‌شود که ولتاژ آن نسبت به زمین صفر است . اگر عایقندی سیستم نیز بی عیب باشد ، انسانی که با تجهیزات سیستم در تماس است به علت وجود عایقندی دچار برقگرفتگی نمی‌شود .

شکل ۱-۳۲۱-۱ . در این وضعیت ولتاژ‌های بین اجزای مختلف سیستم در زیر شکل (2) نشان داده شده‌اند . در شکل ۱-۳۲۱-۳ فرض شده است که یکی از فازها (**L1**) با بدنه موتور اتصالی پیدا کرده و در عین حال شخصی که روی زمین هادی استاده است با بدنه موتور در تماس است . در این حالت با توجه به اپدانتس خبلی بالای خازنهای طبیعی ، ولتاژی که بین دست (فاز **L1**) و پاهای شخص (زمین) وجود دارد بسیار کم و نزدیک به صفر خواهد بود و انسان را دچار برقگرفتگی نخواهد کرد . متأسفانه همین نکه بعضی افراد را به این خیال وامی دارد که این ، بهترین سیستم است زیرا ، با وجودی که انسان با برق تماس پیدا می‌کند دچار برقگرفتگی نمی‌شود .

بعداً خواهیم دید که این خاصیت بسیار ارزشمندی دارد که سیستم **IT** را منحصر به فرد می‌کند اما به شرطی که در آن از وسائل حساس و گران قیمت برای کشف اولین اتصالی به زمین و از وسائل قطع خودکار مدار برای عمل در حالتی که دو میان اتصالی بروز کند (شکل ۵) استفاده شود . بخش ۳۴ را ببینید .

در شکل ۱-۳۲۱-۴ فرض شده است که یکی از فازها (**L1**) با زمین اتصالی پیدا کرده است . در این حالت خازن **Uc1** اتصال کوتاه می‌شود . ولتاژ فاز **L1** و زمین (**T**) برابر شده و ولتاژ بین فازهای سالم (**L2** و **L3**) و زمین که در قبل از برخورد فاز **L1** با زمین برابر ولت $= 330 = U_0$ بود ، اینک تبدیل به ولتاژ فاز به فاز یعنی ولت $= 400$ می‌شود . در این حالت ، خازن **C1** اتصال کوتاه شده و از مدار خارج می‌شود و جریانهایی که در اثر اتصال کوتاه از خازنهای **C2** و **C3** عبور می‌کند در شکل ۱-۳۲۱-۴ (۴۱) نشان داده شده‌اند .

نظر به اینکه اتصال یک فاز و زمین با وسائل عادی حفاظتی (فیوز - کلید خودکار) قابل قطع نمی‌باشد وجود آن ممکن است سریعاً مشخص نشده و رفع نقص نشود . در این حالت کلیه مسایل گفته شده در بند ۱-۳۲۱ وجود خواهد داشت و عایقندی این سیستم باید قوی باشد و در غیر این صورت ، بعد از مدتی دچار خرابی شده و یا در اثر بروز جرقه ، آتش سوزی به راه اندازد .

در حالت اخیر یعنی اتصال یک فاز با زمین ، اگر شخصی طبق شکل ۱-۳۲۱ (۵) با فازی سالم تماس حاصل نماید، ولتاژ تماس به جای صفر $= Uc = U$ خواهد شد که خیلی خطرناک است.


نتیجه گیری

به نحوی که گذشت، استفاده از سیستم به ظاهر ساده بدون اتصال به زمین تنها یک حسنه دارد و آن این است که در صورت سالم بودن عایق‌بندی سیستم تماس با هر یک از هابیهای فاز ، انسان را نچار بر قرق فنگی نمی‌کند . زیرا مسیری که شامل بخشی از بدن انسان باشد، برای بسته شدن مدار وجود ندارد (شکل ۱-۳۲۱-۳) . اما اگر یکی از فازها با زمین تماس پیدا کرده باشد، تماس انسان با یکی از بو فاز دیگر، مانند حالت قبل بی خطر نبوده بلکه بسیار خطرناک خواهد بود . شکل ۱-۳۲۱-۵ . مخصوصاً با توجه به اینکه تغییر حالت از وضعیت بی خطر به وضعیت خطرناک که بی خبر و بدون هیچ مقمه اتفاق می‌افتد و ممکن است در نقطه دوری از سیستم توزیع پیش آید که قابل کنترل نیست . از طرف دیگر وصل یکی از فازها به زمین سبب می‌شود که در عایق‌بندی سیستم تنش ولتاژ بین نقطه خنثاً و زمین و فازهای سالم و زمین بوجود آید که در درازمدت سبب شکست عایق‌بندی می‌شود . همچنین این مسئله ممکن است سبب بروز جرقه شود (مخصوصاً اگر بین خازنهای سیستم و بقیه اجزای راکتیو آن رزو نافس ایجاد شود) که آن هم مسبب آتش سوزی شود .


در شکل‌های ۲-۳۲۱ و ۳-۳۲۱، روش‌های مختلف برای نشان دادن نحوه تقسیم ولتاژها و تشکیل زنجیره‌های عبور جریان برق‌گرفگی ، نشان داده شده‌اند .

به طور خلاصه

- ۱ - یک نقطه از سیستم باید زمین شود تا ولتاژها ترتیب شوند و عایق‌بندی سالم بماند .
- ۲ - یک نقطه سیستم باید زمین شود تا ولتاژ بر قرق فنگی به شدت حالت پیش نباشد .

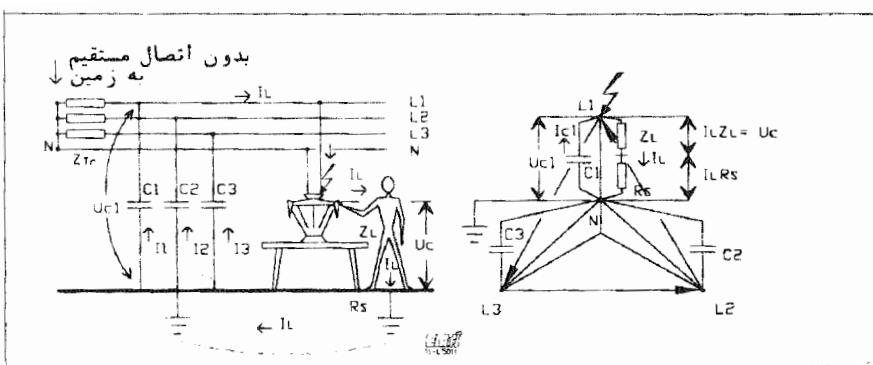

شکل ۲-۳۲۱ سیستم توزیع ابتدایی (بدون اتصال به زمین سیستم) که در آن مقاومتهای اتصال زمین دیگر منظور شده‌اند.

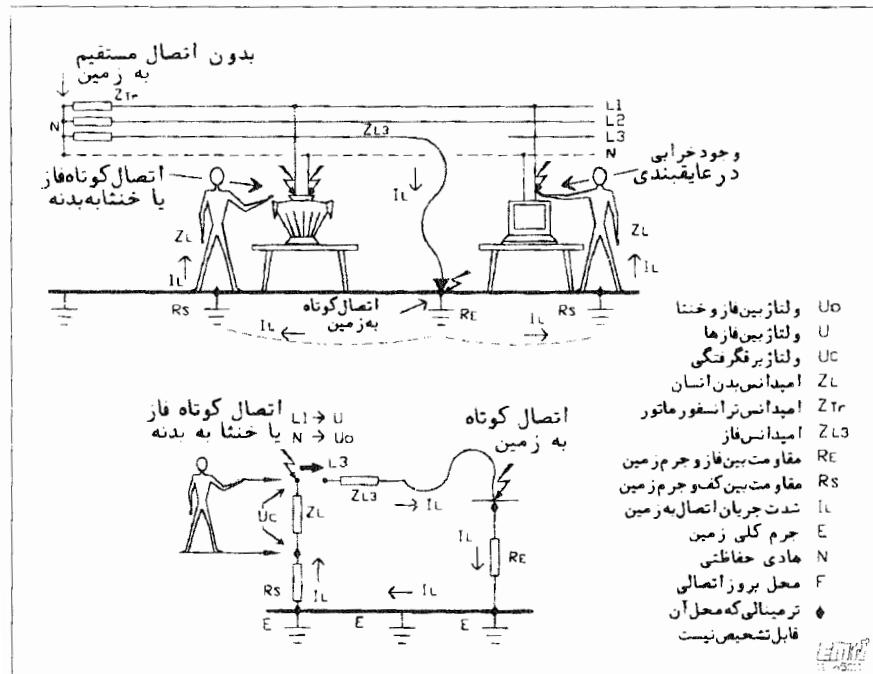

شکل ۳-۳۲۱ سیستم توزیع ابتدایی (بدون اتصال به زمین سیستم) که در آن زنجیره مدار اتصال کوتاه در دو حالت مختلف نشان داده شده است.

۳۳- قدم بعدی: برقراری اتصال به زمین

۳۳۱- شرح یک سیستم توزیع پیشرفته قر در سیر تکاملی سیستمها که مقدمه سیستم TT امروزی است

۱-۳۳۲- اگر فقط به ایجاد اتصال زمین سیستم سندید شود

یعنی اگر طبق آنچه که تا حالا گذشت، یک نقطه از سیستم یعنی نقطه ختای فقط با در نظر گرفتن لزوم حفاظت از عایقندی و سایر خواستهای سیستم زمین شود، وضعیت از نظر برقگرفتگی چگونه خواهد بود؟ شکل ۱-۳۳۱ این حالت را نشان می‌دهد. سیستمی که در این شکل نشان داده شده است در اصل همان سیستم شکل ۳-۳۲۱ است با این تفاوت که این بار نقطه ختای سیستم به زمین وصل شده است. درباره "خوب" یا "بد" بودن این اتصال به زمین صحبتی نمی‌کنیم اما می‌توان از روی شکل معادله ای را که ولتاژ برقگرفتگی را نشان می‌دهد نوشت.

با توجه به دیاگرام مدار، شدت جریان عوری از بدن یا شدت جریان برقگرفتگی عبارت است از:

$$I_L = \frac{U_0}{ZT_r + Z_{L3} + Z_L + R_S + R_B}$$

و ولتاژ برقگرفتگی برابر خواهد بود با:

$$U_C = I_L \cdot Z_L$$

و یا با جاگذاریهای لازم:

$$U_C = U_0 \frac{Z_L}{ZT_r + Z_{L3} + Z_L + R_S + R_B}$$

در روابط بالا، امدادنیهای ترانسفورماتور و فاز صدمه دیله نسبت به امدادنی بدن و مقاومتهای اتصال به زمین R_S و R_B بسیار کوچکترند و برای همین می‌توان رابطه بالا را به صورت زیر خلاصه نمود:


$$U_C = U_0 \frac{Z_L}{Z_L + R_S + R_B}$$

به عنوان مثال در سیستمی که ولتاژ فاز به ختای آن $U_0 = ۲۳۰$ ولت است اگر فرض کنیم:

امدادنی بدن انسان Z_L برابر 3000 اهم،

مقاومت زمین سیستم یا R_B برابر 10 اهم،

مقاومت بین بدن انسان و جرم کلی زمین R_S برابر 1000 اهم باشد، ولتاژ برقگرفتگی $U_C = ۱۷۲$ ولت خواهد بود.

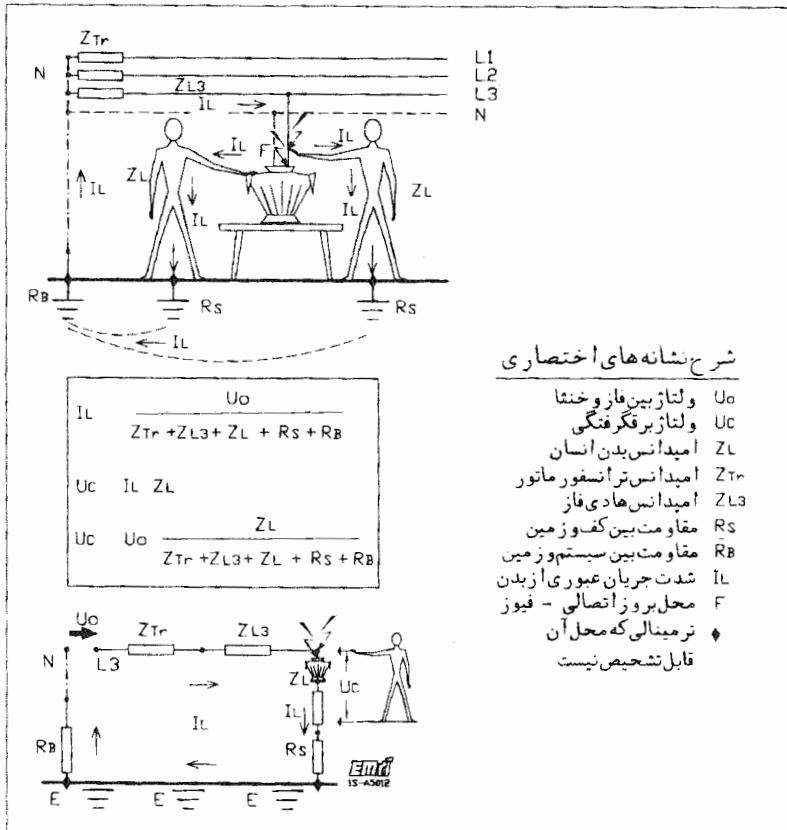

شکل ۱-۳۳۱ وضعیت برقگرفتگی در سیستمی که فقط خنثای آن به زمین وصل است.

و اگر فضایی که اتفاقات گفته شده در آن می‌افتد، محلی نمایش باشد، یعنی مقاومت بین بدن انسان و جرم کلی زمین به جای 1000 اهم، 400 اهم باشد، در این صورت، ولتاژ برقگرفتگی $U_c = 20\Omega$ ولت خواهد بود. در هر دو حالت U_c خیلی پیشتر از مقدار مجاز ولتاژ تماس یعنی $U_1 = 50$ ولت است. بنابراین تنها وصل نقطه خنثا به زمین بدون آنکه فکری برای جلوگیری از برقگرفتگی شده باشد، کافی نیست.

یادآوری:

سیستمی که امروزه در خانه‌های ما مورد استفاده می‌باشد همین سیستم خطرناک و بی‌هویتی است که سالها پیش در راه جستجوی سیستمی یمن، به دور اندخته شده است.

۲-۳۳۱ اگر علاوه بر اتصال زمین سیستم بدن هادی تجهیزات نیز زمین شود

به نظر می رسد اولین فکر بعدی که به نظر متخصصین رسید، وصل بدن های هادی تجهیزات الکتریکی به زمین بود، با این که بین بدن تجهیزات و "زمین" اتصال کوتاه بوجود آید و ولتاژ بین آنها صفر شود. البته می دانیم که این، خیالی نادرست بود و در هیچ حالتی وصل شدن به "جرم زمین" بدون مقاومت، ممکن نیست (فصل چهارم را بینید). شکل ۲-۳۳۱ حالت مورد بحث را نشان می دهد.

اگر امکان داشت که نقاط A و B را با یک هادی با مقطع بزرگ به هم وصل نمود، پتانسیل این نقاط با هم برابر می شد و در نتیجه اختلاف پتانسیلی بین دست و پاهای انسان تشکیل نمی شد تا ایجاد برآورده فنکی نماید.

با صرفنظر کردن از مقادیری که نسبت به سایرین کوچکتر می باشد و انتخاب اعدادی که به نظر می رسد با واقعیات مطابقت دارند در سیستمی که ولتاژ فاز به ختای آن $U_0 = 230$ ولت است اگر فرض کنیم:

امپدانس بدن انسان $Z_1 = 3000$ اهم ، برابر U_0

مقاومت زمین سیستم یا R_B برابر 10 اهم ،


مقاومت زمین بدن تجهیزات و جرم کلی زمین یا R_A برابر 25 اهم ،

مقاومت بین بدن انسان و جرم کلی زمین R_S برابر 1000 اهم باشد ،

ولتاژ برآورده فنکی $U_C = 123$ ولت خواهد بود.

با این که این مقدار کمتر از حالتهای پیش می باشد، قابل قبول نیست. از طرفی محاسبات برای یک حالت عادی انجام شده است و در حالتهای اختصاصی ولتاژ تماس خلیلی پیشتر از مقدار بالا و البته پیشتر از مقدار مجاز ولتاژ تماس یعنی


$U_{L0} = 50$ ولت خواهد بود.

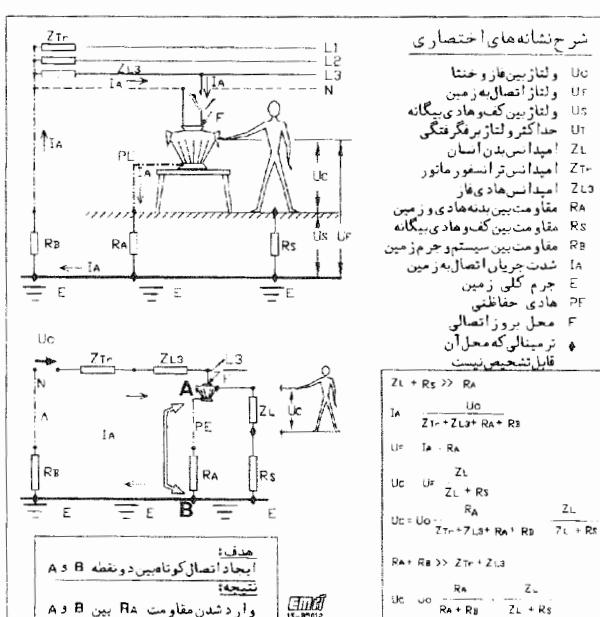

شکل ۲-۳۳۱ سیستمی که در آن علاوه بر نقطه ختای بدن تجهیزات نیز به زمین وصل آن.

۳-۳۳۱- آن بدن های تجهیزات با هادیهای یگانه زمین شده ساختمان، همبندی شده باشد.

به نحوی که در شکل ۳-۳۳۱ نشان داده شده است، در این حالت اگر شخص مورد نظر در حوالی هادی یگانه قرار گرفته باشد، چه با هادی یگانه تماس داشته باشد یا نداشته باشد، تحت ولتاژ برق‌گرفتگی قابل ملاحظه ای قرار نخواهد گرفت، زیرا امپدانس هادی حفاظتی PE بسیار کم است. البته به دلایل دیگری که بعدها بحث خواهد شد، این حالت نیز قابل قبول نیست ولی مثال خوبی است برای نشان دادن توانایی همبندی در جلوگیری از برق‌گرفتگی.

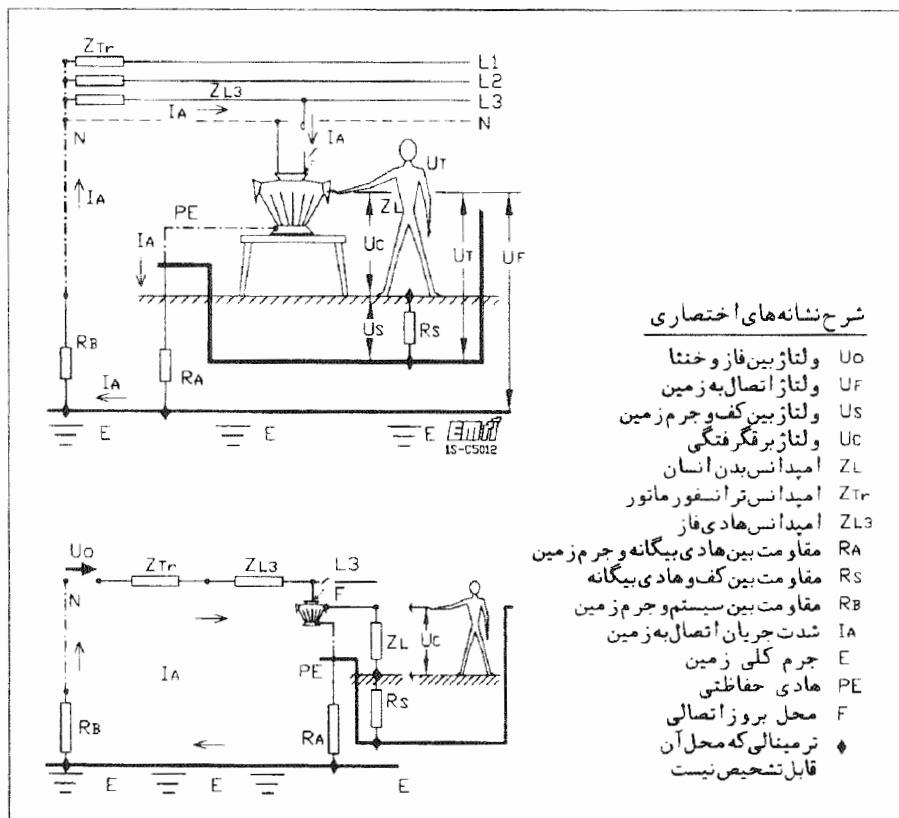

شکل ۳-۳۳۱- سیستمی که در آن بدن تجهیزات با هادی یگانه زمین شده همبندی شده باشد.

۴-۳۳۱ - آگر بعده هادی تجهیزات با هادیهای یگانه زمین شده ساختمان همبندی نشده باشند

شکل ۴-۳۳۱-۴ حالت مورد بحث را نشان می دهد. اگر از مقادیر کوچک مقاومت و امپدانس هادی فاز و ترانسفورماتور صرفنظر شود و فرض شود که مقاومت بین جرم کلی زمین و هادیهای یگانه در ساختمان بسیار کم است (شکل ۴-۳۳۱ (۱))، رابطه کلی ولتاژ اتصال کوتاه U_T یا U_F به صورت زیر درخواهد آمد (این رابطه کاربرد عملی ندارد اما برای بحث درباره مقاومتهای نسبی بسیار مفید است) :

$$U_F = U_0 \frac{R_A}{R_A + R_B}$$

(۱) اگر

$$m = \frac{R_B}{R_A}$$

رابطه بالا بصورت زیر درمی آید:

$$U_F = U_0 \frac{1}{1+m}$$

$$R_A \rightarrow 0 \quad (۲) \text{ اگر}$$

$$m \rightarrow 0$$

$$U_F \rightarrow U_0 \quad \text{آنگاه}$$

$$R_A \rightarrow 0 \quad (۳) \text{ اگر}$$

$$m \rightarrow \infty$$

$$U_F \rightarrow 0 \quad \text{آنگاه}$$

(۴) و اگر

$$R_A = R_B$$


$$m \rightarrow I$$

$$U_F \rightarrow 1/2U_0 \quad \text{آنگاه}$$

به عبارت ساده تر:

الف) هر چه مقاومت سیستم (R_B) نسبت به مقاومت بدن های هادی (R_A) کوچکر باشد، بر قرگزگی شدیدتر خواهد بود.
 $R_A < R_B$

ب) هر چه مقاومت بدن های هادی (R_A) نسبت به مقاومت سیستم (R_B) کوچکر باشد، بر قرگزگی ملایمتر خواهد بود.
 $R_B < R_A$

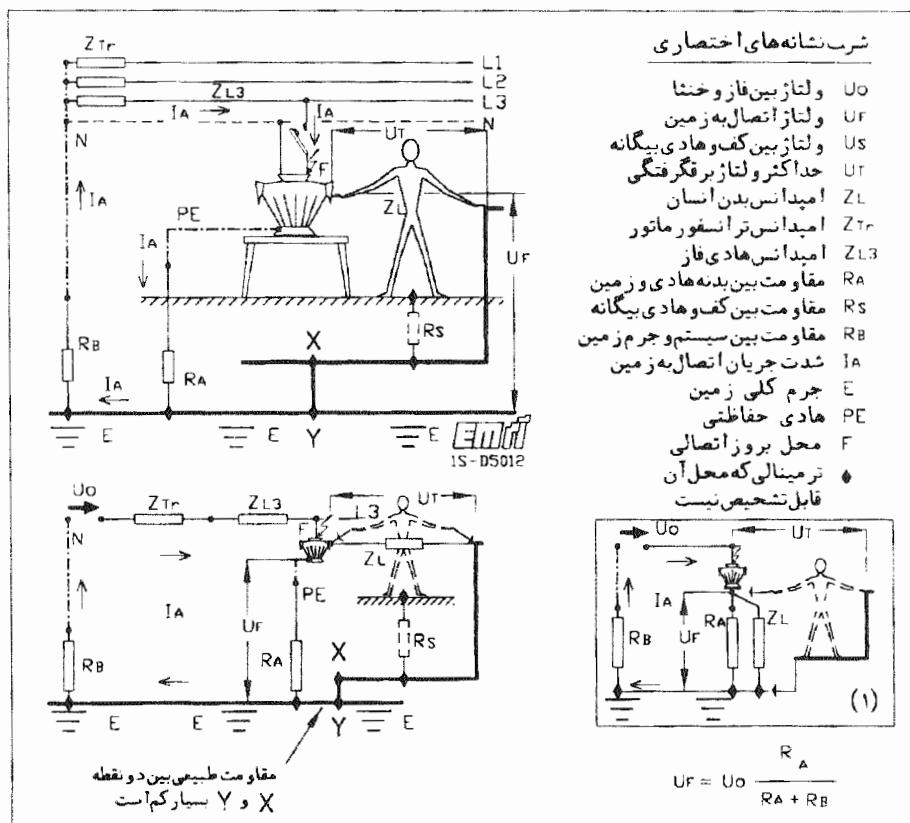

شکل ۴-۳۳۱. سیستمی که در آن مقاومت هادی بیگانه نسبت به جرم زمین بسیار کم و بدن های هادی با آن در تماس نیست.

بدیهی است که در اغلب موارد، حالت (الف) برقرار است زیرا ایجاد یک زمین سیستم خوب (زمین ترانسفورماتور) برای صاحبان سیستم (برق منطقه ای) ساده تر از ایجاد زمینی خوب یا بهتر برای مصرف کننده (مشترک) است.

۳۳۲ - قطع مدار قبل از آنکه برقگرفتگی اثر گذارد

دیدیم که کم کردن یا ازین بودن ولتاژ تماس ، عملی اقتصادی نبود . برای همین متخصصین به جای سعی در کم کردن یا ازین بودن آن، بر آن شدند که مدت زمان تأثیر برق را محدود کنند . به این منظور لازم بود به محض بروز اتصالی بین بدنه های هادی و هادیهای فاز ، مدار به صورت خودکار قطع کند . مسائل مربوط به نحوه اثر برق و اهمیت زمان برقراری آن بر پدیده برقگرفتگی ، در فصل پنجم به طور مفصل بحث شده است.

در مورد سیستمهایی که بدنه های هادی آنها مستقیماً به زمین وصل می باشند - که در حال حاضر راجع به آنها بحث می شود - اگر ولتاژ اتصالی یعنی $I_{\text{L}} = 50 \text{ A}$ از مقدار $I_{\text{L}} = 1 \text{ A}$ ولت تجاوز کند، مدار تقدیم باید فوراً قطع شود . "فوراً" را به صورت غیرمستقیم مشخص می کنند . به طور مثال برای فیوزهای زودذوب که ساده ترین و ارزانترین وسایل حفاظتی می باشند ، "فوراً" یعنی زمانی که در آن جریانی معادل $3,5 \text{ A}$ برای جریان نامی فیوز یا یستر ، آن را بسوزاند . بنا به فرض در این مدت ، به کسی آسیبی از برخگشتنی وارد نمی شود . راجع به این وسایل بحث مفصلتری انجام خواهد شد ولی در اینجا به همین اندازه بسته می شود .


شكل ۱-۳۳۲- طرحواره یک مدار و مقاومتی را که لازم است برای اندازه های مختلف فیوز فراهم شود، نشان می دهد .
بدینهی است ایجاد چنین شرایطی (مثل $R_{\text{L}} = 0,89 \Omega$ اهم برای یک فیوز ۱۶ آمپری) اگر غیرممکن نباشد ، آنقدر پر خرج است که در عمل مانع انجام آن خواهد شد .

در سیستمهای با اتصال مستقیم بدنه ها به زمین (TT) ، تأمین مقاومت کم برای الکتروود اتصال به زمین طبق جدول شکل ۱-۳۳۲ به منظور استفاده از فیوز یا کلید خود کار برای تأمین اینمی بسیار مشکل است و بنابراین لازم بود چاره جویی دیگری به عمل آید .

دو راه برای تأمین اینمی در صورت وصل مستقیم بدنه های هادی به زمین اندیشه شد :

- ۱ - استفاده از وسایل اینمی (کلیدهای خودکار) بسیار حساس نسبت به جریانهای نشت به زمین که نام جمعی آنها "وسایل یا کلیدهای جریان تفاضلی" (Residual Current Device=RCD) است .
 - ۲ - استفاده از هادیهای ییگانه به عنوان اتصال به زمین و وصل اتصال زمین سیستم به این هادیها .
- درباره هر یک از موارد بالا به اختصار بحث خواهد شد .

شرح نشانه‌های اختصاری

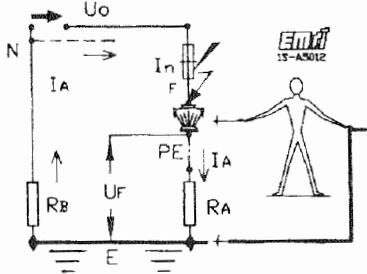

$U_L = 50 \text{ V}$
$U_F <= U_L$
$I_A >= 3.5 I_n$
$U_F = I_A R_A$
$R_A <= \frac{50}{3.5 I_n}$

ولتاژین فاز و خننا U_o
ولتاژین فاز و خننا U_F
مقاومت بدن‌هادی و زمین R_A
مقاومت بین سیستم و زمین R_B
شدت جریان اتصال به زمین I_A
 محل بروز اتصالی - فیوز F
ترمینالی که محل آن قابل تشخیص نیست


مثال

برآی فیوز‌های زودذوب I_n								= $I_n (\text{A})$
63	50	36	25	20	16	10	6	
0.22	0.28	0.39	0.57	0.71	0.89	1.43	2.38	=> $R_A (\Omega)$

شکل ۱-۳۳۲ هنگام استفاده از فیوز، شرطی که لازم است برای قطع به موقع مدار برقرار شود.


۱-۳۳۲ - قطع سرعه مدار با استفاده از کلیدهای جریان تفاضلی (RCD)

کلیدهای جریان تفاضلی کلیدهایی هستند که اگر جمع جریانهای خروجی از کلید با جمع جریانهای ورودی به آن برابر نباشد - یعنی بخشی از جریان، هر چند کوچک، به جای برگشتن از طبقه هادیهای مدار از راه دیگری ماند زمین به متبع برگردد - واکنش نشان داده و کلید را قطع می‌کند. ساختن کلیدهای تفاضلی با حساسیت زیاد (چند میلی آمپر) امکان‌پذیر است و برای همین در کاربرد آنها می‌توان برخلاف شرایطی که در استفاده از فیوز وجود دارد از اتصال به زمینهایی با مقاومت زیاد، استفاده کرد. (۱-۳۳۲ را ببینید) شکل ۲-۳۳۲-۲ حداکثر مقاومتهای راشان می‌دهد که برای کلیدهای جریان تفاضلی با جریانهای عامل مختلف قابل استفاده می‌باشند ناگفته نماند که کلیدهای جریان تفاضلی در اوایل توسعه برق وجود نداشتند و برای همین در ابتدا فقط از مسیر با امپدانس کم (۲-۳۳۲) برای این سیستم استفاده می‌شد.

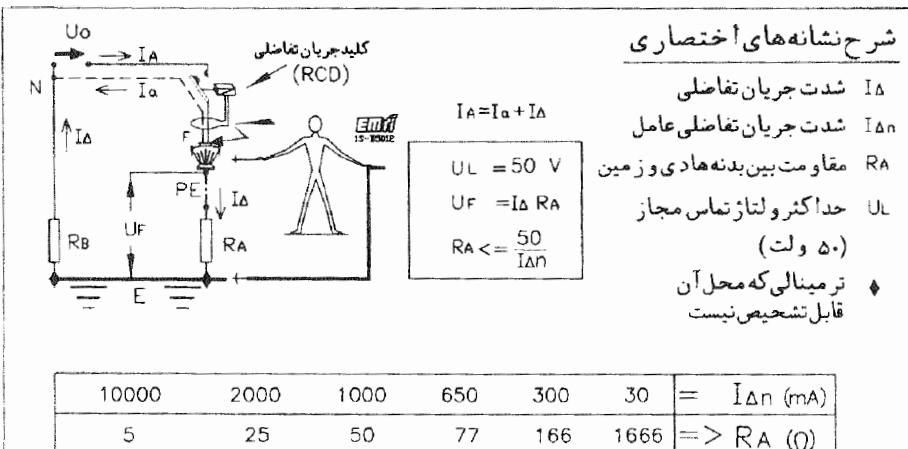

شکل ۲-۳۳۲ قطع سریع مدار با استفاده از کلید جریان تفاضلی (RCD)

شکل ۳-۳۳۲ طرحواره کامل یک کلید جریان تفاضلی را برای سیستم سه فاز نشان می‌دهد. کلید جریان تفاضلی برای سیستم یک فاز، فرق اصولی با نوع سه فاز آن ندارد.

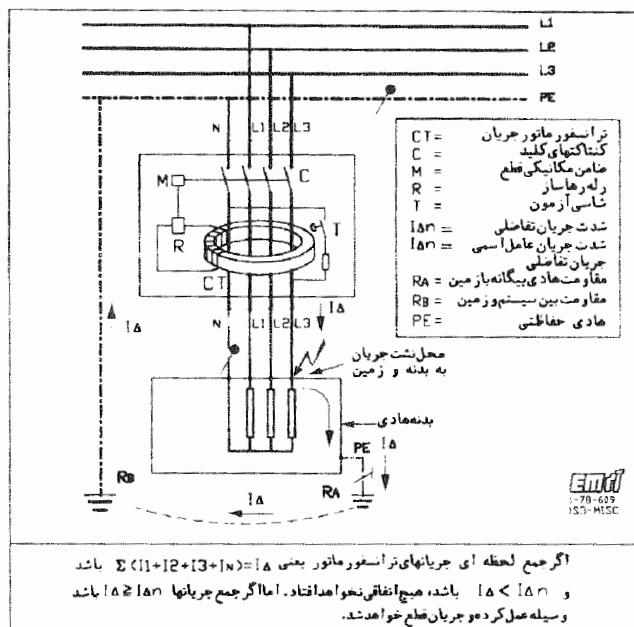


شکل ۳-۳۳۲ طرحواره یک وسیله (کلید) حفاظتی جریان تفاضلی

۲-۳۳۲-قطع سرعت مدار با استفاده از فیوز یا کلید خودکار و انتخاب مسیری با امپدانس کم برای جریان اتصالی

در این حالت به جای وصل بدن های هادی تجهیزات الکتریکی به زمین از طریق الکترود مخصوص، (R_A) که معمولاً مقاومت آن نسبت به جرم زمین زیاد است، بدن های هادی به اجسام فلزی گسترده یا هادیهای بیگانه به هم پیوسته که در تأسیسات وجود دارند اتصال داده می شوند (هادیهای که بدن های هادی را به هادیهای بیگانه وصل می کنند)، هادی حفاظتی یا (PE) (نامیده می شوند) و در عین حال اتصال زمین سیستم (N) نیز به همان اجسام فلزی اتصال داده می شود. هادیهای بیگانه ای که برای این کار مورد استفاده قرار داده می شوند ممکن است یک یا چند نوع از انواع مختلف باشند.

انواع هادیهای بیگانه موجود باید همگی همبندی شوند و سپس به عنوان "زمین" کم مقاومت مورد استفاده قرار گیرند. در این حالت مانند آن است که یک "جرم زمین" مصنوعی ایجاد شده و وصل شدن به آن برخلاف "جرم زمین" طبیعی، با مقاومتی بسیار کوچک انجام می شود.

در شکل ۴-۳۳۲-۴ طرحواره یک سیستم اتصال به "زمین" مصنوعی نشان داده شده است.

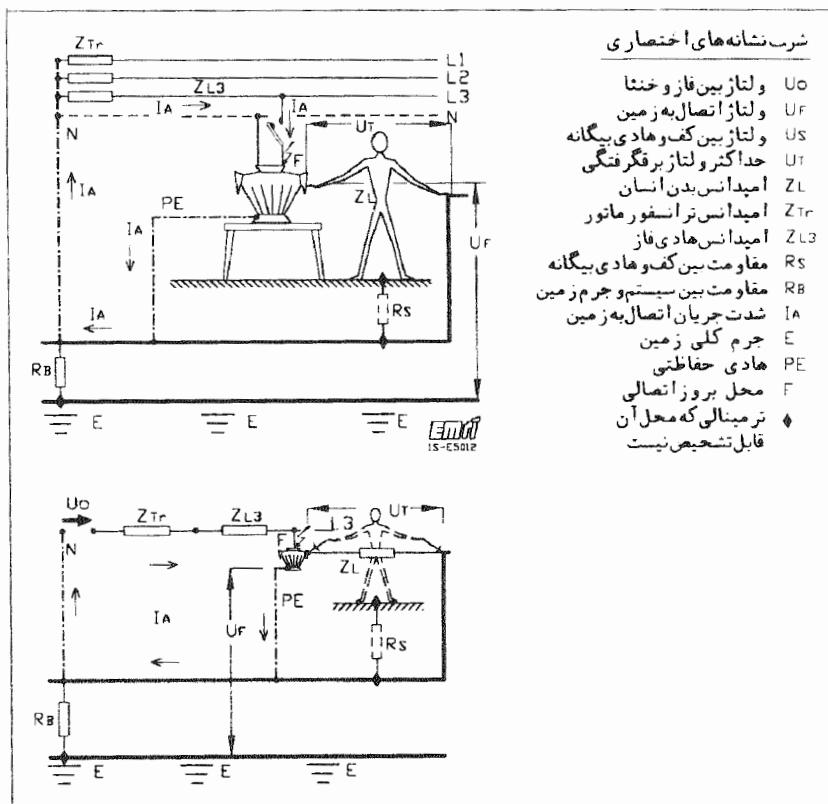

شکل ۴-۳۳۲-۴ طرحواره یک سیستم اتصال "زمین" مصنوعی

بر حال حاضر بر مورد استفاده از هادیهای بیگانه به عنوان زمین کم مقاومت اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد IEC نسبت به این موضوع نظر مساعدي ندارد و بحث درباره سیستم TT را فقط با استفاده از الکترود اتصال زمین (خاک) بازگو می‌کند.

در هر حال نظر به اینکه در اینجا موضوع در چارچوب سیری در توسعه سیستمها دنبال شده است این بحث را ادامه نمی‌دهیم تا فرصتی دیگر برای ادامه آن پیدا شود. و انگهی دیده خواهد شد که سیستم قابل اطمینان وجود دارد که متداولتر و ارزانتر از سیستم TT است.

۳۴ - آخرین قدم در راه تأمین اینفی در برابر برقگرفتگی

۳۴۱ - شرح سیستمی که در فرایت به نام TN مشهور گردید

استفاده از هادیهای بیگانه و بدنه‌های هادی برای ایجاد مسیری با امپدانس کم به منظور بالا بردن جریان اتصال به زمین و قطع سریع مدار صدمه دیده برای رفع خطر برقگرفتگی تا مدتی جوابگوی حفظ اینفی بود ولی کم کم معایب آن بر ملا گردید.

عیب عمده سیستم از نظر اینفی این بود که از اجزای غیرکربیکی، مانند لوله آب، اجزای فلزی ساختمان و بدنه‌های هادی لوازم الکربیکی و غیرکربیکی به عنوان مسیر جریان اتصالی استفاده می‌شد بدون آنکه برخی از اجزای ناقل جریان، در اختیار گردانندگان برق باشد. اگر مثلاً یک قطعه لوله آب مدت‌ها عهده دار عبور جریان اتصال کوتاه بوده ولی بعدها استفاده کنندگان از آن تصمیم به برچیدن آن و تأمین آب از مسیر دیگر برآمده باشند بدون آنکه به بهره بردار برق خبر این تغییرات را بدهنند، تکلیف اینفی کربیکی چه خواهد شد؟ از این گونه اتفاقات ممکن است برای هر یک از اجزای ساختمانی هم پیش آید.


کم کم اشکال دیگری هم که مربوط به بهره برداری می‌باشد ظاهر گردید. این اشکال تا توسعه بی حد و حصر وسائل الکترونیکی، زیاد مهم نبود ولی به تدریج که الکترونیک جزو لاینک زندگی گردید، معلوم شد که عبور جریانهای نشی و انصالی از سیستم هادیهای بیگانه در یک ساختمان، سبب ایجاد پارازیت (البته مقصود فقط نوع صوتی آن نیست) و اخلال در کار لوازم الکترونیکی می‌گردد.

به هر جهت و به هر دلیلی که باشد (عادت و سنت یکی از مهمترین این دلایل است)، بعضی از سیستمها یا کشورها به استفاده از هادیهای بیگانه به عنوان هادیهای حفاظتی ادامه دادند ولی بعضی‌های دیگر به این فکر اخاذند که خود را از شر اتفاقات غیرقابل پیش بینی در هادیهای بیگانه خلاص کنند و تماماً به سیستم برقی متکی شوند. بنابراین به جای استفاده از هادی بیگانه، از یک هادی که جزو سیستم برقی بوده و همراه با هادیهای فاز و هادی خنثی حرکت می‌کند، استفاده کرند و این هادی را هادی حفاظتی (PE) نامیدند و بدنه‌های هادی لوازم الکربیکی را به آن وصل کرند.

در مرحله اول، هادی حفاظتی تنها به بدنه‌های هادی تجهیزات الکربیکی از یک طرف و هادی خنثی (N) وصل می‌شد که این کار فقط در نقطه شروع تغذیه سیستم برق انجام می‌شد.

(ایجاد همبندی برای هموثاز کردن . فکری بود که بعدها پدید آمد و اجرا گردید و درباره آن در فصل ششم صحبت خواهد شد) .


در شکل ۱-۳۴۱ طرحواره یک سیستم اتصال به هادی ختنا با استفاده از یک هادی مستقل حفاظتی (PE) نشان داده است. در این حالت فرض بر این است که هادیهای بیگانه ساختمان به هیچ یک از هادیهای سیستم یا بدن های هادی تجهیزات وصل نیست.

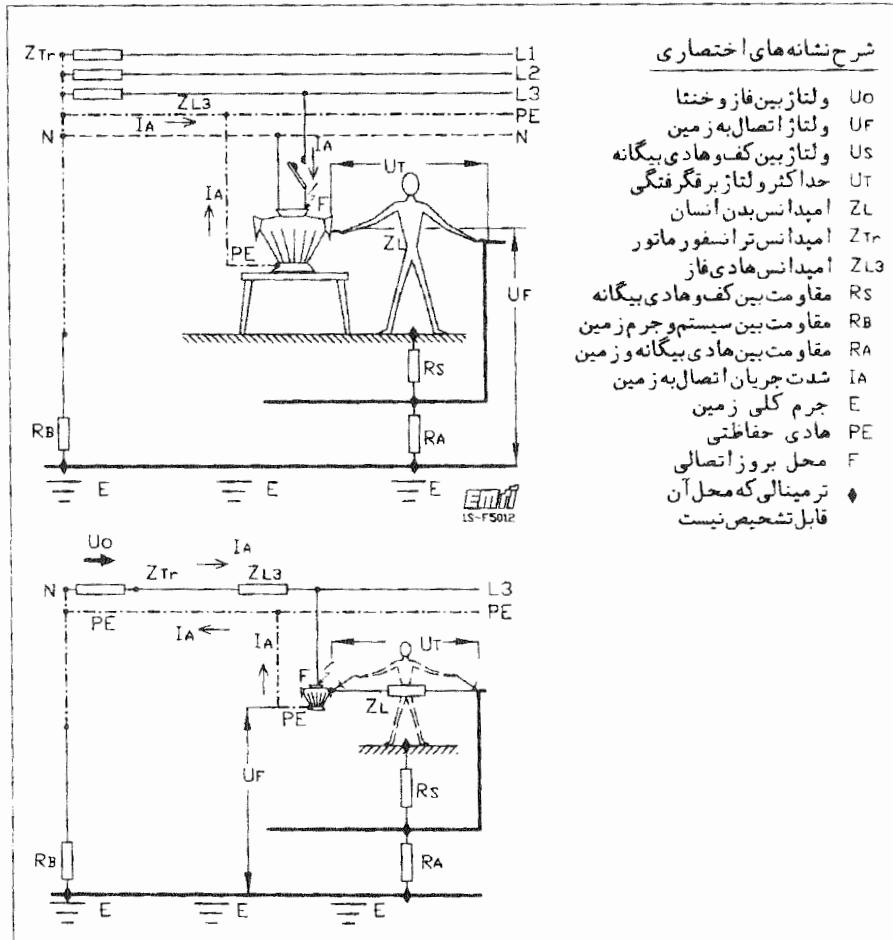

شکل ۱-۳۴۱ طرحواره یک سیستم توزیع با اتصال بدن ها به نقطه ختنا با استفاده از هادی حفاظتی

برای روشن شدن یشتر مسایل مربوط به بر قرقفرنگی ، شکل ۲-۳۴۱ ارائه شده است که در آن جریانها و ولتاژهای اتصالی و بر قرقفرنگی نشان داده شده اند.

در هر حال سیستم جدید (TN)، سرآمد سیستمها با توجه به سرمایه گذاری اولیه می باشد. در این سیستم استفاده از فیوز که ارزانترین وسیله حفاظتی است و همچنین دیگر وسائل حفاظتی که در اثر شدت جریانهای بالا عمل می کنند (کلیدهای خودکار مینیاتوری و انواع کلیدهای خودکار)، قابل استفاده می باشند. سیستم قبلی (TT) در حالت کلاسیک آن احتیاج به کلیدهای جریان تفاضلی (RCD) گران قیمت دارد و اگر از یک کلید تفاضلی برای چند مدار یا حتی یک آپارتمان استفاده شود، در اثر بروز عیوبی در یک مدار، کل تأسیسات خاموش می شود. استفاده از سیستم (IT) نیز در سیستمهای توزع عمومی ممنوع است. در هر حال درباره هر یک از سیستمهای سه گانه به تفصیل صحبت خواهد شد.

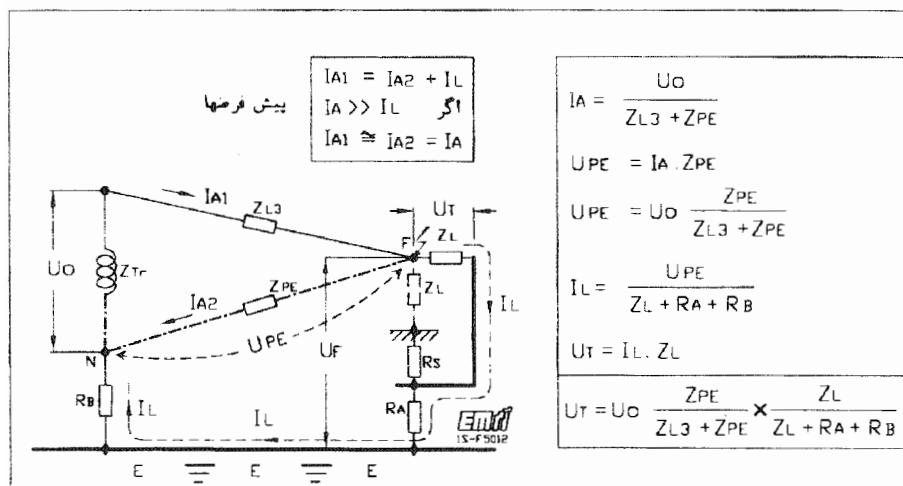

شکل ۱-۳۴۱-۲ جریانها و ولتاژهای اتصال کوتاه و پرتوگرفتگی مربوط به حالت خاص شکل ۱-۳۴۱

۴۰۰ - پیشگفتار

فصل چهارم زمین و مقاومت الکتریکی آن

هدف از اتصال به زمین هر چه باشد - تأمین اینمی در برابر بر قرق فنگی انسان یا حیوان در بهره برداری از سیستم الکتریکی ، یا، حفظ عایق بندی سیستم یا ایجاد مسیری برای جریان عملیاتی با هدف تحریک لوازم حفاظتی به واکنش و یا تأمین اینمی در برابر بر قرق فنگی هنگام انجام تعمیرات بر روی تجهیزات با خطوط نیروی برق - وجود سیستم اتصال به زمین در سیستمهای الکتریکی اجتناب ناپذیر است.

حتی در سیستمهای **TG** که بدون اتصال به زمین به حساب می آیند ، برای کشف وقوع اتصال فاز به زمین و تحریک رله زمین به واکنش ، به ایجاد مسیری برای عبور جریان تحریک از طریق زمین احتیاج است ، هر چند در این مورد ، مقاومت اتصال به زمین باید به قدر کافی بالا باشد تا جریان تحریک از حد معینی بیشتر نشود.

درباره بسیاری از دلایل لزوم ایجاد اتصال به زمین و محل استقرار آن در سیستم الکتریکی یا در تأسیسات در فصلهای دوم و سوم و پنجم صحبت شده یا خواهد شد و در اینجا بیشتر راجع به خواص الکتریکی و عاملی که کیفیت ، طول عمر و دیگر خواص الکترود زمین و نحوه استقرار و طرز استفاده از آن را بازگو می کند، صحبت خواهد شد.

همچنین لازم است گفته شود که به علت اهمیت فوق العاده ای که اتصال به زمین در سیستمهای الکتریکی دارد ، درباره آن استانداردها ، راهنمایها و کایهایی نوشته شده است که هر یک نحوه نگرش افراد و گروهها و مکبهای مختلف را نسبت به این موضوع بازگو می کند.

از نظر نحوه یان مسایل مربوط به زمین و تیجه گیریهای آن نیز نگرشهای مختلفی وجود دارد.
البته هدف همه این نگرش ها یکی است. آشنا کردن خواننده با موضوع و استفاده صحیح از اتصال به زمین در عمل است. نوشته حاضر، مخصوصا در زمینه نحوه یان مقدمات، یکی از این نگرش ها است.

۴۰۰ - ساختار کلی فصل و اهداف آن

مقصود از "اتصال به زمین" ، اتصال به "جرم کلی زمین" است.

آشنا شدن با این مفهوم و بی بردن به معنای "جرم کلی زمین" برای فهم مطالب مربوط به اتصال به زمین و نتش الکترود زمین، اهمیتی بسیار زیاد دارد و به همین مناسبت قسمت ۴۰۱ از فصل حاضر به این موضوع اختصاص یافته است.
تا جایی که مربوط به مسائل عملیاتی وغیره باشد، اتصال به "جرم کلی زمین" ممکن است مستقیم یا از طریق نوعی امپدانس انجام شود. در اینجا فقط آن قسمت از اتصال به زمین مورد بحث خواهد بود که بلا فاصله قبل از "جرم کلی زمین" قرار گرفته است و سعی بر این است که مقاومت آن کم باشد و یا از حدی معین بیشتر نباشد.

به طور کلی ، بجز مواردی مانند سیستمهای IT در احداث اتصال به زمین ، یا هادی ای که در تماس با زمین بوده و به آن "الکتروزمین" گفته می شود. دو هدف زیر تعقیب می شود:

۱ - مقاومت اتصال به "جرم کلی زمین" یا خلاصه تر "مقاومت الکتروزمین" تا حد امکان کم باشد.

۲ - تأسیسات اتصال به زمین هادیها ، الکتروزمین ، اتصالات وغیره - توانایی عبور جریانهای اتصال به زمین را در مدت برقراری این جریانها ، داشته باشند.

برای تحقق این هدفها لازم است موارد زیر مطالعه شوند:

۱ - جنس ، مقاومت ویژه ، دما و رطوبت خاکی که الکتروز در آن مدفون می شود:

۲ - جنس ، اندازه ها و نحوه نصب الکتروزمین :

۳ - نحوه انجام اتصالات به الکتروزمین .

علاوه بر اینها توجه به موارد زیر نیز ضروری خواهد بود :

۱ - چگالی جریان در سطح الکتروز در تماس با خاک :

۲ - پتانسیل بر روی سطح زمین در اطراف الکتروز .

و در خاتمه ، اندازه گیری مقاومت الکتروزمین نسبت به "جرم کلی زمین" و در برخی موارد اندازه گیری مقاومت ویژه خاک. مهمترین کاری است که باید انجام شود.

۴۰۱ - "جرم کلی زمین" و مسائل وابسته به آن

۱-۴۰۱ - پیشگفتار

مقاومت یک الکتروزمین ، مقاومت آن نسبت به "جرم کلی زمین" (general mass of earth) است . اکتفا به این نکته بدون توضیحات لازم ، چیزی را روشن نمی سازد و لازم است در این مورد بیشتر بررسی شود.

۱ - ابتدا باید یادآور شد که برای بیان مقاومت (آکیو ، القای [Räktiv] یا ظاهری [اپدانس]) در دست داشتن دو نقطه لازم می باشد و وجود مقاومت برای یک نقطه مفهوم ندارد . پس در مورد الکتروزمین که تنها یک نقطه از آن در دسترس است ، این مسئله چگونه توجیه می شود و بعبارت دیگر نقطه دوم مقاومت الکتروزمین ، در کجا واقع شده است ؟

۲ - برای بیان مقاومت الکتروز مفهوم "جرم کلی زمین" ارائه شده است که طبق آن مقاومت الکتروز بین نقطه ای که در دسترس است (سر آزاد) و نقطه ای که در دسترس نبوده ولی به جایی به نام "جرم کلی زمین" ختم شده و به آن متصل می باشد. قرار گرفته است.

۳ - با استناد به نکته های بالا لازم خواهد بود که این "جرم کلی زمین" دارای خواصی مهم باشد.

الف - آزمایش نشان می دهد که می توان قبول کرد که بین نقاط مختلف "جرم کلی زمین" ، مقاومت در حد صفر است که مهمترین خاصیت وجودی این مفهوم است .

ب - "جرم کلی زمین" ، مبنای اندازه گیری مقاومت زمین است و مقاومت زمین اندازه گیری شده مقاومتی است که بین سر آزاد الکتروز و "جرم کلی زمین" وجود دارد.

ج - "جرم کلی زمین" محدوده فیزیکی مشخصی ندارد و از لحاظ نظری ، تمام زمینهای اطراف الکترود و در واقع کره زمین در تشکیل آن شرکت دارد.

۴-۲- مفهوم "جرم کلی زمین" چگونه بوجود آمد

برای فهم مطلب مربوط به "جرم کلی زمین" یک آزمون فرضی به شرح زیر انجام می شود:
یادآوری - "خیالی" بودن آزمون فقط تا این حد است که زمین محل آزمون یکدست و همگن فرض می شود در حالی که در عمل بعلت لایه ای بودن زمینها ناهمانگی هایی در تیجه اندازه گیریها ایجاد می شود و نظر به اینکه در اینجا هدف فقط پی بردن به اصول و مفاهیم است و به نتایج عملی بعداً پرداخته خواهد شد ، آزمون در عالم خیال در زمینی همگن انجام می شود .

زمینی بزرگ که تا عمق زیاد و مسافتهای طولانی در همه جهات از هر نظر همگن و یکنواخت است در نظر گرفته می شود . با این فرض ، اگر تعدادی الکترود مشابه از نظر طول و جنس و سایر مشخصات در نقاط مختلف آن کوییده شوند ، با توجه به اصل تشابه ، هیچ فرقی بین آنها وجود نخواهد داشت .


با توجه به گفته های بالا ، دو الکترود مشابه انتخاب می شوند . یکی از الکترودها در نقطه ای از زمین مورد بحث کوییده شده و در طول آزمایش بی حرکت باقی می ماند که الکترود ثابت نامیده میشود . الکترود دوم در نقاط مختلف کوییده خواهد شد و الکترود متحرک نامیده می شود . نقطه شروع نصب الکترود متحرک ، چسیله به الکترود ثابت است . از آن پس ، الکترود متحرک ، بتدریج دورتر از الکترود ثابت در فواصلی معین و در راستای غیرمشخص ، نصب می شود . برای هر موقعیت از الکترود متحرک ، مقاومت مجموعه دو الکترود با استفاده از یک اهم متر ، اندازه گیری می شود . الکترود متحرک در هر تغیر محل ، کاملاً مشابه الکترود ثابت نصب می شود .

درباره ماهیت مقاومت های اندازه گیری شده بحث خواهد شد ولی قبل از آن ، می توان گفت که با توجه به اصل تشابه از مقاومت اندازه گیری شده در هر انتقال الکترود متحرک سهم هر یک از دو الکترود خواهد بود .

تنها نقطه ای که درباره مقاومت آن می توان با قاطعیت اظهارنظر نمود ، اولین نقطه اندازه گیری که در آن دو الکترود ثابت و متحرک ، چسیله به هم بوده و فاصله آنها صفر است . در این مورد مقاومتی که اهم متر نشان می دهد صفر خواهد بود . اما مقاومت سایر نقاط اندازه گیری شده نسبت به فاصله به چه نحو خواهد بود ؟

اگر منحنی تغیرات مقاومت یک الکترود (نصف مقدار اندازه گیری شده) نسبت به فاصله دو الکترود از یکدیگر بر روی محورهای مختصات رسم شود . ملاحظه خواهد شد که از نقطه صفر به بعد (الکترودها دورتر از همدیگر) ، مقاومت به سرعت رو به ازدیاد رفته و سپس رفته رفته ، با زیاد شدن پیشتر فاصله ، از آنهنگ رشد آن کاسته می شود تا جایی که رشد مقاومت نسبت به فاصله بقدرتی کم می شود که می توان آنرا نزدیک به صفر فرض کرد و ، به تغییر ریاضی ، منحنی تغیرات مقاومت الکترود نسبت به فاصله با خطی به موازات محور طولها تقریباً مجانب می شود .

مقدار مقاومتی که در آن خط مجانب محور عرضها را تلاقی می کند ، همان مقدار مقاومت الکترود نسبت به "جرم کلی زمین" است .

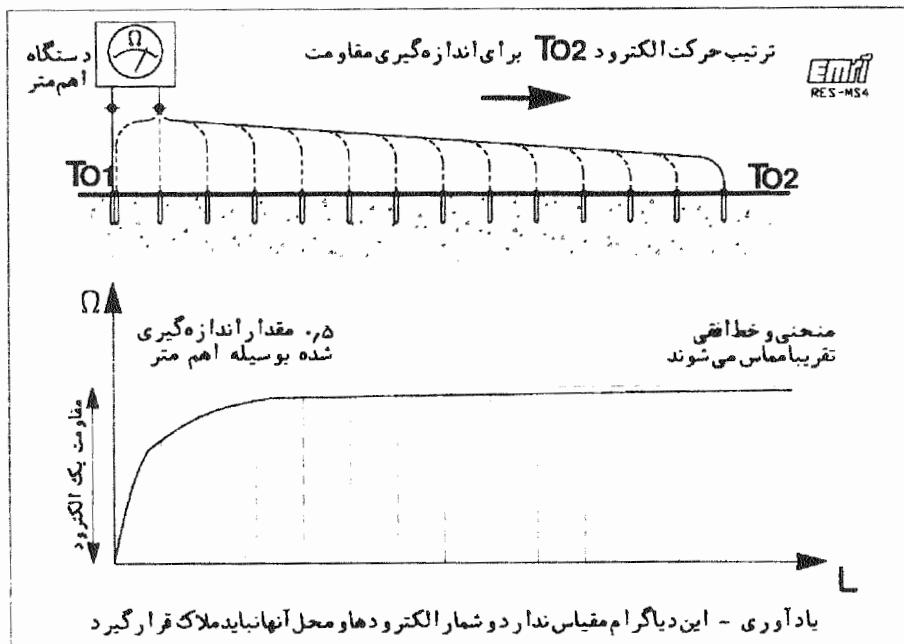

شکل ۱-۴۰۱ تغییرات مقاومت دو الکترود نسبت به فاصله

اگر مسطه با بدیدی کاملاً نظری بررسی شود، انتهای دوم مقاومت زمین که به جرم کلی زمین وصل است در بی نهایت قرار دارد. ولی در اغلب موارد عملی و برای الکترودهای ساده‌مانندیک الکترود میله ای، سر دوم مقاومت یا بی نهایت را میتوان در فاصله ای در حدود ۱۵-۱۰ متری از آن انتهایی که بر دسترس است فرض کرد. زیرا عملاً ۹۸٪ مقاومت الکترود در این محدوده قرار دارد. در مورد الکترودهای گسترشده و مفصل، بی نهایت در فاصله ای بسیار بورتری قرار دارد. بخش ۴۹ نیده شود.


با توجه به تغییرات مقاومت را نسبت به فاصله نشان می دهد و شکل ۱-۴۰۱ که لایه های فرضی استوانه ای و کروی تشکیل دهنده مقاومت در اطراف الکترود را نشان می دهد، می توان به شایع زیر دست یافته:

- ۱ - پیشترین افت ولتاژ در محدوده ای از خاک که شعاع آن در اطراف الکترود یکی دو متر پیشتر نیست ، اتفاق می افتد (شبیب زیاد منحنی در اطراف الکترود در شکل) در اینجا است که سطح مقطع "هادی" جریان (شعاع استوانه کما و کره های هم مرکز خاک در اطراف الکترود) کوچکتر از همه است .

۲- با دورتر شدن از الکترود و بزرگ شدن سطح مقطع "هادی" اطراف الکترود (بزرگ شدن شعاع استوانه ها و کره های هم مرکز) ، مقاومت خاک نسبت به فاصله ای مشابه در نزدیکی الکترود کمتر می شود و به همین سبب از شب منحنی کاسته شده و حالت کوژی شکل بخود می گیرد.

۳- با دورتر شدن باز هم بیشتر از الکترود، سطح مقطع "هادی" (لایه های اطراف الکترود) آنقدر بزرگ می شود که مقاومت آن نسبت به طول خیلی خیلی کم می شود و در اینجاست که منحنی به سمت خطی که موازات محور طولیها است میل کرده و با آن مجانب می شود که همان مقاومت کل الکترود است. در واقع از آن پس سطح مقطع بقدرتی بزرگ است که از دیگر فاصله در مقاومت تغییری^۱ بی تأثیر است.

۴- فاصله ای را که از نقطه استقرار الکترود ثابت تا محلی که در آن منحنی تغیرات مقاومت با خط افقی مقاومت مجانب می شود "حوزه ولتاژ" الکترود می نامند. در مورد زمین همگن فرضی ، این حوزه در روی سطح زمین یک دایره کامل و در عمق بشکل یک استوانه با قاعده دایره ای که در ته آن به یک نیم کره ختم میگردد ، فرض می شود ولی در مورد زمینهای واقعی، شکل سطح زمینی و عمقی آن کاملاً بستگی به مقاومتهای ویژه زمین در جهات مختلف خواهد داشت که مشخص کردن دقیق آن غیر ممکن است، ولی در هر حال بشکل دایره فرض می شود.

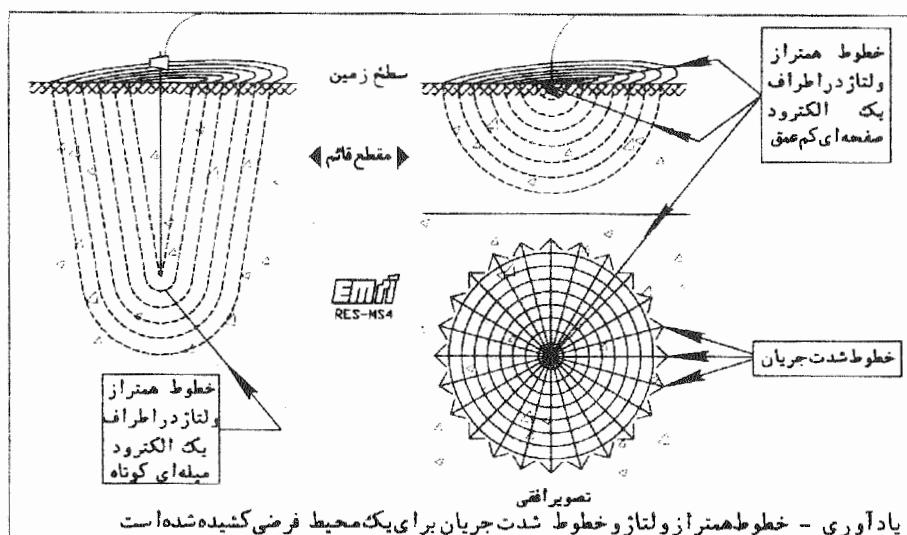

شکل ۲-۴۰۱ لایه های استوانه ای / مخروطی و کروی تشکیل دهنده مقاومت خاک در اطراف الکترود

از محل الکترود ثابت تا محلوده حوزه ولتاژ، پانسیل بتدریج زیاد شده و در محلوده حوزه به حد اکثر خود می رسد و در واقع نشان دهنده افت کل ولتاژ در الکترود زمین است. اگر فاصله دو الکترود از حد حوزه ولتاژ الکترودها خارج باشد، دو الکترود را می توان مستقل فرض نمود ولی اگر فاصله الکترودها از شعاع حوزه کمتر باشد، و به اصطلاح الکترودها "در حوزه ولتاژ" یکدیگر قرار گرفته باشند، الکترودها را نمی توان مستقل فرض کرد. فاصله ای که در آن الکترودها خارج از حوزه یکدیگر خواهند بود، بستگی به مشخصات الکتریکی خاک دارد و در عمل این مقدار را $10 \text{ تا } 25$ متر اختاب می کنند.

۴۱ - مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

مقاومت ویژه خاک در درجه اول بستگی به جنس آن و سپس رطوبت و دما دارد.

۴۲ - مقاومت ویژه انواع خاک

در جدول شماره ۴-۱ مشخصات انواع عمله خاکهای موجود در طبیعت نشان داده شده است. لازم است توجه شود که در هر حال مقاومت ویژه خاک، طبیعتی الکترولیتی دارد و لذا مقدار رطوبت و ترکیب و غلظت مواد شیمیایی و نمکهای حل شده در آب آن، در مقاومت ویژه تأثیر فراوان دارند. همچنین دانه بنده و نحوه پخش دانه ها و تراکم آنها نیز بر مقاومت ویژه تأثیر فراوان دارند. با توجه به مطالب گفته شده، نظر به اینکه این عوامل جنبه محلی داشته و بعضی از آنها نیز تغییرات فصلی دارند، از جدول شماره ۴-۱ می توان فقط به عنوان راهنمای استفاده نمود.

مقادیر واقعی مقاومت ویژه را باید با اندازه گیری محلی آن، پخصوص در مواردی که خاک دارای طبیعتی چنین ای و مطبق باشد، بدست آورد.

جدول ۴-۱ نمونه هایی برای مقاومت ویژه خاک (Ω_m)

شرایط جوی			نوع خاک
ریزش باران: کم و شرایط کمیری (کمتر از ۲۵۰ میلیمتر در سال)	ریزش باران: عادی و زیاد (بیش از ۵۰۰ میلیمتر در سال)		
گستره مقادیر واقعی	گستره مقادیر واقعی	مقدار احتمالی	
بستگی به سطح آب محل دارد	بستگی به سطح آب محل دارد	۵	خاکهای رسوبی و رسهای سبک
۱۰۰ تا ۱۰۰	۲۰ تا ۵	۱۰	خاکهای رسوبی باستنای انواع رسوبی
۳۰۰ تا ۵۰	۲۰ تا ۵	۲۰	مارلهای
۳۰۰ تا ۵۰	۱۰۰ تا ۳۰	۵۰	سنگ آهک نوع متخلخل (گچ)
	۱۰۰ تا ۳۰	۱۰۰	سنگهای ماسه ای متخلخل
	۱۰۰۰ تا ۱۰۰	۳۰۰	کوارتزیت سنگ آهک متراکم یا بلوری (مرمر)
۱۰۰۰ و بیشتر	۳۰۰۰ تا ۱۰۰	۱۰۰۰	سنگهای رسی
		۱۰۰۰	گرانیت
۱۰۰۰ و بیشتر		۲۰۰۰	گیس ها و شیست ها سنگهای آذرین

۴۱۲ - تأثیر دما بر مقاومت ویژه

دماهای خاک بر مقاومت ویژه بی تاثیر نیست ولی اهمیت آن بیشتر برای دمای انجامداد و با پایین تر از آن است و به این جهت است که نصب الکترود باید در عمقی که سرمای انجامداد تواند به آن نفوذ کند، انجام شود. از این رو توصیه می شود در همه حال (جز مناطق حاره) یک متر اول عمق الکترود در مقادیر مقاومت آن به حساب آورده شود.

۴۱۳ - انتخاب محل احداث الکترود زمین

در حالی که طبیعت اصلی و مشخصه های خاک یک منطقه را نمی توان کلاً تغییر داد، با انتخاب محلی مناسب برای نصب الکترود و بکارگیری روشهای آماده سازی آن، می توان به تیجه ای بهینه دست یافت. در عمل، محل احداث اتصال زمین یا محدوده آن را به ندرت می توان انتخاب نمود زیرا عوامل خارج از کنترل مشخص برق، محل احداث را مشخص می کند. به هر حال، در مواردی که ممکن باشد، محل احداث الکترود اتصال زمین باید به نحوی انتخاب شود که بسه ترتیب اولویت یکی از زمینهای زیر را شامل شود:

- زمین باتلاقی؛
- زمین رسی یا چمترار؛
- زمین رسی مخلوط با کمی ماسه؛
- زمین رسی مخلوط با سنگریزه و شن و ماسه؛
- شن تر یا نمناک یا پست.

و در مقابل باید سعی شود از احداث الکترود اتصال زمین در زمینهای زیر خودداری شود:

- زمینهای خشک؛
- زمینهای ماسه ای و شنی؛
- زمینهای دارای انواع سنتگاهی سخت مانند گرانیت و غیره؛
- زمینهایی که در آنها لایه سنگی گسترده ای در عمق کمی نسبت به سطح زمین قرار دارد.

بهتر است زمین انتخاب شده، دارای زهکشی طبیعی نباشد، ولی انتخاب زمینی که اشیاع بوده یا مملو از آب باشد. جز در مورد ماسه و شن لازم نخواهد بود. رطوبت پیش از ۲۰٪ (حداکثر) در زمینهای معمولی تاثیر قابل ملاحظه ای در جهت کم کردن مقاومت نخواهد داشت. همچنین باید از محلهایی که در معرض شستشو قرار دارند (مانند بستر نهرها و نظایر آن) اجتناب نمود زیرا جریان پیوسته آب ممکن است املاح مفید را شسته و از منطقه استقرار الکترود دور کند. در صورت رویرو شدن با خاک دستی، لازم است تا رسیدن به عمق خاک بکر و یشتراحت پیش رفت. زیرا خاک دستی قابل اطمینان نبوده و در احداث الکترود زمین نباید به حساب آورده شود.

۴۱۴ - تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

در بعضی موارد، برای کم کردن مقاومت اتصال به زمین ممکن است لازم باشد اقدام به آماده سازی و یا حتی تعویض خاک شود. آماده سازی خاک با استفاده از مواد شیمیایی انجام می شود. در این صورت لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در تیجه کم شدن و شسته شدن املاح در طول زمان، آماده سازی پیوسته در حال تجدید و یا تکمیل باشد تا از کارآئی اتصال زمین کاسته نشود. از طرف دیگر در انتخاب روش آماده سازی برای هر موقعیت، لازم است محیط زیست و اثری را که مواد شیمیایی در ان باقی خواهند گذارد، به حساب آورد.

برای ایجاد یک اتصال زمین با عمری طولانی، شاید لازم باشد زمینی را که بلا فاصله در اطراف الکترود قرار دارد با خاک یا ماده ای که مقاومت ویره آن کم است، تعویض نمود. بهترین نمونه های این نوع آماده سازی عبارتند از:

- بتوئیت:
- بن:
- بن خاص با سیمان هادی که در آن از گرانتولهای کربن یا خاکه ذغال به جای ماسه استفاده می شود. این نوع آماده سازی مخصوصاً در زمینهای سنگی و زیلهای که لایه سنگی در نزدیکی سطح آن قرار دارد بسیار موثر می باشد.
- روش سنتی، با استفاده از مخلوطی از نمک و ذغال.
- استفاده از خاکستر کک به علت خاصیت خورنده شدید آن برای آماده سازی توصیه نمی شود.

۴۱۵ - بروسی مقاومت الکترود زمین با توجه به مقاومت ویژه خاک و ماده آماده سازی

رابطه ای که در زیر ذکر شده است مقاومت یک الکترود زمین قائم را با توجه به مقاومت ویژه زمین و مقاومت ویژه ماده مورد استفاده برای آماده سازی و قطر آن در اطراف الکترود زمین و غیره، ارائه می دهد. منظور از ذکر این رابطه این است که خواص اثر مقاومت ویژه ماده آماده سازی و قطر آن در اطراف الکترود را بر روی مقاومت، بررسی کند. دیگر مقادیر این رابطه مانند مقاومت ویژه خاک اصلی، قابل تغییر نیست و قطر و عمق (طول) الکترود نیز بیشتر، بستگی به استانداردها و امکانات کوئیدن یا دفن کردن الکترود دارد.

$$R = \frac{1}{2\pi L} \left\{ (\rho - \rho_c) \left[\log_e \binom{8L}{d} \right] \rho_c \left[\log_e \binom{8L}{d} \right] \right\} \dots \quad (4-1)$$

در این رابطه :

ρ = مقاومت ویژه خاک بر حسب Ωm

ρ_c = مقاومت ویژه خاک یا ماده آماده سازی بر حسب Ωm

d = قطر الکترود بر حسب متر :

D = قطر خاک یا ماده آماده سازی بر حسب متر :

L = طول الکترود کوئیدن یا دفن شده بر حسب متر.

محدوده مقاومت ویژه دو ماده اصلی آماده سازی، بتوئیت و بن، که یش از همه مورد نظر می باشد به ترتیب زیر است:

- مقاومت ویژه بتوئیت بسته به رطوبت موجود در آن از حدود Ωm^3 به بالا است. اگر این ماده تواند رطوبت زمین اطراف را جذب کند مقاومت آن خیلی زیاد شده، حجم آن کم و از الکترود جدا خواهد شد.
- مقاومت ویژه بن از حدود Ωm^3 تا Ωm^{40} در تغییر است.

یادآوری ۱ - روش متداول در ایران، استفاده از مخلوطی از سنگ نمک شکسته و خاکه ذغال در اطراف الکترود را تجویز می کند. به آسانی می توان تیجه گیری نمود که حاصل این نوع عمل آوردن خاک، کم کردن مقاومت ویژه c

است و اینکه یکی از این مواد ماندگارتر از دیگری است (نمک در طول زمان حل شده و از لایه های مجاور الکترود دور می شود در حالی که ذغال باقی می ماند) در تبیجه مقاومت الکترود در اوایل احداث آن به شرط وجود رطوبت ، کمتر بوده و در طول زمان با حل شدن و جایجا شدن نمک ، به مقدار آن اضافه خواهد شد.

یادآوری ۲ - در کشور ما از الکترودی که مشکل از یک صفحه مسی به ابعاد 0.5×0.5 متر بوده و در چاهی که بواسیله مفمنی کنده شده و عمق آن - بسته به شرایط محل - از چند متر تا چند ده متر است (معمولًا ۳-۲۵ متر) به عنوان الکترود اصلی استفاده می شود و به قسمت قائم آن که معمولًا سیمی است مسی با مقطع ۲۵ میلیمتر مربع یا بیشتر، توجهی نمی شود در حالی که نقش این قسمت از الکترود شاید از خود صفحه مسی مهمتر باشد. کمی دقت و بررسی در رابطه بالا نشان خواهد داد که تاثیر قسمت قائم تا چه حد است.

۴۲ - اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین

نظر به اینکه یشترین افت ولتاژ در یک سیستم الکترود زمین ، در حجم خاکی اتفاق می افتد که در فاصله حدود یک متری از سطح الکترود قرار دارد (تراکم جریان در این ناحیه یشترین مقدار را دارد)، لذا برای بدست آوردن حداقل مقاومت نسبت به زمین ، لازم خواهد بود تراکم جریان در حجم ناحیه ای که در مجاورت الکترود قرار دارد ، تا حدی که ممکن است کم باشد و سیستم به نحوی طرح شود که تراکم جریان با دور شدن از الکترود ، به سرعت کم شود . برای رسیدن به این هدف لازم خواهد بود یکی از ابعاد حجم الکترود نسبت به دو بعد دیگر آن بزرگترین مقدار را داشته باشد . مثلاً استفاده از یک میله یا سیم یا تسممه نسبت به یک صفحه با همان سطوح جانبی ، ارجحیت دارد . توجه شود که مقاومت یک الکترود با عکس مساحت جانبی آن نسبت مستقیم ندارد.

۴۳ - بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها

۴۳.۰ - گلایات

الکترودهای اتصال به زمین را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

- الکترودهای مصنوعی ، و
- الکترودهای موجود یا "طیعی".

۴۳.۱ - الکترودهای مصنوعی

الکترودهای مصنوعی آنها هستند که فقط با هدف ایجاد اتصال به زمین برای تأسیسات الکتریکی نصب می شوند.

الکترودهای مصنوعی را از نظر نحوه استقرار آنها در زمین ، می توان به سه گروه تقسیم نمود:

- الکترودهای صفحه ای؛
- الکترودهای قائم؛
- الکترودهای افقی.

۴۳۰ - الکترودهای موجود

الکترودهای موجود آنهاست که با هدفی دیگر در زمین نصب شده اند و ممکن است در صورت وجود شرایط لازم، برای ایجاد اتصال به زمین از آنها به عنوان الکترود استفاده کرد.

الکترودهای موجود شاخته شده به قرار زیر می باشند:

- غلافهای هادی کابلها:
- اجزای فلزی سازه ها :
- سپرهای فلزی و میلگردی های شمعهای بتی :
- لوله کشی آب :
- لوله کشی های فلزی دیگر :
- هرگونه تاسیسات زیرزمینی فلزی که در تماس با زمین بوده و مانع برای استفاده از آن به عنوان الکترود زمین وجود نداشته باشد.

راجع به الکترودهای موجود در بخش ۴۵ بحث شده است .

۴۳۱ - الکترودهای صفحه ای

۱-۴۳۱ - کلیات

با توجه به کلیه جواب ، الکترودهای صفحه ای در رده آخر ارجحیت انواع الکترودها قرار دارند . در اوایل رشد صنعت الکترونیکی ، اعتقاد بر این بود که هر چه مساحت یک الکترود بیشتر باشد . مقاومت آن نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد بود . پس از سالها تحقیق و تجربه معلوم گردید که این باوری نادرست بود و در برخی از نقاط دنیا، از جمله کشور ما ، استفاده از این نوع الکترود ، جزء سنت درآمده و برای تغییر آن با وجود دلایل فراوان، توان و زمان زیاد لازم خواهد بود .

مقاومت تقریبی یک الکترود صفحه ای از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد :

$$R = \frac{\rho}{4} \sqrt{\left(\frac{\pi}{2A} \right)} \quad (4-2)$$

که در آن :

ρ = مقاومت ویژه خاک به اهم متر :

A = سطح یک طرف الکترود دفن شده به متر مربع :

R = مقاومت الکترود صفحه ای به اهم متر

توجه شود که برای ابعاد معمولی ، مقاومت یک الکترود صفحه ای تقریباً با عکس ریشه دوم مساحت آن متناسب است نه با عکس مساحت آن . برای مثال مقاومت یک صفحه 0.9×0.9 متر، $1/33$ از مقاومت صفحه 1.2×1.2 متر است بنابراین برای کم کردن مقاومت بهتر است به جای یک الکترود با سطح بزرگ ، از دو یا چند الکترود موازی با سطوح کوچکر استفاده شود .

در اغلب موارد برای تخمین مقاومت یک الكروود صفحه‌ای، استفاده از رابطه خلاصه زیر کافی است:

$$R \cong \frac{\rho}{4.D} \quad (4-3)$$

که در آن:

ρ = مقاومت ورژه خاک اهم متر:

D = در مورد دایره برابر قطر و در مورد مستطیل برابر طول آن به متر است.

بهتر است که صفحه‌کروود به صورت قائم دفن شود تا خطوط جربان خارج شده از صفحه تا جایی که ممکن است یکنواخت پخش شده و کوتاه باشند و فشار خاک بر دو سمت الكروود یکنواخت باشد. الكروودهای صفحه‌ای از نظر نحوه استقرار آنها در زمین، خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

- الكروودهای صفحه‌ای کم عمق:

- الكروودهای صفحه‌ای عمیق.

۴-۲- الکروودهای صفحه‌ای کم عمق

در مناطقی از دنیا که بطور کلی جوی نمانک دارند ، استفاده از الکروودهای صفحه‌ای عمیق مرسوم نیست زیرا علت اصلی دفن صفحه‌کروود در عمق بیشتر دستیابی به نم پیشتر و مقاومت ورژه کمتر زمین است. در این گونه مناطق، الکروودها معمولاً در عمق کم و با حداقل پوشش خاک از لبه بالای صفحه برابر ۰،۷ متر نصب می‌شوند.

جنس الکروودها معمولاً از مس با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر یا آهن گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۳ میلیمتر است. در انگلستان جنس صفحه مورد استفاده برای این الکروودها معمولاً چدن موجدار یا دنده دار است به ضخامت حداقل ۱۲ میلیمتر و به ابعاد ۱،۲×۱،۲ متر.

اتصال هادی زمین به صفحه زمین باید دست کم در دو نقطه مجزا انجام و برای هادی زمین و صفحه‌کروود از دو جنس مختلف ، محل اتصالها با ماده ای قیرمانند انبوش شود تا این نقاط از عوارض الكروولیتی در امان بماند. در مواردی که امکان خوردگی سریع هادی زمین وجود داشته یا هادی زمین با مقطع کم انتخاب شده باشد، توصیه می‌شود هادی زمین از نوع عایقدار باشد تا از خوردگی سریع آن در اثر عوارض الكروولیتی پیشگیری شود. البته در این صورت سهم هادی لخت در کم کردن مقاومت زمین از دست خواهد رفت.

اگر یک الكروود صفحه‌ای مقاومت لازم را ارائه نداد، می‌توان از چند صفحه به صورت موازی استفاده کرد. برای رسیدن به حداقل مقاومت با صفحات موازی ، قاعده‌تاً لازم است حداقل فاصله الكروودها نسبت به هم ۱۰ متر باشد. ولی با توجه به عمق کم دفن ، حداقل فاصله مؤثر آنها را می‌توان حتی تا ۲ متر تقلیل داد. در این صورت مقاومت مجموعه دو صفحه نسبت به مقدار بدست آمده از محاسبه (با استفاده از رابطه بالا) ، یعنی از حدود ۲۰٪ تفاوت نخواهد داشت. توصیه بعضی مقامات دیگر برای حفظ مقاومت الکروودها در حد معقول این است که هنگام نصب چند الكروود صفحه‌ای به صورت موازی ، فاصله ای به مقدار سه برابر بزرگترین بعد صفحه، بین آنها برقرار شود.

در مورد بعضی از لایه های خاک با مقاومت ویژه زیاد، آمده سازی محل دفن الکترود بجا خواهد بود

۴۳۱ - الکترودهای صفحه ای عمیق

در بالا گفته شد که علت دفن الکترود در عمق زیاد (بیش از حدود ۳ متر)، رسیدن به لایه های نمناک زمین با مقاومت ویژه کمتر است.

بدینه است که دفن صفحه در عمق زیاد علاوه بر تحمیل مخارج اضافی اولیه، این اشکال را در بر دارد که برای کم کردن مقاومت از راه دفن بیش از یک صفحه، لازم خواهد بود فاصله این صفحات نسبت به هم خیلی بیشتر از ۲ متر و یا سه برابر بزرگترین بعد صفحه - که در بالا برای صفحات کم عمق گفته شده است - باشد.

از طرف دیگر قسمت قائم الکترود باید به حساب آورده شود که در کم کردن مقاومت آن نقش عمله دارد و در واقع عکس مقاومت کل تقریباً برابر مجموع عکس دو مقاومت صفحه ای و قائم (سیم اتصال) خواهد بود.

بابا رفتن مستمرداها نر سالهای اخیر، مخارج نصب الکترودهای عمیق صفحه ای زیاد شده است و شاید موقع آن فارسیده باشد که تجییتنظر عمدہ ای در انتخاب نوع الکترود متداول به عمل آید. بدینه است که در این امر بیش قدمی عوامل وزارت نیرو مطلوب خواهد بود.

۴۳۲ - الکترودهای قائم ۴۳۳ - گلیات

الکترودهای قائم از متداول ترین نوع الکترود می باشد مخصوصاً در مواردی که فضای انفع کافی در دسترس نباشد یا برای کم کردن مقاومت زمین، الکترودهای قائم وافقی با هم بکار روند.
 مقاومت تقریبی یک الکترود قائم، از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \left[\log_e \left(\frac{8L}{d} \right) - 1 \right] \quad (4)$$

در این رابطه:

ρ = مقاومت ویژه خاک بر حسب اهم متر؛

d = قطر الکترود بر حسب متر؛

L = طول الکترود کوییده شده بر حسب متر.

از این رابطه معلوم می شود که تأثیر قطر الکترود بر مقاومت آن نسبتاً جزئی است ولی در صورت ثابت بودن ρ و d ، تأثیر جزء لگاریتمی رابطه بالا در تغییرات مقاومت بر حسب عمق به نحوی است که هر چه الکترود طولانی تر شود، از


اثر طول بر کم شدن مقاومت کاسته خواهد شد . برای مثال در جدول ۴ - ۲ مقاومت الکترودهایی به قطر ۱۶ میلیمتر و طولهای مختلف نشان داده شده است :

جدول ۴-۲ تغییرات مقاومت یک الکترود نسبت به عمق آن

مقاومت نسبی (اهم)	طول الکترود (متر)	مقاومت نسبی (اهم)	طول الکترود (متر)
۰۸۳۰پ	۷	۰۷۴۰پ	۱
۰۷۴۰پ	۸	۰۶۳۴پ	۲
۰۶۳۴پ	۹	۰۵۶۰پ	۳
۰۵۶۰پ	۱۰	۰۴۹۶پ	۴
۰۴۹۶پ	۱۱	۰۴۲۶پ	۵
۰۴۲۶پ	۱۲	۰۳۸۶پ	۶

نتیجه گیری عملی از محاسبات بالا این است که در یک زمین یکدست (ρ ثابت) ، یک تاسه متر اول طول الکترود بیشترین اثر را بر مقدار مقاومت آن دارد و از آن پس اثر افزای طول بر مقاومت کمتر و کمتر می شود . لذا در این شرایط اضافه کردن به طول الکترود برای کم کردن مقاومت آن به صرفه نخواهد بود و در این موارد برای کم کردن مقاومت ، استفاده از چند الکترود به صورت موازی ، به جای یک الکترود عمیق ، بهتر و باصرفه تر است .


شکل ۴-۳۲ - ۱ تغییرات مقاومت تقریبی یک الکترود به قطر ۱۶ میلیمتر با طولهای مختلف در زمینی یکدست با مقاومت ویژه ρ (Ωm) را نشان می دهد .

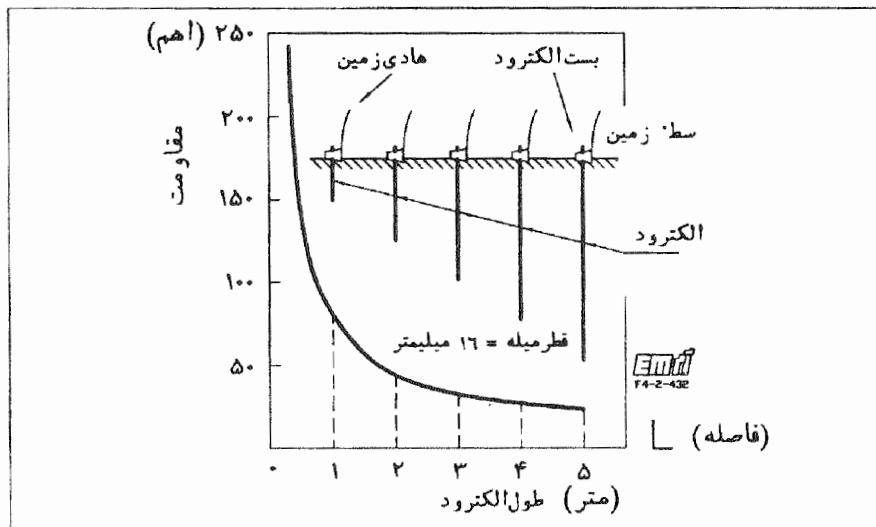

شکل ۴۳۲ - ۱ تغیرات مقاومت یک الکترود قائم نسبت به عمق آن

از الکترودهای قائم باعمق زیاد در موقعی استفاده می شود که مقاومت ویژه (ρ) لایه های پایینی خاک کمتر از مقاومت ویژه لایه ها در عمق کم باشد.

قطر الکترود با توجه به تاثیر کم آن بر مقاومت الکریکی با در نظر گرفتن نکاتی دیگر و مخصوصاً "مقاومت مکانیکی آن در هنگام کویندن در زمین یا احتمال صدمه دیدن و ترک برداشتن آن اگر از نوع لوله ای باشد، انتخاب می شود. گفته شد که مقاومت چند الکترود وصل شده به صورت موازی بهتر (کمتر) از مقاومت یک الکترود با طولی معادل جمع الکترودها است. اما لازم است توجه شود که فاصله الکترودهای موازی نسبت به هم در مقدار مقاومت آنها نقشی تعیین کننده دارد. به طور خلاصه برای اینکه مجموعه دو الکترود موازی کمترین مقاومت را داشته باشد، فاصله آنها از همدیگر باید به قدری باشد که "خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر قرار گیرند" یا فاصله دو الکترود نسبت به هم باید بی نهایت باشد و لی در عمل فاصله الکترودها را از یکدیگر، حداقل به اندازه عمق آنها انتخاب می کنند و در این صورت مجموعه مقاومت دو الکترود به جای $0.5/\Omega$ به اندازه حدود $0.05/\Omega$ مقاومت یک الکترود تکی خواهد بود.

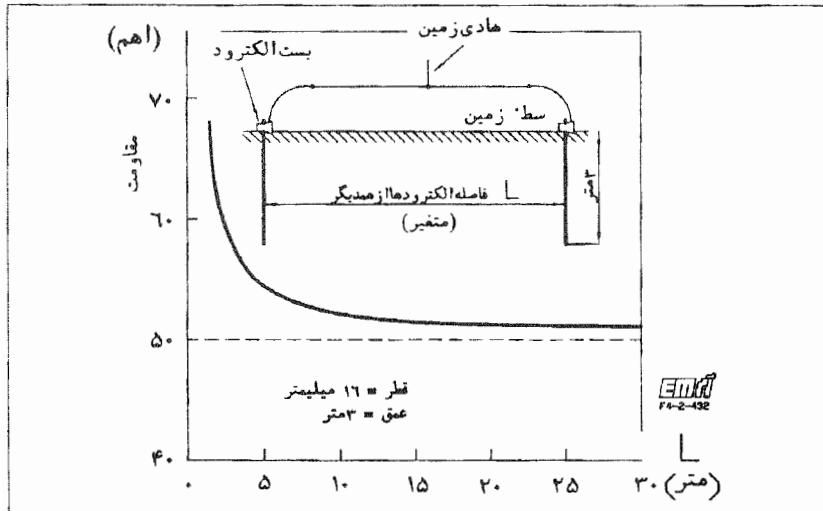

شکل ۴۳۲ - ۲ مقاومت کل دو اکترود میله‌ای موازی با توجه به فاصله جداول آنها

مقاومت تقریبی چند اکترود میله‌ای وصل شده به صورت موازی را می‌توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود:

$$R_n = R \left(\frac{1 + \lambda a}{n} \right) \quad (4-5)$$

در این رابطه:

$$a = \frac{\rho}{2\pi \cdot R \cdot s}$$

R_n = مقاومت n میله موازی به اهم:

R = مقاومت یک میله مجزا به اهم:

S = فاصله اکترودهای مجاور به متر:

ρ = مقاومت ویژه خاک به اهم متر:

n = تعداد اکترودها:

λ = ضریبی است که در شکل ۴-۳ یا ۴-۴ داده شده است.

با استفاده از این رابطه ، نتیجه محاسبه هنگامی قابل قبول خواهد بود که فاصله الکترودها از هم دیگر از طول قسمتی که در تماس با زمین است کمتر نباشد.

ضریب λ برای الکترودهایی که در امتداد یک خط راست بوده و فاصله آنها از یکدیگر حداقل برابر طول قسمتی از الکترود که در تماس با زمین است، به قرار جدول ۴-۳ زیر خواهد بود:

جدول ۴-۳ ضریب λ برای چند الکترود موازی مستقر در امتداد یک خط

ضریب λ	تعداد الکترودها	ضریب λ	تعداد الکترودها
۳۰۵	۷	۱۰۰	۲
۳۰۹	۸	۱۶۶	۳
۳۱۱	۹	۲۱۵	۴
۳۰۱	۱۰	۲۰۴	۵
		۲۰۷	۶

ضریب λ برای الکترودهایی که بشکل مربع بوده و فاصله آنها از یکدیگر حداقل برابر طول قسمتی از الکترود که در تماس با زمین است، به قرار جدول ۴-۴ زیر خواهد بود:

جدول ۴-۴ ضریب λ برای چند الکترود موازی مستقر بشکل مستطیل

ضریب λ	تعداد الکترودها در امتداد هر ضلع n	ضریب λ	تعداد الکترودها در امتداد هر ضلع n
۷۶۵	۹	۲۷۱	۲
۷۹۰	۱۰	۴۵۱	۳
۸۳۲	۱۲	۵۴۸	۴
۸۶۷	۱۴	۶۱۴	۵
۸۹۶	۱۶	۶۷۳	۶
۹۲۲	۱۸	۷۰۳	۷
۹۴۰	۲۰	۷۳۶	۸

۲-۴۳۲ - ساختمان و جنس الکترودهای قائم

جنس الکترودهای قائم با توجه به نحوه نصب آنها و امکانات دیگر به قرار زیر است :

۱-۴۳۲-۱ - ساختمان و جنس الکترودهایی که باروش کویندن نصب می شوند:

- الکترودهای میله ای از مس سخت :

: (Copperweld) الکترودهای میله ای با هسته فولاد و روکش مس عجین شده با هسته فولادی (مشابه

- الکترودهای میله ای از فولاد ضد زنگ.

- الکترودهای میله ای از فولاد گالوانیزه گرم:

- الکترودهای لوله ای از فولاد گالوانیزه گرم (لوله آب):

- الکترودهای لوله ای از چدن.

قطر الکرود های کوینده شده حدود ۱۲، ۹، ۵، ۱۵ یا ۱۶ میلیمتر است. "کاپرولد" مأوس که متداولترین الکرود از این

نوع است، دارای منشاء اینچی می باشد و لذا اندازه های آن به میلیمتر، قدری مأوس به نظر می آید.

طول الکترودهای استاندارد ممکن است ۱،۲ تا ۱،۵ متر باشد. اغلب الکترودها از نوع قابل امتداد میباشند، به این معنا که با

استفاده از وسیله ای شیوه بوشن، قطعات استاندارد را می توان طولانی تر کرده و در زمین کوید. با توجه به قابلیت امتداد

آنها، الکترودها را می توان تا عمق دلخواه کوید. البته به شرطی که نوع زمین مناسب بوده و وسیله کویندن لازم برای

اجرای کار در دست باشد. در بعضی موارد الکترودها تا عمق ۶۰ متر هم کوینده شده اند.

کویندن الکترودها در زمین را می توان به دو نوع انجام داد:

۱ - وارد آوردن ضربه های شدید به تعداد کم که در عمل به صورت زیر انجام می شود:

- کویندن با پنک معمولی:

- کویندن با پنک لوله ای.

۲ - وارد آوردن ضربه های خفیف به تعداد زیاد که در عمل به صورت زیر انجام می شود:

- کویندن با پنک برقی یا بتزینی.

پنک معمولی احتیاج به معرفی ندارد. کویندن با پنک معمولی خسته کننده تر و ناراحت کننده تر از همه انواع دیگر است.

پنک لوله ای در واقع لوله ای است که طول آن متناسب با طول قسمتی از الکرود که خارج از زمین است تنظیم

می گردد. در انتهای بالایی یا در وسط لوله وزنه ای نصب می شود که همراه با وزن لوله، وزنه پنک را تشکیل می دهد.

کارگری لوله را که به طور کامل‌آزاد روی الکرود می نگزد، بلند کرده و سپس آن را رها می کند جرم لوله و وزنه در

هنگام سقوط آنها، روی میله الکرود ضربه وارد کرده و آن را در زمین فرو می برد.

پنک برقی یا بتزینی وسیله ای است که در آن یک وزنه کوچک خارج از مرکز، با سرعت دوران می یابد. توان چرخش

بوسیله موتور برقی یا بتزینی تأمین می شود. نیروی جنبشی جرم دورانی خارج از مرکز، ضربه های کوچکی را به تعداد

زیاد به میله وارد می کند که آن را در زمین فرو می برد.

۴۳۲-۲-۲- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش دفن نصب می‌شوند:

- الکترودهای لوله‌ای از فولاد گالوانیزه گرم (لوله آب):
- الکترودهای لوله‌ای از مس سخت (لوله مسی):
- الکترودهای لوله‌ای از چدن.

در مواردی که وسایل مناسب برای کوپیدن الکترود در دست نباشد یا جنس الکترود با توجه به سختی زمین انجام این کار را غیرممکن یا مشکل سازد و یا لازم باشد برای کم کردن مقاومت الکترود در اطراف آن اقدام به آماده سازی زمین شود از الکترودهای دفن شده به صورت قائم استفاده می‌شود. جز در موارد الکترودهای صفحه‌ایستی، در سایر موارد عمق دفن این الکترودها معمولاً از ۳ متر بیشتر نیست.

حفر چاه برای دفن الکترود یا با روش سنتی (مفتی) و یا با روش استفاده از منه حفر زمین در عملهای کم که بر روی واتر یا کامیون نصب است انجام می‌شود. در این روش نصب، با توجه به حجمی که خواه ناخواه در اطراف الکترود خالی می‌ماند، بهتر آن است که نوعی آماده سازی به عمل آید مگر آنکه نوع خاک به قدری خوب باشد که احتیاج به این کار نباشد. برای انتخاب نوع آماده سازی با توجه به شرایط موجود، بخش‌های ۴۱۵، ۴۱۴ و ۴۳۳ را بستجدید.

۴۳۳- نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها

۱-۴۳۳- آماده سازی الکترودها با روش سنتی

روشی که در ایران برای عمل آوردن خاک بکار می‌رود، استفاده از مخلوط نمک، ذغال چوب یا کک و خاک رس است. نمک سنگ شکسته با دانه بندی حدود ۱۲ میلیمتر با نسبت وزنی زیر بکار می‌رود:

نمک - ذغال - خاک رس

۱ - ۰,۵ - ۱۰

مخلوطی که به این ترتیب تهیه می‌شود دور الکترود ریخته شده و متراکم می‌گردد. در مورد الکترودهای صفحه‌ای، سطح بالایی مخلوط تا حدود ۲،۰ متر بالاتر از لبه صفحه و به همین مقدار پاییتر از لبه زیرین صفحه ادامه می‌یابد. روش دیگری که از آن استفاده می‌شود ریختن و متراکم کردن لایه‌های نمک و ذغال به تناوب و به ضخامت هر لایه حدود ۰,۲ متر است. در بعضی موارد برای الکترودهای صفحه‌ای پس از ریختن مخلوط نمک، ذغال، خاک رس، تا ارتفاعی که بوسیله مهندس مجری در محل انتخاب می‌شود، لایه‌های نمک و ذغال به ترتیب که گفته شد پر و متراکم می‌شود. نباید فراموش کرد که در اثر مرور زمان و حل شدن نمک، از حجم مواد پرکننده کم شده و در صورتی که این حجم از دست رفته با خاک جایگزین نشود و به صورت خلل و فرج خالی باقی بماند، مقاومت الکترود پیش از حد زیاد خواهد شد. لذا استفاده از نمک به مقداری پیش از حد معقول، حتی اگر به محدودیتهای زیست محیطی توجه هم نشود، صحیح نخواهد بود.

لازم است توجه شود که یک الکترود زمین، مخصوصاً اگر نصب آن با آماده سازی همراه باشد، دائمی نبوده و بایستی در دوره‌های معین که بستگی به شرایط محلی دارد ترمیم شود.

در نواحی با هوای خشک، آماده سازی با طریقی که گفته شد احتیاج به آبیاری خواهد داشت که از عمر مفید الکترود خواهد کاست.

۴-۲- آماده سازی الکترودها با بتونیت

به گواهی بسیاری ، بتونیت بهترین ماده برای آماده سازی خاک است . با توجه به وجود منابع غنی بتونیت داخلی، آماده سازی خاک اطراف الکترود با این ماده در آینده ممکن است باز هم پیشتر شود . نظر به اینکه ماده میکروسکوپیک (جادب رطوبت) می باشد، رطوبت اطراف را به خود جذب خواهد کرد . ولی در نواحی بسیار خشک احتیاج به آبیاری متألوپ خواهد داشت .

۴-۳- آماده سازی الکترودها با استنکله از بن

در صورت وجود شرایط ، بهترین و ساده روش برای آماده سازی خاک اطراف الکترود پس از حفر چاه و قرار دادن الکترود در وسط آن . ریختن و پر کردن بن در اطراف آن است . بدینهی است که حجم و قیمت بن بکار رفته در این روش مهمترین عامل می باشد . بخش ۴۱۵ را ببینید .

۴-۴- الکترودهای افقی

۱- کلیات

یکی از موارد استفاده از الکترودهای افقی ، ایجاد سطوح هم پتانسیل است که مخصوصاً در نیروگاهها و پست های فشار قوی جزو ملزمات است که در بحث ما مطرح نمی شود . در شبکه های توزیع و تاسیسات از این الکترودها ، هنگامی استفاده می شود که فضای آزاد کافی وجود داشته باشد و یا در زیر لایه نازکی از خاک با مقاومت ویژه کم در سطح زمین ، لایه های با مقاومت ویژه زیاد قرار داشته باشد . مقاومت تقریبی یک الکترود افقی از رابطه زیر محاسبه می شود :

$$R = \frac{\rho}{P\pi L} \left[\log_e \left(\frac{2L^2}{wh} \right) + Q \right] \quad (4-6)$$

در این رابطه :

ρ = مقاومت ویژه خاک بر حسب اهم متر :

h = عمق دفن الکترود بر حسب متر :


w = عرض تسمه یا قطر الکترود بر حسب متر :

L = طول تسمه یا هادی بر حسب متر :

P و Q = ضرایبی هستند که با توجه به چگونگی استقرار الکترودها از جدول شماره ۴-۵ بدست می آیند .


در عمل ابعاد تسمه الکترود به نحوی است که ضخامت آن نسبت به پهنا بسیار کم است و بنابراین اثر آن هم روی مقاومت ناچیز می باشد و با توجه به عمق دفن الکترود و قطر سیم یا عرض تسمه که در ساختمان الکترودها معمول می باشد، تاثیر این مقادیر نیز کم بوده و لذا عامل اصلی در تعیین مقاومت الکترود، طول آن است. در شکل ۱-۴۳۳ تغییرات نسبی مقاومت یک الکترود افقی نسبت به طول آن، نشان داده شده است.

برای کم کردن مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین، می توان از الکترودهای موازی استفاده کرد، ولی باید توجه نمود که فاصله بین الکترودهای موازی باید به قدر کافی زیاد باشد و تامین این شرط همیشه امکانپذیر نیست.

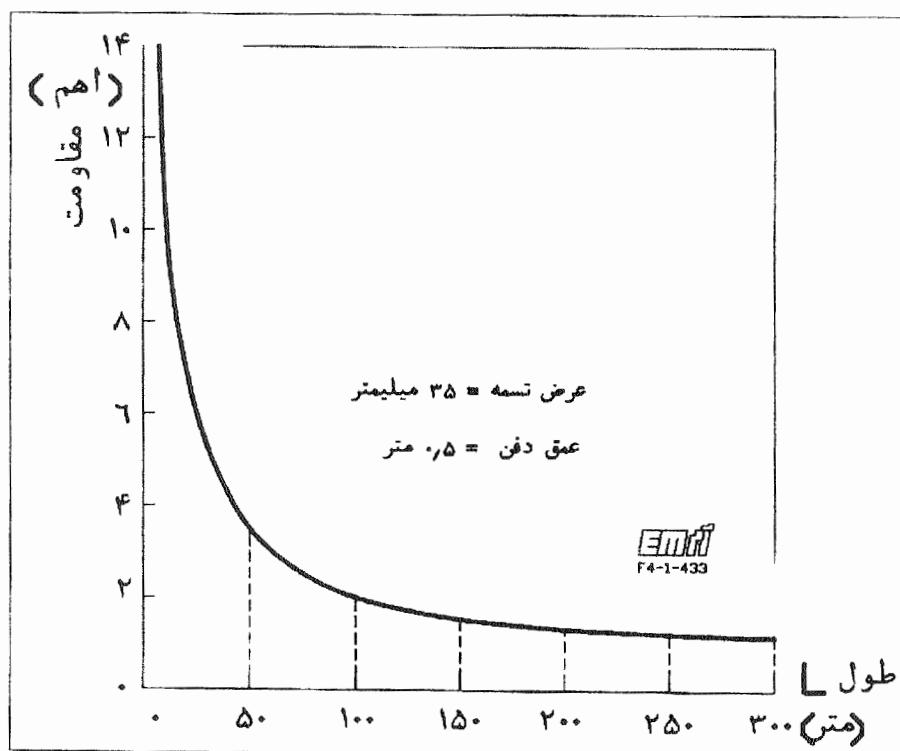

شکل ۱-۴۳۳-۱ تغییرات مقاومت یک الکترود افقی نسبت به طول

در شکل ۱-۴۳۳-۲ تاثیر فاصله دو الکترود به طول ۲۰ متر از هم دیگر نسبت به مقاومت کل آنها نشان داده شده است.

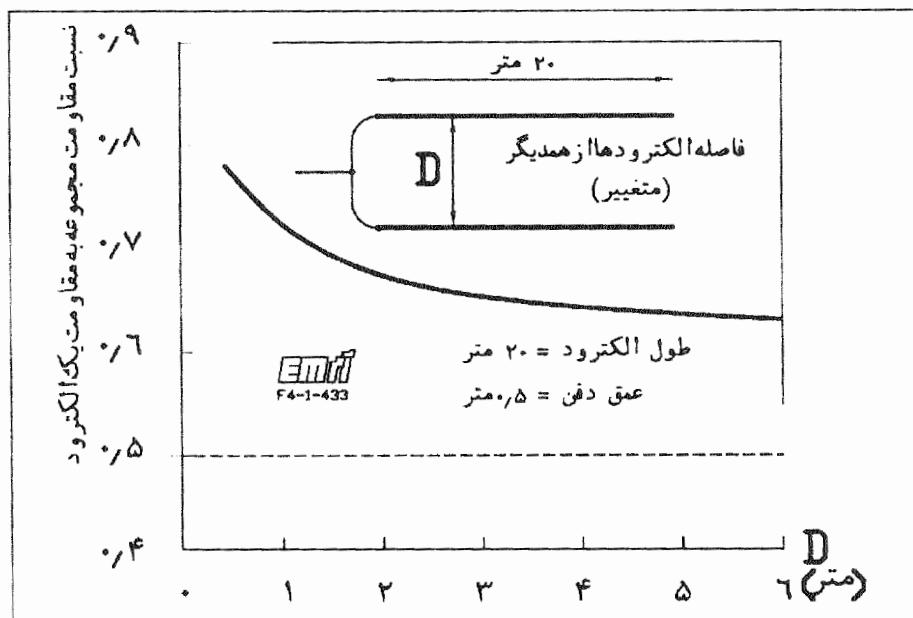

شکل ۴-۳۳-۲ تاثیر فاصله روی مقاومت کل دو الکترود تسمه ای افقی

اگر n الکترود موازی مستقیم هر یک به طول L و به فاصله S نسبت به هم نصب شده باشند، مقاومت کل این سیستم از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$R_n = F \cdot R_I \quad (4-7)$$

که در آن:

$$R_n = \text{ مقاومت } n \text{ هادی موازی مستقیم به اهم: } R_n$$

R_I = مقاومت یک الکترود منفرد است (به اهم) که با استفاده از رابطه (4-۷) و ضرایب P و Q برای یک الکترود از جدول ۴-۴ قابل استخراج است.

F = ضریبی است که به طریق زیر حساب می شود:

$$F = 0.5 + 0.078 \cdot (S/L)^{-0.37} \quad \text{برای دو هادی موازی:}$$

$$F = 0.33 + 0.071 \cdot (S/L)^{-0.48} \quad \text{برای سه هادی موازی:}$$

$$F = 0.25 + 0.067 \cdot (S/L)^{-0.51} \quad \text{برای چهار هادی موازی:}$$

$$\text{شرط به اینکه } 0.02 \leq (S/L) \leq 0.3$$

بجای الکترودهای موازی می توان از الکترودهای افقی که به شکل ستاره از یک نقطه پخش می شود نیز استفاده کرد. در این صورت مقادیر Q و P برای اشکال مختلف ستاره، از جدول ۴-۵ قابل استخراج می باشد.

جدول ۴-۵ ضرایب P و Q برای الکترودهای افقی با هادیهای تسمه ای و گرد

ضریب			نحوه استقرار الکترود
Q	p	تسمه	
گرد			الکترود یک شاخه
-۱۳	-۱	۲	
۰۹	۰۵	۴	الکترود دو شاخه ۹۰ درجه
۲۲	۱۸	۶	الکترود سه شاخه ۱۲۰ درجه
-۴۱	۳۶	۸	الکترود چهارشاخه ۹۰ درجه

۴-۲-۴۳۴ - ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها (الکترودهای دفن شده در کاناال)

۴-۲-۴۳۴ - ساختمان و جنس الکترود

- الکترودهای تسمه ای از مس:

- الکترودهای تسمه ای از آهن گالوانیزه گرم:

- الکترودهای سیم مسی.

حداصل سطح مقطع تسمه مسی باید از 50×2 میلیمتر مربع و ضخامت آن هم از 2 میلیمتر کمتر باشد. بنابراین حداصل تسمه ای که می تواند مورد استفاده قرار گیرد 25×25 میلیمتر است.

حداصل سطح مقطع تسمه فولادی گالوانیزه گرم باید از 100×3 میلیمتر مربع و ضخامت آن هم از 3 میلیمتر کمتر باشد. بنابراین حداصل ابعاد تسمه استانداردی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد 30×30 میلیمتر است که سطح مقطعی برابر 900 میلیمتر مربع را تامین می کند.

سیم مورد استفاده برای الکترودهای افقی سیم مسی استاندارد چندمنظولی است . حداقل سطح مقطع مجاز سیم ۱۶ میلیمتر مربع می باشد ولی توصیه شده است حداقل از سیم ۲۵ میلیمتر مربع استفاده شود. در عین حال قطر هیچ یک از مقولهای تشکیل دهنده سیم نباید از ۱۷ میلیمتر کوچکتر باشد و بعارت دیگر استفاده از هادیهای انشان بکلی ممنوع می باشد.

۴-۳-۲- عمقدفن الکترود و آنلاعه سازی آن

عمق دفن الکترود بر مقاومت آن می تاثیر نیست ولی این تاثیر ، بسیار بارز نمی باشد . بنابراین در تعیین عمق دفن الکترود، مسایل مربوط به خاکبرداری در درجه اول فرار دارند. در عمل کمتر اتفاق می افتد که عمق دفن الکترود افقی از ۲ متر بیشتر باشد و اغلب این مقدار بین ۰,۵ تا ۰,۸ متر انتخاب می شود.

هنگامی که لازم باشد سطحی هم پتانسیل در اطراف الکترود برقرار شود، عمق دفن الکترود باید کم باشد ولی نه به حدی که در اثر فعالیتهای عادی بر روی زمین ، به آن آسیب وارد شود . در این موارد عمق دفن معمولاً ۰,۵ متر انتخاب می شود.

از دیدگاه نظری ، آماده سازی الکترودهای افقی فرقی با نوع قائم آنها ندارد، اما حفظ آماده سازی این الکترودها مخصوصاً هنگامی که در مسیر رفت و آمد عموم باشند مشکل است و در صورت لزوم در این مورد باید تنها به استفاده از خاک رس به جای خاک حفاری شده اکتفا نمود.

۴- واکنش فلز الکترود و هادی اتصال به زمین با انواع خاک (خوردگی شیمیایی)

۴-۴- گلایت

جنس الکترود و هادی اتصال به زمین آن باید از نوعی انتخاب شود که تا حد امکان نوع خاک کمتر سبب خوردگی الکرودها شود . بررسی این موضوع از نظر طول عمر الکترودها اهمیت دارد. می دانیم که جنس الکترود در مقدار مقاومت آن نسبت به زمین می تاثیر نمی افتد . از طرفی مقررات اینمی حکم می کنند که برای از زین بردن اختلاف پتانسیل بین اجزای فلزی مختلف، کلیه تاسیسات فلزی با یکدیگر و با الکترود زمین همبندی شوند. حال اگر خاک، املاح و نم موجود در آن را در نظر بگیریم ، در واقع با نوعی الکروولیت سر و کار داریم که فلزات مختلفی در آن فرو رفته اند که با همدیگر همبندی شده اند و این چیزی نیست جز یک "پل" عظیم که الکترودهای آن به همدیگر "اتصال کوتاه" (همبندی) شده اند .

پس، بطور خلاصه، الکترود یا الکترودهای در تماس با زمین را باید از دو جنبه مورد مطالعه قرار داد که هر دوی این جنبه ها، جز در مورد طرحهای مخصوص ، نادیده گرفته می شوند :

۱- از نظر اثر مواد شیمیایی و دیگر عوامل موجود در خاک بر روی فلز الکترود و هادی اتصال زمین ؟

۲- از نظر خوردگی در اثر جریانهای گالوانیک که در نتیجه همبندی الکترود زمین با فلزات دیگر که با سیستم الکتریکی مربوط نبوده ولی در نزدیکی محل استقرار الکترود مستقر می باشد، بوجود می آیند . این در واقع همان مسئله ای است که مربوط به "حفظه کاتندی" می شود .

مطالعی که در زیر می آید اشاره ای است اجمالی به مسائلی بیچده که برای مطالعه عمیق آنها لازم است به مراجع اختصاصی رجوع شود.

۴۴۱- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود

عوامل زیر در خوردگی الکترود بوسیله خاک دخالت دارند:

۱- خواص شیمیایی خاک مخصوصاً از نظر اسیدی بودن و محتوای نمکهای آن:

۲- وجود باکتریهای غیرهوایی در خاک:

۳- هوا خورش نسبی خاک (differential aeration)

درجه بندی کلی انواع خاکها، از نظر شدت اثر آنها بر روی فلزات، ترتیب زیر می باشد:

- خاکهای سنگی:

- خاکهای ماسه ای:

- خاکهای رسوبی:

- خاکهای رسی:

- خاکهای برگ و خاکهای دارای مواد آلی:

- خاکهای دستی مخلوط، محتوی خاکه ذغال و خاکستر.

معمول اشتیت اثر شیمیایی خاکهای که دارای مقاومت مخصوص الکتریکی بالاترند

بر روی فلزات الکترود کمتر است و برعکس.

محل استقرار الکترودها باید به نحوی انتخاب شود که بدور از مسیر احتمالی آبرفت های آلووده به کودهای زمینهای کشاورزی باشد و خاکهای لایه رویی زمین را نباید در پس ریزی (backfill) اطراف الکترودها مورد استفاده قرار داد.

با اندازه گیری مقاومت مخصوص الکتریکی خاک در شرایط هوا خورده و اندازه گیری پتانسیل اکسایشی - کاهشی (redox potential) آن، می توان اطلاعات دقیقتری را بدست آورد. اولی نشانگر خوردگی در اثر هواخورش و دومی نشانگر خوردگی در اثر وجود باکتریهای غیرهوایی است. برای شرح آزمون ها و نحوه انجام آنها لازم است به استانداردهای اختصاصی، مانند BS 1377، مراجعه شود. راهنمای مفیدی برای تشخیص شدت خوردگی بعضی از فلزات الکترود نسبت به خواص خاکها در زمینهای که در بالا ذکر شده اند در جدول ۴-۶ داده شده است.

در عمل، مس بهترین ماده ای است که در ساخت الکترود و هادی زمین در تماس با خاک از آن استفاده می شود. در مواردی که جریان اتصال کوتاه مورد انتظار، خیلی بالا نباشد، بجای مس خالص می توان از فولاد پوشیده شده با غلاف مس، مانند میله های کاپرولد، که مقاومت مکانیکی آنها نیز بیشتر است، در مقاطع کوچکتر استفاده کرد. در هر حال، اثر

متفاوت نمکهای حل شده در زمین، وجود اسیدهای آلی در خاک و خاکهای با ساختار اسیدی، باید در تخمین عمر الکترود منظور شوند.

از فولاد یا میلگردهای بتن مسلح که در برابر خوردگی خاک بوسیله بتن حفاظت می‌شوند، به شرطی که مداومت الکتریکی آنها برقرار باشد، می‌توان بعنوان نوعی الکترود زمین استفاده کرد. تا حال این روش ایجاد اتصال به زمین کمتر مورد توجه بوده است.

مزیت استفاده از فولاد داخل بتن بعنوان الکترود زمین، علاوه بر مسائل بارزی مانند مخارج اضافی ناچیز برای آماده نمودن اتصالات میلگردها به سیستم الکتریکی، این است که پتانسیل الکتریکی سیستم فولاد / بتن و مس برابر بوده و لذا امکان وصل مستقیم سیستم الکترودهای فولاد / بتن و مس با جنس دیگری که دارای پوشش مس باشد (مانند فولاد پوشیده شده با مس) وجود دارد. در صورتی که انجام این کار، یعنی همبندی فولاد گالوانیزه با فولاد / بتن یا مس به علت الکترونگاتیو بودن شدید فولاد گالوانیزه، امکان ندارد.

جدول ۶-۴ دوام بعضی مواد الکترودها در برابر خوردگی با توجه به پارامترهای خاک

جنس الکترود					پارامترهای خاک
مس	فولاد اوستیک	فولاد گالوانیزه	فولاد نرم	فولاد نرم	مقاومت مخصوص (اهم متر)
g	g	n	nn	> ۷	پتانسیل
g	gg	n	n	۴۰ تا ۷	اسایشی - کاهشی (میلی ولت)
gg	gg	gg	gg	< ۴	
gg	gg	gg	gg	< ۴۰۰	
g	gg	g	g	۲۰۰ تا ۴۰۰	
n	n	nn	nn	> ۲۰۰	
g	g	g	g	< ۸۰	روطیت موجود (%)
g	g	n	n	۱۰ تا ۸۰	
gg	gg	gg	gg	> ۱۰	
n	g	n	n		نمکهای محلول
n	n	n	n		کلرید محلول
n	g	nn	n	> ۶	اسیدی
gg	gg	gg	gg	۶ تا ۸	PH خستا
nn	g	n	n	< ۸	بازی
nn	g	n	n		اسیدهای آلی

شرح نشانه های اختصاری

=gg = پطور کلی بر مقاومت در برابر خوردگی اثری ندارد;

=g = فقط کمی بر مقاومت در برابر خوردگی اثری دارد;

=n = بر مقاومت در برابر خوردگی اثری دارد;

=nn = بر مقاومت در برابر خوردگی به نحو محسوسی اثر دارد.

۴۴۲ - خوردگی الکترودها در آثر همبندی با فلزات دیگر (خوردگی الکتروشیمیای با کاتدی)

همبندی اجزای فلزی مختلف مدفون در خاک یا برای دستیابی به مقاومتی کوچکتر برای یک سیستم الکترود زمین انجام می شود یا اینکه هدف از آن حصول اینمی از راه همولتاز کردن اجزای ساختمانی مختلف است. اگر این اجزای فلزی از موادی متفاوت ساخته شده باشند، مانند آن است که دو سر یک پل بهم وصل شوند. دو یا چند فلز مختلف دفن شده در زمین (دو به دو) الکترودهای پل و خاک هم همراه با مواد داخل آن، الکتروولیت پل خواهد بود.

شمار فلزات دفن شده در زمین که با همدیگر همبندی می شوند ممکن است بسیار زیاد باشد. در زیر بعضی از آنها نام برده می شوند:

- زره کابلها :
- فولاد / بن پی ها :
- لوله های سرویس مانند آب، گاز، فاضلاب و نظایر آن :
- تسممه، ورق و سیمهای مسی :
- تسممه ها و میله های فولادی :
- تسممه ها و میله های فولادی ضد زنگ :
- تسممه ها و میله های فولادی با پوشش مسی :
- تسممه ها و میله های فولاد گالوانیزه :
- تسممه ها و سیمهای مسی قلع اندوه :
- هرگونه اجسام فلزی دیگر .

سرعت تحلیل الکترودها در درجه اول به جنس الکترودها و تا حدودی به سطح نسبی آنها بستگی دارد. نظر به اینکه فلزات یگانه (نامربوط به سیستم الکتریکی) که در محلوده الکترود زمین و فلزات همبندی شده با آن موجوداند، در خوردگی خود آنها و فلزات الکترودها بی تاثیر نمی باشند. انتخاب جنس الکترودها باید با مطالعه انجام شود تا سازگاری آنها نسبت به هم مراعات شود یا روشهای دیگری برای رفع خوردگی بکار گرفته شوند. جدول شماره ۷-۴ متناولترین فلزات را با توجه به نوع مصرف آنها از نظر سازگاری و ماندگاری در همبندی، ارائه می دهد.

جدول ۴-۷ مقاومت الکترودها در برابر خوردگی در صورت همبندی

جنس الکترود یا جسم با سطح کوچکتر				ماده ای که برای سطح بزرگتر است (معمولًاً غیر از الکترود)
مس قلع اندواد	مس	فولاد گالوانیزه	فولاد	
+	+	+	+	فولاد گالوانیزه
+	+	-	-	فولاد در داخل بتون
+	+	^۰ +	+	فولاد گالوانیزه در داخل بتون
+	+	^۰ +	+	سرب

شرح نشانه های اختصاری

+ = مناسب برای همبندی

- = نامناسب برای همبندی

۱) گالوانیزاسیون سطح کوچکتر ممکن است صدمه بیند.

۴۵- الکترودهای موجود

۴۵۰- کلیات

همانگونه که در بند ۴۳۰-۲ نیز آمده است ، الکترودهای موجود آنهایی هستند که با هدفی دیگر در زمین نصب شده اند و لی در صورت وجود شرایط لازم ، ممکن است برای ایجاد اتصال به زمین از آنها بعنوان الکترود استفاده شود . الکترودهای موجود شناخته شده به قرار زیر می باشند:

- غلافهای هادی کالبها :
- اجزای فلزی سازه ها :
- سپرهای فلزی و میلگرد های شمعه ای بتی :
- لوله کشی آب :
- لوله کشی های فلزی مجاز دیگر :

هر گونه تاسیسات زیرزمینی فلزی که در تماس با زمین بوده و مانع برای استفاده از آن بعنوان الکترود زمین وجود نداشته باشد.

ملاحظه می شود که در لیست فوق از لوله کشی های مجاز و آن نوع تاسیسات زیرزمینی که مانع برای استفاده از آنها بعنوان الکترود زمین وجود ندارد صحبت شده است .

و در مقابل استفاده از تاسیسات زیرزمینی ذکر شده در زیر عنوان **الکترود زمین** یا هادی حفاظتی تحت هیچ شرایطی مجاز

نیست:

- نفت (و فرآورده های نفتی):
- گاز؛
- هوا تحت فشار؛
- فاضلاب از هر نوع.

لیست بالا کامل نبوده و ممکن است تاسیسات ممنوعه دیگری علاوه بر اینها وجود داشته باشد.

TASİSAT MİNMÜÜDE MÜMULĀ :

- یا دارای عایقندی می باشد که تماس آنها را با زمین نامطمئن می سازد یا در مورد فاضلاب علاوه بر دارا بودن پوششی عایق، دارای اتصالات قابل اطمینان از نظر تداوم الکتریکی نیستند.
- هیچ اطمینانی به دایمی بودن این تاسیسات وجود ندارد.
- و مهمتر از همه اینها، گرفتن اجازه برای استفاده از هرگونه تاسیساتی بعنوان **الکترود زمین** که جزو تاسیسات برق یا اجزای ساختمان نیستند و مؤسسات دیگر با مقررات مخصوص به خود بر آنها نظارت می کنند و (شرکت نفت، شرکت گاز) الزامی است. معمولاً این شرکتها از اعطای چنین اجازه ای سرباز می زند و برای حفاظت لوله های خود در برابر استفاده های نامشروع و کم کردن خوردگی آنها در اثر "حریانهای کاتانی"، از کوپلینگ هایی استفاده می کنند که سیستم لوله کشی زیرزمینی آنها را از شبکه داخلی یا تاسیسات مشترک عایق سازد (کوپلینگ عایق روی علمک های مشترکین گاز دیده شود) و برای حفاظت شبکه های لوله کشی خود نیز از حفاظت کاتانی استفاده می کنند.

پس بطور خلاصه:

- ۱ - استفاده از بعضی از قسمتهای در تماس با زمین بعنوان **الکترود زمین** ممنوع است
 - ۲ - همبندی کلیه اجزای در تماس با زمین، چه الکترودهای اتصال زمین مجاز و چه آنهایی که استفاده از آنها بعنوان **الکترود زمین** مجاز نیست، برای حفظ اینمی در برابر برقراری الزامی است.
- برای بعضی ها این تناقض، ممکن است غیرقابل هضم باشد. این مسئله را می توان به این ترتیب بیان کرد: در هیچ تاسیساتی نمی توان از یک یا چند لوله کشی از لوله کشیهای ممنوع بعنوان وسیله زمین کردن استفاده کرد بلکه باید یک سیستم زمین مجاز با تمام شرایط آن، مستقل از تاسیسات ممنوع وجود داشته باشد تا هادیهای حفاظتی به آن وصل شوند و فقط در این صورت است که برای رعایت شرط همبندی برای هموثاز کردن، لوله ها و تاسیسات در تماس با زمین ولی غیرمجاز، به آن وصل شوند تا شرط هم پذیری شدن هم برقرار گردد. علاوه بر آن، نمی توان از این لوله کشی ها بعنوان بخشی از هادی حفاظتی استفاده کرد. برای مثال بدنه یک وسیله مانند موتور را نمی توان به یکی از

لوله های ممنوع وصل کرد با این استدلال که چون این لوله از نظر هم و تلاز شدن به یک هادی حفاظتی مجاز و الکترود زمین مجاز وصل است ، پس وصل شدن به آن معادل وصل شدن به هادی حفاظتی می باشد . چنین تبجه گیری از مسئله غلط خواهد بود .

۴۵۱- غلافهای هادی کابلها

معمولًا غلاف و زره فلزی کابلها عنوان بخشی از الکترود زمین یک سیستم الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند خاصه اینها مناسب ترین مسیرهای برگشته جریانهای اتصالی نیز هستند . البته استفاده از غلاف لزره فلزی کابلها به عنوان الکترود زمین هنگامی مؤثر است که غلافی از عایق پلاستیکی یا مشابه آن، مانع تماس غلاف / زره با زمین نشود و یا اینکه غلاف پلاستیکی از نوع نیم هادی باشد که در سالهای اخیر جای خود را در صنعت کابل سازی باز کرده است . یکی از استانداردهای معتر (IEE/ANSI) استفاده از غلاف یا زره فلزی مجهز با غلاف نیم هادی را به شرطی مجاز می داند که " مقاومت ویژه شعاعی " آن از 100 اهم متر ، بیشتر نباشد . مقاومت ویژه شعاعی با رابطه زیر بیان می شود :

$$\text{ مقاومت واحد طول غلاف (اهم)} \times \text{مساحت جانبی واحد طول غلاف} = \text{ مقاومت ویژه شعاعی}$$

ضخامت میانگین غلاف روی نیم هادی

۴۵۲- اجزای فولادی سازه ها

۱- کلیات

مقصود از اجزای فولادی سازه ها ، هر نوع قطعات فولادی مربوط به سازه ها است که یا مستقیماً و یا از طریق بتی که دور آنها ریخته شده است (فونداسیون) ، با زمین در تماس باشند . بدیهی است دفن اجزای فولادی سازه ها بدون هیچگونه حفاظت ، جز در مواردی نادر و با استفاده از فولادهای مخصوص ضد زنگ ، انجام نمی شود . بنابراین در اینجا ، اجزای فولادی سازه های داخل بن و از آن میان میلگردهای بتن مورد نظر خواهند بود .

معمولًا استفاده از مجموعه بتن و فولاد داخل آن به عنوان الکترود در بیشتر موارد امکانپذیر است . مقاومت الکترود بتن / فولاد در اغلب موارد بعلت سطح زیاد آن ، بتدری پایین است (کمتر از 1 اهم) که کمتر الکترود دیگری ، حتی با صرف مبالغی زیاد ، می تواند با آن رقابت کند . بدیهی است که مقاومت اتصال به زمین بتن / فولاد به جنس و رطوبت زمینی که در آن قرار دارد بستگی خواهد داشت و جز در موارد نادر که زمین محل استقرار بسیار خشک باشد ، مقاومت مخصوص در دمای عادی بین 30° الی 90° اهم متر است که از بسیاری از انواع خاکها کمتر است .

با تمام این مزایا لازم است به خورده شدن فولاد در داخل بن، توجه شود، زیرا محصول خورده شدن بن حجمی بیش از فولاد دارد و در نتیجه ممکن است سبب ترک خوردن بن شود. در این مورد باید جریانهایی که بطور دائم از الكترود به زمین نشست می کنند بررسی شوند. یکی از عمل وجود این جریانها، نبودن سازگاری بین مجموعه بن / فولاد و اجزای دیگر در تماس با زمین و همبندی شده با آن است. بخش ۴۴۲ دیده شود.

لازم است توجه شود که جریان متاتواب سبب ایجاد خوردگی در میلگردهای بن نمی شود یا خرابی ایجاد شده بواسیله آن در محدوده توانایی عبور جریان، ناچیز و قابل اغماض است، ولی یکی از خواص "زمین الکتروولت" این است که بصورت یک نیم هادی هم عمل می کند که نتیجه آن ایجاد جریان یکسو شده بطور دائمی است، هر چند شدت این جریان زیاد نباشد. در مواردی که انتقال می رود جریان نشست به زمین در تاسیسات قابل ملاحظه باشد، یا این مسئله در حین کار ثابت شود بهترین راه جلوگیری از خرابی، استقرار الكترود یا الكترودهای اضافی از انواعی است که قبلاً درباره آنها صحبت شده است تا مسیری اضافی برای عبور این جریانها بوجود آید. اگر مقاومت الكترود بن / فولاد پقدار کافی کم باشد، در اثر عبور جریان به زمین در بن ترک خوردگی ایجاد نخواهد شد.

۴۵۲- پیش‌بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین-بن / فولاد

معیار اصلی کارآئی یک سیستم اتصال زمین، پس از آماده شدن آن برای بهره برداری، به کمک اندازه گیری، بدست می آید، ولی قبل از آن و در مراحل مختلف پیشرفت کار، برای پیش‌بینی مقاومت یک سیستم کامل، لازم است اندازه گیریهای متعدد انجام شود. در شروع کار و در طول عمر تاسیسات نیز به تابع با اندازه گیری های دوره ای، بهره برداران باید نسبت به کارآئی سیستم مطمئن شوند. یادآوری می نماید که قسمت عمدۀ مقاومت زمین، بعلت وجود بتی است که بلا فاصله در اطراف فازات (میلگرد) بی قرار دارد و بستگی شدیدی به رطوبتی دارد که در بن موجود می باشد (بن جاذب رطوبت است). در طول زمان، رطوبت بن به حالت تعادل در می آید و با توجه به فصل به مقدار آن افزوده می شود که تمام این عوامل باید در محاسبات و پیش‌بینی های مربوط به حساب آورده شوند. در مورد بی هایی که مشابه هم هستند اندازه گیری یک یا چند بی افرادی قبل از اینکه به همدیگر وصل شوند، نشانگر ارزنده ای برای پیش‌بینی تغییرات مقاومت در هر یک از آنها و در نتیجه برآورده کل مقاومت خواهد بود.

با فرض اینکه مقاومت متوسط یک بی در دست باشد و بی ها بشکل تقریباً مستطیل ترتیب یافته باشند، مقاومت کل سیستم از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

$$R_{tot} = R_1 \cdot \frac{(1 + \lambda \alpha)}{n} \quad (4-8)$$

در این رابطه :

$$a = \frac{\rho}{2\pi R_{i,s}}$$

و

R_{tot} = مقاومت کل الکترود مشابه به اهم :

R_1 = مقاومت یک الکترود مفرد به اهم :

λ = ضریبی است که مقدار آن از جدول ۴-۴ به دست می آید :

ρ = مقاومت ویژه خاک به اهم متر :

n = تعداد الکترودهایی که بی ها را تشکیل می دهند :

s = فاصله میانگین بین دو الکترود مجاور (فرض بر این است که این فاصله بقدری است که λ) از حدود ۲، ۰ کمتر است)

حفظ مداومت الکتریکی بین کلیه اجزای فلزی الکترود بن / فولاد ، از ضروریات است تا یک تاسیسات الکترود گسترده، یکپارچه بحساب آید، ولی مقررات مختلف، در این خصوص اختلاف نظر ندارند. بدین ترتیب که یکی از آنها بهترین روش انجام اتصالات در داخل بن را جوشکاری می داند (بدون آنکه کافی بودن اتصالات مجاز از نظر بن ریزی را برای حفظ مداومت الکتریکی نهی کند) و دیگری اتصالات مجاز از نظر بتکاری را برای حفظ مداومت الکتریکی کافی می داند (بدون آنکه جوشکاری را بهترین روش انجام اتصالات در داخل بن معروف نماید). در خارج از بن، حفظ مداومت الکتریکی با روشهای معمول انجام می شود.

مقاومت (R) یک ستون بتی (قائم) بدون در نظر گرفتن تاثیر میلگردهای دیگر (افقی) در تماس با زمین و برتری زیر قابل محاسبه است :

$$R = \frac{1}{2\pi L} \left[(\rho_c - \rho) \cdot \text{Loge.} \left(1 + \frac{\delta}{Z} \right) + \rho \cdot \text{Loge.} \left(\frac{2L}{Z} \right) \right] \quad (4-9)$$

در این رابطه :

ρ = مقاومت ویژه خاک بر حسب اهم متر :

ρ_c = مقاومت ویژه بن بر حسب اهم متر :

L = طول میلگرد زیر سطح زمین بر حسب متر :

d = ضخامت بنین میلگردها و خاک بر حسب متر :

δ = فاصله میانگین هندسی در مجموعه میلگردها بر حسب متر (طبق جدول ۴-۸).

۴۵۳- میلگردهای شمعهای بتی و سپرهای فولادی

از شمع های بتی و سپرهای فولادی می توان بمنظور ایجاد الکترودهای زمین مناسب استفاده نمود . در این موارد لازم است برای ایجاد محل اتصال به میلگردها یا صفحات فولادی سپرها و برقراری تداوم الکتریکی ، قبلاً و موقع و با مشورت با مهندسین سازه ، اقدام نمود .

۴۵۴- لوله کشی آب

به دو دلیل توصیه نمی شود از لوله کشی های آب شهری ، به عنوان الکترود زمین استفاده شود :

۱- مؤسیسات مسئول شبکه های آب شهری حتی اگر در شرایط دیگر امکان استفاده از لوله کشی هارا ممکن بدانند مایل به اعطای اجازه برای این کار نیستند . مهمترین دلایل ، لوث شدن مسئولیت در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی از یک طرف و امکان بروز خوردگی است (جدول ۴-۷ دیده شود) .

۲- در اغلب قریب به اتفاق موارد استفاده از لوله های فلزی در شبکه های آب منسوج شده است و یا دست کم در آنها از اتصالات نامطمئن از نظر مداومت الکتریکی استفاده می شود .

با این همه بشرط وجود یک سیستم اتصال زمین مطمئن دیگر ، می توان از سیستم لوله کشی بصورت کمکی استفاده نمود .

در مورد لوله کشی های خصوصی ، در صورت قبول مسئولیت بهره برداری برای حفظ اینمی ، استفاده از لوله -کشیها بعنوان الکترود زمین مانع نخواهد داشت .

جدول ۴ - ۸ - فاصله هندسی میانگین برای
میلگردهای که تزدیک بهم قرار دارند

Z	نحوه استقرار میلگردها	تعداد میلگردها
$\sqrt[2]{as}$	○ 5 ○	۲
$\sqrt[3]{as^2}$	○ 5 ○ ○	۳
$\sqrt[4]{2as^3}$	○ ○ 5 ○ ○	۴
$\sqrt[5]{6as^5}$	○ ○ 5 ○ ○ ○ ○	۶
$\sqrt[8]{52as^7}$	○ ○ 5 ○ ○ ○ ○	۸
$\sqrt[8]{23as^7}$	○ ○ ○ 5 ○ ○ ○	۸
در این روابط: a = شعاع میلگرد به متر 5 = فاصله بین دو میلگرد مجاور به متر		

JAD-8-4

۴۵۵ - لوله کشی های سرویسهای دیگر که استفاده از آنها بعنوان الکترود ممنوع است
همانگونه که در بخش ۴۵۰ ذکر شده است، از لوله کشی هایی نظیر گاز و هرگونه سوخت دیگر و نمی توان
بعنوان الکترود زمین استفاده کرد ولی از نظر همولتاژ کردن، همبندی آنها با الکترود اصلی هرگونه اعضای فلزی سازه ها،
الزامی است.

۴۶ - انتخاب و نصب هادی زمین

۴۶۰ - کلیات

هادی زمین آن قسمت از سیستم زمین است که الکترود زمین را به ترمیال اصلی زمین وصل می کند. محل اتصال هادی زمین به الکترود ، معمولا در زیرزمین و محل ترمیال اصلی ، بیشتر در داخل ساختمان و در دسترس قرار دارد. این هادی علاوه بر مطابقت با مطالبی که برای خود الکترود در بخش ۴۱ گفته شده است ، باید با بخش ۴۲ نیز مطابقت نماید و بعارت دیگر هادی اتصال زمین با الکترود که به آن وصل می شود کاملاً سازگار باشد.

از آلومینیم لخت یا آلومینیم دارای پوشش مس نباید در تماس با زمین چه بعنوان الکترود و چه بعنوان هادی زمین استفاده کرد . بر محیط های مرطوب نباید از این مواد بعنوان هادی زمین استفاده نمود.

در انتخاب نوع و سطح مقطع هادی زمین ، توجه به توانایی عبور حداکثر شدت‌های جریان اتصال کوتاه به زمین در طول زمانهایی که پیش بینی می شوند. در درجه اول اهمیت قرار دارد و همراه با آن باید تکیه گاههایی با استقامت مناسب برای مقاومت در برایر بزرگترین جریانها احتمالی اتصالی به زمین و نشتی ، انتخاب شوند . بطور خلاصه سیستم هادی زمین باید از هر دو نظر مکانیکی و خودگی ، دارای استقامت لازم باشد .

۴۶۱ - دمای هادی اتصال زمین

۴۶۱-۱ - حداکثر مجلز دما برای هادی اتصال زمین

حداکثر دمای قابل قبول هادیهای لخت اتصال به زمین در اتصال کوتاه ، با توجه به شرایط محیط و نوع اتصالات هادیها برای دمای اولیه هادی 30°C درجه سلسیوس ، بعنوان راهنمای در جدول ۹-۴ داده شده است . سطح مقطع هادی از رابطه زیر بدست می آید :

$$S = \frac{I\sqrt{t}}{k} \quad (4-10)$$

که در آن :

S = سطح مقطع هادی به میلیمتر مربع :

I = میانگین مقدار مؤثر (average R.M.S) شدت جریان اتصال کوتاه به آمپر :

t = مدت برقراری اتصال کوتاه به ثانیه :

برای بدست آوردن توانایی حمل جریان اتصال کوتاه به مدت ۱ ثانیه و ۳ ثانیه برای تعدادی از مقاطع استاندارد شمش مس ، به جدول شماره ۱۰-۴ مراجعه شود .

توانایی حمل جریان اتصال کوتاه به مدت زمانهای دیگر را می توان از یکی از روابط زیر بدست آورد:

$$I = I_1 \sqrt{t} \quad \text{یا} \quad I = \frac{kS}{\sqrt{t}} \quad (4-11)$$

که در آن:

I_1 = جریان اتصال کوتاه مؤثر برای ۱ ثانیه (طبق جدول شماره ۴-۱۰):

S = سطح مقطع هادی به میلیمتر مربع:

k = تراکم جریان مؤثر به آپر بر میلیمتر مربع (طبق جدول شماره ۴-۹).

جدول ۴-۹-۱ تراکم جریان اتصال به زمین برای مدت برق‌واری ۱ ثانیه و دمای اولیه هادی زمین ۳۰ درجه سلسیوس

تراکم شدت جریان مؤثر k (آپر بر میلیمتر مربع)	شرایط محیطی IEC طبق برای هادی لخت و دمای ذکر شده	دماي حد اکثر (۲) درجه سلسیوس	نوع اتصال هادیها			
			جوشکاری	لحیم سخت	پیچی	لحیم نرم
۹۱	-	۲۵۴		۷۰۰		
۸۷	-	۲۵۲		۶۰۰		
۸۲	-	۲۲۸	(۳)	۵۰۰		
۷۹	-	۲۲۰		۴۵۰		
۷۶	-	۲۱۱		۴۰۰		
۷۳	-	۲۰۱		۳۵۰		
۷۹	(۶۱۲۵)	۱۹۰		۳۰۰		
۷۴	۱۱۶	۱۷۶		۲۵۰		
۵۸	۱۰۵	۱۵۹	(۵)	۲۰۰		
۵۰	۹۱	۱۳۸	(۶)	۱۵۰	×	×
-	-	-		۱۰۰	×	×

(۱) \times = نشانه مناسب بودن نوع اتصال تاحدمای تسان داده شده است.

(۲) لازم است اطمینان حاصل شود موادی که احتمال دارد در محل موجود باشند در دمای ذکر شده فاسد نشوند و سوزی نخواهند داشت.

(۳) در دمای های بیش از ۲۰۰ درجه سلسیوس هادی پایدار نباشد، در این تکیه گاههای سرامیک بالغه ای باشد و وجود مواد آلتی در ناسی پایا در تردی کی هادیها ممکن نباشد، استفاده از دمای های بیش از ۱۵۰ درجه سلسیوس تو صیه نمی شود.

(۴) استقامت مکانیکی آلمینیوم و دمای های بالا به شدت کاهش می پابند.

(۵) برای شرایط عادی و حالتی که هادی در نتامی طول آن قابل رویت باشد.

(۶) بعضی مواد ساختمانی که احتمال دارد در تعامل یا زدی کی هادی باشند در صورت تجاویر از ۱۵۰ درجه سلسیوس ممکن است ایجاد خطر آتشسوزی کنند.

۴-۴۶۱ - دمای شروع و دمای پایان یک اتصال گونه

اگر دماهای شروع و پایان اتصال گونه دیگری غیر از مقادیر ذکر شده در جدول ۴-۴ موردنظر باشند، تراکم

جریان k برای ۱ ثانیه برقراری جریان از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$k = K \sqrt{\log_e \left[\frac{T_2 + \beta}{T_1 + \beta} \right]} \quad (4-12)$$

که در آن:

T_1 = دمای شروع به درجه سلسیوس :

T_2 = دمای پایان به درجه سلسیوس :

k و β مقادیری هستند که در جدول شماره ۱۱-۴ داده شده‌اند.

جدول ۱۰-۴ جریان اتصال بزمین برای بعضی مقاطع استاندار دشمن مسی به مدت ۱ ثانیه و ۳ ثانیه										اندازه شمش به میلیمتر مربع	
مدت زمان برقراری ۱ ثانیه					مدت زمان برقراری ۳ ثانیه					اندازه شمش به میلیمتر مربع	
حداکثر دمای هادی به درجه سلسیوس					حداکثر دمای هادی به درجه سلسیوس						
۵۰۰	۴۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۵۰۰	۴۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰		
شدت جریان اتصال گونه به کیلوآمپر											
۷,۹	۷,۶	۶,۱	۵,۵	۴,۸	۱۳,۷	۱۳,۲	۱۰,۶	۹,۵	۸,۳	۳×۲۰	
۹,۹	۹,۵	۷,۶	۶,۹	۶	۱۷,۱	۱۶,۵	۱۳,۲	۱۱,۹	۱۰,۴	۳×۲۵	
۱۳,۲	۱۲,۷	۱۰,۲	۹,۲	۸	۲۲,۸	۲۲	۱۷,۶	۱۵,۹	۱۳,۸	۴×۲۵	
۱۹,۷	۱۹,۱	۱۵,۲	۱۳,۸	۱۲	۳۶,۲	۳۳	۲۶,۴	۲۳,۹	۲۰,۷	۶×۲۵	
۱۲,۲	۱۱,۸	۹,۵	۸,۵	۷,۴	۲۱,۳	۲۰,۵	۱۷,۴	۱۶,۸	۱۲,۸	۳×۳۱	
۲۴,۵	۲۳,۶	۱۸,۹	۱۷,۱	۱۴,۸	۴۲,۴	۴۰,۹	۳۲,۷	۲۹,۶	۲۵,۷	۶×۳۱	
۱۵	۱۴,۵	۱۱,۶	۱۰,۵	۹,۱	۲۶	۲۵,۱	۲۰,۱	۱۸,۱	۱۵,۷	۳×۳۸	
۲۵	۲۴,۱	۱۹,۳	۱۷,۴	۱۵,۱	۴۳,۳	۴۱,۸	۳۳,۴	۳۰,۲	۲۶,۲	۵×۳۸	
۳۰	۲۹	۲۳,۲	۲۰,۹	۱۸,۲	۵۲	۵۰,۲	۴۰,۱	۳۶,۳	۳۱,۵	۶×۳۸	
۱۹,۷	۱۹,۱	۱۵,۲	۱۳,۸	۱۲	۳۴,۲	۳۳	۲۶,۴	۲۳,۹	۲۰,۷	۳×۵۰	
۳۶,۳	۲۵,۴	۲۰,۳	۱۸,۴	۱۵,۹	۴۵,۷	۴۴	۳۵,۲	۳۱,۸	۲۷,۶	۴×۵۰	
۳۹,۵	۳۸,۱	۳۰,۵	۲۷,۵	۲۲,۹	۶۸,۴	۶۶	۵۲,۸	۴۷,۷	۴۱,۴	۶×۵۰	

JAD-9-4

جدول ۱۱-۴ مقدار ضرایب

β	K	نوع هادی
مقدار ضریب β	مقدار ضریب K	آمپر بر میلیمتر مربع (مؤثر)
درجه سلسیوس		
۲۵۴	۲۲۶	مس
۲۲۸	۱۴۸	آلومینیوم
۲۰۲	۷۸	فولاد

JAD-9-4

۳-۴۶۱ دمای بالادر اثر جریانهای نشی

برای مواردی که جریان نشی به طور دائمی وجود دارد، لازم است اطمینان حاصل شود که از نظر دمای مجاز عایقندی و یا تکیه گاهها، شرایط قابل قبول وجود دارند و برای هادیهای لخت که در دسترس می باشد، دما از 70° درجه سلسیوس تجاوز نخواهد کرد.

لازم است توجه شود که هنگام انتخاب هادی برای عبور جریان اتصال کوتاه، دمای اولیه هادی که ممکن است در اثر جریانهای نشی پیش از مقادیر معمولی باشد، بحساب آورده شود.

۴۶۲ - استحکام هادی اتصال زمین

علاوه بر نیروهای مکانیکی که ممکن است سبب پارگی هادی اتصال زمین شوند، خوردگی شیمیایی (اثر مواد شیمیایی خاک بر روی فلز هادی اتصال زمین) و خوردگی الکتروشیمیایی (تشکیل پل بوسیله فلزات ناهمگون در زمین)، خطراتی است که هادی اتصال زمین با آنها روبرو می باشد. در مورد خوردگی الکتروشیمیایی، دو فلزی که پیش از همه بهم اتصال داده می شوند، مس و فولاد است. مس ساده (بدون هرگونه روپوش دیگر مانند قلع و غیره) نسبت به فولاد ساده (بدون هرگونه پوشش مانند گالووایزیسیون) تشکیل قطب مثبت می دهد که سبب خوردگی سریع خواهد شد. برای اطمینان از استحکام هادی اتصال زمین، سطح مقطع آن باید از مقادیر جدول ۱۲-۴ کوچکتر باشد. مقاطع ذکر شده، حداقل مطلق می باشند و اثر شدت جریانهای احتمالی اتصال به زمین را که ممکن است سطح مقطع هادی اتصال زمین را پیش از آنچه ذکر شده است لازم نماید، به حساب نمی آورد.

جدول ۱۲-۴ حداقل مجاز سطح مقطع هادی زمین	
نوع هادی و شرایط نصب آن	سطح مقطع هادی
۱۶ میلیمتر مربع برای مواردی که :	هادی فقط در برابر خوردنگی حفاظت شده باشد
۲۰ میلیمتر مربع برای مواردی که :	هادی علاوه بر حفاظت در برابر خوردنگی، حفاظت مکانیکی نیز داشته باشد
۲۵ میلیمتر مربع برای مواردی که :	هادی در زمین بوده و فقط در برابر خوردنگی حفاظت شده ولی حفاظت مکانیکی نداشته و از جنس مس یا فولاد گالوانیزه گرم باشد
۳۰ میلیمتر مربع برای مواردی که :	هادی در زمین بوده و همچوپک از حفاظتهاخوردنگی و مکانیکی را نداشته و جنس آن مس باشد
توصیه شده است که:	ضخامت هادی شمتهای حفاظت نشده اتصال زمین ، حداقل ۳ میلیمتر باشد

JAD-9-4

۴۶۳ - اتصالات و بستهای

بستهای بکار رفته برای اتصال الکترود به هادی زمین باید با هر دوی آنها سازگار باشد تا از خوردنگی گالوانیک، تا جایی که ممکن است، جلوگیری شود . بستهای باید از نظر مکانیکی محکم باشند و جنس آنها از نوع مقاوم در برابر خوردنگی باشد . در مورد بستهای پیچی ، پیچها باید در برابر گشتاوری حداقل به مقدار ۲۰ نیوتن متر ، استقامت کنند . اتصال هادی زمین به الکترود یا هر سازه زمین شده دیگر که از آن برای زمین کردن استفاده می شود بهتر است به کمک لحیم کاری یا با استفاده از بستهای بزرگ غیرآهنی انجام شود . در مواردی که از غلاف فلزی و زره فلزی کابل استفاده شود، غلاف و زره باید بالحیم کاری به یکدیگر همبندی شده و اتصال اصلی هادی حفاظتی به کابل بالحیم کاری به زره انجام شود.

۴۶۴ - پیش‌بینی تقطه‌ای برای جداسازی با هدف اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین

قبل از ورود هادی اتصال زمین به ساختمان یا هر سازه دیگر، باید تقطه‌ای پیش‌بینی شود تا در آن بتوان بصورت موقت هادی زمین را از سایر تاسیسات جدا کرده و اقدام به اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین نمود. انجام این کار بصورت دوره‌ای برای اطمینان از کارآئی الکترود لازم است. راه عمل این کار، پیش‌بینی چاهکی قابل دسترس است. با برداشتن دریچه چاهک، جداسازی با باز کردن یک بست ساده و محکم با ابزاری مخصوص، عملی می‌شود. دریچه باید به نحوی مطمئن قفل شود تا از دسترس افراد غیرمسنون در امان باشد. در صورت عملی نبودن، محل جداسازی باید در داخل و نزدیکی محیط ساختمان باشد تا با ایجاد مراحت و بخصوص طول زیاد سیمه‌ها، اخلالی در اندازه‌گیری پیش‌نیاورد.

۴۷ - چگالی شدت جریان در سطح الکترود

مانند همه اجزای مدارهای الکتریکی، الکترود زمین نیز دارای جریانی است مجاز که تجاوز از آن با در نظر گرفتن مدت برقراری، سبب ناتوانی الکترود در انجام وظیفه خود خواهد شد که عبارت از عبور دادن هر نوع جریان و "مخصوصاً" جریان اتصال به زمین مربوط به سیستم است. عبارت دیگر، الکترود باید توانایی پخش هرگونه جریان را به زمین، که در تمامی شرایط در محل نصب آن ممکن است پیش آید، داشته باشد. همانگونه که در قسمت ۴۲ نیز گفته شده است، یثترین پخش مقاومت یک الکترود زمین در لایه‌ای از زمین قرار دارد که بلا فاصله با سطح الکترود در تماس است. در اینجا است که یثترین پخش از کل انرژی حرارتی مقاومت الکترود (I^2R) تولید می‌شود که در صورت تجاوز از مقدار مجاز، سبب خشک شدن خاک اطراف الکترود می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن مقاومت الکتریکی اتصال به زمین و ازین رفتن کارایی و اضمحلال کامل موقی یا دائمی الکترود خواهد شد.

از تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

الف - انواع خاکها بطور کل دارای ضریب مقاومت منفی حرارتی می‌باشند، بدین معنا که عبور جریان به مدتی نسبتاً طولانی در ابتدای کار سبب کم شدن مقاومت می‌گردد که اگر ولتاژ دو سر مقاومت زمین را ثابت فرض کنیم، خود سبب بالا رفتن باز هم یثتر جریان می‌شود. در مرحله بعدی با از دست رفتن تدریجی رطوبت خاک در محل تماس با الکترود، مقاومت الکترود بشدت بالا رفته و اگر دما بقدر کافی بالا رود، ممکن است به بینهایت رسد که نتیجه آن قطع شدن هادی اتصال زمین و از دست رفتن اتصال زمین است. این مرحله برای برقراری جریان کوتاه مدت، در دمای حلود ۱۰۰ درجه سلسیوس اتفاق می‌افتد.

ب - جریان های طولانی مدت مانند جریان های زمین، که در اثر نامتعادل بودن عادی بار فازها بوجود می آیند، سبب ازین رفقن کارآئی کترودها نمی شود بشرط اینکه چگالی جریان از 40 آمپر بر مترمربع از سطح کترود پیشتر نشود. در عمل با توجه به لزوم تأمین مقاومت کم، این شرط خودبخود برآورده می شود.

ج - جریانهای کوتاه مدت، مانند جریانهایی که در اثر اتصال کوتاه به زمین پیش می آیند، با استفاده از رابطه زیر قابل بررسی می باشد:

$$J = 10^3 \sqrt{\frac{57.7}{\rho I}} \quad (4-13)$$

که در آن:

J = چگالی جریان بر حسب آمپر بر مترمربع از سطح کترود :

ρ = مقاومت وزره خاک بر حسب اهم متر :

I = مدت برقراری اتصال کوتاه به زمین بر حسب ثانیه.

این رابطه برای کترودهای قائم، افقی و صفحه ای قابل استفاده می باشد.

۴۸ - گرادیان ولتاژ در اطراف کترود زمین

۴۸۰ - کلیات


گرادیان ولتاژ در اطراف همه کترودهای قائم و افقی و صفحه ای، ایجاد می شود، اما در اطراف کترود قائم بارزتر از همه است، لذا پیشتر مطالب توضیحی برای این نوع کترود است.

۴۸۱ - گرادیان ولتاژ در اطراف یک کترود زمین قائم

در قسمت 401 درباره حوزه ولتاژ یک کترود بحث شده است. در اثر عبور جریان از کترود زمین، افت ولتاژی در مقاومت کترود نسبت به "جرم کلی زمین" ایجاد می شود که ولتاژ کترود نسبت به "جرم کلی زمین" را بالا می برد و هادیهایی که به کترود وصل بوده، ناگهان دارای ولتاژ می شوند. به نحوی که گفته خواهد شد، این ولتاژ برای انسان و حیوان و لوازم الکتریکی خطرناک می باشد.

نکه ای که باید به آن توجه شود این است که مقاومت کترود نسبت به "جرم کلی زمین" از نظر فیزیکی یک مقاومت مشخص با ابعادی معین نمی باشد بلکه مشتمل از توده ای خاک است که کترود را احاطه می کند. این ساختار مقاومت در اطراف کترود سبب می شود که افت ولتاژ در توده خاک در حجمی بزرگ و بتدریج صورت گیرد. حال اگر نقاط

همولتاز را در سطح زمین یا در عمق کمی از سطح زمین (یعنی محلی که "مقاومت" توده خاک با محیطی که انسان ها و حیوانات و لوازم بر قی در آن قرار می گیرند) به یکدیگر وصل کنند، تغییرات افت و لتاژ در اطراف الکترود یا "گردابیان و لتاژ" حاصل خواهد شد.

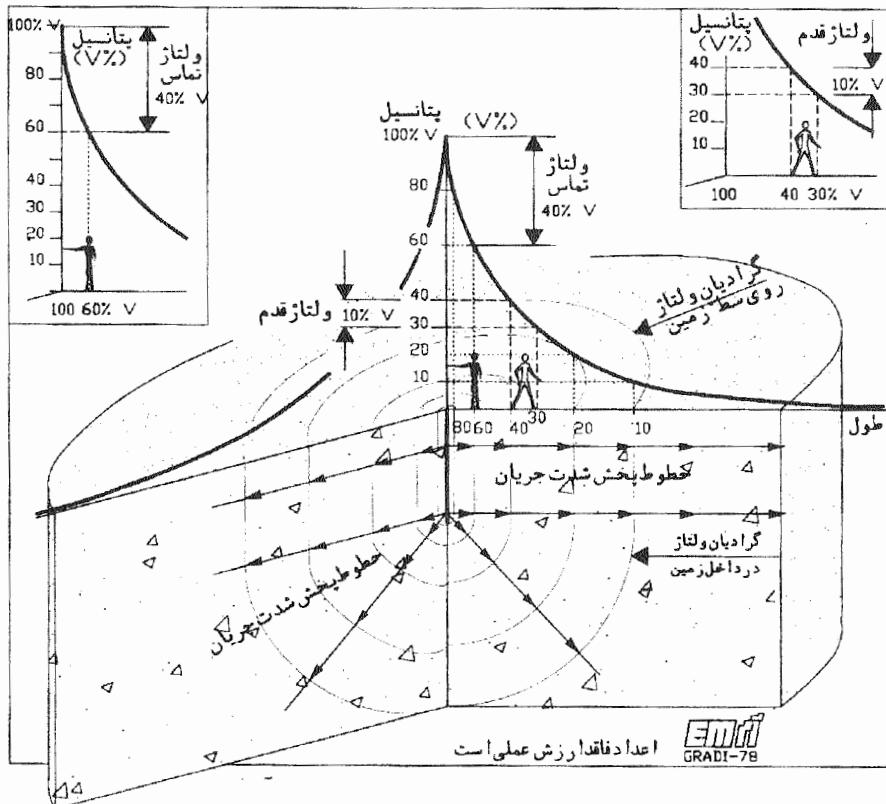

شکل ۱-۴۸۱ خاک اطراف الکترود - تشکیل دهنده اصلی مقاومت آن است


ولتاژ تماس - ولتاژ قدم

مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین را می توان با فرض مقاومتهای متعدد که بشكل سری وصل می باشند، بصورت لایه های چسبیده به هم خاک در اطراف الکترود تصور کرد. ساختمان پوسته ای پیاز را در نظر بیاورید و شکل ۲-۴۰۱ را ببینید. در شکل ۱-۴۸۱ نحوه پخش جریان از الکترود به خاک اطراف و توده ای از خاک که تشکیل دهنده مقاومت زمین است نشان داده شده است.

"ولتاژ قدم" و "ولتاژ تماس" ، که درباره آنها بحث می شود نیز نشان داده شده است . شدت جریان اتصال کوتاه یا هر جریان دیگری از الکترود به "جرم کلی زمین" از راه این مقاومت‌های متعدد لایه ای انجام می شود . در نتیجه ، در مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین، افت ولتاژی ایجاد می شود که نحوه تقسیم این افت ولتاژ بر اطراف الکترود بوسیله کرادیان ولتاژ نمایش داده می شود . (برش پیاز را از وسط با صفحه ای عمود بر محور آن مجسم کنید) . پتانسیل در سطح هر لایه بر اطراف الکترود ثابت است . تفاوت ولتاژی که بین لایه ها (یا حلقه های منحنی در سطح زمین) وجوددارد، همان "کرادیان ولتاژ" است .

در مورد زمین همگن مانند آنچه که در قسمت ۴۰۱ گفته شده است برای یک الکترود قائم ، خطوط گرادیان ولتاژ دوایر متحدل‌المرکز می باشد .


شکل ۲-۴۸۱ ولتاژ سطح زمین در اطراف یک الکترود تکی و الکترود میانی از ۳ الکترود در یک خط را نشان داده است .

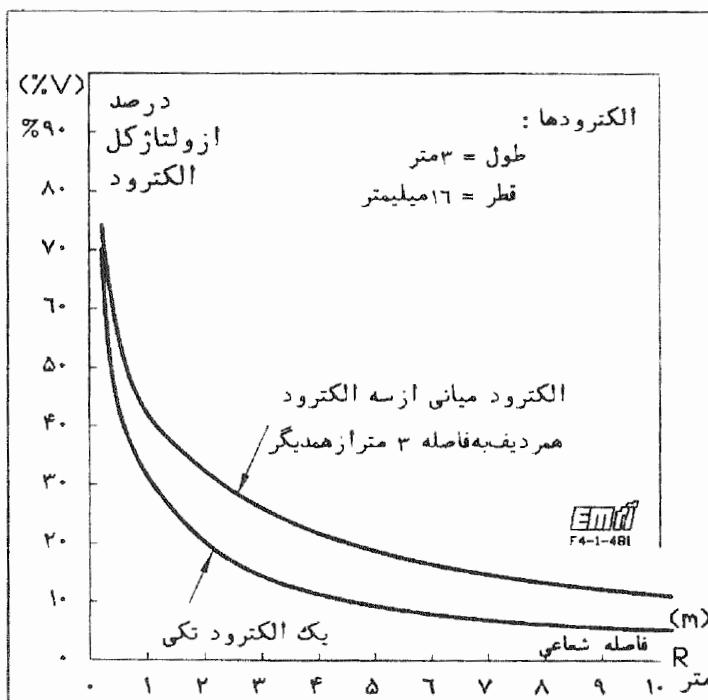

شکل ۲-۴۸۱ پتانسیل روی سطح زمین در اطراف یک میله تکی و سه میله در یک امتداد

بطوری که ملاحظه می شود، گرadian ولتاژ (افت ولتاژ) در چند سانتیمتری الکترود بسیار شدید است (۳۰ تا ۴۰ درصد). اگر حداکثر ولتاژ زیاد باشد، لازم است حتماً نوعی حفاظت پیش بینی شود که از تماس افراد و حیوانات با خود الکترود و زمینهای اطراف آن ناشیع ۱ تا ۲ تری جلوگیری کند.


اگر چند الکترود قائم موازی در یک خط مستقیم نصب شوند، مثلاً چهار الکترود، گرadian ولتاژ بین الکترودهای داخلی ملایمتر از گرادیان در اطراف الکترودهای انتهایی خواهد بود. شکل ۳-۴۸۱ این موضوع را نشان می دهد. شب منحنی و حداقل تفاوت ولتاژ را در سطح الکترودها ز شکل ۳-۴۸۱ (حدود ۶۵٪/ ولتاژ) با شب منحنی و تفاوت ولتاژ مربوط به همین فاصله برای الکترود تکی از شکل ۳-۴۸۱ (حدود ۸۵٪/ ولتاژ) را مقایسه کنید.

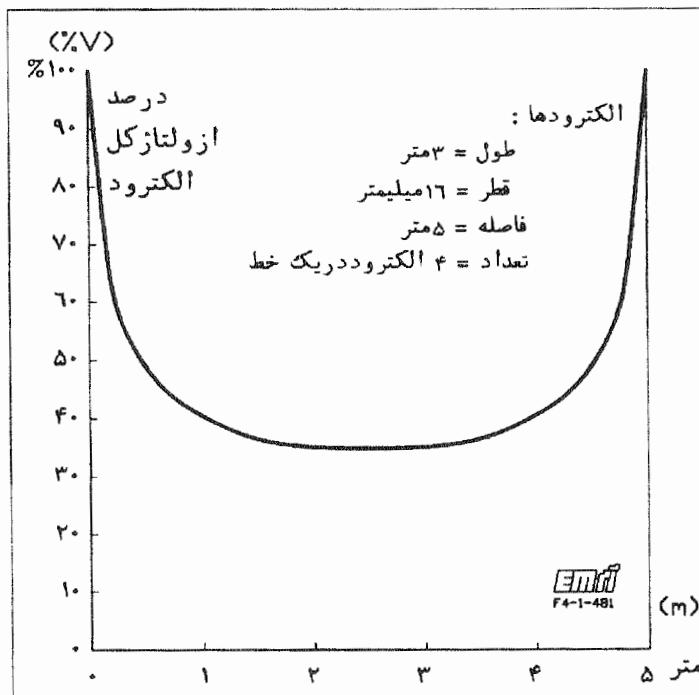

شکل ۳-۴۸۱ پتانسیل روی سطح زمین بین دو الکترود و سطحی از چهار الکترود در یک خط

۴۸۲- گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین افقی

گرادیان ولتاژ (تفییرات ولتاژ) در اطراف یک الکترود افقی به شدت الکترود قائم نیست، یعنی ولتاژ با شبکه کمتری در طول خطی عمود بر مرکز هادی تقصیان پیدا می کند و بعثت وجود لایه خاک در بالای الکترود، ولتاژ در بالای سر الکترود حدود ۷۰٪ ولتاژ الکترود است. شکل ۱-۴۸۲ گرادیان ولتاژ را برای یک الکترود افقی نشان می دهد. بدینهی است برخلاف الکترود قائم، که خطوط گرادیان ولتاژ در آن دوایر متعدد مرکز می باشند، در این مورد خطوط گرادیان در نزدیکی الکترود بموازات هادی الکترود میباشند که در هر یک از دو سر آن به یک نیم دایره تبدیل می شود و در فواصل دو سر به تدریج تبدیل به دایره می شود. گرادیان ولتاژ در فاصله بین دو الکترود افقی موازی، باز هم مابین این دو الکترود تکی است. در نیروگاهها و پستها که، علاوه بر احتمال بروز اتصال به زمین، احتمال اصابت صاعقه نیز در حد بسیار بالا می باشد، با نصب الکترودهای افقی در عمق کمی از سطح زمین (۰،۵ تا ۱ متر) و در فواصلی حدود ۵ تا ۲۰ متر از یکدیگر، از برآنگردنگی پرستی در صورت بروز اتصالی یا اصابت صاعقه جلوگیری می کنند.

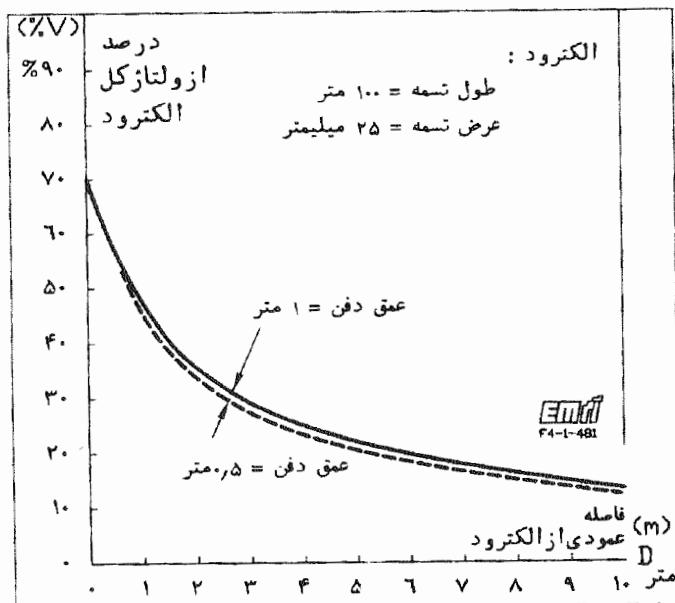

شکل ۱-۴۸۲-۱ پتانسیل روی سطح زمین در اطراف یک الکترود افقی تسمه ای

۴۸۳ - خطرات عادی ناشی از وجود گرایان و لتاژ در اطراف الکترود

بدیهی است که در شرایط عادی، یعنی هنگامی که جریانی از الکترود به زمین برقرار نباشد یا جریان نشی در صورت وجود کم باشد، گرایان و لتاژ هم بسیار ضعیف و اختلاف لتاژ بین نقاط مختلف زمین در جهت شعاعی از الکترود بسیار کوچک است. ولی هنگام عبور جریانهای بزرگ اتصال کوتاه از الکترود به داخل حجم زمین، احتمال وجود اختلاف پتانسیل های بسیار بزرگ بین نقاط مختلف سطح و حجم زمین در اطراف الکترود وجود دارد که هم برای انسان و هم برای حیوانات اهلی و همچنین برای برخی از اجزای الکتریکی مانند کابلهای مخابراتی، کترول و مخصوصاً انتقال داده ها (کامپیوتر) که در برایر و لتاژهای بالا مقاوم نیستند بسیار خطرناک خواهد بود. در مورد حیوانات، با وجود طول زیاد بین پاهای جلو و عقب آنها، لتاژ برقرار شده بسیار بیشتر از مورد بین دو پای انسان خواهد بود. ضمناً "حوایاتی" با جثه بزرگ مانند گاو (با ضربان قلب حدود ۴۰-۳۵ در دقیقه)، از نظر بر فکر فتنگی خلی حساستر از انسان (با ضربان حدود ۷۵-۸۰ در دقیقه) می باشد. یادآوری می کند که خطرناکترین لحظه بر فکر فتنگی هنگامی بروز می کند که لحظه برقراری عبور جریان برق از بدن انسان یا حیوان اهلی (سهم قلب)، با ناحیه ای از سیکل ضربان قلب که وضعیت استراحت آن است مصادف شود و هر چه زمان کل استراحت در زمانی معین طولانی تر باشد (گاو)، شناس و قوع بر فکر فتنگی در آن بیشتر خواهد بود.

برای نحوه تقسیم و لتاژ در طول یک خط شعاعی از نقطه استقرار یک الکترود قائم در سطح زمین (و همچنین در عمق کمی از سطح زمین) شکل ۱-۴۸۱ را بینید.

از مطالب بالا نتیجه گیری می شود که وجود الکترود زمین مستقل در نزدیکی سطوح بزرگ و طولانی فلزی مانند حصارها و فسها بدون رعایت فواصل مجاز (استقرار در خارج از حوزه و لتاژ) یا همبندی الکترودها (برای همولتاز کردن)، خطرآفرین خواهد بود.

همچنین با در نظر گرفتن اینکه بیشترین افت و لتاژ در فاصله ای کم در اطراف الکترود ایجاد می شود، آماده سازی الکترود بسیار کارساز خواهد بود و در اطراف الکترودهای دارای آماده سازی، گرایان و لتاژ شیبی بسیار ملایم دارد.

۱-۴۸۲ - ولتاژ نعلی - هنگامی که شخصی در نزدیکی الکترود ایستاده و یک دست وی با هادی وصل به الکترود در تماس باشد، در صورت وقوع اتصال کوتاه، تحت بیشترین مقدار و لتاژ قرار خواهد گرفت، زیرا بیشترین گرایان یا افت و لتاژ در نزدیکی الکترود بوجود می آید. شکل ۱-۴۸۱ این موضوع را بخوبی نشان می دهد.

۲-۴۸۳ - ولتاژ قلم - قدم زدن در اطراف الکترود سانحه دیده نیز خالی از خطر نیست. قدم انسان (حدود ۰،۷۵ متر) ممکن است در نزدیکی الکترود و لتاژ خطرناکی را بین دو پای انسان بوجود آورد. شکل ۱-۴۸۲ این موضوع را نشان می دهد.

۴۸۴ - خطرات خاص ناشی از وجود گرایان و لتاژ در اطراف الکترود

مسایل مهم دیگری نیز در ارتباط با گرایان و لتاژ وجود دارند که لازم است به آنها توجه خاص شود. حالتی را در نظر بگیریم که یک الکترود یا جسم فلزی دیگری در حوزه و لتاژ الکترودی قرار داشته باشد که دچار اتصال کوتاه بوده و

از آن جریانهای بزرگ در حال عبور به زمین می باشدند . باید توجه شود که نقطه مقایسه ما از نظر ولتاژ طبق تعریفها و مطالعی که در بخش ۴۰۱ گفته شده است، همان "جرم کلی زمین" است . بدینهی است که قبل از وقوع اتصال کوتاه، ولتاژ بین الکترود "سالم" و کلیه تأسیساتی متصل به آن و جرم کلی زمین وجود نداشت اما اینک بدليل عبور جریان از الکترود "سانحه" دیده در اطراف آن حوزه ولتاژ بوجود آمده است و ولتاژ الکترود "سالم" نسبت به "جرم کلی زمین" بالا می رود که مقدار آن را می توان با داشتن "گردیان ولتاژ الکترود سانحه" دیده بدست آورده.

در بعضی موارد، قرار گرفتن یک الکترود، مانند یکی از الکترودهای زمین سیستم انتقال داده ها، در حوزه الکترود دیگری، مانند الکترود اتصال زمین سیستم فشار قوی یا سیستم انتقال بارهای صاعقه به زمین برای سیستم داده پردازی فاجعه آفرین است . برای جلوگیری از وقوع چنین پش آمدهایی لازم است در درجه اول محل الکترودهای مختلف و همبندی آنها را با دقت انتخاب کرد و با در نظر گرفتن این اصل که در ساختهای مسکونی مستقر در کنار هم رعایت فواصل مجاز ممکن نبوده و کترول بر عملیات همسایگان ممکن نیست، لازم است سیستمهای داده پردازی را با چاره اندیشهای دیگری، مانند پیش یین صاعقه گیریهای کابلهای وروودی و جرقه گیرهای تغذیه لوازم داده پردازی، از خطرات اضافه ولتاژ حفاظت نمود.

۴۹ - اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک

۴۹۰ - کلیات

روشهایی که برای اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک ارائه شده اند، در سراسر دنیا اساس این گونه اندازه گیریها است . انواع دستگاههای مخصوص این کار نیز ساخته شده اند که اساس کار آنها کمایش همان است که در اینجا گفته خواهد شد، گرچه انواع لوازم اندازه گیری تفاوت هایی با هم دارند اما هدف ما بحث درباره اصول است .

لازم است توجه شود که نقش "جرم کلی زمین" در این مورد نیز منحصر به فرد است .

از دو نوع اندازه گیری گفته شده در اینجل اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از شروع احداث الکترود با هدف تصمیم گیری درباره مشخصات آن انجام می شود و اندازه گیری مقاومت الکترود که پس از پایان احداث الکترود انجام می شود بسیار مهم بوده و اگر بدون ایراد و اشتباه انجام شود ، همان چیزی است که اینمی افراد ، سلامت دستگاهها و صحبت کار آنها بستگی به مقدار آن خواهد داشت .

در واقع اندازه گیری مقاومت زمین، انتہائی است که بعد از مذتها فکر و اندازه گیری های اولیه و تصمیم گیریهای مبتنی بر داده های محلی و تجربه شخصی و تجربه دیگران، پس داده می شود .

۴۹۱- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

۱- اساس کار

اندازه گیری مقاومت یک الکترود زمین ، بر اساس رابطه اصلی بین اختلاف پتانسیل در دو سر یک مقاومت و شدت جریانی که از آن عبور می کند استوار است . بدین معنی که شدت جریانی را بكمک یک الکترود کمکی از الکترود مورد آزمون عبور داده و مقدار آن را اندازه گیری می کنند (I) و در همان حال ولتاژ دو سر الکترود مورد آزمون را بكمک یک الکترود کمکی دیگر اندازه گیری می کنند (U) و از تقسیم این دو بر یکدیگر ، مقدار مقاومت مطلوب به دست می آید .

$$R = \frac{U}{I}$$

شرح آزمون در زیر بازگو شده است .

۲- آنلاعه سازی

در شکل ۱-۴۹۱ فرض می شود T الکترودی است که اندازه گیری مقاومت آن موردنظر است . برای انجام کار به این لوازم احتیاج خواهد بود :

۱- دو عدد الکترود کمکی ، مناسب برای کویندن در انواع زمین، از لوله فولادی یامیله فولادی :

- هر یک به طول ۰,۳۰ تا ۱ متر :

- یک عدد الکترود بنام الکترود کمکی جریان - الکترود ۱ : T₁

- یک عدد الکترود کمکی بنام الکترود کمکی ولتاژ - الکترود T₂

- یک عدد آمپر متر با مقیاس اندازه گیری مناسب

۳- یک عدد مقاومت متغیر (رئوستا) با اوتوترانسفورماتور با توان مناسب برای تنظیم شدت جریان در حد مطلوب

۴- یک عدد ولتیمتر دقیق برای ۲۲۰ ولت متناوب ، با مقاومت داخلی ۱۰۰ اهم بر ولت یا حداقل ۲۰ کیلواهم برای ۲۲۰ ولت (برای دقت ۵ درصد اگر مقاومت الکترود ولتاژ ۱۰۰۰ اهم باشد)


۵- یک عدد منبع ولتاژ متناوب با توان مناسب که می تواند یکی از موارد زیر باشد:

- ژنراتور دستی ولتاژ متناوب (مشابه Megger) :


- ترانسفورماتور جداگانه (در صورت استفاده از شبکه بعنوان منبع تغذیه معمولاً با نسبت ۱/۱) :

- ژنراتور استاتیک ولتاژ متناوب (معمولًاً موج مریخ) با استفاده از باتری به عنوان منبع اولیه انرژی.


- ۶ - مقداری سیم مسی با مقطع کافی (۲.۵ یا ۴ میلیمتر مربع) از نوع قابل انعطاف با عایق‌بندی خوب و مجهز به ترمیت‌های پچی با کتاکتهای قابل اطمینان برای تکمیل مدار مطابق شکل.
- یادآوری - دیده می شود که از دو نوع منع ولتاژ که آشنازند یعنی ولتاژ شبکه فشار ضعیف (بدون استفاده از ترانسفورماتور جداگانه) و ولتاژ جریان مستقیم (باتری معمولی) جزو مانع مطلوب اسمی برده نشده است. زیرا هر یک دارای اشکالاتی هستد که بهتر است از آنها استفاده نشود:
- ولتاژ شبکه: نظر به اینکه یک نقطه از شبکه (ختن) در منبع (پست - ژنراتور) به زمین وصل است تامین اینمنی در اطراف الکتروودی که هنگام اندازه گیری به فاز و صل خواهد شد (برای مثال الکتروود آمخصوصاً اگر از نظر ها بور باشد. بعلت وجود گراییان ولتاژ. مشکل خواهد بود). بنابراین بدون ترانسفورماتور جداگانه، استفاده از ولتاژ شبکه توصیه نمی شود. اگر در بعضی موارد به ناچار از این روش یعنی مستقیماً از ولتاژ شبکه به عنوان منع استفاده شود، اندازه گیریها باید با کمارین ناظران متعدد بر محلهای محفوظ در اطراف الکتروود فاز (برای جلوگیری از ورود افراد ناوارد به "محوطه" گراییان ولتاژ) و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شوند. آمیر متوجه باید بر هادی متصل به الکتروود ختنها وصل شود.
 - ولتاژ جریان مستقیم: یادآوری می نماید که یکی از خواص زمین این است که با جنب رطوبت و با وجود انواع املاح در خاک، تبدیل به الکتروولیت می شود و در حالتی که از آن جریان مستقیم عبور کند، مواد شیمیایی موجود در این الکتروولیت یونیزه شده و یونهای مثبت بسمت قطب منقی و یونهای منفی بسمت قطب مثبت به حرکت در می آیند. یکی از محصلات مواد اسیدی و بازی تجزیه شوند، هیدروژن است که حبابهای بسیار ریز آن در اطراف الکتروود جمع می شوند و لایه ای عایق ایجاد می کنند که مانع انجام صحیح اندازه گیری می شود. اگردر بعضی موارد به ناچار از این روش استفاده شود، اندازه گیریها باید در کوتاه ترین زمان ممکن و دوباره بترتیب زیر انجام شوند:
- پس از آماده کردن مقدمات، جریان برای لحظه‌ای کوتاه برقرار و قرائت انجام شود. سپس قطبهای منبع تغذیه با یکدیگر تعویض و جریان دوباره برای مدتی کوتاه برقرار و یک قرائت دیگر بر این حالت انجام شود. میانگین دو قرائت، بشرطی که خیلی نزدیک به هم باشند قابل قبول خواهد بود و بر غیر این صورت، یعنی وجود تفاوت زیاد، نتیجه آزمون قابل قبول نخواهد بود. اگر سطح الکتروودی که به آن دو وصل می شود خیلی بزرگتر از کاتد باشد، مسئله پلاریزاسیون تا حد بسیار زیادی حل شده و آزمون باقت بیشتر انجام خواهد شد.

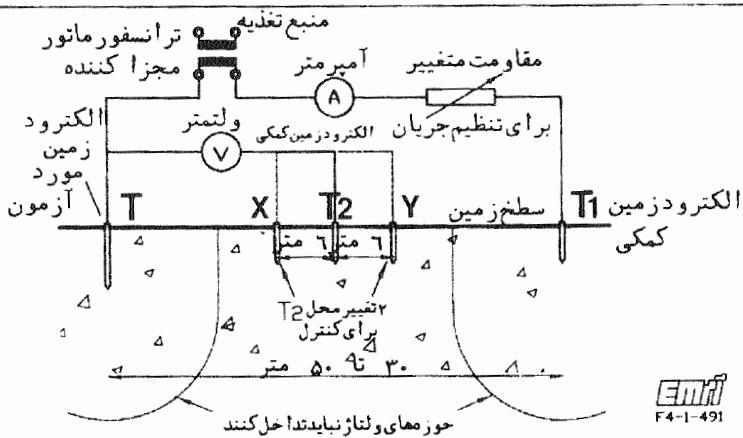

(۱) نحوه استقرار الکترودها و اندازه‌گیری

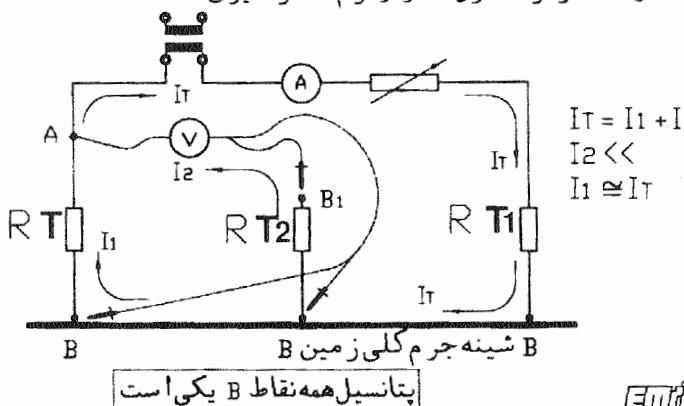

(۲) دیاگرام الکتریکی معادل

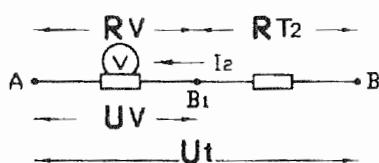

(۳) اندازه گیری و نتاز

شکل ۱-۴۹۱-۱ نحوه اندازه گیری مقاومت الکتروزمین

۳-۴۹۱ شرح آزمون

۱-۳-۴۹۱ - اندازه گیری شدت جریان

شدت جریان I_T که مدار آن از طریق منبع تغذیه، الکترود کمکی T_1 ، جرم زمین و سپس الکترودهای اصلی T و الکترود کمکی T_2 بسته می‌شود، اندازه گیری می‌گردد. بدینهی است که شدت جریان اندازه گیری شده تماماً از الکترود T عبور نمی‌کند بلکه مقداری از آن راه الکترود T_2 بسته می‌شود، اما به علت امپدانس بسیار بزرگ ولتمتر و مقاومت نسبتاً بزرگ الکترود T_2 نسبت به جرم کلی زمین، جریانی که از شاخه ولتمتر عبور می‌کند، یعنی شدت جریان I_2 نسبت به شدت جریان I_1 ، بسیار کوچک و قابل صرفنظر کردن است. دریاره دفهای اندازه گیری بعداً صحبت خواهد شد ولی در اینجا باید گفته شود که تفاوت جریان نشان داده شده بوسیله آمپر متر ($I_T = I_1 + I_2$) و جریانی که از الکترود اصلی T عبور می‌کند (I_1)، نسبت به سایر عوامل تأثیر کمتری در دقت اندازه گیری دارد.

۲-۳-۴۹۱ - اندازه گیری اختلاف پتانسیل

دقت در اندازه گیری ولتاژ در دو سر الکترود T ، عاملی است که موفقیت در کل اندازه گیری را تضمین می‌کند. بدینهی است که برای اندازه گیری ولتاژ در دو سر مقاومت الکترود T باید هر دو سر آن در دسترس باشد در صورتی که طبق صحبتها قبلي ، یکي از دو سر مقاومت به جامی بنام "جرم کلی زمین" وصل می‌باشد که نمی‌توان محدوده مشخصی را برای آن معین نمود و تنها راه "دسترسی" به آن، استفاده از یک الکترود زمین دیگر است. مسئله ممکن است قدری عجیب و باورنکردنی به نظر آید ولی پس از پایان بحث مشاهده خواهد شد که نتیجه بدست آمده از اندازه گیری قابل قبول می‌باشد. الکترود کمکی مورد بحث، همان الکترود T_2 در شکل ۱-۴۹۱ است.

با توجه به شکل ، اگر دسترسی به نقطه B ممکن می‌بود، مقداری را که ولت متر نشان می‌داد مقدار موردنظر بوده و نتیجه با بالاترین دقیقیت به دست می‌آمد (حالت وصل شدن ولتمتر به انتهای T_2 از مقاومت الکترود). اما نظر به اینکه این کار میسر نمی‌باشد، اتصال به نقطه B از طریق مقاومت الکترود T_2 انجام می‌شود (حالت وصل شدن ولتمتر به انتهای B_1 از مقاومت الکترود T_2). در این وضعیت، ولتاژی را که ولتمتر اندازه گیری می‌کند کمتر از ولتاژ

موردنظر است یعنی ولتاژ بین نقاط A و B_1 به جای ولتاژ بین دو نقطه A و B می‌شود.

مقدار اشتباه بستگی به مقدار امپدانس خود ولتمتر (امپدانس داخلی دستگاه ولتمتر) و مقدار مقاومت الکترود کمکی T_2 دارد. در شکل ۱-۴۹۱ (۳) اگر مقاومت ولتمتر برابر R_v و مقاومت الکترود کمکی T_2 برابر R_{T_2} باشد، ولتاژی که یافتن مقدار آن موردنظر است برابر $I_2(R_v + R_{T_2})$ خواهد شد در حالی که ولتاژی که در واقعیت اندازه گیری می‌شود، برابر است با $U_{T_2} = I_2 R_{T_2}$. اشتباه اندازه گیری نسبت به مقدار اندازه گیری شده به درصد عبارت خواهد بود از:

$$\Delta U(\%) = \frac{U_T - U_{T_2}}{U_T} 100$$

$$\Delta U(\%) = \frac{R_{T_2}}{R_v} 100$$

نتیجه محاسبات این است که درصد اشتباہ بستگی به نسبت دو مقاومت R_{12} و Rv دارد و هرچه مقدار مقاومت R_{12} کوچکتر و مقدار مقاومت Rv بزرگتر باشد درصد تفاوت کوچکر و نتیجه اندازه گیری یعنی مقدار U_{12} نزدیکتر خواهد شد.

در عمل دستیابی به مقداری کوچک برای مقاومت R_{12} ممکن نیست ولی می‌توان ولتمترهای را با مقاومت داخلی زیاد بدست آورد (بند ۴-۹۱-۲ هم دیده شود). اگر فرض کنیم حداقل مقاومت R_{12} برابر ۳۰۰۰ اهم باشد و مقاومت ولتمتر نیز ۴ کیلو اهم باشد، درصد خطأ برابر خواهد بود با:

$$\Delta U(\%) = \frac{3000}{44000} 100 = 6.8\%$$

و اگر فرض کنیم حداقل مقاومت R_{12} برابر ۱۰۰۰ اهم و مقاومت Rv هم برابر ۲۰ کیلو اهم باشد دقت اندازه گیری برابر ۵٪ خواهد بود.

۴-۴۹۱-۱- حوزه و لثاز کتروودها

در دقت اندازه گیری مقاومت یک الکترود، سه مسئله نقش عمده دارند:

- حوزه و لثاز الکتروودها؛
- شدت جریانهای سرگردان؛
- مقاومت الکتروودهای کمکی.

۴-۴۹۱-۲- حوزه و لثاز الکتروودها

طبق شرحی که گذشت، با توجه به ساده بودن اساس آزمون، ممکن است این تصور پیش آید که انجام عملی آن هم ساده است که ایتظور نیست. مسئله عمده ای که انجام آزمون را با اشکال و دشواری مواجه می‌سازد، قرار گرفتن الکتروودها در "حوزه و لثاز" یکدیگر است (بند ۴-۸۰-۱ را بینید). بر اساس تجربه، در شرایط عادی برای اینکه دو الکتروود در خارج از حوزه و لثاز یکدیگر قرار گیرند فاصله آنها از هم باید ۱۵ تا ۲۵ متر باشد (این فاصله در اصل بستگی به مقاومت ویژه خاک دارد) اما مسائل مختلفی ممکن است شرایط استثنایی بوجود آورند که استقرار الکتروودها در خارج از حوزه و لثاز یکدیگر را با اشکال مواجه کند. به هر حال اگر اثر شرایط استثنایی را نتوان به حساب آورد لائق شناخت آنها ممکن است به تصمیم گیری صحیح در مراحل بعدی کمک کند. این اشکالات را می‌توان به ترتیب زیر فهرست نمود:

- نزدیکی الکترود اصلی و یک یا هر دو الکترود فرعی با جسم هادی در زیرزمین (مثلاً لوله کشی فلزی) :
- بالا بودن مقاومت ویژه خاک در منطقه (شن و یا صخره) :
- متغیر بودن لایه بنای زمین در منطقه :
- گسترده بودن الکترود اصلی (مانند حالتی که در نیروگاهها و پستهای اصلی وجود دارد) :
- اشکال در فراهم کردن فضای کافی برای ایجاد فاصله لازم (انجام اندازه گیری در خیابانهای آسفالتی و مناطقی که از نظر نصب الکترودهای کمکی با مشکل روپرور می باشند).

پس از استقرار الکترود کمکی T_1 در فاصله 30 تا 50 متری از الکترود اصلی T و استقرار الکترود کمکی T_2 در وسط الکترودهای T و T_1 ، اندازه گیری شدت جربان و ولتاژ انجام و مقاومت محاسبه می شود. سپس الکترود کمکی T_2 از محل خود در وسط دو الکترود دیگر یک بار به فاصله حدود 6 متر به سمت الکترود T و بار دیگر حدود 6 متر به سمت الکترود T_1 تغییر مکان داده می شود و هر بار یک اندازه گیری و محاسبه مقاومت انجام می گیرد. اگر تفاوت چشمگیری بین سه اندازه گیری وجود نداشته باشد و مقادیر بدست آمده در یک ردیف و در حدود دقت لازم باشند، میانگین آنها به عنوان مقاومت الکترود T انتخاب می شود. اما اگر تفاوت زیاد باشد، الکترود T_1 به اندازه دلخواه به فاصله ای دورتر از الکترود T مستقل و مستقر می شود و الکترود T_2 مانند قبل در وسط قرار داده شده و بقیه عملیات تکرار می شود. اگر باز هم تیجه مطلوب به دست نیامد، کل روش برای فاصله ای بیشتر بین الکترودهای T و T_1 ، از نو تکرار می شود. اما معقول این است که پس از یک بار دورتر کردن الکترودها اگر تیجه مطلوب بدست نیاید، اقام به تهیه منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به فاصله.


۴-۴-۲- منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به فاصله

تهیه منحنی تغییرات ولتاژ نسبت به فاصله معمولاً هنگامی لازم می شود که الکترود زمین از نوع گسترده بوده و مقاومت آن هم حدود یک کمتر باشد.

نحوه کار در شکل ۴-۹۱ نشان داده شده است. الکترود T_1 در فاصله زیادی (چندصد متر) از الکترود T نصب می شود و الکترود T_2 از نزدیکیهای الکترود T و به ترتیب با فواصل معین، به سمت الکترود T_1 حرکت داده می شود. در هر بار تغییر مکان الکترود T_2 ، ولتاژ آن اندازه گیری شده و بر محور مختصات نسبت به فاصله دو الکترود T و T_1 مستقل می شوند و سرانجام با وصل کردن نقاط بدست آمده از اندازه گیریها، منحنی ولتاژ نسبت به فاصله بدست می آید. اگر منحنی بدست آمده دارای منطقه ای باشد که نسبت به محور طولها تقریباً موازی است (در نقطه عطف منحنی)، مقاومت همین منطقه عدد موردنظر می باشد. ولی اگر چنین منطقه ای در منحنی وجود نداشت، معلوم می شود الکترودها هنوز در حوزه ولتاژ همدیگر می باشند و لذا آزمون باید برای فاصله یشتری بین الکترودهای T_1 و T تکرار شود تا وقتی که یک قسمت تقریباً افقی در منحنی ظاهر شود.

بطوری که در شکل ۲-۴۹۱ دیده می شود، منحنی ۱ برای فاصله ای بین دو الکترود T و T_1 کشیده شده است که الکترودها در حوزه ولتاژ یا حوزه مقاومت هم‌دیگر قرار دارند (مماض بر منحنی در نقطه عطف، افقی نیست) در حالی که در منحنی ۲ قسمت افقی وجود دارد و لذا نقطه عطف مقدار مقاومت الکترود T را بدست خواهد داد.

از مطالب بالا و شکل ۲-۴۹ ممکن است این نتیجه گیری بعمل آید که نقطه مورد جستجو در حوالی وسط منحنی قرار دارد. چنین نتیجه گیری خلاف واقعیت خواهد بود. به عنوان مثال در یک مورد واقعی که اندازه گیری مقاومت الکترود زمین یک پست موردنظر بود و مقدار آن پس از اندازه گیری‌های متعدد 45° ، اهم بدست آمد. لازم شد فاصله بین الکترودهای T و T_1 حدود ۷۰۰ متر انتخاب شود و در این حالت محل نقطه عطف و قسمت افقی منحنی، در فاصله ای حدود ۶۰ تا ۱۱۰ متری از مرز الکترود اصلی قرار داشت.

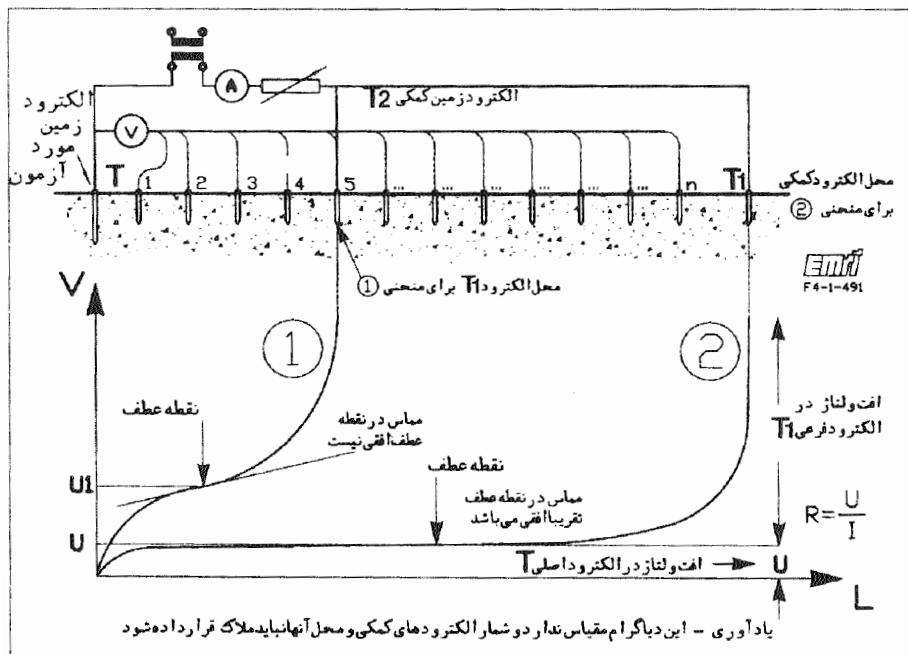

شکل ۲-۴۹۱ منحنی تغییرات ولتاژ الکترود T_2 نسبت به فاصله بین الکترودهای T و T_1


پادآوری می کند که الکترودهای با مقاومت کم نارای حوزه ولتاژ محدود و بر عکس الکترودهای با مقاومت زیاد نارای حوزه ولتاژ وسیع می باشند. به همین دلیل بر مثال بالا، قسمت افقی منحنی خیلی نزدیکتر به الکترود دارای مقاومت کم (T) است.

۳-۴-۴۹۱ - جریانهای سرگردان در زمین

گفته شد که زمین الکترولیت است و اتفاقاتی که در آن می‌افتد جنبه الکتروشیمیایی دارد. به این معنی که وجود الکترودهای مختلف در زمین سبب جاری شدن جریانهای مستقیم - هر چند کوچک - می‌شود. عبور جریانهای متاثر از سیر الکترودهای کمکی و الکرود اصلی هم سبب می‌شوند که در قرائت مقادیر اندازه گیری شده، اشتباه وارد شود. اثر جریانهای متاثر و هارمونیکهای آن با جریان مستقیم هنگامی نمایان تر است که راه آهن بر قی در منطقه وجود داشته باشد.

تا اینجا، روش اندازه گیری مقاومت زمین با استفاده از یک منبع به شکل ترانسفورماتور جداگانه که از شبکه توزیع تغذیه می‌شود انجام شده است تا خواندن سادگی اسas است. اندازه گیری را مدنظر داشته و حتی اقلام به ساختن سستگاه اندازه گیری خود کند.

برای رفع اثر جریانهای سرگردان، بهترین روش استفاده از یک منبع تغذیه با فرکانسی غیر از ۵۰ هرتز است و در عمل بهترین نتیجه با فرکانسها ۶۰ تا ۹۰ هرتز بدست می‌آید. یکی از راههای این کار استفاده از ژنراتور دستی مشابه دستگاه Megger است که مجهز به دستگاههای یکسوکننده دور (یا مدار الکترونیکی معادل آن)، چه در مدار جریان و چه در مدار ولتاژ، است. با این کار اندازه گیری شدت جریان و ولتاژ منحصر به جریانی می‌شود که ژنراتور دستی تولید می‌کند و فقط نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. با چرخاندن دسته ژنراتور کمی تندتر یا کندر، حالتی ایجاد می‌شود که عقربه وسیله اندازه گیری ساکن شده و هیچ پرش یا تغییری در آن مشاهده نمی‌شود. در این حالت است که اندازه گیری صحیح انجام می‌گیرد. در شکل ۳-۴۹۱ طرحواره یکی از وسائل مورد بحث که مستقیماً مقاومت را اندازه گیری می‌کند، نشان داده شده است. برای اطلاعات یافتن، مراجع سازندگان دیده شوند.

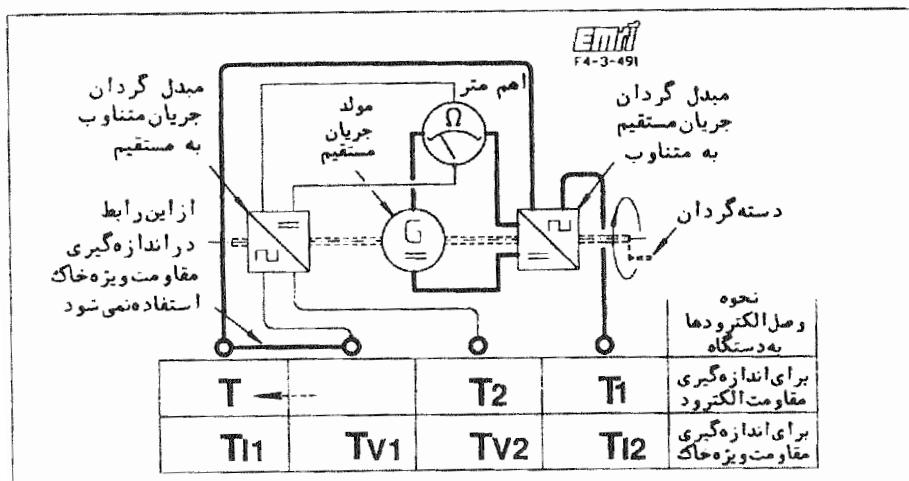

شکل ۳-۴۹۱ مدار یکی از وسائل اندازه گیری مقاومت الکترود و مقاومت ویژه خاک

۴-۴-۴۹۱ - مقولهای الکترودهای کمکی

از شکل ۱-۴۹۱، نتیجه گیری می‌شود که مقاومت الکترودهای T و T_1 ، نعیین کننده توان ترانسفورماتور یا ژراتور یا هر نوع منع دیگری است که جریان موردنیاز را تأمین می‌کند. از دو مقاومت سری T و T_1 ، مقاومت T_1 تعیین کننده است زیرا معمولاً خیلی بزرگر از مقاومت T می‌باشد. مقاومت T_1 بستگی به مقاومت ویژه خاک اطراف و بعد آن دارد. مقاومت ویژه خاک را نمی‌توان تغییر داد و ابعاد الکترود نیز به دلایل عملی نمی‌تواند زیاد بزرگ باشد. سازندگان وسائل اندازه گیری تجارتی برای مقاومت زمین، معمولاً حداکثر مقاومت قابل قبول برای الکترودهای کمکی را اعلام می‌کنند که توان دستگاه نیز از روی آن مشخص می‌شود. درباره نقش مقاومت الکترود کمکی T_2 ، لازم است به بند ۲-۴۹۱ مراجعه شود.

۴۹۲ - اندازه گیری مقاومت ویژه خاک


۱-۴۹۲ - کلیات

اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، قبل از استقرار یک الکترود زمین انجام می‌شود و هدف از آن پی بردن به مرابط زیر است:

- انتخاب بهترین محل برای برپائی الکترود (در صورت وجود انتخاب)؛
- تعیین مناسبترین نوع الکترود و یا مشخصه‌های آن (مثلًا عمق نصب الکترود قائم).

۴-۴۹۲ - اساس کار

برای اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، از دستگاههای مشابه دستگاه اندازه گیری مقاومت الکترود استفاده می‌شود.

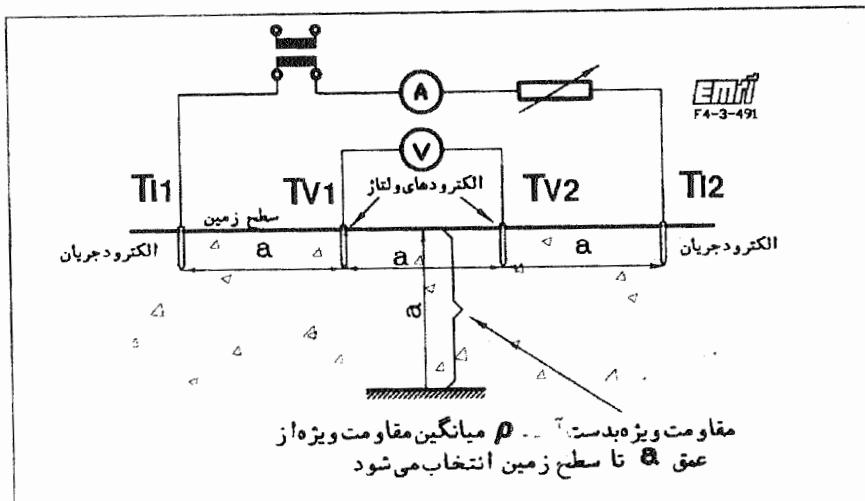

شکل ۱-۴۹۲ - نحوه استقرار الکترودها و وسایل اندازه گیری برای مقاومت ویژه

در مورد مقاومت ویژه، همه الکترودها مشابه هم می باشند (الکترود اصلی وجود ندارد) و تعداد آنها نیز چهار عدد است: دو الکترود برای برقراری مدار جریان و دو عدد الکترود دیگر نیز برای اندازه گیری ولتاژ. شکل ۱-۴۹۲، نحوه استقرار الکترودها در متداولترین روش اندازه گیری را نشان می دهد.

Wenner نشان داد که مقاومت ویژه خاک، در صورتی که خاک در عمق و اطراف همگن باشد، با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

$$\rho = \frac{\pi(L^2 - a^2)}{4a} * \frac{U}{I} \quad (4-14)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} \rho &= \text{مقاومت ویژه خاک (اهم متر)}; \\ L &= \text{فاصله بین الکترودهای جریان (متر)}; \\ a &= \text{فاصله بین الکترودهای ولتاژ (متر)}; \\ I &= \text{شدت جریان بین الکترودهای جریان (آمپر)}; \\ U &= \text{ولتاژ بین الکترودهای پتانسیل (ولت)}. \end{aligned}$$

فاصله الکترودها را برابر انتخاب کرد، لذا در روش وی $L = 3a$ است و با جایگزینی، رابطه بالا به صورت زیر در می آید:

$$\rho = 2\pi \cdot a * \frac{U}{I} \quad \text{یا} \quad \rho = \frac{2}{3} \pi \cdot L * \frac{U}{I} \quad (4-15)$$

فاصله الکترودهای جریان را خیلی پیشتر از فاصله الکترودهای ولتاژ انتخاب کرد، زیرا در روش وی $L >> a$ است و رابطه (۴-۱۴) به صورت زیر در می آید:

$$\rho = \frac{\pi}{4a} * L^2 * \frac{U}{I} \quad (4-16)$$

در روش چهار الکرود اگر خاک همگن باشد، تیجه اندازه گیری مستقل از مقاومتهای الکترودها است، یعنی عمق نصب آنها در تیجه اندازه گیری بی تاثیر است زیرا ولتاژ و شدت جریان به شکل U/I ظاهر می شود و هرچه مثلاً الکترودهای جریان عمیق تر نصب شوند، مقاومت آنها کمتر می شود و در تیجه جریان عبوری هم پیشتر می شود ولی چون ولتاژ نیز به همان نسبت پیشتر شده است در حاصل کسر U/I تغییری پیدا نمی شود.

دیگر اینکه در زمینی همگن ، محل استقرار الکترودها و فاصله آنها در نتیجه آزمون بی تأثیر است . اما در زمینی که دارای لایه های مختلف در عمقهای متفاوت است ، جریان بصورت یکنواخت پخش نخواهد شد و طبق معمول مسیری با کمترین مقاومت را انتخاب خواهد کرد و شدت جریان هم وابسته به محل استقرار الکترودها و فاصله آنها از هم دیگر خواهد بود. مقاومت ویژه حاصل از اندازه گیری در شرایط عملی ، " مقاومت ویژه ظاهری " نامیده می شود .

در اصل ، جریان عبوری بین دو الکترود ، تا عمق بینهایت از سطح زمین رسوخ می کند ولی می توان فرض کرد که قسمت عمده آن از سطحی قائم که بین دو الکترود قرار داشته و در عمق بین سطح زمین و $L^{1/3}$ در زیرزمین است ، عبور می کند . بنابراین " مقاومت ویژه ظاهری " را مانگن مقاومت ویژه بین سطح زمین تا عمق $L^{1/3}$ ، در جهت الکترودها ، انتخاب می کنند .

۴-۴۹۲-۳- خلاصه روش Wenner

- بخش عمده مطالب بالا مربوط به روش Wenner می باشد که خلاصه آن به صورت زیر یان می شود :
- چهار الکترود در فواصل مساوی در یک خط قرار داده می شوند و در هر اندازه گیری محل هر چهار تای آنها را باید تغییر داد .
 - در صورت همگن بودن زمین با زیاد شدن فاصله الکترودها ، ولتاژ نسبت به فاصله به صورت خطی تغییر می کند .
 - عمق کویندن الکترودها در زمین باید از یک ییسم فاصله آنها بیشتر باشد .

۴-۴۹۲-۴- خلاصه روش Schlumberger

خلاصه این روش به صورت زیر یان می شود :

- چهار الکترود در یک خط مستقیم نصب می شوند ولی مانند حالت قبل فواصل الکترودها از یکدیگر برابر نیستند .
- فاصله الکترودهای جریان از یکدیگر خیلی بیشتر از فاصله الکترودهای ولتاژ از یکدیگر است ، ولی الکترودهای ولتاژ در وسط و نزدیک به هم قرار داده می شوند و در هر بار اندازه گیری فقط الکترودهای جریان جایجا می شوند .
- در این روش ولتاژ با سنجنور فاصله بین الکترودهای جریان تغییر می کند و لذا در هنگام استفاده از آن باید از لوازم اندازه گیری حساس استفاده شود .

۴-۴۹۲-۵- خلاصه روش تغییر یافته Wenner

در روش کلاسیک Wenner ، $L = 3a$ است . برای زیاد کردن ولتاژ قابل اندازه گیری ، پیشنهاد شده است که فاصله الکترودهای ولتاژ (a) بجای $L/3$ ($\%33L$)⁽¹⁾ ، به $L/1.5$ ($\%67L$)⁽²⁾ افزایش باید . در این صورت ، رابطه ۱۵-۴ به صورت زیر در می آید :

$$\rho = \frac{5}{24} \pi \cdot L * \frac{U}{I} \quad (4-17)$$

۶-۴۹۲- نکاتی که باید در هنگام اندازه گیری‌های زمین رعایت شوند (مقاومت الکترود یا مقاومت ویژه خاک)

در هنگام اندازه گیری‌های مربوط به زمین، چند نکته را باید در نظر داشت:

- ۱ - هادیهای مربوط به جریان و ولتاژ را باید به منظور احتیاز از القای متناظر، تا جایی که ممکن است از یکدیگر دور نگه داشت.

۲ - چون خود القایی باید در حداقل نگه داشته شود، هادیها را باید بطور کامل از روی قرقه ها باز کرد.

- ۳ - وجود اجسام فلزی گسترده در زیرزمین، مانند لوله کشیهای فلزی از هر نوع و زره کابلهای، در اندازه گیری اختلالات بزرگ بوجود می آورند.

- ۴ - در دستگاههای اندازه گیری که از ولتیمتر یا اهم متر استفاده می کنند، مقاومت ولتیمتر یا سیم پیچ ولتاژ اهم متر باید بزرگ باشد تا اثر مقاومت الکترود یا الکترودهای ولتاژ را کم کند. این مسئله سبب کم شدن حساسیت ولتیمتر می شود.

۷-۴۹۲- تفسیر نتیجه گیری‌های حاصل از اندازه گیری‌های زمین

تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری‌های زمین، مخصوصاً در مورد مقاومت ویژه، احتیاج به تجربه و تمرین دارد لذا به افرادی که مایلند وارد این کار شوند، توصیه می شود مطالعه عمیق‌تری در این رشته به عمل آورند.

فصل چهارم

زمین و مقاومت الکترونیکی آن

پیوست ۱ - بعضی نکات ناگفته درباره:

- ۱- اثر الکتروشیمیایی زمین
- ۲- بکارگیری بتن غیر مسلح پی به عنوان الکتروودزمین
- ۳- بکارگیری بتن مسلح پی به عنوان الکتروودزمین و اسکلت بتی یا فولادی سازه به صورت هادی پایینروی صاغه
- ۴- استانداردهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکتروودزمین

۴P1 پیشگفتار

مطلوبی که در اینجا مطرح شده اند اضافه بر متن اصلی و به عنوان متمم بعضی از مسائل موجود در متن اصلی ارائه می شوند.

۱- اثر الکتروشیمیایی زمین بر الکترووددهای همبندی شده و تشکیل بالتری با شرکت الکترووددهای غیرهمجنس در الکتروولیت زمین در متن اصلی که از نظر گذشت، نکاتی جنی ناگفته مانده است که ممکن است بعضی برای دانستن آنها کمیکار باشد.


یکی از این موارد نکاتی است درباره نحوه تشکیل "پل" در الکتروولیت "زمین" در صورت همبندی چند فلز غیر مشابه دفن شده در آن. در اینجا توضیحات یافته شده در این باره داده می شود: هرگونه فلز دفن شده در زمین ممکن است تحت تأثیر عوامل زیر دچار خوردگی شود:

- جریانهای مستقیم نشی م وجود در زمین؛
- وجود مواد شیمیایی خورنده در زمین یا آب؛
- سلوهای گالوانیک که از همبندی الکترود با انواع مختلف فلزات دیگر دفن شده در زمین پدیده می آید.

اگر یک فلز دفن شده در زمین فقط به فلزات دیگر از همان جنس وصل باشد یا به فلز دیگری که در خاک قرار دارد وصل نشده باشد، آن فلز فقط تحت تأثیر دو عامل اول، یعنی جریان مستقیم نشی و مواد شیمیایی خورنده در خاک، قرار خواهد گرفت. اثر مواد شیمیایی خورنده، جز در موارد نادر، کم و با توجه به عمر متوسط سیستم الکترودها (۴۰-۳۰

سال) قابل قبول است. اما جریانهای مستقیم نشی و با توجهی که از همبندی فلزات غیرهمجنس تشکیل می شوند بسیار خطرناک هستند و در مورد آنها باید احتیاط نمود.

شكل ۱۱-۴P1 طرحواره آزمونی را نشان می دهد که به کمک آن نحوه تشکیل سلول الکتروشیمیایی ثابت و ولتاژ نسبی فلزات مختلف اندازه گیری می شود. تشریح مسائلی که در عملیات الکتروشیمیایی اتفاق می افتد خارج از محدوده این بحث است ولی کافی است بدانیم که با در نظر داشتن شکل ۱۱-۴P1، ولتیر عددی را نشان خواهد داد که برای فلزات مختلف متفاوت است. محدوده مقادیر اندازه گیری شده در جدول ۱۱-۴P1 نشان داده شده است.

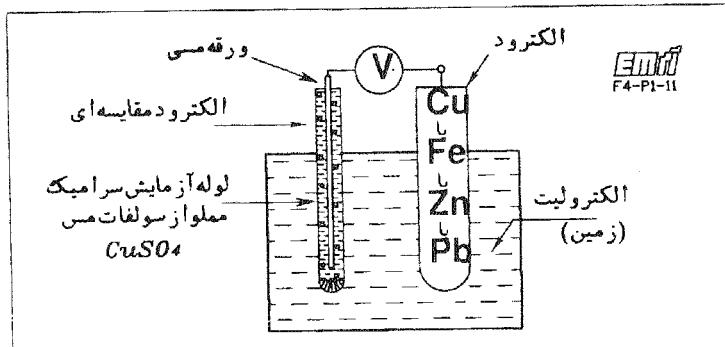

شكل ۱۱-۴P1 پتانسیل نسبی فلزات در الکترولیت (زمین)

جدول ۱۱-۴P1 تفاوت پتانسیل فلزات (شامل بن مسلح) در الکترولیت (زمین)

الکترود مقایسه مس/سولفات مس $Cu/CuSO_4$	الکترود (فلز) در تماس با زمین نهانگ
طبق DIN VDE 0151/06.86	
-0,۹ تا -0,۱	روی و فولادگالوانیزه
۰ تا ۰,۱	مس
-0,۵ تا -0,۸	فولاد
-0,۴ تا -0,۱	فولاد در بتون
-0,۵ تا -0,۶	سرپ

F4-P1-11

نظر به اینکه در همه شرایط ، همبندی برای همولتاز کردن لازم می باشد و نمی توان از آن صرفنظر نمود و ممکن است اجزاء یا قسمتی از اجزای همبندی شونده در تماس با زمین باشند ، لازم است با موضوع الکترولیز به نحوی که گذشت، جدی برخورد شود و در صورت امکان در انتخاب لوله ها یا دیگر اجزایی که دفن خواهد شد ، دقیق شود و در مواردی که ایجاد کند نسبت به پیش یین سیستمها حفاظت کاتدیک اقدام گردد . در اغلب موارد مشورت با متخصصین حفاظت کاتدی الرامی است.

یادآوری ۱ - جدول ۱-۴P1 و **جدول ۷-۴** در متن اصلی ، از دو منبع مختلف گرفته شده اند . با وجود این ، در نتیجه گیری از آنها تفاوت چنانی به چشم نمی خورد .


یادآوری ۲ - بعضی از سرویسها برای حفاظت سیستمها خود در برابر الکترولیز پیش ینهایی به عمل می آورند ، مانند شرکت گاز که در مسیر لوله کشیهای خود قطعه عایقی نصب می کند تا سیستم لوله کشی شبکه گاز را از لوله کشی ساختمان جدا کند در نتیجه می توان با خیال راحت لوله کشی گاز داخل خانه را وارد همبندی نمود . در این صورت ، اگر هم قرار باشد خوردگی گالوانیک پیش آید ، این خوردگی در لوله های اصلی انتقال گاز خواهد بود (مهره ماسوره زیر رگولاتور گاز علمک انشعباب را بیسید) البته ، این تنها اقدام شرکت گاز برای جلوگیری از خوردگی نمی باشد .

تاسیسات فلزی طویل زیرزمینی یا در تماس نزدیک با زمین ، از هر نوع که باشند ، مجهز به سیستمها فعال حفاظت کاتدی می باشند که بطور خلاصه عبارت است از تزريق یک ولتاژ جریان مستقیم در جهت مخالف با استفاده از یک الکترود کمکی با ولتاژی که "باتری" زمین بوجود می آورد . در نتیجه این عمل جریان "باتری" ختنا شده و از خوردگی قسمتی های همبندی شده پیشگیری می شود .


۲- ۴P1 - بکارگیری بن غیرمسلح پی به عنوان الکتروود زمین و اسکلت بتی یا فولادی سازه به صورت هادی پائین و (down conductor) صاعقه

در متن اصلی ، تنها در مورد استفاده از بن مسلح به عنوان الکترود زمین صحبت شده است . اما در عمل نوعی الکترود زمین دیگر در ارتباط با بی وجود دارد که در آن از بن غیرمسلح به عنوان الکترود استفاده می شود علت این است که در ایران اگر قرار باشد از ماده ای غیر از بن مسلح استفاده شود آن ماده معمولاً آهک است (شفته) نه سیمان . و اگر آهک مزبته هم داشته باشد ، به علت اثر خورنده کی شدید آن ، برای استفاده در تماس با فلزات مناسب نیست .

در ساختمانهای نه چندان بلند که در آنها پی سازه بن غیرمسلح می باشد ، با اضافه کردن یک هادی در طول بی پرامون و بعضی دیوارهای داخلی می توان پی را به عنوان الکترود اتصال زمین مورد استفاده قرار داد . معمول این است که برای این کار از تسمه گالوانیزه به ابعاد $3.5 \times 3^{\circ}$ میلیمتر که باید در داخل حجم بن قرار گرفته و دست کم 4° میلیمتر از سطح زیرین آن فاصله داشته باشد . استفاده شود . به کار بردن فلزات دیگر مانند مس به صورت شمش یا مقوی نیز محظوظ می باشد ولی ممکن است از نظر قیمت با تسمه گالوانیزه قابل رقابت نباشد .
بار دیگر یادآوری می شود که استفاده از آلومینیم و آلیاژهای آن حتی در نزدیکی زمین نیز مجاز نیست .

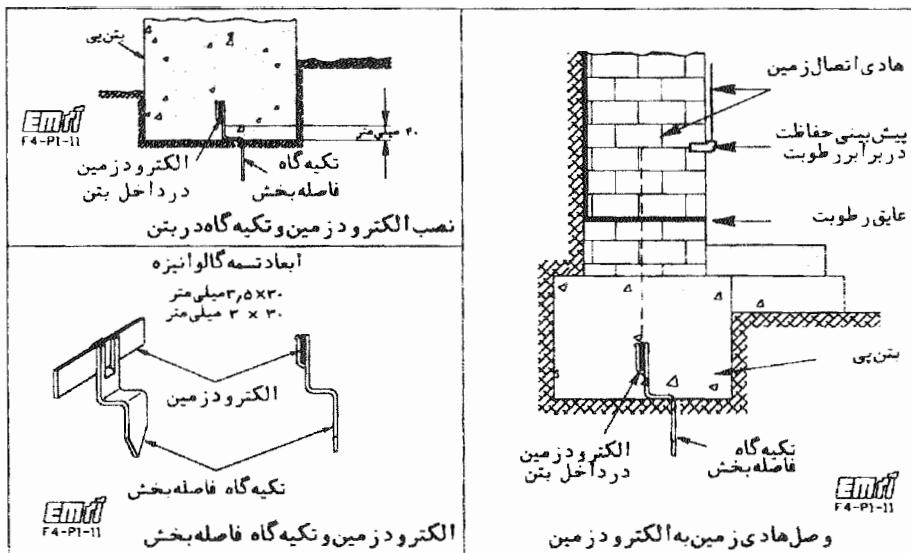

شکل ۲۱-۴P1 نحوه نصب الکرود در داخل بتن

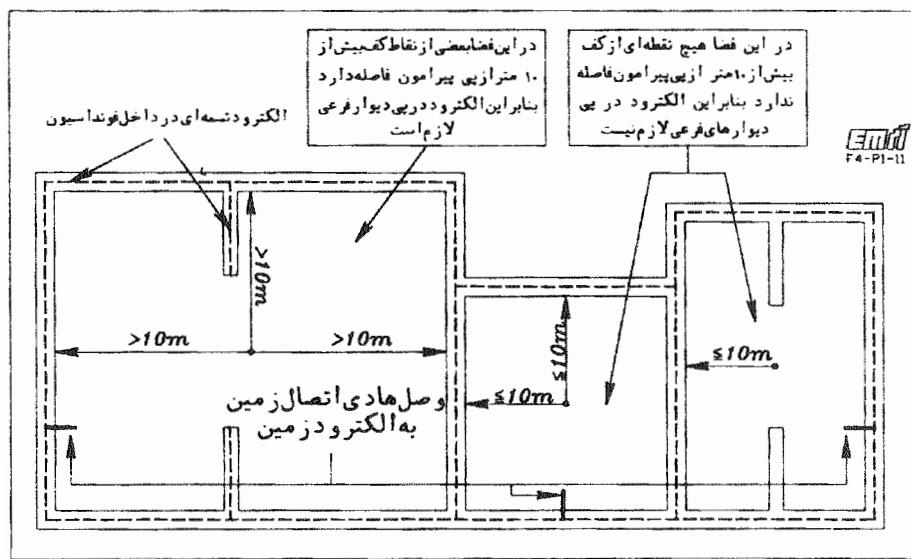

شکل ۲۲-۴P1 الکرودهای نصب شده در فونداسیون

شکل ۲۱-۴P1 نمونه یک الکترود برای نصب در داخل بن و نحوه نصب آن در مقطع پی را نشان می دهد که قبل از بن ریزی و به کمک تکیه گاههای فاصله بخش مخصوص انجام می شود. در این شکل طریقه وصل کردن هادی اتصال زمین به هادی الکترود پی نیز نشان داده شده است. در شکل ۲۲-۴P1، پلان نحوه نصب الکترود پی ساختمان و شرایط نصب آن نشان داده شده است.

بادآوری - از بن غیر مسلح پی به شرط داشتن الکترود اتصال زمین در حجم بن، به شرحی که گذشت، می توان به صورت مشترک با سیستم برق تأمینات، به عنوان الکترود سیستم صاعقه گیر هم استفاده کرد. هادیهای پاییزروی سیستم باید با توجه به امکانات طرح شوند و شیوه محلهای وصل به هادی اتصال زمین در شکلهای ۲۱-۴P1 و ۲۲-۴P1، به هادی اتصال زمین وصل شوند.

۳ - ۴P1 - بکارگیری بن مسلح پی به عنوان الکترود زمین و اسکلت بتی یا فولادی سازه به صورت هادی پاییزروی صاعقه و هادی همبندی برای کل سیستم ها

دریاره استفاده از پی های بن مسلح به عنوان الکترود زمین در متن اصلی صحبت شده است. در اینجا برای روشن تر شدن بعضی مسایل، مطالعه اضافی ارائه می شود.

۳-۰-۴P1 - کلیات

سالها آزمایش، اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات و مطالعه نتایج آزمونها و تجارب انجام شده، نشان داده است که از بن مسلح که بدون توجه به ملاحظات برقی و فقط به منظور اصلی آن که ایجاد نشیمنگاه برای سازه ساختمان ریخته می شود، با اندکی تغییر که عمدها منحصر به ایجاد اتصالاتی بین میلگردهای بن و سیستم الکتریکی می شود می توان به عنوان یک الکترود زمین بسیار خوب (و بلکه بهترین اتصال زمین ممکن) نه تنها در این مورد بلکه برای سیستم حفاظت در برابر صاعقه نیز استفاده کرد.

نظر به اینکه سیستم حفاظت ساختمانها در برابر صاعقه باید در این بحث مطرح شود، اشاره ای مختصراً به سیستم صاعقه، مفید خواهد بود.

۱-۳-۴P1 - صاعقه و اتصال به زمین

بادآوری - سیستم حفاظت ساختمانها در برابر صاعقه، برخلاف عقیده بسیاری، یک مسئله برقی از نوعی که عرفان "در تأمینات مطرح می باشد. نیست گرچه با آن ارتباط بسیار دارد. این مسئله در اصل یک مسئله صرفاً ساختمانی است و همانگونه که "قیروگونی" برای جلوگیری از نفوذ برف و باران به ساختمان از آن استفاده می شود، سیستم حفاظت ساختمانها در برابر صاعقه را برای پیشگیری از خرابکاری صاعقه در ساختمان به کار می برند.

حفاظت در برابر صاعقه برای بعضی ساختمانها و در برخی شرایط الزامی است. یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه از سه قسمت تشکیل می شود:

۱- سیستم صاعقه گیر ("آتن") یا گیرنده بارهای الکتریکی آسمانی:

۲- سیستم انتقال بارهای الکتریکی از صاعقه گیر به زمین(سیم پایین رو) :

۳- سیستم الکرود زمین برای پخش این بارهای در زمین .

صاعقه گیر، سیستمی است اختصاصی که باید برای ساختمان مورد نظر پیش یافته شود (در بعضی موارد برای این منظور می توان از اجزای موجود ساختمان مانند شیروانی استفاده کرد). اما برای دو سیستم دیگر یعنی سیستم انتقال بارهای الکتریکی از صاعقه گیر به پایین و سپس سیستم الکرود زمین آبایی می توان از امکانات موجود استفاده کرد؟ در این حالت هم می توان از همان سیستم موجود اسکلت بن مسلح یا اسکلت فولادی، همراه با پی بتی آن بخوبی عنوان قسمتی از یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه استفاده کرد. در اوایل پیدایش این فکر محافظه کاران اعتقاد بر جدا نگاه داشتن سیستم حفاظت در برابر صاعقه از سیستم برق داشتند. اما بعد معلوم شد که دخالت ندادن سیستم صاعقه در همبندی با سیستم الکتریکی، ممکن است منشاء خطرات بسیار شود مانند ازین رقتن یعنی در برابر برقگرفگی و آتش سوزی از یک سو و - مهمتر از همه برای حرفة ساختمان - بروز ترکیدگی در بن. جریان صاعقه در جستجوی راهی برای رساندن بار الکتریکی خود به زمین گاهی مسیرهایی را انتخاب می کند که قابل پیش یافته نیستند زیرا تمام اطلاعات موجود در دسترس ما نمیباشدند. در مواردی که اتصال کم مقاومتی بین مسیر انتخاب شده برای صاعقه و میلگردهای بن وجود نداشته باشد، بار الکتریکی ممکن است به موقع در میلگردهای حجم بن پخش نشود ولی به دلایلی از یک نقطه مشمر کر به میلگردهای داخل بن پی شفود کند و از آنجا به خاک متصل شود. در چنین حالتی تمرکز جریانهای عظیم صاعقه به قدری زیاد می شود که احتمال بالا رفتن دما را بسیار زیاد می کند و به ترکیدگی در بن ختم می شود. چیزی که مسلم است این است که جریان همیشه و بدون استثنای مسیری را انتخاب می کند که دارای کمترین مقاومت باشد. وقتی که گفته می شود جریان "به دلایلی" این یا آن مسیر را انتخاب کرده است، بدون شک آن مسیر دارای کمترین مقاومت است. اما چرا این مسیر؟

در بسیاری از موارد این سؤال بی جواب باقی می ماند. در هر حال نادیده گرفتن اسکلت ساختمان در همبندی خلاف مقررات است و استفاده نکردن از آن برای سیستم صاعقه، به معنی از دست دادن امکانات موجود در این زمینه است.

اسکلت یک سازه - پخش بالاتر از پی تا بیشتر بام - هم در مورد بن مسلح و هم در مورد فولاد، بخوبی می تواند هم به عنوان قسمتی که باید برای هموتوژ شدن همبندی شود و هم به عنوان سیستمی که بارهای صاعقه را به زمین متصل می کند، مورد استفاده قرار گیرد.

تا جایی که به صاعقه مربوط می شود، باید گفت که ابعاد سیستم و نحوه پخش جریان از سیستم "صاعقه گیر" به سیستم هدایت بارهای الکتریکی به پایین و از آنجا به الکرود اتصال زمین و سپس خود زمین و انجام همبندیهای لازم با سیستمهای دیگر، خیلی مهمتر از مسایلی مانند مقادیر مقاومت سیستم نسبت به زمین است. با وجود این، برای مقاومت الکرود زمین، همیشه کمترین مقدار مطلوب ممکن باشد.

۴P1-۳-۲- استفاده از بنن مسلح بی به عنوان الکترود زمین

در اغلب موارد الکترود بی چنان کارایی دارد که عملاً هیچ الکترود دیگری نمی تواند با آن رقابت کند. اما در این

میان باید به موارد زیر توجه شود:

(۱) علت ارجحیت بی بتن نسبت به انواع دیگر الکترودها به این سبب است که سطح بتن که در تماس با زمین است بطور طبیعی وسیع می باشد و همین امر سبب کم شدن مقاومت آن نسبت به زمین می شود. البته مقاومت ویژه بتن از بسیاری خاکها و مواد، کمتر و در حدود ۳۰^۰ الی ۹۰^۰ اهم متر است.

(۲) بتن ماده ای است "هیگروسکوپیک"، یعنی رطوبت اطراف را به خود جذب می کند. اگر این رطوبت ناچیز وجود نداشته باشد، مقاومت بتن خیلی بالا رفته و محاسبات آن ازین خواهد رفت لذا عواملی که ممکن است سبب ازین رفتن رطوبت بتن گردد باید به حساب آورده شود. این عوامل بطور عمده یعنی زدگی زمین در نقاط سردسیری و خشکی پیش از حد آن در نقاط گرم‌سیری و خشک است. البته صحبت از لایه ای کم عمق است که در اغلب موارد از حدود ۸^۰ متر تجاوز نمی کند. یعنی اگر بی دارای عمقی کمتر از این مقدار نسبت به سطح زمین باشد، نمی توان از آن به عنوان الکترود استفاده کرد.

(۳) در حجم بتن، پیشتر جریانهای الکتریکی از داخل میلگردها عبور می کنند. توانایی میلگردها از نظر سطح مقطع لازم برای عبور این جریانها هیچگاه مورد تردید نبوده است، اما چون اتصال میلگردها به همدیگر از نظر توانایی انتقال جریان از یک میلگرد به میلگرد دیگر و هدایت آن به سمت زمین مورد تردید می باشد، واکنش استانداردهای مختلف نسبت به این موضوع متفاوت است:

(۳)- ۱ بعضی از استانداردها، اتصالات معمولی را که از نظر مقررات بتن مسلح برای بهم بستن میلگردها لازم دانسته می شود از نظر الکتریکی نیز کافی به حساب می آورند.

(۳)- ۲ بعضی از استانداردهای دیگر، وجود اتصالات جوشی را لازم می شمارند ولی "اتصالات مطمئن" را قابل قبول ذکر می کنند، بدون آنکه اتصالات معمولی را که از نظر مقررات بتن مسلح برای بهم بستن میلگردها لازم دانسته می شود، رد کنند و یا شرح پیشتری راجع به "اتصالات مطمئن" ارائه کنند.

(۴) بطور خلاصه با قبول اصل استفاده از بی بتن مسلح به عنوان الکترود اتصال زمین، به خودی خود امکانات دیگری در اختیار تاسیسات برقی و سیستم حفاظت در برایر صاعقه قرار می گیرد.

به این امکانات در سالهای اخیر توجه شده و قبل از آن عنایتی بدان نشده بود. شاید یکی از علل اصلی توجه به این مسئله از طرف مهندسان برق، همه گیر شدن استفاده از بتن برای بی ریزی بوده است. روشه که قبلاً برای برقراری اتصال زمین و هادیهای پایزو برای سیستم صاعقه از آن استفاده می شد این بود که یک سیستم الکترود زمین مستقل (بدون توجه به اجزای ساختمان) برای سیستم الکتریکی بوجود می آوردند (صفحه فلزی دفن شده، میله کوییده شده، تسمه دفن شده، زره فلزی کابل) و از ایجاد همبندی صرفنظر می کردند. و برای حفاظت در برایر صاعقه هم یک سیستم مستقل پایین رو با استفاده از هادیهای مخصوص این کار (تسمه مسی - کابل) بوجود می آوردند که در نهایت وصل به

سیستم الکترودهای زمین مستقل و مخصوصاً این کار می‌شد و سپس برای محکم کاری، یک همبندی بین دو سیستم الکترود زمین بوجود می‌آوردند.


(۵) گفته شده است که از بن مسلح بی می‌توان و باید به عنوان الکترود اتصال به زمین استفاده کرد. عدم استفاده از بن به عنوان الکترود، کفران نعمت است و حتی در برخی موارد ممکن است به علت بی توجهی به بن بی از نظر عبور جریان‌های مربوط به اتصال کوتاه یا صاعقه صدمه‌ای شدید به آن وارد شود.

بند ۱-۳-۴P1 - "صاعقه و اتصال به زمین" را بینید.

(۶) در مورد سازه‌های فلزی با بی بن مسلح که سازه به کمک بولتها به بی محکم می‌شود، لازم است بولت‌ها با استفاده از تکه‌های اضافی میلگرد به نحوی مؤثر به میلگردهای بی جوش شوند. این مسئله حتی اگر از بن بی به عنوان الکترود استفاده نشده باشد نیز بسیار مهم و حیاتی است.

(۷) بن و میلگردها با هم الکترود زمین را ایجاد می‌کنند و لذا از نظر الکتروشیمی و اتفاقاتی که در اثر تشکیل پلهای طبیعی در زمین می‌افتد، باید به عنوان یک واحد به حساب آورده شوند.

در بخش ۱-۴P1 - راجع به الکترولیز صحبت شده است. شکل ۳۱-۴P1 طرحواره یک تأسیسات اتصال زمین با استفاده از سازه و بی بن و همبندی آن را با اجزای زمین شده دیگر نشان می‌دهد.

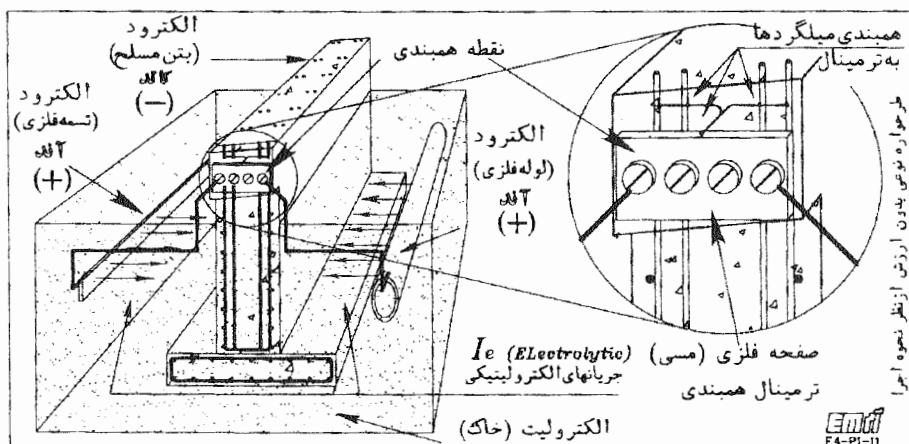

شکل ۳۱-۴P1 - همبندی در تأسیسات اتصال زمین و تشکیل پل گالوانیک

همراه با شکل ۴P1-۳۱، جدول ۴P1-۱ را بینید و به مطالب زیر نیز توجه نمایید:

(۷)-۱- با توجه به جدول ۴P1-۱ دیده می شود که بتن مسلح بی به صورت "کاتد" عمل می کند و بنابراین ممکن است سبب خوردگی دیگر الکترودهای موجود در زمین یا "آند" ها شود.

سرعت تحلیل فلز آند بستگی به دو عامل زیر دارد:

$$\Delta U = U_{\text{Cathodic}} - U_{\text{Anodic}}$$

$$\Delta S = S_{\text{Cathodic}} - S_{\text{Anodic}}$$

- تفاوت پتانسیل کاتد و آند

- تفاوت مساحت کاتد و آند

برای مثال پتانسیل بین یک لوله گالوانیزه (Zn) و بتن مسلح (ST-B) برابر است با :

$$\Delta U = U_{(\text{ST-B})} - U_{(\text{Zn})} = (-0,9 - (-0,2)) \text{ V}$$

$$\Delta U = 0,7 \text{ V}$$

(۷)-۲- در ساختمانهای بزرگ (دارای سطح فونداسیون وسیع) نسبت سطح الکترود بی به دیگر فلزات تشکیل دهنده باقی در زمین ، بزرگ بوده و الکترودهای دیگر مانند لوله های آب ، گاز و غیره را که به صورت "آند" عمل می کنند سریع تر تحلیل خواهد داد.

گاهی دفن یک فلز آندی و وصل آن به نقطه همبندی (بزرگ کردن S_{Anodic}) ، ممکن است سرعت تحلیل را تا حد زیادی کم کند.






(۷)-۳- به اثبات رسیده است که ایجاد جاذبه الکتریکی (همبندی نکردن) چاره خوردگی نخواهد بود و در هر حال امکان تشکیل همبندی نخواسته همیشه وجود دارد . بنابراین تنها راه پیشگیری یا کنترل کردن فرآیند خوردگی ، انتخاب درست فلزات دیگری است که در زمین دفن خواهند شد.

(۷)-۴- پتانسیل مس و بتن مسلح کمایش برابر یا ممکن است اختلاف بسیار کمی با هم داشته باشند بنابراین ، این دو با هم کاملاً قابل همبندی به شمار می آیند.

(۷)-۵- پیشترین صدمه ای که ممکن است به فلز یک الکترود وارد شود به آن جزء است که با عایقندی دفن شده باشد. در این صورت اگر در یک یا چند نقطه صدمه ای به عایقندی وارد آید ، فلز در نقاط صدمه دیده به سرعت تحلیل خواهد رفت و هر چه تعداد نقاط صدمه دیده کمتر و سطح آنها کوچکتر باشد ، سرعت تحلیل پیشتر خواهد بود . در بعضی موارد دیده شده است که یک لوله یا حفاظت کابل ، در مدتی بسیار کوتاه سوراخ شده است.

به منظور جلوگیری از خوردگی سریع فلزات همبندی شده ، استانداردهای متغیر مقادیر حداقلی را برای فلزات مختلف و پوشش آنها تعیین می کنند که در زیر جدول ۴P1-۲ برای همین منظور ارائه می شود.

جدول ۲-۴P1-۲- حداقل اندازه های الکترو دهای زمین با توجه به خوردگی (از ۰۶.۸۶/۰۱/۰۱ DIN VDE 0151)

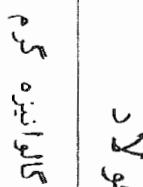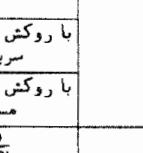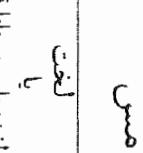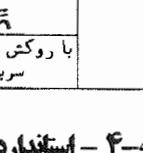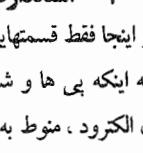الکترو دز زمین	حداقل اندازه ها					جنس
	پوشش گالوانیزه	همسته			شكل	
ملحاظاتی در باره الکترو دهای نصب شده در حجم بتن	ضخامت میانگین (μm)	ضخامت (mm)	قطر (mm)	سطح قطعه (mm 2)		
توصیه می شود	۷۰	۳		۱۰۰	نمی	
	۷۰	۳		۱۰۰	میله	
	۵۵	۲	۲۵		لوله	
	۷۰		۲۰		الکترو دگرد (عمیق)	
توصیه می شود	۵۰		۱۰		سیم گردی رای الکترود سطحی	
	۱۰۰۰		۸		سیم گردی رای الکترود سطحی	
برای بی مناسب نیست	۲۰۰۰		۱۵		میله گرد	
	۴۰	۲		۵۰	نمی	
مناسب است		با		۳۵	میله	
		۲	۲۰		لوله	
مناسب است	۵		۱/۸ هر مفتول	۳۵	طناب	
	۱۰۰۰		۱/۸ هر مفتول	۳۵	طناب	

P4-P1-11

۴-۴P1-۳- استانداردهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترو دز زمین

در اینجا فقط قسمتهایی از استانداردها و مقررات الکتریکی کلی که ناظر بر مسئله مورد بحث می باشد ارائه شده اند. اما نظر به اینکه پی ها و شالوده ها در قلمرو کارهای ساختمانی می باشند، منطق حکم می کند که شرط استفاده از آنها به عنوان الکترود، منوط به موافقت عوامل ساختمانی باشد. از طرف دیگر، بطور قطع و یقین استانداردهای موجود و معتبر الکتریکی (جهانی و ملی) بدون جلب نظر عوامل ساختمانی مبادرت به انتشار چنین استانداردهایی نمی کرند، برای همین وجود استانداردهای الکتریکی، دلیل بر قبولی اصل موضوع از طرف عوامل ساختمانی تلقی می شود.

نظر به اینکه IEC در دنیا و مخصوصاً در اروپا همه جا گیر می باشد، ذکر مقاد استانداردهای آن از نظر اطمینان از قبولی همه ملل اروپایی، کافی است. اما چون آمریکا در بسیاری موارد طبق IEC عمل نموده و استانداردهای خود را برتر می دارد، قسمتهایی از استاندارد NESCC که مربوط به موضوع مورد بحث می باشد نیز ذکر شده است.

IEC = International electrotechnical Commission

NESC = National Electrical Safety Code

NESC (National Electrical Safety Code, U.S.A. 1993) - ۱-۴-۴P1

مرجع مقررات الکتریکی آمریکا NESC است که شامل تولید - انتقال - توزیع - و همچنین تاسیسات الکتریکی ساختمانها است . مسئولیت تهیه آن بخش از مقررات که مربوط به تاسیسات و بنام NEC است با NFPA و مسئولیت تهیه مقررات بخش مربوط به تولید - انتقال و توزیع یا NESC، با IEEE است.

NEC= National Electrical Code

NFPA = National fire Protection Association

IEEE = Institution of Electrical and Electronics Engineers

Extract from : NESC C2-1993

Recognized a 8 an American National Standard (ANSI)
Accredited Standards Committee C2-1993

National electrical Safety Code Secretariat Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

94. Grounding electrodes

The grounding electrode shall be permanent and adequate for the electrical system involved. A common electrode or electrode system shall be employed for grounding the electrical system and the conductor enclosures and equipment served by that system, This may be accomplished by interconnecting these elements at the point of connection of grounding conductor, Rule 92.

Grounding electrodes shall be one of the following:

A – Existing electrodes

Existing electrodes consist of conducting items installed for purposes other than grounding:

1. Metallic Water Piping System

Extensive metallic underground cold water piping systems may be used as grounding electrodes.

NOTE: Such systems normally have very low resistance to earth and have been extensively used in the past. They are the preferred electrode type where they are readily accessible.

EXCEPTION: Water systems with nonmetallic, non-current-carrying pipe or insulating joints are not suitable for use as grounding electrodes.

2. Local Systems

Isolated buried metallic cold water piping connecting to wells having sufficiently low measured resistance to earth may be used as grounding electrodes.

NOTE: Care should be exercised to ensure that all parts that might become disconnected are effectively bonded together.

3. Steel Reinforcing Bars in Concrete Foundations and Footings

The reinforcing bar system of a concrete foundation or footing that is not insulated from direct contact with earth, and that extends at least 3 ft (900mm) below grade, constitutes an effective and acceptable type of grounding electrode. Where steel supported on this foundation is to be used as a grounding conductor (tower, structure, etc.) it shall be interconnected by bonding between anchor bolts and reinforcing bars or by cable from the reinforcing bars to the structure above the concrete.

The normally applied steel ties are considered to provide adequate bonding between bars of the reinforcing cage.

NOTE: Where reinforcing bars in concrete are not suitably connected to a metal structure above the concrete, and the latter structure is subjected to grounding discharge currents (even connected to another electrode), there is likelihood of damage to the intervening concrete from ground seeking current passing through the semiconducting concrete.

IEC (International Electrotechnical Commission) - ۲-۴-4P1

IEC مسئول تهیه استانداردها و مقررات و گزارش‌های فنی بین‌المللی است. این استانداردها در خارج از ممالک تحت نفوذ فنی آمریکا اهمیت و کاربرد دارند مخصوصاً در اتحادیه اروپا یا EU. البته آمریکا هم از اعضای فعال IEC است.

Extract from: IEC 364 ELECTRICAL INSTALLATION of BUILDINGS

CHAPTER 54 Earthing arrangement and Protective Conductors – 542 (1980)

542.2 Earth electrodes

542.2.1 The following types of earth electrodes may be used:

- earth rods or pipes;
- earth tapes or wires;
- earth plates;
- earth electrodes embedded in foundations;
- metallic reinforcement in foundations;

Note – special care should be exercised where the construction includes pre-stressed concrete.

- metallic water-pipe systems under the conditions of Sub-clause 542.2.5; other suitable underground structures (see also Sub-clause 542.2.6).

Extract from : IEC 1024 Protection of structures against lightning

1.3 Reinforced concrete structures

Steelwork within reinforced concrete structures is considered to be electrically continuous provided that it fulfils the following conditions:

- a) approximately 50% of interconnections of vertical and horizontal bars are welded or are securely tied;
- b) vertical bars are welded or are overlapped a minimum of 20 times their diameters and securely tied;
- c) electrical continuity of the reinforcing steel is established between individual precast concrete units and other adjacent precast concrete units.

BS (British Standard) 7430-4P1

Extract from : BS Code of Practice 7430 (formerly CP1013) EARTHING

BRITISH STANDARD
Code of Practice for

bs 7430: 1991

Earthing

(Formerly CP 1013 : 1965)

11.2 Structural steelwork ready made and effective earth electrode . The total electrode area formed by the underground metalwork of large structures can provide an earth resistance lower than that obtainable by other methods. Overall values well below 1Ω are obtainable.

The resistance to earth of concrete encased steelwork or of concrete reinforcing bars will vary according to the type of soil and its moisture content and the design of the foundation . Concrete is hygroscopic and, except in dry locations. Can be of about $30 \Omega\text{m}$ to $90 \Omega\text{m}$ at normal temperatures , Which is lower than that of some types of soil.

فصل چهارم

زمین و مقاومت الکترونیکی آن

- پیوست ۲ - نکاتی درباره اتصال زمینهای منفرد و مشترک:
- ۱- اتصال زمینهای اینمنی فشر ضعیف و عملیاتی جریان ضعیف در تاسیسات
 - ۲- شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای تو انسفور ماتور

۴P2 - پیشگفتار

با وجود این که جای مسائل طرح شده در این پیوست در فصل چهارم نمی باشد، در حال حاضر جای مناسبتری برای گنجاندن آن به نظر نرسید. فصل چهارم فصلی است مخصوص بحث درباره ساختار زمین و مقاومت آن و خواص الکترودهای زمین. در حالی که در پیوست ۲، مسائل مربوط به تعیین علت وصل این یا آن قسمت یا نقطه به زمین، طرح شده اند. ناگفته نماند که هر دو موضوع بحث در این پیوست مهم می باشند.

یادآوری - ۱:

توجه شود که ایجاد یک یا دو اتصال به زمین مجرزا یکی برای اینمنی و دیگری برای عملیات در جریان ضعیف که در بخش ۴P2-۱ مورد بحث می باشد با موضوع ایجاد یک اتصال زمین مشترک یا دو اتصال زمین مجرزا یکی اتصال زمین سیستم فشار ضعیف (اتصال زمین خشای فشار ضعیف) و دیگری اتصال زمین بدنده های هادی لوازم فشار متوسط که در بخش ۴P2-۲ بحث شده است به طور کلی متفاوتند و نباید آنها را بیکدیگر اشتباہ نمود.

یادآوری - ۲:

باید توجه داشت که به طور کلی، یک الکترود اتصال به زمین به خودی خود هویتی ندارد و تنها پس از وصل این یا آن نقطه از یک سیستم به الکترود، صاحب هویت می شود. همچنین یک سیستم اتصال به زمین برای هدفی معین، ممکن است خصوصیاتی را دیگر کند که باید در ساختار آن متنظر شود و این موضوع تا حدودی این الکترود را از دیگر الکترودها تمایز کند.

۱- اتصال زمینهای اینمنی فشر ضعیف و عملیاتی جریان ضعیف در تاسیسات

از دیدگاه بحث ما، یک سیستم اتصال به زمین برای یکی از دو هدف زیر یا هر دو هدف با هم برابر می شود:

(۱) ایجاد اینمنی در برابر برقرارنگی موجودات زنده و پیشگیری از آتش سوزی:

(۲) ایجاد مسیری برای برگشت جریانهای اتصال به زمین از جمله نشستی برای کار صحیح لوازم برقی . از طرفی ، در فصل چهارم، به اتصال به زمین با توجه به رعایت مسائل ایمنی نگریسته شده است . اما در اغلب موارد از یک الکترود می توان برای هر دو منظور ایمنی و عملیاتی استفاده نمود، ولی در بعضی موارد مخصوص ، اصرار برای برپایی دو الکترود جداگانه وجود دارد . این خواسته اغلب از طرف مهندسانی که در الکترونیک کار می کنند عنوان می شود که به دنبال ایجاد اتصال به زمین "کم نویه" (Low Noise) برای لوازم و دستگاههای خود می باشند و در این میان به خطرات داشتن دو اتصال به زمین مجزا اصلاً توجه نمی شود.

این اصل هرگز نایاب فراموش شود که :

اگر دو جسم هادی به نحوی مطمئن همبندی نشده باشند ممکن است شرایطی ایجاد شود که بین آنها اختلاف پتانسیل قابل توجهی به وجود آید . چنانچه در دسترس قرار گرفته باشند، باعث برقگرفتگی شوند و یا سبب شروع آتش سوزی گردند.

در سالهای اخیر با زیاد شدن یش از حد لوازم الکترونیکی در ساختمانهای مختلف، و از جمله اداری و درمانی، که نمونه هایی از آنها در زیر ذکر خواهد شد ، تب بحث درباره ازوم یک یا دو اتصال زمین برای ایمنی و عملیات بالا گرفته است . در گذشته هم این بحث وجود داشته ولی به علت محدود بودن حوزه اثر آن ، بصورتی همه گیر مطرح نمی شده است . در گذشته ، به طور عمده مراکز مخابراتی خواستار اتصال به زمین مجزای عملیاتی بودند مانند :

- تلفن :
- رادیو:
- تلویزیون:
- آزمایشگاههای مخصوص.

امروزه ، از جمله تاسیساتی که باید به لیست فوق اضافه شوند می توان از آنها نام برد :

- یمارستانها به دلیل وجود وسایل یمارستانی دارای همه نوع اجزای الکترونیکی؛
- ادارات و مراکز تجاری که امروزه مملو از لوازم کامپیوتری و نمایر و دیگر اجزای الکترونیکی می باشند؛
- مراکز و ساختمانهایی که در آنها از ابزار دقیق الکترونیکی استفاده می شود؛
- لوازم و دستگاههای دریافت و ارسال ماهواره ای .

۱-۱-۴P2 - اشکالهای ناشی از وجود دو اتصال زمین ایمنی - عملیاتی جریان ضعیف

وجود دو سیستم مجزا برای اتصال زمین ، دارای اشکالهای زیر می باشد:

(۱) برای امکان ایجاد دو سیستم اتصال زمین به نحوی که کاملاً نسبت به هم مستقل باشند هیچ تضمینی وجود ندارد:

- دو اتصال زمین ممکن است به علت سهل انگاری یا ندانم کاری به هم اتصال داده شوند . یا

- در "حوزه ولتاژ" همدیگر قرار گیرند (قسمت ۸۰ دیده شود) . یا

- عبور جریانهای گالوانیک آنها را به هم مربوط کند (بخشهای ۴P1 و ۴-۳ دیده شوند) .

(۲) اگر با وجود گفته های بند (۱) بالا ، در برقراری دو اتصال به زمین مجزا موقت حاصل شود ، چون دو اتصال به زمین مستقل می باشند (همبندی نشده اند) هر آن ممکن است به علت بروز خرابی یا ضربه صاعقه و غیره بین آنها اختلاف پتانسیل بوجود آید که نتیجه آن بر فکر فتگی یا آتش سوزی خواهد بود .

(۳) وجود دو الکترود زمین و اتصالات پیش بینی نشده بین آنها ، ممکن است منجر به پیدایش جریانهای گالوانیک و در نتیجه بروز خوردنگی شود . (بخشهای ۴P1 و ۴-۳ دیده شوند) .

پس چاره چیست و چگونه ممکن است این مشکل را برطرف نمود؟


در حال حاضر عقیده متخصصین بر این است که راه چاره برقراری همبندی کم نو فه است .

۲-۱-4P2 - همبندی کم نو فه برای هموتلوز گردن (low noise equipotential bonding)

در بند ۱-۲-۶۲۱ اشاره شده است که همبندی ، علاوه بر تأمین ایمنی ، سیستمهای الکترونیکی را در برابر آثار امواج الکترومغناطیسی حفاظت می نماید . برای همین در آستانه قرن ۲۱ که یکی از مشخصه های آن ورود الکترونیک و ارتباطات به همه انواع ساختمانها است ، عمل همبندی بسیار مهمتر به شمار خواهد آمد و در ساختمانهای بزرگ ایجاد همبندی علاوه بر نقطه ورود سرویسهای ساختمان ، در نقاط اضافی مانند تابلوهای برق تغذیه کننده لوازم فنی ، لازم خواهد بود .

به طور کلی برای جلوگیری از -EMI- (electro - maganetic interference) یا تداخل امواج الکترومغناطیسی ، که ممکن است به طور عمده در اثر جریانهای برگشتی هادی خطا از چند مسیر به وجود آیند ، لازم است از سیستمهای که دارای سازگاری و همخوانی بسیار خوبی از نظر اثر امواج الکترومغناطیسی هستند (electro-magnetic compatibility) استفاده شود .

در شکل ۲-۱ نحوه حرکت جریان برگشتی از هادی مشترک حفاظتی / ختنا (PEN) در سیستم TN-C و در شکل ۲-۴P2 نحوه حرکت جریانهای برگشتی از هادی ختنا (N) در سیستم TN-S نشان داده شده است .

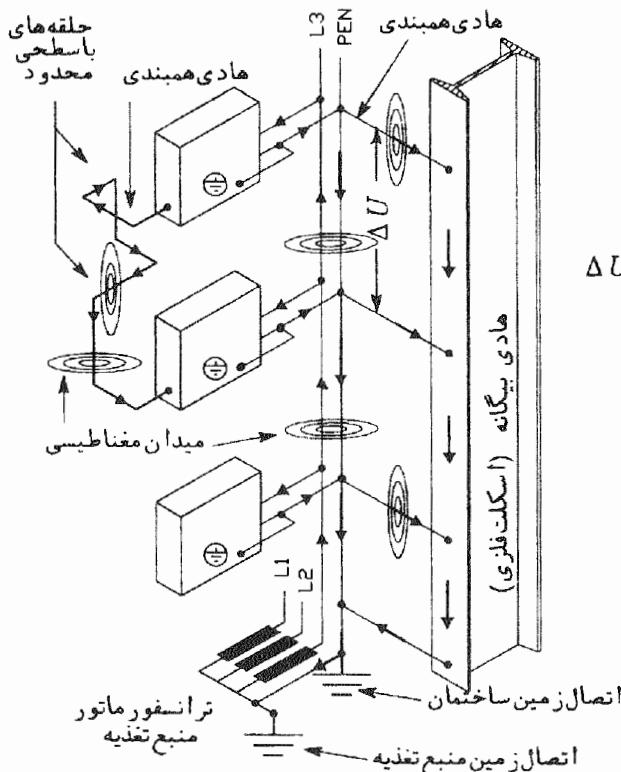


این طرحوار منعهای بعاد میدان مغناطیسی و بوزن داخل الکترو مغناطیسی (EMI) در آن عبور جریان از هادی PEN و سازه فلزی ساختمان در سیستم TN-C را نشان می‌دهد

در سیستم TN-C مقداری از شدت جریان باربر گشته از هادی خشاب‌لیل و جوده‌هندی با تجهیزات و اجزای ساختمان از این مسیرهای عبوری کند و با تولید میدان مغناطیسی ایجاد تداخل الکترو مغناطیسی (EMI) می‌کند.

شکل 2-4P2-۱ نحوه حرکت جریانهای برگشتی از هادی PEN و مسیرهای اضافی دیگر

شکلهای ۱-4P2 و ۲-4P2، فرق بین دو سیستم TN-C و TN-S را از نظر پخش امواج الکترو مغناطیسی در حالت عادی (غیر از حالت بروز اتصالی فاز با بدنه) نشان می‌دهد. دلیه می‌شود که به علت مشترک بودن هادیهای حفاظتی و خشنا (PEN) در سیستم TN-C جریان خشنا "تمام" از هادی خشنا عبور نمی‌کند بلکه بخشی از آن به علت وجود همیندی، از راه اجزای ساختمانی به میدان برمی‌گردد و همین پخش است که ایجاد امواج الکترو مغناطیسی و تداخل (EMI) می‌کند. در سیستم TN-S به دلیل مجزا بودن هادیهای حفاظتی (PE) و خشنا (N)، هادی خشنا در همیندی

شرکت ندارد و بنابراین هیچ جریانی که مربوط به آن باشد از اجزای ساختمانی عبور نخواهد کرد و (EMI) بروز نخواهد کرد.

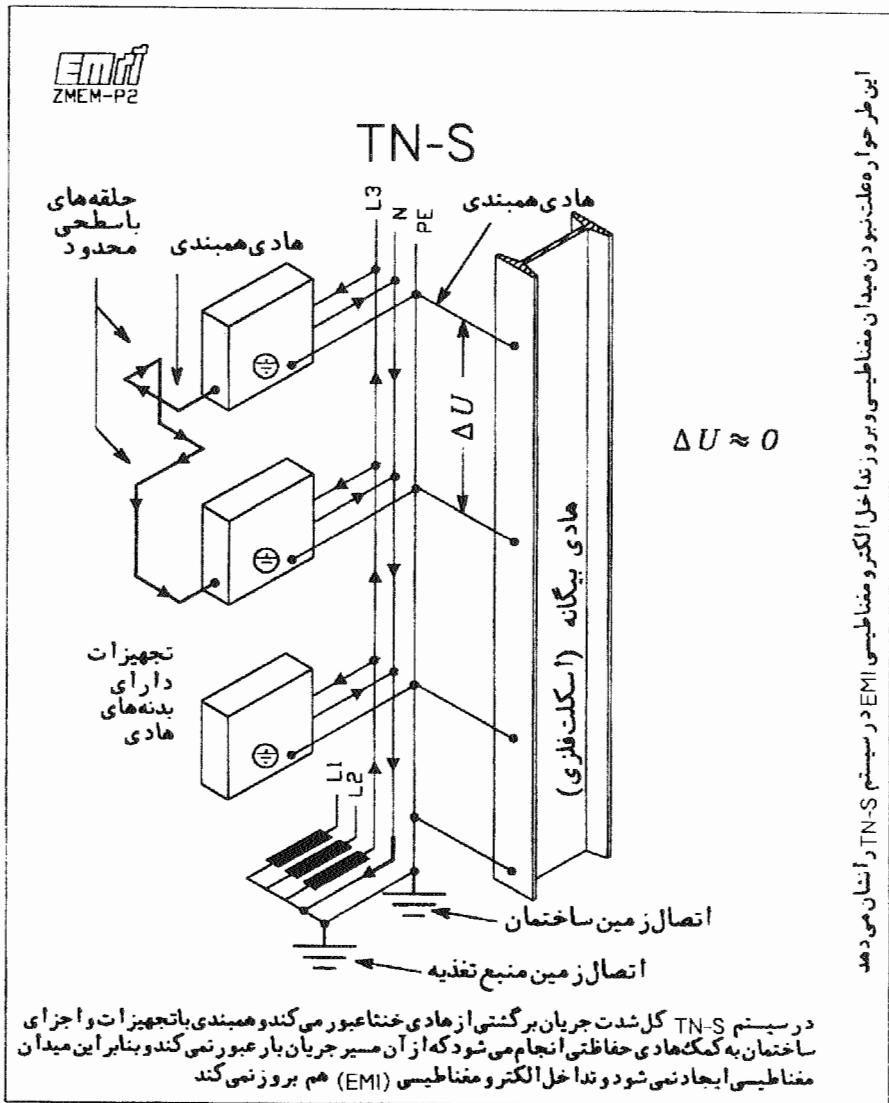

شکل ۴P2 - ۲ نحوه حرکت جریانهای برگشتی از هادی N بدون استفاده از مسیرهای اضافی

به طور کلی، برای مبارزه با EMI در ساختمانهایی که شامل لوازم الکترونیکی می‌باشد لازم است نکات زیر رعایت شوند:

- از سیستمهای توزیع، سیستمهای مورد قبول عبارتند از TN-S، TT و IT، به عبارت دیگر نباید از هادی مشترک حفاظتی / ختنا (PEN) استفاده شود و یا استفاده از سیستمهای TN-C به هیچ وجه مجاز نیست.
- در همه جعبه‌های توزیع لازم است همبندی اضافی برای همولتاز کردن پیش یابی شود.

همه همبندی‌های همولتاز کننده باید موارد زیر را شامل شوند:

- هادی حفاظتی (PE):
- لوله کشی‌های فلزی آب:
- لوله کشی‌های گاز:
- لوله کشی‌ها و سیستمهای خنک کننده:
- سیستمهای تهویه:
- اجزای فلزی سازه‌های ساختمان (اسکلت فلزی و یا میلگردی‌های بتن مسلح):
- هرگونه لوله کشی‌ای فلزی دیگر.

ساختمانهایی که باید از TN-S استفاده کنند برای مثال عبارتند از ساختمانهای مربوط به تاسیسات فنی مخابرات، ساختمانهای دارای شبکه‌های رایانه و یمارستانها و ساختمانهای مشابه آنها. در مورد یمارستانها یادآور می‌شود که امروزه هم در زمینه‌های تشخیص و هم درمان، از وسایل الکترونیکی حساس نسبت به امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌شود (CT-SCAN، MIR و بسیاری تجهیزات حساس دیگر).

بدینهی است که مطالب گفته شده درباره مزایای سیستم TN-S نسبت به سیستم TN-C فقط در هنگام سالم بودن کلیه مدارها صحیح خواهد بود و اما اگر به هر دلیل در یکی از مدارها اتصالی بروز کند تا قطع خودکار اتصالی (به مدت بسیار کوتاه) یا اگر در سیستم نشی فاصل ملاحظه ای وجود داشته باشد (به طور دائم) تداخل امواج الکترو-مغناطیسی وجود خواهد داشت.

۲-۴P2 - شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای قوانسپورماتور

۲-۴P2 - پیشگذار

در این بخش، اتصال به زمین از دیدی متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در تاسیسات، هدف اصلی این است که با همبندی همه بدنها و اجزای ساختمانی تا جایی که ممکن است از بروز اختلاف پتانسیل جلوگیری شود. اما در پستهای قوانسپورماتور که دو ولتاژ فشار قوی و ضعیف در یک‌تار هم قرار دارند، مواردی پیش می‌آید که باید از ۲ اتصال به زمین مختلف استفاده شود تا اینمی برقرار بماند. قبل از شروع بحث اصلی، لازم است به چند نکه توجه شود:

(۱) یک پست ترانسفورماتور فضایی است که به آن "فضای عملیاتی اختصاصی" گفته می‌شود. فضای عملیاتی اختصاصی فضایی است که در آن کارهای اختصاصی بر قی انجام می‌شود و در نتیجه فقط ورود افراد کارداران و خبره به آنها آزاد است.


(۲) در این فضاهای دو ولتاژ فشار قوی (۱۱-۲۰-۳۳ کیلوولت) و فشار ضعیف (۳۸۰/۲۲۰ ولت) در کنار هم قرار دارند.

(۳) فقط حالتی مورد توجه قرار می‌گیرد که در آن بین یکی از فازهای فشار قوی و بدن هادی تابلوی فشار قوی یا ترانسفورماتور، اتصال کوتاه ایجاد می‌شود. موارد دیگری هم ممکن است پیش آیند اما به علت نادر بودن آنها، مورد بحث قرار نمی‌گیرند.

(۴) اگردر حالت بروز اتصال بین فاز و بدن هادی در فشار قوی حوزه اثر آن محدود به فضای عملیاتی اختصاصی می‌بود، به دلیل محدود بودن دسترسی به آنها فقط برای پرسنل کارداران، رعایت مسایل کمتری برای اینمی لازم می‌شد. اما اینگونه نیست و حوزه اثر این اختلاف تا دورترین نقطه شبکه توزیع فشار ضعیف و تاسیسات، ادامه دارد.

۴-۲-۱ - حالت اول - پست ترانسفورماتور با اتصال زمین مشترک برای فشار قوی و ضعیف بروز اتصالی بین فاز و بدن در فشار قوی، در تاسیسات فشار ضعیف خطر بوگرفگی می‌آفند

در شکل ۴P2-۳ ، طرحوا ره یک پست ترانسفورماتور که دارای اتصال به زمین است نشان داده شده است که همه بدن های هادی و هادی ختایی فشار ضعیف را به زمین وصل می‌کند. اگر مقاومت این الکترود زمین "مشترک" نسبت به جرم کلی زمین R باشد و در صورت وقوع اتصالی بین یک هادی فاز با بدن هادی در فشار قوی شدت جریان برابر Im باشد، ولتاژ بدن های هادی فشار قوی و فشار ضعیف هر دو نسبت به جرم کلی زمین ، برای خواهد بود با $R.Im$ (ولت).

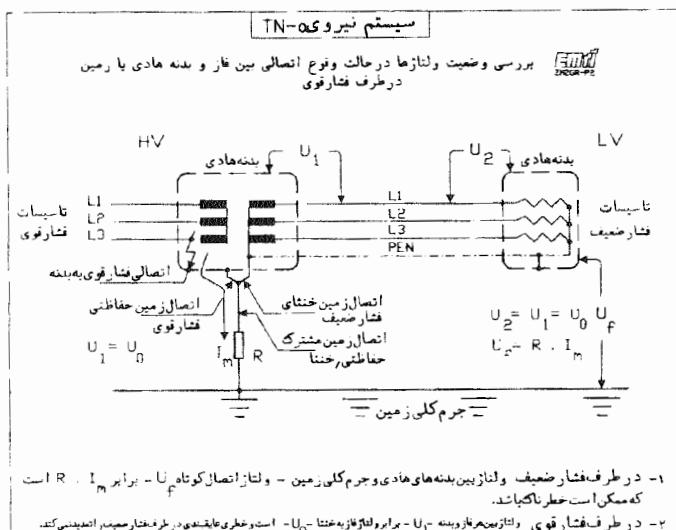


شکل ۴-۳ - طرحوا ره پست ترانسفورماتور با یک الکترود زمین مشترک حفاظتی / ختای در سیستم TN-a یا TN


نظر به اینکه در سیستم TN که دارای یک اتصال به زمین در پست ترانسفورماتور است، بدن های هادی تجهیزات فشار ضعیف از طریق یک هادی مشترک حفاظتی/ختا (PEN) یا هادی حفاظتی (PE) به بدن های هادی فشار قوی وصل می باشند، پتانسیل $U_f = R \cdot I_m$

که پتانسیل اتصال کوتاه نامیده می شود برابر همین مقدار خواهد بود: این ولتاژ است که ممکن است هر فردی را که در هر نقطه ای از تاسیسات با یکی از بدن های هادی فشار ضعیف در تماس است دچار برقگرفتگی نماید. البته ولتاژ تماس U_c (ولتاژی که ایجاد برقگرفتگی میکند)، قدری کوچکر از U_f خواهد بود: $U_c < U_f$. در شکل های ۴-۴P2 و ۵-۴P2 چند حالت خصوصی از حالاتی ممکن در تشکیل ولتاژ برقگرفتگی U_c نشان داده شده اند.

از طرف دیگر ولتاژ هر فاز فشار ضعیف نسبت به بدن ترانسفورماتور (بدنه فشار قوی) یا U_1 که قبل از وقوع اتصال کوتاه برابر U_0 بود بعد از وقوع اتصال کوتاه در همان مقدار باقی می ماند: $U_1 - U_0$ این بدان معنا است که ولتاژ اتصال کوتاه U_f ، علاوه بر ولتاژ عادی فشار ضعیف U_0 ، بر عایقندی فشار ضعیف در تابلوها و تجهیزات فشار ضعیف در پست ترانسفورماتور تحمیل خواهد شد زیرا بدن ترانسفورماتور و نقطه ختای فشار ضعیف (N) به همدیگر وصل بوده و ولتاژ آنها به یک اندازه بالا میروند.

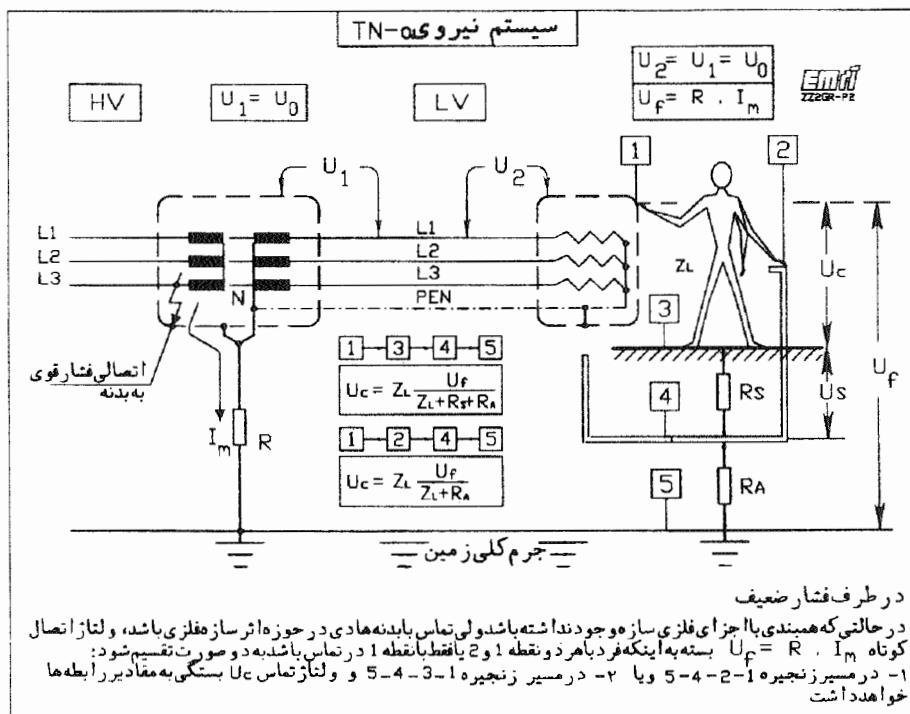

شکل ۴-۴P2 - ۵-۴P2 برقگرفتگی در حالاتی خصوصی با اتصال زمین مشترک حفاظتی - ختنا در سیستم TN

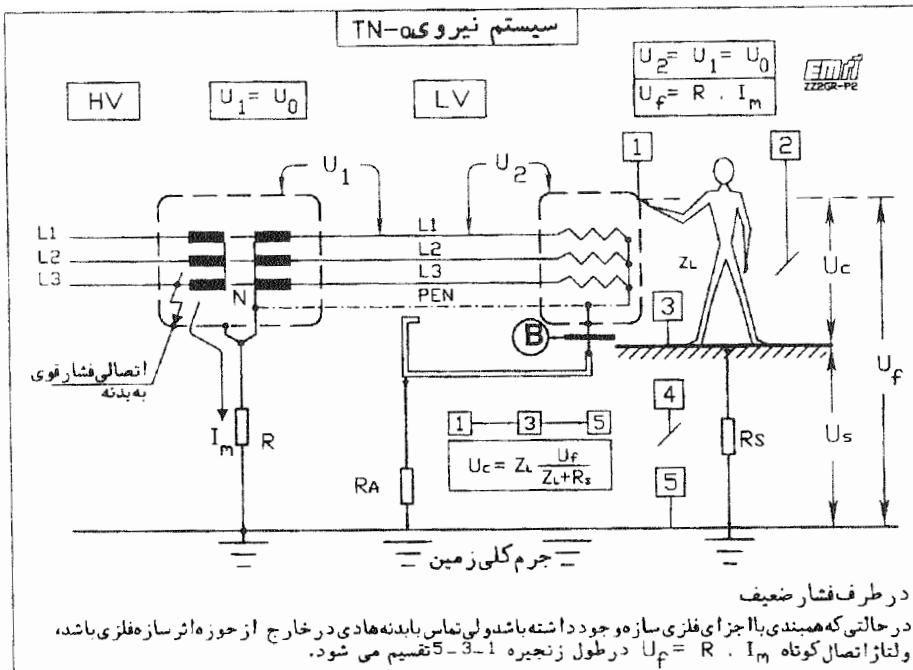


شکل 2-4P2-5 برگرنگی در یک حالت خصوصی با اتصال زمین مستقل حفاظتی - ختنا در سیستم TN

2-4P2-2-حالات دوم - پست ترانسفورماتور با اتصال زمینهای منفرد برای فشار قوی و ضعیف بروز اتصالی بین فاز و بدنه در فشار قوی، تجهیزات فشار ضعیف را در برابر شکست عایقندی می گذارد
در شکل 2-4P2-6، طرحواره یک پست ترانسفورماتور که دارای دو الکترود اتصال زمین مستقل است نشان داده شده است (برای مفهوم الکترود اتصال به زمین مستقل، بند ۲-۴۰۱ را بینید).

بدنه هادی ترانسفورماتور به یک الکترود زمین (حفاظتی فشار قوی) و هادی ختای فشار ضعیف همراه با بدنه های هادی فشار ضعیف به یک الکترود زمین دیگر (ختای فشار ضعیف) که مستقل از اولی است وصل شده است. اگر مقاومت الکترود زمین حفاظتی فشار قوی نسبت به جرم کلی زمین R باشد و شدت جریان اتصالی بین یک هادی فاز با بدنه هادی در فشار قوی برابر I_m باشد، فقط ولتاژ بدنه هادی ترانسفورماتور نسبت به زمین و ولتاژ هر فاز فشار ضعیف بالا خواهد رفت، در حالی که ولتاژ بدنه های هادی تاسیسات فشار ضعیف نسبت به زمین و ولتاژ هر فاز فشار ضعیف نسبت به بدنه ها در تاسیسات فشار ضعیف، هیچ تغییری نخواهد کرد. اما ولتاژ هر یک از فازهای فشار ضعیف نسبت به

بدهه هادی ترانسفورماتور به اندازه $U_f = R \cdot I_m$ بالا خواهد رفت. یعنی ولتاژ U_1 دیگر برابر U_0 (قبل از اتصال کوتاه) نخواهد بود بلکه برابر $U_0 + R \cdot I_m$ خواهد شد.

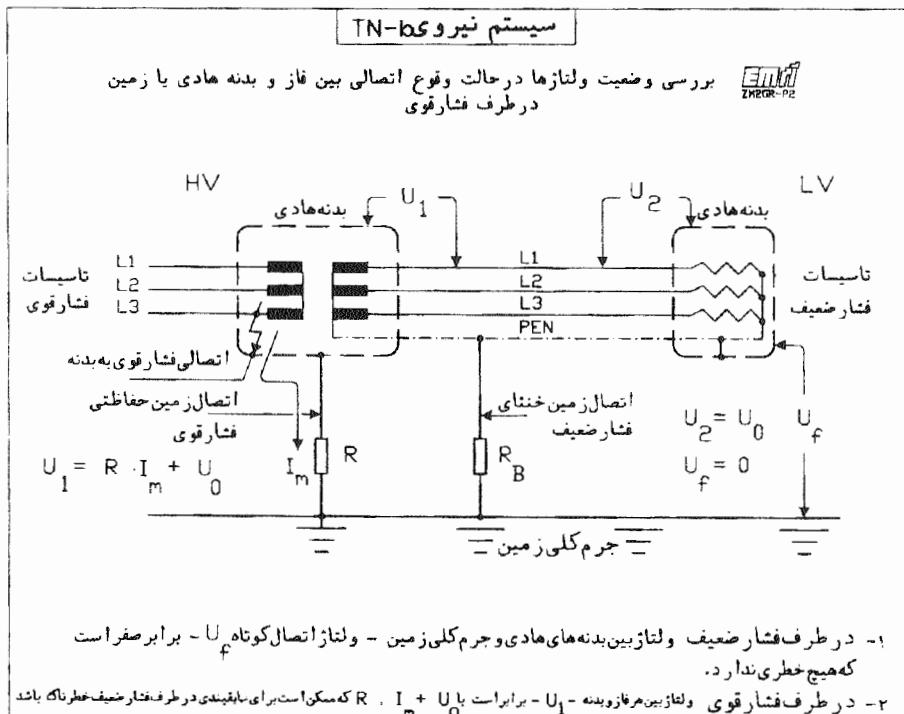

شکل ۱-۴P2-۱ طرحواره پست ترانسفورماتور باد و الکترود مجزای حفاظتی و خنثای در سیستم TN با TN-b

۱-۳-۲-۳- نتیجه گیری اولیه

از مطالب گفته شده می‌توان نتیجه‌های مقدماتی زیر را گرفت:

در صورت وقوع اتصالی بین فاز و بدنه در طرف فشار قوی

۱- داشتن دو اتصال به زمین مستقل در یک پست ترانسفورماتور دارای مزیت و لشکال زیر

است:

مزیت: خطر برقرار نکنی به علت اتصال فاز به بدنه در طرف فشار قوی وجود نخواهد داشت.

لشکال: تابلوهای فشار ضعیف در پست ترانسفورماتور باید دارای عایق‌بندی بالاتری

نسبت به بدنه باشند. در غیر اینصورت، ممکن است به علت بالا رفتن ولتاژ بین فاز و خنثای

شکست عایق‌بندی پیش آید.

۲- داشتن یک اتصال به زمین مشترک در پست ترانسفورماتور دارای مزیت و لشکال زیر است:

مزیت: برپایی یک الکترود زمین بسیار ساده تر و ارزانتر از دو الکترود است.
یادآوری - به طوری که بعداً نیده خواهد شد، در بعضی شرایط برپایی دو الکترود اتصال به زمین اصلاً مفتوح نیست.

لشکال: اگر شرایط مناسب نباشد (مقاومت R به قدر کافی کوچک نباشد یا Im بیش از حد بزرگ باشد) مقارن $U_f = RIm$ بازگ و خطر آفرین خواهد بود. یعنی ممکن است در تاسیسات برقگرفتگی و آتش سوزی ایجاد کند.

۴-۳-۴- مسایلی که در احداث الکترودهای زمین پست باید به آنها توجه شود.

در عمل ، ایجاد ۱ یا ۲ اتصال به زمین در یک پست مستلزم رعایت نکاتی است. نادیده گرفتن آنها ممکن است اینمی یا حفاظت را به خطر اندازد. این نکات عبارتند از :

(۱) اولین عاملی که باید در تضمیم گیری نسبت به داشتن ۱ یا ۲ اتصال به زمین در یک پست مورد توجه قرار گیرد، نوع خط یا خطوط فشار قوی ورودی به پست است. اگر حتی ورودی فشار قوی به پست هوایی یک خط باشد، احتمال نفوذ اضافه ولتاژهای صاعقه به داخل پست زیاد شده و خطرات برقگرفتگی در طرف فشار ضعیف محتمل می گردد . بنابراین وجود خط هوایی ورودی فشار قوی به پست ، احداث ۲ الکترود زمین را ایجاد می کند . از نظر بحث ما فرق مهمی که بین یک خط هوایی و کابلی فشار قوی وجود دارد در این است که کابل دارای غلاف فلزی است که به کم کردن مقاومت اتصال به زمین کمک فراوان می کند در حالی که خط هوایی این خاصیت را ندارد و از این بابت ارجحیت با خط کابلی است.

(۲) در صورتی که ایجاد ۲ اتصال به زمین به نظر آید ، این دو باید مستقل باشند و خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر قرار گیرند (بند ۴-۲-۱ دیده شود). اما در بعضی موارد رعایت این شرط عملی نیست، مانند حالتی که حفظ فاصله لازم برای "مستقل" شدن الکترودها نسبت به هم به دلیل وجود اجسام فلزی دفن شده در آن منطقه ، امکان نداشته باشد.

(۳) یکی از اشکالات مربوط به اتصال زمین در پستهای ترانسفورماتور، تضمیم گیری دریاره نهوده زمین کردن بدنه های هادی تابلوهای فشار ضعیف است . این سواله موقعی پیش می آید که پست دارای ۲ اتصال به زمین مجزا باشد. سؤال این است که بدنه های فشار ضعیف را به کدام یک از دو الکترود زمین وصل باید کرد : به آن الکترودی که تابلوهای فشار قوی را زمین می کند ("الکترود فشار قوی") یا آن که ختای فشار ضعیف (PEN) را زمین می کند ("الکترود فشار ضعیف"). به ظاهر جواب این سؤال روشن است و تابلوهای فشار ضعیف را باید به زمین "فشار ضعیف" وصل کرد . اما به دلایلی که گفته خواهد شد در بسیاری از موارد انجام این کار اشتباه خواهد بود و مزایای ایجاد دو اتصال به زمین مستقل با این عمل از بین خواهد رفت. زیرا بین تابلوهای فشار قوی و ضعیف ، به ترتیب زیر همبندی "طیعی" وجود دارد:

در پستهایی که سازه آنها بن مسلح یا اسکلت فلزی است یا به طور کلی دارای نوعی ساختمان می باشد، مجزا کردن بدنه های تابلوهای فشار قوی و ضعیف از یکدیگر از نظر الکتریکی امکانپذیر نیست . در پستهای نوع "کیوسک" که تمام

فلزی بوده و دارای تابلوی فشار قوی و ضعیف به شکل عادی آن نیستد این مطلب به صورتی بارزتر خود را نشان می‌دهد.

میلگردهای به هم پیوسته یک سازه بتی یا اجزای فلزی یک سازه اسکلت فولادی، بدنه تابلوهای مختلف را به طور "طبعی" و ناخواسته به هم وصل می‌کند. مخصوصاً اگر برای تثیت موقعیت تابلوها لازم باشد آنها را به اجزای فلزی سازه جوشکاری یا به نحوی دیگر محکم کرد. از این راه تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی به اجبار به هم وصل می‌باشد و نمی‌توان آنها را تفکیک و از نظر برقی از همدیگر معجزاً نمود. خلاصه اینکه وصل بدنه تابلوی فشار ضعیف به هادی **PEN** برآر است با همبندی دو الکترود فشار ضعیف و فشار قوی به همدیگر که تقض غرض می‌باشد. به عبارت دیگر تنها وقتی امکان زمین کردن تابلوهای فشار ضعیف از طریق هادی **PEN** وجود دارد که نسبت به معجزاً بودن بدنه های تابلوهای فشار قوی و ضعیف نسبت به هم اطمینان حاصل شده باشد که در عمل چنین حاتی به ندرت وجود خواهد داشت.

با توجه به مطالب بالا اگر با نصب تابلوهای فشار ضعیف روی کفپوشاهای عایق (مثلاً لاستیک) شرایطی بوجود آید که وصل بدنه های هادی از طریق هادی **PEN** ممکن گردد، لازم خواهد بود عایقندی هادیهای فاز و ختنا نسبت به بدنه های هادی با درجه بالاتری از عایقندی انتخاب شود زیرا: $U_0 + R_{Im} = U_1 - 4P_2$ و شکل ۲-۴P2 دیده شوند.

(۴) اشکال دیگری که به اتصال زمین در پستهای ترانسفورماتور مربوط می‌شود، وضعیتی است که کابلهای زره دار بدون غلاف عایق بوجود می‌آورند. فرق کابلهای با غلاف عایق و کابلهای بدون غلاف عایق از نظر بحث ما در این است که کابلهای اخیر در تماس با زمین می‌باشند و چون در همبندی با اجزای زمین شونده شرکت دارند، علاوه بر اینکه به عنوان الکترود عمل می‌کنند، حوزه ولتاژ سیستم الکترودی را که به آن وصلند تا جایی که امتداد می‌یابند، گستردۀ می‌کنند. این کار ممکن است، دو الکترود زمین را در حوزه ولتاژ همدیگر قرار دهد و یا ایجاد دو الکترود مستقل پسته را با مشکل روپرورد کند. نباید فراموش شود که تاثیر کابلهای فشار ضعیف زره دار در بسط حوزه اثر الکترود زمین، ممکن است خیلی پیشتر از کابلهای فشار قوی باشد.

پادآوری - کابلهای مجهز به زره یا با غلاف فلزی دیگر، هنگامی در تماس با زمین به حساب می‌آیند که پوشش یا غلاف عایق، مانند غلاف پلاستیکی، نداشته باشند. پوشش نهایی از کنف قیراندود، عایق به حساب نمی‌آید. در حالی که غلاف پلاستیکی یا لاستیکی یا پلی اتیلنی، عایق اند و بنابراین زره اینگونه کابلها در تماس با زمین نخواهد بود. در سالهای اخیر نوعی غلاف نیم هادی پلاستیکی به بازار آمده که مزایای غلاف پلاستیکی و تماس با زمین را یکجا دارد. بخش ۴۵۱ را بینید.

به طور خلاصه در ایجاد الکترودهای پستهای توزیع باید به موارد زیر توجه شود:

- شرایط پست (۱)، برقراری یک یا دو اتصال به زمین را ایجاد می‌کند؟

- اگر ایجاد دو الکترود لازم باشد، شرایط محلی (۲) امکان این کار را می‌دهند؟

- اگر ایجاد دو الکترود لازم باشد، بدنه های هادی تابلوهای فشار ضعیف پست (۳) باید از راه اتصال زمین فشار قوی زمین شود یا می‌توان با وصل به اتصال زمین خنثی فشار ضعیف آنها را زمین نمود؟

- آیا کابلهای فشار ضعیف خروجی از پست (۴) دارای زره یا غلاف فلزی می باشند که مجهز به غلاف رویی پلاستیکی نیستند؟

یادآوری - امتداد حوزه ولتاژ یک الکترود نه تنهاز طریق زره کابل بلکه هر نوع جسم فلزی نیگر مانند لوله و نظایر آن امکانپذیر می باشد. بنابراین لازم است نسبت این مسأله دقت کافی به عمل آید.

با توجه به تمامی صحبت های بالا در عمل ترکیهای متعددی از شرایط وجود دارند که شماری از آنها در زیر تشریح شده اند.

۴P2-۵- جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین

(۱) احداث دو الکترود زمین برای هر پست مطمئن تراز یک الکترود است مگر آنکه انجام این کار می حاصل باشد (بند ۴-۲-۴-۲) دیده شود)، یا شرایط مساعد فقط برای احداث یک الکترود موجود باشد.

(۲) اگر یک الکترود احداث شود، برای پایین بودن ولتاژ اتصال کوتاه U_{fT} ، لازم خواهد بود R_{Im} یا هر دوی آنها کوچک باشند. نظر به اینکه Im بستگی به عواملی خارج از کترل تأسیسات دارد، مخصوصاً باید در پایین نگه داشتن R دقت شود.

به طور خلاصه، طبق IEC اگر یکی از دو شرط زیر برقرار باشد، احداث تنها یک الکترود زمین برای پست ترانسفورماتور کافی خواهد بود:

- اگر همه یا قسمی از کابلهای متصل به پست اعم از فشار قوی و ضعیف دارای زره فلزی بوده و وصل به زمین باشد و طول کل اینگونه کابلها یک کیلومتر یا بیشتر باشد؛

- اگر مقاومت بدنه های هادی پست نسبت به جرم کلی زمین از یک اهم تجاوز نکند. چنانچه هیچ یک از دو شرط بالا وجود نداشته باشد، لازم خواهد بود قطع مدار فشار قوی در زمانی مشخص انجام شود که شرایط آن در IEC 364-4-442 ذکر شده است.

(۳) اگر دو الکترود احداث شوند و تابلوهای فشار ضعیف از طریق الکترود زمین فشار قوی زمین شود، تابلوهای فشار ضعیف پست باید بادرجه عایقندی بالاتری انتخاب شوند. طبق IEC توأمی مقاومت عایقندی و زمان قطع برق فشار قوی برای تابلوهای فشار ضعیف نباید از مقادیر جدول ۱-۴P2-۱ بیشتر باشد.

جدول ۱-۴P2

رابطه مقاومت عایقندی در تابلوهای فشار ضعیف و زمان قطع فشار قوی

مدت زمان مجاز (ثانیه)	نش مجاز ولتاژ در تأسیسات فشار ضعیف (LV) (ولت)
> ۱,۰	۱,۰ Un
≤ ۱,۰	۱,۰ $Un + 70$

Un = ولتاژ اسمی بین فاز و خنثا (فشار ضعیف)

۶-۲-۴P2- راهنمای احداث الکتروود برای یک پست توزیع در سیستم TN

در بخش ۳-۲-۴P2 مسایلی که باید در احداث الکتروود یا الکترودهای زمین پست مورد توجه قرار داده شوند بازگو شده است. در زیر نمونه های عملی به صورت طرحواره ارائه می شوند.

(۱) شکل ۷-4P2 طرحواره ساده ترین حالتی را نشان می دهد که برای احداث الکتروود زمین در سیستم TN


وجود دارد. فرض بر این است که سیستم فشار قوی به طور کامل زیرزمینی است و زره کابلها نیز در تماس

با زمین است. در این حالت:

- نوع خط فشار ضعیف (هوایی یا کابلی) در انتخاب یک یا دو الکتروود تأثیر ندارد.

- همه بدنه های هادی - اعم از فشار قوی و ضعیف - همبندی شده و به یک الکتروود وصل می شوند.

- نقطه ختای فشار ضعیف و هادی PEN به نقطه همبندی وصل می شود.

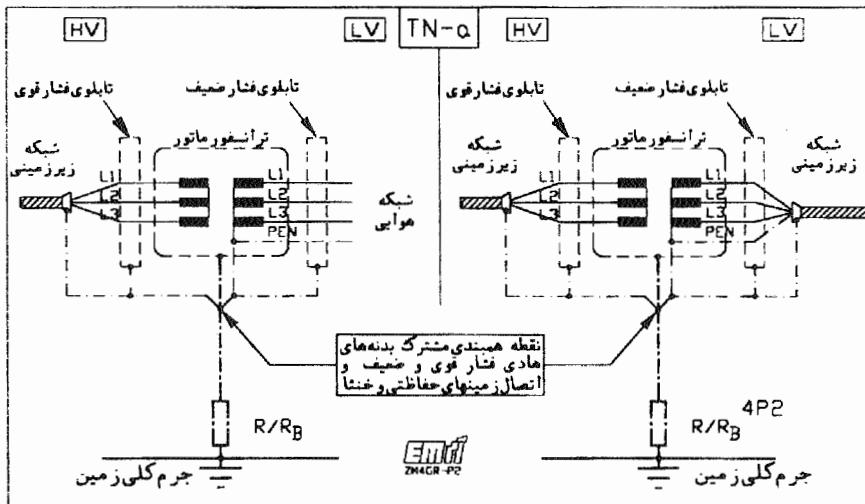


شکل ۷-4P2 ساده ترین حالت برای احداث اتصال زمین مشترک در سیستم TN

(۲) شکل ۸-4P2 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک خط فشار قوی هوایی از نقطه ای به بعد تبدیل به خط کابلی می شود و زره کابل در تماس با زمین است و به صورت بخشی از الکتروود عمل می کند. طول کابل یک کیلومتر یا بیشتر است. در انتهای قسمت هوایی یک پست و در انتهای قسمت کابلی نیز یک پست ترانسفورماتور از خط تغذیه می کند.

الف) - در طرف چپ شکل که پست از خط هوایی تقدیم می کند، شرایط به قرار زیراند:

- چون پست از خط هوایی تغذیه می کند باید دارای دو الکترود مستقل باشد
- همه بدن های هادی فشار قوی و ترانسفورماتور همبندی شده و به یک الکترود وصل می شوند:
- نقطه ختای فشار ضعیف و هادی PEN نیز به کمک الکترود مستقلی زمین می شوند. فاصله این الکترود از الکترود فشار قوی باید حداقل ۲۰ متر باشد.
- بنا به فرض چون سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف زمین شوند.
- ب) در طرف راست شکل که پست از خط کابلی تغذیه می کند شرایط به قرار زیراند:
 - شروع فشار قوی یک خط هوایی است اما پس از تبدیل آن به خط کابلی که به طول یک کیلومتر در تماس با زمین امتداد دارد، مشابه حالتی که در آن خطوط فشار قوی سراسر کابلی می باشند، می توان فقط به یک الکترود زمین مشترک بسته نمود. بند ۴P2-۲-۴ (۲) را بینید.
 - نقطه ختای فشار ضعیف و هادی PEN به نقطه همبندی وصل می شود.

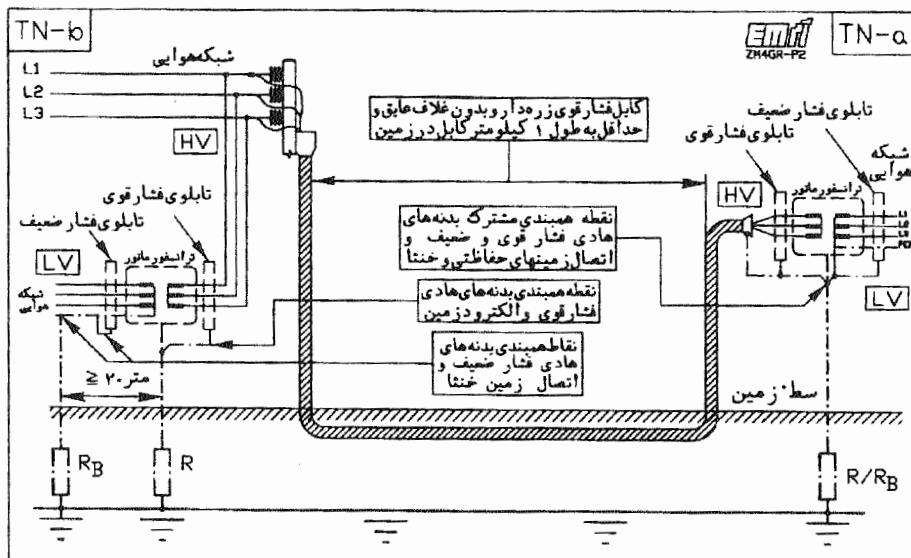


شکل ۲-۸ دو حالت مختلف برای اتصال زمین - یکی مشترک و دیگری مجزا در سیستم TN

(۳) شکل ۲-۹ طرحواره حالت را نشان می دهد که یک پست ترانسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود که قاعده‌تاً باید برای آن دو الکترود زمین مستقل احداث شود، اما چون بنا به فرض امکان احداث دو الکترود

زمین مستقل به علت وجود اجسام دفن شده فلزی در منطقه پست وجود ندارد، چاره ای نیست جز اینکه به یک الکترود بسته شود.


- به دلیل وجود اجسام فلزی در تماس با زمین از آنها هم به عنوان الکترود و هم به عنوان هادی همبندی استفاده می شود. در این حالت همه بدنه های هادی اعم از فشار قوی و ضعیف و اسکلت سازه و همین طور نقطه خنثا و هادی PEN با همدیگر همبندی و به الکترود زمین (اجسام فلزی مورد بحث که در طرحواره به شکل یک لوله نشان داده شده است) وصل می شوند.

یادآوری - فرض بر این است که اجسام دفن شده فلزی در منطقه پست فراوانند که این خود سبب کم شدن مقاومت اتصال به زمین می گردد و نتیجه اینکه در اغلب موارد شرط ۱ اهم ذکر شده در بند ۴-۲-۴P2 بقرار است.

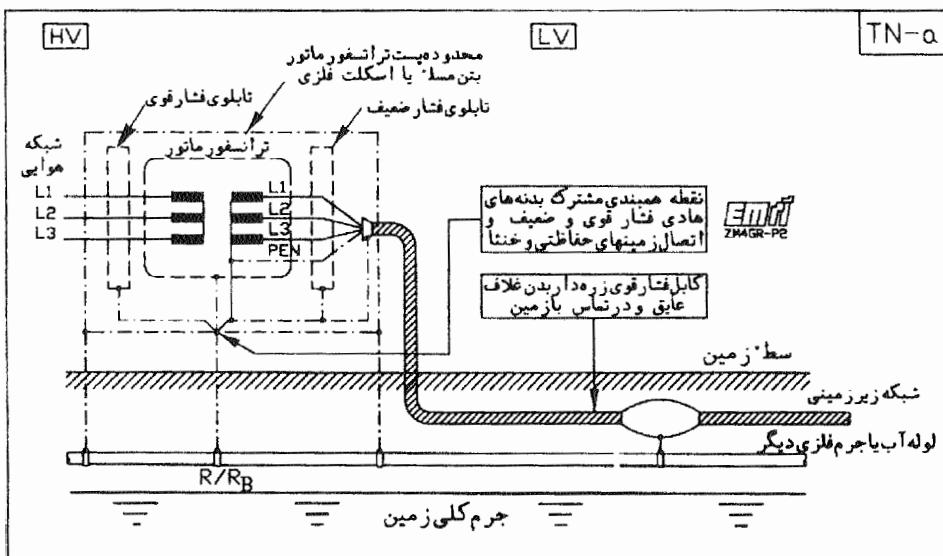

شکل ۹-۴P2 ۹-۴P2 حالتی برای احداث اتصال زمین مشترک اگر احداث زمینهای مجزا ممکن نباشد. در سیستم TN

(۴) شکل ۱۰-۴P2 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست ترانسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود و خط فشار ضعیف خروجی از پست بیز هوایی است:

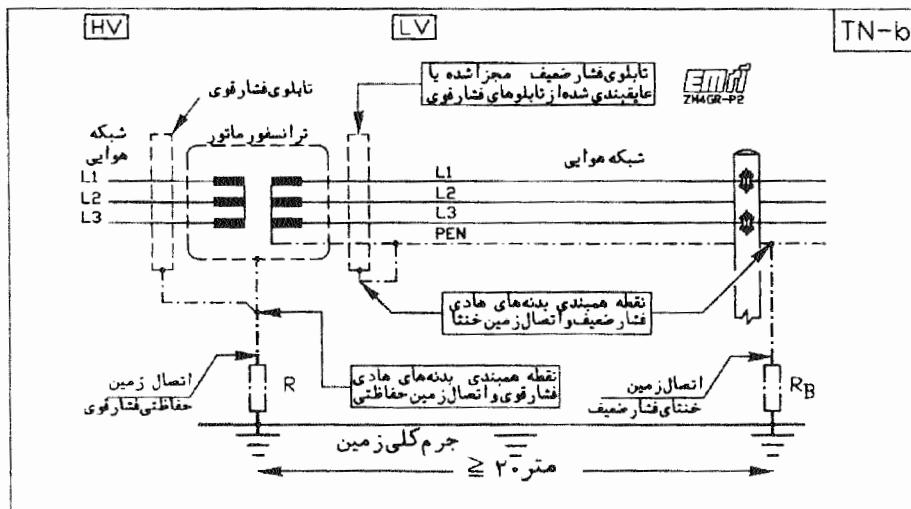


شکل ۱۰-۴P2 حالتی با دو اتصال زمین مجزا - خط هوایی و زمین تابلو از طریق PEN در سیستم TN

- چون پست از خط هوایی تغذیه می کند، باید دارای دو الکترود مستقل باشد.
- برای اینکه الکترودها در حوزه ولتاژ یکدیگر قرار نگیرند، فاصله آنها باید حداقل ۲۰ متر باشد.
- چون بنابر فرض، سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف (هادی PEN) زمین شود.

(۵)- شکل ۱۱-۴P2 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست ترانسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود و یک یا چند خط فشار ضعیف خروجی از پست کابلی و با غلاف عایق است:

- چون پست از خط هوایی تغذیه می کند، باید دارای دو الکترود مستقل باشد.
- چون بنابر فرض، سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف (هادی PEN) زمین شود.
- نظر به اینکه زره کابل با غلافی عایق پوشیده شده است زره در تماس با زمین تلقی نمی شود ولی به موازات هادی PEN عمل می کند و چون در محل پست کاملاً از زمین فشار قوی مجزا است، حوزه ولتاژ الکترود فشار قوی را تا جایی که ادامه می باید گسترده نمی کند. با حالت (۷) و شکل ۱۲-۴P2 مقایسه کنید.

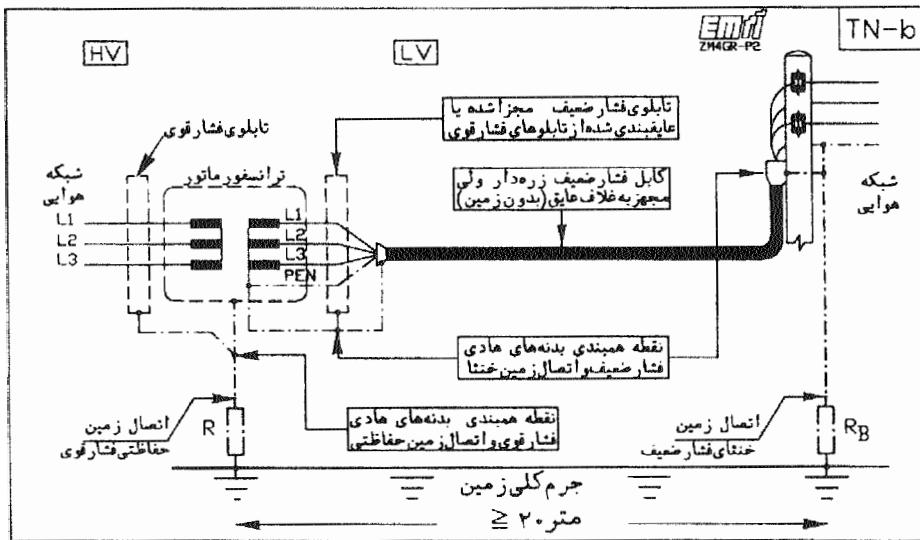

شکل ۱۱-۴P2 حالتی با دو اتصال زمین مجزا - کابل با غلاف عایق و زمین تابلو از طریق PEN در سیستم TN

(۱) شکل ۱۲-۴P2 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست ترانسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود و یک یا چند خط فشار ضعیف خروجی از پست کابلی و بازره در تماس با زمین است:


- چون پست از خط هوایی تغذیه می کند باید دارای دو الکترود مستقل باشد.

- زره خطوط فشار ضعیف کابلی در تماس با زمین است و به الکترود زمین فشار قوی وصل می باشد ولی طول آنها کمتر از یک کیلومتر است بنابراین فقط حوزه ولتاژ الکترود فشار قوی را تا جایی که ادامه دارد، گستردگی کند. با حالت (۵) و شکل ۱۱-۴P2 مقایسه کنید.

- نظر به اینکه زره کابل، حوزه ولتاژ الکترود فشار قوی را تا اولين تیر شبکه فشار ضعیف امتداد داده است، برای اینکه الکترود فشار ضعیف در حوزه ولتاژ الکترود فشار قوی قرار نگیرد، فاصله آن از انتهای کابل فشار ضعیف باید حداقل ۲۰ متر باشد که در شکل این اتصال زمین روی تیر بعدی از محل ختم کابل احداث شده است.

- چون بنابر فرض، سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کنند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف (هادی) PEN زمین شود.


- بین تابلوی فشار ضعیف و هادی اتصال زمین آن در پست باید درجه عایقندی بالاتری نسبت به هادی اتصال زمین فشار قوی و بدن های هادی آن وجود داشته باشد.

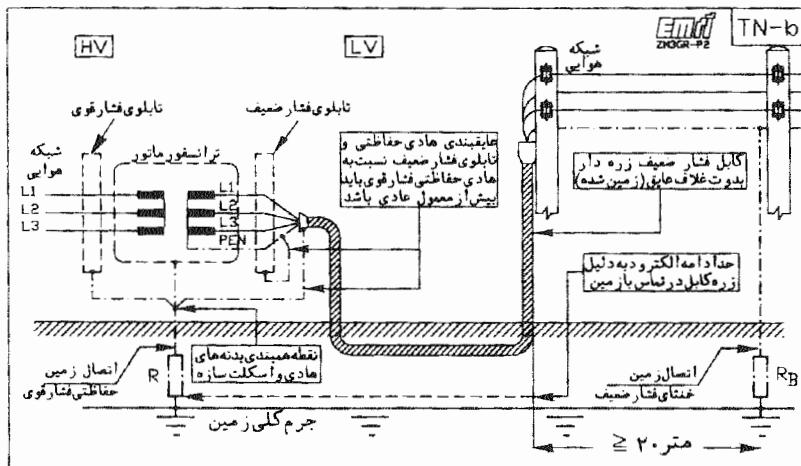

شکل ۱۲-۴P2 حالتی با دو اتصال زمین مجزا - کابل با زره زمین شده و زمین تابلو از طریق PEN در سیستم TN

(۷) شکل ۱۳-۴P2 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست ترانسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود و خط فشار ضعیف خروجی از پست نیز هوایی است :

- چون پست از خط هوایی تغذیه می کند باید دارای دو الکترود مستقل باشد.
- برای اینکه الکترودها در حوزه ولتاژ بکدیگر قرار نگیرند فاصله آنها باید حداقل ۲۰ متر باشد.
- چون با بر فرض ، سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل می کند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف فشار قوی زمین شود.
- بین هادیهای برقرار در تابلوی فشار ضعیف و بدنه های هادی و اتصال زمین آن در پست باید درجه عایقندی بالاتری نسبت به هادی اتصال زمین فشار قوی و بدنه های هادی آن وجود داشته باشد.

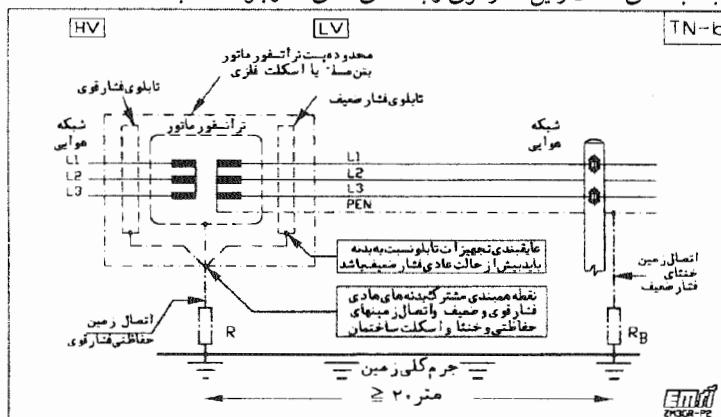

شکل ۱۳-۴P2 اتصال زمینهای مجزا - در صورت استفاده از شبکه هوایی فشار ضعیف در سیستم TN

(۸) شکل ۱۴-۴P2 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست ترانسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه

می شود و یک یا چند خط فشار ضعیف خروجی از پست کابلی و با غلاف عایق است:


- چون پست از خط هوایی تغذیه می کند باید دارای ۲ الکترود مستقل باشد.

- برای اینکه الکترودها در حوزه ولتاژ یکدیگر فرار نگیرند، فاصله آنها باید حداقل ۲۰ متر باشد.

- چون بنابر فرض، سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل می کند تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار قوی زمین شود.

- نظر به اینکه زره کابل با غلافی عایق پوشیده شده است زره در تماس با زمین تلقی نمی شود ولی به موازات هادی PEN عمل می کند و چون در محل پست کاملاً از زمین فشار قوی مجزا است، حوزه ولتاژ الکترود فشار قوی را تا جایی که ادامه می باید، گسترش نمی کند. با حالت (۶) و شکل ۱۲-۴P2 مقایسه کنید.

- بن هادیهای برقدار در تابلوی فشار ضعیف و بدنه هادی و اتصال زمین آن در پست باید درجه عایقندی بالاتری نسبت به هادی اتصال زمین فشار قوی و بدنه های هادی آن وجود داشته باشد.

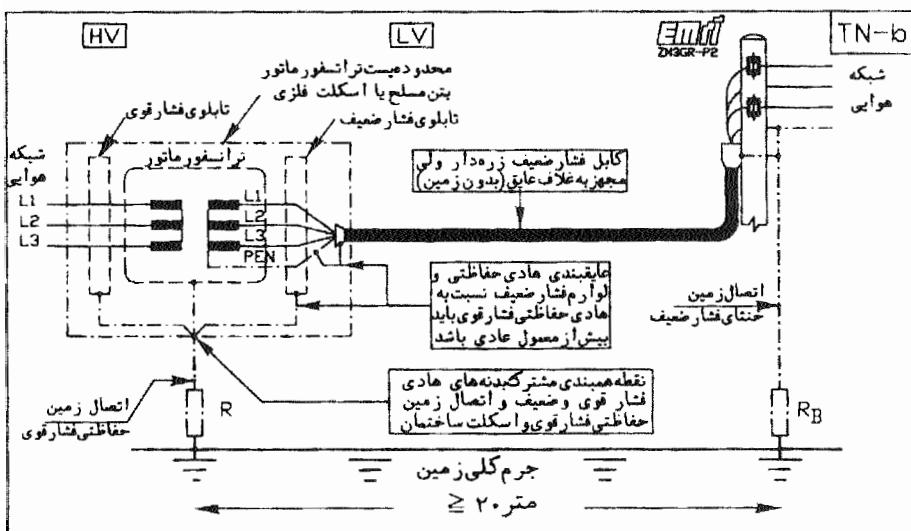

شکل ۱۴-۴P2 حالتی با دو اتصال زمین مجزا - کابل با غلاف عایق و زمین از طریق HV در سیستم TN

۷-۳-۴P2 - نیجه گیری کلی با در نظر گرفتن شرایط رابط در گشود برای سیستم TN

(۱) **خطوط فشر قوی** - هم خطوط کابلی و هم خطوط هوایی در کشور مانند این در صورتی می توان از زره کابلها به عنوان الکترود زمین استفاده کرد که زره در تماس با زمین باشد، اما استفاده از کابلهای با غلاف پلاستیکی آنها را از رده "در تماس با زمین" خارج می کند. با در نظر گرفتن این موضوع لازم است هنگام تصمیم گیری درباره یک یا دو اتصال به زمین، به این موضوع توجه شود.

(۲) **نوع ساختمن** - جز در مورد بعضی از انواع پستهای هوایی، نوع ساختمن پست هر چه باشد (آجری، بقی، فولادی)، تضمین مجزا بودن تابلوهای فشار ضعیف از تابلوهای فشار قوی ممکن نیست. لذا به نظر می رسد در همه موارد کار درست این باشد که تابلوهای فشار ضعیف با بدنه های فشار قوی همبندی شوند و در صورتی که پست دارای اتصال زمینهای مجزا باشد، تابلوهای فشار ضعیف پست، با کلاس عایقندی بالاتری انتخاب شوند.

(۳) **کابلهای فشر ضعیف** - در ایران استفاده از کابلهای فشار ضعیف با زره یا غلاف فلزی فقط در بعضی صنایع پیشرفته متدالول است و در بقیه موارد از کابلهای غلاف پلاستیکی استفاده می شود. لذا استفاده از غلاف فلزی کابلهای فشار ضعیف فقط در مواردی نادر ممکن می باشد.

فصل پنجم

اثرهای عبور برق از بدن انسان

۵۰۰ - پیشگفتار

۱-۵۰۰ ملاحظات عمومی

مهمنترین خطر برق ، بروز برق زدگی در موجودات زنده در نتیجه تماس با برق است . در فصل ششم درباره روشهای جلوگیری از برقراری تماس، یا قطع برق در صورت بروز تماس، صحبت خواهد شد. اما برای درک این روشهای لازم است قدری درباره نحوه اثر برق بر انسان مطالعه شود تا علل انجام این یا آن کار برای احراز اینمی ، معلوم گردد .

۲-۵۰۰ - مقدمه

تا قبل از ورود IEC به میدان تهیه مقررات اینمی در برابر برآنگریختگی ، ملل مختلف درباره نحوه تأثیر برق بر انسان مطالعات گسترده ای را انجام داده بودند که به علت وجود اختلاف در سلیقه ها و نگرشها ، این مطالعات هیچگاه همفکری لازم بین ملل را ایجاد نکرد . IEC با تهیه استاندارد IEC479^۱ ، که اولین چاپ آن در سال ۱۹۷۴ منتشر شد . به این اختلافات پابان داد و اینک مدرک فوق راهنمای تهیه مدارک اینمی در برق می باشد . برای دسترسی به متن کامل آن لازم است به اصل استاندارد یا مشابه فارسی آن که توسط موسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) منتشر می شود ، مراجعه شود .

استاندارد IEC 479 مشتمل بر چند قسمت است که تأثیر انواع جریانها مانند جریانهای زیر را بر بدن انسان بررسی می کند :

(۱) جریان متناوب:

(۲) جریان مستقیم :

(۳) جریانها مخصوص .

۱ - IEC 479: effects of current passing through the human body.

۱۵۰-کلیات

۱۵۰-۱-اصول اولیه

نتیجه هایی که از مطالعات مربوط به برقگرفتگی بدست آمده ، مبتنی بر آزمایشهای است که بر روی حیوانات، اجسام و در بعضی موارد نادر . انسان زنده به عمل آمده است . این نتایج به قدری محافظه کارانه است که در مورد کودکان ، بدون توجه به سن آنها . قابل استفاده است . عور جریان برق از بدن انسان است که سبب برقگرفتگی می شود اما باز هم اشخاصی پیدا می شوند که ولتاژ را مقصر در ایجاد برق زدگی می دانند . آنهایی که با برق سر و کار دارند، می دانند که صحبت درباره جریان مستقل از ولتاژ می معنا است و رابطه بین این دو ، ناگفستی و بسیار ساده است :

$$U = IZ$$

در هر صورت هنگام بحث درباره برق زدگی ، کار کردن یا نتیجه گیری بر مبنای شدت جریان ساده تر و قابل فهم تر است اما این نتایج در کاربردهای عملی قابل استفاده نیستند . البته با توجه به رابطه بالا ظاهرا "تبديل جریان به ولتاژ و برعکس بسیار ساده است اما در این رابطه Z که نماینده امپدانس بدن انسان است از یک طرف عددی است آماری و از طرف دیگر مقدار ثابتی ندارد که موضوعی است جداگانه و اولین مورد در ادامه بحث ما خواهد بود .

از بحثهای بعدی معلوم خواهد شد که

خطرات برقگرفتگی بسنگی به مسیر جریان از بدن، شدت جریان و طول زمان برقراری آن دارد.

در این فصل منحنهای جریان / زمان بدست خواهند آمد که از نظر جداسازی مناطق خطرناک و یخطر مورد بحث قرار خواهند گرفت، اما لازم است توجه شود که این منحنها برای یشکرگی از برقگرفتگی ، قابل استفاده عملی نیستند.

ملک گفمن اینهی:

تعیین مقداری است برای ولتاژ تماس A U_A (که از حاصلضرب امپدانس A Z_A بدن در شدت جریان B I_B بدست می آید) در برابر زمان برقراری آن یعنی t .

البته این مطلب را هم باید در نظر گرفت که رابطه ولتاژ با شدت جریان خطی نیست، زیرا امپدانس بدن بستگی به ولتاژ تماس دارد. برای توضیح درباره ولتاژ تماس A U_A و مفاهیم دیگری در این زمینه ها فصل ششم را بینید .

۵۱- امپدانس بدن انسان

۵۱۰- مشخصه های مقاومت بدن انسان و ساختار آن

در شکل ۱-۵۱۰ طرحواره امپدانس بدن انسان نشان داده شده است. ملاحظه می شود که امپدانس کل بدن انسان یا Z_T از سه قسمت تشکیل شده است: Z_P1 و Z_P2 امپدانس پوست در قسمت ورودی و خروجی جریان و امپدانس داخلی بدن. امپدانسهای ورودی و خروجی (پوست) مشابه هم می باشند.

۵۱۱- امپدانس پوست بدن انسان (Z_P) و ساختار آن

مقاومت پوست بدن را می توان به صورت تعداد یشمایری مقاومت و خازن موازی تصور نمود. ساختار آن مشکل از لایه ای نیم هادی و المانهای کوچک هادی است. از مشخصه های امپدانس پوست این است که با زیاد کردن جریان عبوری از بدن، از مقدار مقاومت کاسته می شود. اصولاً امپدانس پوست بدن به موارد زیر بستگی دارد:

۱- ولتاژ :

۲- فرکانس :

۳- زمان برقراری جریان :

۴- سطح کتابت :

۵- فشار کتابت :


۶- درجه رطوبت پوست :

۷- دما .

برای ولتاژهای تا ۵۰ ولت، امپدانس پوست حتی در مورد یک فرد معین، بستگی زیادی به سطح کتابکهای تماس، دما و تنفس دارد.

برای ولتاژهای بالاتر، بین ۵۰ تا ۱۰۰ ولت، امپدانس پوست به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته و در صورت پاره شدن آن تقریباً برابر صفر می شود.

اثر فرکانس بر امپدانس پوست به نحوی است که با زیاد شدن فرکانس، از مقدار امپدانس کاسته می شود.

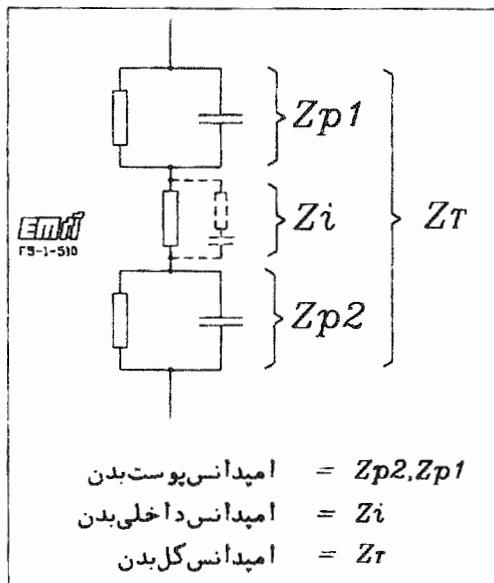


شکل ۱-۵۱۰ اجزای سازنده مقاومت بدن

۱-۵۱۲- امپدانس داخلی بدن انسان (Z_i) و ساختار آن

مولفه امپدانس داخلی بدن انسان بزرگتر از مولفه خازنی آن است و به همین سبب می‌توان آن را مقاومت دانست. با وجود این، برای کامل بودن موضوع در شکل ۱-۵۱۰، مدار واقعی امپدانس داخلی بدن به صورت خط چین نشان داده شده است.

مقدار مقاومت داخلی بدن تا حد زیادی بستگی به مسیر عبور جریان در بدن (دست به دست، دست به پا و غیره) و تا حد کمی بستگی به سطح کتابهای تماس دارد با این توضیح که اگر سطح تماس کتابت بسیار کوچک (در حد چند میلیمتر مربع) باشد مقاومت داخلی بدن مقدار بیشتری را به خود می‌گیرد.

شکل ۱-۵۱۲-۱ مقاومت بدن را برای مسیرهای مختلف عبور جریان نشان می‌دهد.

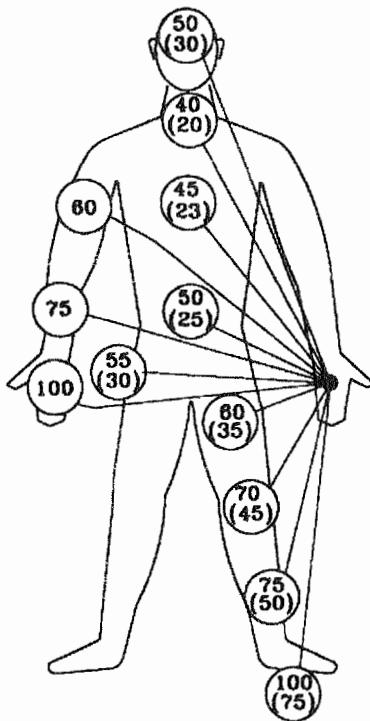

EMI
F3-1-510

- ۱- امیدانس بین یک دست و دست دیگر ۱۰۰٪ انتخاب می شود
- ۲- امیدانس بین یک دست و اعضا نشان داده شده نسبت به امیدانس دست به دست سنجیده می شود
- ۳- اعداد نشان داده شده در پرانتز مربوط به مسیری است بین دو دست و عضو مشخص شده
- ۴- امیدانس بین یک دست و هر دو با ۷۵٪ امیدانس دست به دست است امیدانس بین هر دو دست و هر دو با ۵٪ امیدانس دست به دست است

شکل ۱-۵۱۲ مقاومت داخلی بدن انسان تابعی از مسیر جریان است

۱-۵۱۳- امپدانس کل بدن انسان (Z_T)

از شکل ۱-۵۱۰ واضح است که مقاومت کل بدن انسان شامل مؤلفه های مقاومتی و خازنی است. گفته می برای ولتاژ های تماس تا ۵۰ ولت به دلیل تغییرات زیاد در امپدانس پوست، امپدانس کل Z_T هم شدیداً در تغییر است. با رشد

تدریجی و لثاژ تماس ، امپدانس کل هم به تدریج کمتر به امپدانس پوست و استگنی نشان می دهد و با بروز پارگی در پوست ، برابر امپدانس داخلی بدن Z_i می شود.

نظر به این که امپدانس پوست (Z_P) وابسته به فرکанс است (۵۱۱) در نتیجه امپدانس کل بدن (Z_{Γ}) در برابر جریان مستقیم پیشتر از امپدانس آن در برابر جریان متاتواب است و بالا رفتن فرکانس ، از مقدار آن کاسته می شود.

۵۱۴- مقاومت اولیه بدن انسان (R_i)

مقادیر مقاومت اولیه بدن انسان (R_i) ، از این نظر مهم است که در لحظه برقراری جریان خازنهای تشکیل دهنده پوست هنوز پر نیستند و برای همین ، امپدانس پوست (Z_P) بسیار کوچک و قابل اغماض است و بنابراین امپدانس داخلی بدن (Z_i) تقریباً برابر مقاومت اولیه بدن R_i است.

یادآوری - در نشانه اختصاری Z_i ، حرف i اولین حرف کلمه Internal یا "داخلی" است در حالی که در نشانه اختصاری R_i ، حرف i اولین حرف کلمه Initial یا اولیه است.

مانند امپدانس داخلی (Z_i) ، مقدار مقاومت اولیه (R_i) در درجه اول بستگی به مسیر جریان در بدن و در درجه دوم و به نسبتی کمتر ، به سطح کتابهای تماس دارد.

۵۱۵- مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان (Z_{Γ})

یادآوری - رتبه صدک (Percentile Rank) مفهومی است آماری . برای مثال اگر در یک گروه آماری ، $X\%$ نفرات ، مقاومت کل بدنشنان در ولتاژ تماس معین از Y اهم تجاوز نکند ، $X\%$ را رتبه صدک Y اهم نامند. با در نظر گرفتن یادآوری بالا ، در جدول ۱-۵ مقاومت کل بدن افراد زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا و برای کتابهای با سطح بزرگ ($100-50$ میلیمتر مربع) در شرایط خشک ، نشان داده شده است.

برای ولتاژهای تا 50 ولت. اگر کتابهای با آب معمولی تر شوند ، مقاومت به مقدار 10% تا 25% کمتر از حالت خشک خواهد بود و اگر به جای آب از مایعات هادی ، استفاده شود ، مقادیر ممکن است به نصف حالت خشک برسد.


برای ولتاژهای بیش از حدود 150 ولت ، اثر رطوبت و سطح کتابهای تماس بر مقاومت کل بدن (Z_{Γ}) ، کم است. اندازه گیریها بر روی زن و مرد بالغ انجام شده است . در شکل ۱-۵-۲ گستره امپدانس کل بدن Z_{Γ} برای ولتاژهای تماس تا 700 ولت و در شکل ۱-۵-۲ امپدانس کل بدن (Z_{Γ}) برای ولتاژهای تماس تا 5000 ولت نشان داده شده است.

جدول ۵ - ۱ مقادیر امپدانس کل بدن انسان (Z_T)


مقادیر امپدانس کل بدن Ω که از رتبه مذکور ذکر شده در زیر تجاوز ننمی‌کند			ولتاژ تماش (V)
% ۹۵	% ۵۰	% ۵	
۶۱۰۰	۳۲۵۰	۱۷۵۰	۲۵
۴۳۷۵	۲۶۲۵	۱۶۵۰	۵۰
۳۵۰۰	۲۲۰۰	۱۲۵۰	۷۵
۳۲۰۰	۱۸۷۵	۱۲۰۰	۱۰۰
۳۲۰۰	۱۸۷۵	۱۲۰۰	۱۲۵
۲۱۲۵	۱۳۵۰	۱۰۰۰	۲۲۰
۱۵۵۰	۱۱۰۰	۷۵۰	۷۰۰
۱۵۰۰	۱۰۵۰	۷۰۰	۱۰۰۰
۸۵۰	۷۵۰	۶۵۰	مقادیر حد (معناب)

F5-1-510

در تاریخ تهیه استاندارد IEC 479-1، و با در نظر گرفتن مجموعه اطلاعات ملل شرکت کننده در تهیه آن، تا جایی که مربوط به امپدانس کل بدن، (Z_T) می‌شود، مقادیر داده شده در جدول ۱-۵ و شکلهای ۱-۵۱۰ و ۲-۵۱۰ مطمئن‌ترین اطلاعات در این مورد بوده است.

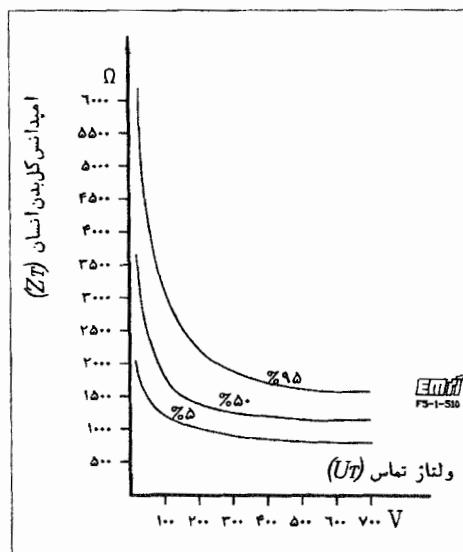

شکل ۱-۵۱۰ - ۱ مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا و ولتاژ تماش تا ولت ۷۰۰

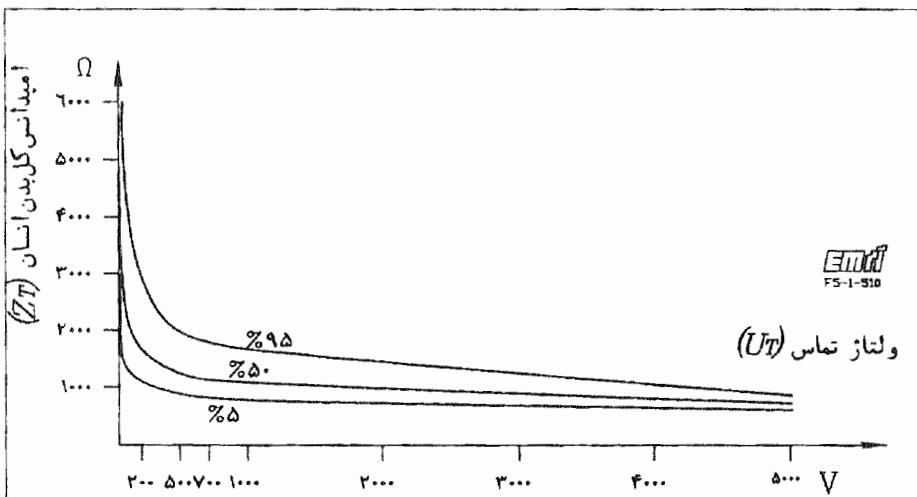

شکل ۲-۵۱۵ مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا و ولتاژ تماس تا ۵۰۰۰ ولت

مقدار مقاومت اولیه بدن انسان (R_i) را برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا می‌توان برای رتبه صدک٪، برای ۵۰٪ اهم انتخاب کرد.

۵۲- آثار عبور جریان متناسب با ۱۰۰ هرتز از بدن انسان ۵۲-۱- کلیات

در این بخش درباره آثار جریان برق متناسب با فرکانس ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز بحث خواهد شد. یادآوری می‌شود که اطلاعات اصلی مورد استفاده در این بخش بر اساس یافته‌ها در جریان متناسب صنعتی ۵۰ تا ۶۰ هرتز قرار دارد اما اثر آنها در محلوده فرکانس‌های گفته شده هم قابل استفاده فرض می‌شود، با این توضیح که مقادیر آستانه ای آثار برق در هر دو انتهای پهنۀ فرکانسها، شدیدتر می‌باشد.

شدت جریان‌های تعیین شده در اینجا بر حسب مقدار مؤثر است مگر اینکه به نحوی دیگر مشخص شده باشد.

۵۲-۱- شدت جریان آستانه درگ (threshold of perception)

حداقل شدت جریانی که نوعی احساس در بدن انسان ایجاد کند، به چند عامل بستگی دارد:

(۱) سطحی از بدن که بالکترود در تماس است :

(۲) وضعیت محل تماس: خشک، تر، فشار، دما :

(۳) مشخصه‌های فیزیولوژیک فردی :

فرض می شود که انتخاب ۵۰ میلی آمپر برای این مقدار مناسب است.

۵۲۲- شدت جریان آستانه رهایی (threshold of let-go)

حداکثر شدت جریانی که فردی که الکتروودی را در دست دارد، قادر است آزارها کند به چند عامل بستگی دارد:

(۱) سطحی از بدن که با الکتروود در تماس است:

(۲) شکل و اندازه الکتروود:

(۳) مشخصه های فیزیولوژیکی فردی.

فرض می شود که انتخاب ۱۰ میلی آمپر برای این مقدار مناسب است.

۵۲۳- شدت جریان آستانه فیریلاسیون بطنی (threshold of ventricular fibrillation)

علت اصلی مرگ در اثر برقگرفتگی فیریلاسیون بطنی

(ventricular fibrillation) به حساب می آید.

شدت جریان آستانه فیریلاسیون بطنی به چند عامل بستگی دارد:

(۱) کالبد انسان:

(۲) سلامت و وضعیت کار قلب:

(۳) مدت زمان عبور جریان:

(۴) مسیر عبور جریان در بدن:

(۵) نوع جریان (متاوب و فرکانس آن - مستقیم و تمواج آن).

در مورد جریان متاوب ۶۰-۵۰ هرتز، اگر مدت عبور جریان از یک پریود کار قلب طولانی تر شود، آستانه فیریلاسیون بطنی به مقداری محسوس تنزل می کند (وضعیت وخیمتر می شود).

برای برقگرفتگی با زمانی طولانی تر از ۰.۱ ثانیه فیریلاسیون ممکن است برای جریانهای با شدت بیش از ۵۰۰ میلی آمپر اتفاق افتد و برای جریانهای با شدت چند آمپر، احتمال وقوع فیریلاسیون فقط هنگامی اتفاق می افتد که برقگرفتگی در دوره آسیب پذیر بطنها (شکلهای ۷-۵۲۲ و ۶-۵۲۲ دیده شوند) شروع شود. در مورد اینگونه برقگرفتگی شدید با زمانی طولانی تر از یک دوره کار قلب، ممکن است ایست قلبی قابل برگشت رخ دهد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق و نتیجه گیریهای بدست آمده از آزمونهای انجام شده بر روی حیوانات و انتظام آنها بر روی انسان، یک منحنی ترسیم شد که احتمال نمی رود پایین تر از آن فیریلاسیون بروز کند:

برای شدت‌های زیاد و زمانهای کوتاه برقراری جریان:

بین ۱۰ میلی ثانیه تا ۱۰۰ میلی ثانیه و بین ۴۰۰ میلی آمپر تا ۵۰۰ میلی آمپر، خطی شیب دار (تقریباً قائم) انتخاب شده است.

- برای شدت‌های کم و زمانهای طولانی برقراری جریان:

ین ۱ ثانیه تا پیش از ۳ ثانیه و ین ۵۰ میلی آمپر تا ۴۰ میلی آمپر به صورت خطی شیب دار (تقریباً قائم) انتخاب شده است.

دو حد بالا و پایین به کمک یک منحنی صاف بر اساس تابع تحریبی به دست آمده به هم وصل شده است.

۵۲۴- آثار دیگر جریان

درست است که علت اصلی مرگ در نتیجه بر قرگونگی، فیریلاسیون بطنی است اما شواهدی وجود دارد که در برخی مواقع، مرگ ممکن است به علت خفگی یا ایست قلبی نیز بروز کند.
آثار پاتوفیریولوژیک زیر نیز ممکن است بروز کند:

(۱) قفل شدگی عضلاتی:

(۲) اشکال در تنفس:

(۳) بالارفتن فشار خون:


(۴) اختلال در تشکیل و انتقال ضربان قلب شامل فیریلاسیون دهلیزی و ایست قلبی گنرا بدون فیریلاسیون بطنی.

اینگونه آثار کشنده نیستند و معمولاً قابل برگشت می باشند. آثار سوختگی در اثر عبور جریان ممکن است ظاهر شوند.

در اثر جریانهای باشیست چند آمپر، بروز سوختگیهای سلکتیون
که احتمالاً به مرگ منجر می شوند نیز ممکن است بروز کند.

۵۲۵- شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه‌ای

نتیجه تلفیق مقادیر آستانه‌ای به دست آمده در بندهای مربوط به درک، رهایی، فیریلاسیون و دیگر اطلاعات موجود در این زمینه‌ها، منحنیهای شکل ۱-۵۲۵ است که شرح مناطق ین این منحنیها نیز در جدول ۵-۲ ذکر گردیده است.

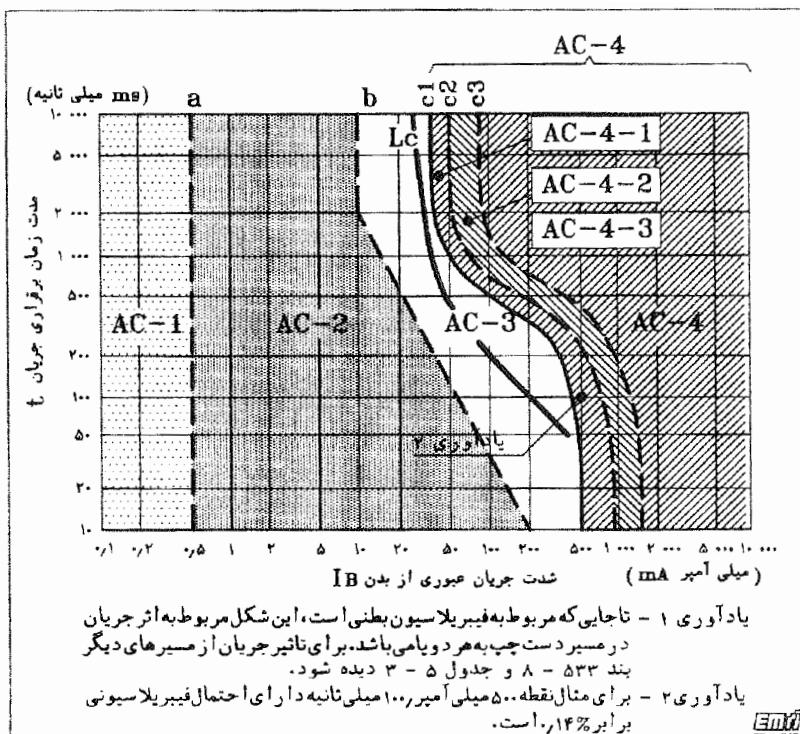


شکل ۱-۵۲۵-۱ حوزه بندی نوع اثر جریان متناسب روی انسان نسبت به زمان (۱۵ تا ۱۰۰ هرتز)

جدول ۵ - ۲ آثار یاتوفیزیولوژیک جریان متناسب


منطقه	اثر فیزیولوژیک
AC-1	معمولاً هیچگونه واکنش وجود ندارد
AC-2	معمولاً انتشار نبیرون و آسیبی به اندامها ایجاد نمی‌شود. امکان انتباش عضلانی و اشکال در تنفس و بروز اخراج غایل برگشت در تشکیل و پخش ضربان قلب وجود دارد که بازیاد شدن جریان و طولانی شدن زمان، شدیدتر می‌شود.
AC-3	علاوه بر آثار منطقه ۳، احتمال بروز فیبریلاسیون تا ۵% (منعنه c1) و تا ۵-۱۰% (منعنه c2) و در درای منعنه ۳ بیشتر از ۵% رشد می‌کند، با زیادتر شدن شدت جریان و طولانی تر شدن زمان، ممکن است آثار یاتوفیزیولوژیک دیگر مانند ایست قلبی، ایست تنفس و سوختگیهای شدید ظاهر شوند.
AC-4	در عمل مقادیر بدست آمده از منعنه LC برای زمان رشد جریان که محافظه کار آن تراز منعنه c1 (۵%) است، برای قطع خود کار مدارها انتخاب می‌شود.

در عمل مقادیر بدست آمده از منعنه LC برای زمان رشد جریان که محافظه کار آن تراز منعنه c1 (۵%) است، برای قطع خود کار مدارها انتخاب می‌شود.

یادآوری - برای توضیح مسایل مربوط به برقگرفتگی ، شکلهای ۲-۵۲۵ و ۳-۵۲۵ ارائه شده اند . در شکل ۲-۵۲۵ یک سیکل از کاردیوگرام یک قلب سالم نشان داده شده است . بدون وارد شدن به جزئیات همین قدر یادآور می شود که حالت فیریالاسیون ممکن است هنگامی اتفاق افتد که جریان برق در دوره کوتاهی از آرامش قلب شروع شود که "دوره آسیب پذیر" (vulnerable period) نامیده می شود .

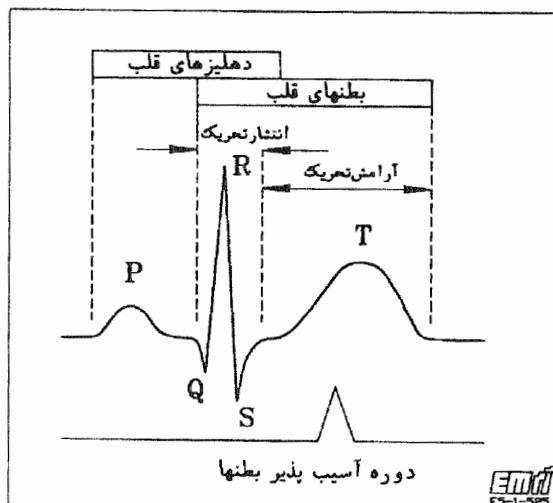

شکل ۲-۵۱۵ دوره آسیب پذیر بطنهای در یک پریود کار قلب

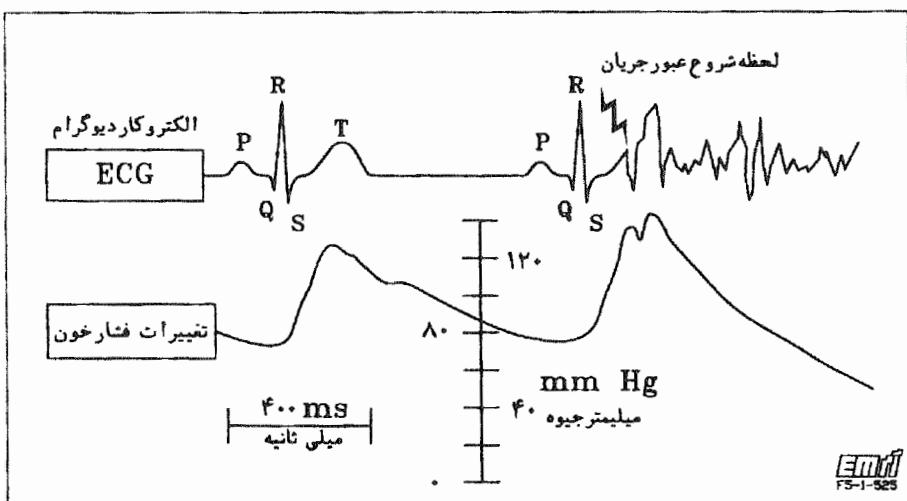

شکل ۳-۵۱۵ القای فیریالاسیون بطنهی در منطقه آسیب پذیر پریود قلب و تغییرات فشار خون

در شکل ۳-۵۲۵، یک کاردیوگرام طبیعی با شروع عبور برق در "دوره آسیب پذیر" نشان داده شده است . به نحوی که دیده می شود، از لحظه برقراری جریان به بعد ، کاردیوگرام کاملاً از حالت طبیعی خارج شده است که نتیجه آن افت فشار خون و مرگ می باشد.

۳-۵۲۶- استفاده از ولتاژ های که از ۵۰ ولت تبعیز نمی گند

تجربه بسیاری از کشورهایی که در تهیه گزارش مربوط به بر قرنگی IEC شرکت داشته اند نشان می دهد که در شرایط عادی (برای مثال ، تأسیسات استخراج معدن "عادی" به شمار نمی روند) ولتاژ ۵۰ ولت صدمه ای به انسان نمی زند.

برقکرفتگی با ۵۰ ولت متناوب یا کمتر هیچ صدمه ای به انسان وارد نمی گند.

۳-۵۲۷- ضریب جریان قلب

ضریب جریان قلب (F) عددی است که با استفاده از آن و با در دست داشتن شدت جریان "دست چپ به هر دوپا" (I_{ref}) ، که به عنوان مسیر اساسی یا پایه انتخاب می شود، می توان جریان مربوط به اجزای دیگر بدن (In) را که دارای خطای مشابه از نظر فیریلاسیون بطنی می باشند، محاسبه نمود.

ضریب جریان قلب (F) برای مسیرهای مختلف عبور جریان ، در جدول ۳-۵ نشان داده شده است.

$$I_n = \frac{I_{ref}}{F}$$

جدول ۳ - ۳ ضریب جریان قلب برای مسیرهای مختلف

ضریب جریان قلب	مسیر جریان
۱,۰	دست چپ به ← پایی چپ با پایی راست با هر دوپا
۱,۰	هر دو دست به ← هر دوپا
۴,۰	دست چپ به ← دست راست
۰,۸	دست راست به ← پایی چپ با پایی راست با هر دوپا
۰,۳	پشت به ← دست راست
۰,۷	پشت به ← دست چپ
۱,۳	سینه به ← دست راست
۱,۵	سینه به ← دست چپ
۰,۷	نشیمنگاه به ← دست چپ یا دست راست یا هر دو دست

F5-1-525

برای مثال ، جریانی با شدت ۲۰۰ میلی آمپر بین دو دست ، دارای همان اثری است که جریانی با شدت ۸۰ میلی آمپر بین دست چپ و هر دو پا دارد.

۵۳- آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان

۱- کلیات

طبق آمار جمع آوری شده به وسیله IEC، اتفاقات ناگوار در هنگام استفاده از جریان مستقیم، بسیار کمتر از دفعاتی است که در مقایسه با جریان متأذب انتظار می رود بروز کند و در این میان اتفاقات منجر به فوت فقط در شرایط بسیار نامساعد (مانند معادن) پیش می آیند. علت اصلی این است که "رهایی" از تجهیزات جریان مستقیم آسانتر از تجهیزات جریان متأذب است و برای برقرارگفتگی به مدتی طولانی تراز یک دوره کار قلب، آستانه فیریلاسیون بطنی در جریان مستقیم بالاتر از نظری جریان متأذب آن باقی می باشد.

تفاوت اصلی بین جریان متأذب و جریان مستقیم در این است که عمل محرك جریان، مانند تحریک اعصاب و عضلات، القای فیریلاسیون بطنی و دهلیزی و ایست قلبی، بستگی به تغییرات شدت جریان دارد (مخصوصاً هنگام قطع و وصل جریان). برای ایجاد تحریک معادل تحریک ایجاد شده به وسیله یک جریان متأذب، شدت جریان مستقیم باید ۲ تا ۴ برابر جریان متأذب باشد.

در این بخش درباره آثار جریان برق مستقیم فائد تموج بحث شده است. اما مقادیر انتخاب شده به قدری محافظه کارانه است که جریانهای مستقیم با تموج یک تا یک ۱۵٪ رانیز می پوشاند.

علاوه بر مفاهیمی که در بخش ۵۲۳ به کار رفته است شده اند، در جریان مستقیم از مفاهیم اضافی زیر نیز استفاده می شود:

- (۱) ضریب تعديل (k) جریان مستقیم به جریان متأذب: شدت نسبت شدت جریان مستقیم به جریان مؤثر متأذبی است که احتمال القای فیریلاسیون بطنی آن برابر شدت جریان مستقیم باشد. برای مثال برای زمان برقرارگفتگی به مقداری طولانی تراز یک دوره کار قلب، ضریب تعديل K بصورت تقریبی برابر است با:

$$k = \frac{Id.c. - fibrillation}{Ia.c. - fibrillation(RMS)} = \frac{300mA}{80mA} = 3.75$$

(۲) جریان طولی: جریانی که در جهت طولی بدن عبور می کند، مانند دست و پاها.

(۳) جریان عرضی: جریانی که در جهت عرضی بدن عبور می کند، مانند دست به دست.

(۴) جریان بالارو: جریان مستقیم عبوری از بدن، در حالی که پاها به قطب مثبت وصل باشد.

(۵) جریان پایزو: جریان مستقیم عبوری از بدن، در حالی که پاها به قطب منفی وصل باشند.

۵۳۱- شدت جریان (مستقیم) آستانه درگ

حداقل شدت جریانی که نوعی احساس در بدن انسان ایجاد کند، به چند عامل بستگی دارد:

- (۱) سطحی از بدن که با الکترود در تماس است

(۲) وضعیت محل تماس: خشک، تر، فشار، دما:

(۳) مدت زمان برقراری جریان:

(۴) مشخصه های فیزیولوژیک فردی:

برخلاف جریان متنابض ، جریانهای در حد آستانه احساس جز در هنگام وصل و قطع احساس نمی شوند یا در زمان جاری بودن، حس دیگری را برنمی انگیزند.

در شرایطی مشابه جریان متنابض ، حد آستانه احساس حلوود ۲ میلی آمپر تعین گردید .

۵۳۷- شدت جریان (مستقیم) آستانه رهایی

برای جریانهای مستقیم با شدت کمتر از ۳۰۰ میلی آمپر ، آستانه رهایی قابل تشخیص نیست . تنها در هنگام وصل و قطع جریان ، احساس درد و احساس شیوه رگ به رگ شدن در عضلات وجود دارد. در جریانهایی که شدت آنها بیش از ۳۰۰ میلی آمپر می باشد ، رهایی غیرممکن است و یا فقط پس از سپری شدن چند ثانیه یا چند دقیقه از برقگرفتگی ، ممکن می شود .

۵۳۸- جریان (مستقیم) آستانه فیبریلاسیون بطنی

مانند جریان متنابض ، در جریان مستقیم نیز بستگی به مشخصه های الکتریکی و فردی دارد . شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی بستگی به عواملی دارد مانند :

از آزمونهای به عمل آمده بر روی حیوانات و گزارش های رسیده از برق گرفتگیها چنین تتجه گیری شده است که :

آستانه فیبریلاسیون در مورد جریان پایین رو ۲ برابر جریان بالارو می باشد و احتمال بروز فیبریلاسیون بطنی برای مسیر دست به دست وجود ندارد .

در مورد برق گرفتگیها که مدت آنها بیش از یک پریود کار قلب می باشد، آستانه فیبریلاسیون بطنی در جریان مستقیم چند برابر جریان متنابض است. اما برای مدت زمانهای کوتاهتر از ۲۰۰ میلی ثانیه ، آستانه فیبریلاسیون بطنی در جریان مستقیم تقریباً برابر جریان مؤثر متنابض مشابه است .

مشابه منحنی منطقه بندی زمان / جریان برای جریان متنابض (بند ۵۲۳-۴ را بینید) یک منحنی رسم گردید که منطقه ای را که در آن وقوع فیبریلاسیون محتمل است از منطقه ای که در آن آثاری با خواص کم خطر وجود دارند، جدا می کند .

شکل ۱-۵۲۴ و جدول ۴-۵ مربوط به آن را بینید .

منحنی منطقه بندی جریان مستقیم برای جریان طولی بالارو کشیده شده است . بر مورد جریان طولی پایین رو منحنی را باید با ضریب ۲ به سمت جریانهای بالاتر تغییر مکان داد .

۵۳۹- آثار دیگر جریان مستقیم

هنگام عبور جریانهای با شدت ۳۰۰ میلی آمپر ، احساس گرما در انتهای بدن ایجاد می شود . شدت جریانهای عرضی تا ۳۰۰ میلی آمپر که به مدت چند دقیقه ادامه یابد و با گذشت زمان رشد کند، سبب پیدا شدن موارد زیر شوند :


(۱) ضربان قلب نامنظم شود (قابل برگشت) :

(۲) آثار عبور جریان در پوست بوجود آید:

(۳) سوختگی بروز کند:

(۴) دوارس و در بعضی موارد بیهوشی بروز کند.

در جریانهای باشدت پیش از ۳۰۰ میلی آمپر، در اغلب موارد بیهوشی بروز خواهد کرد.

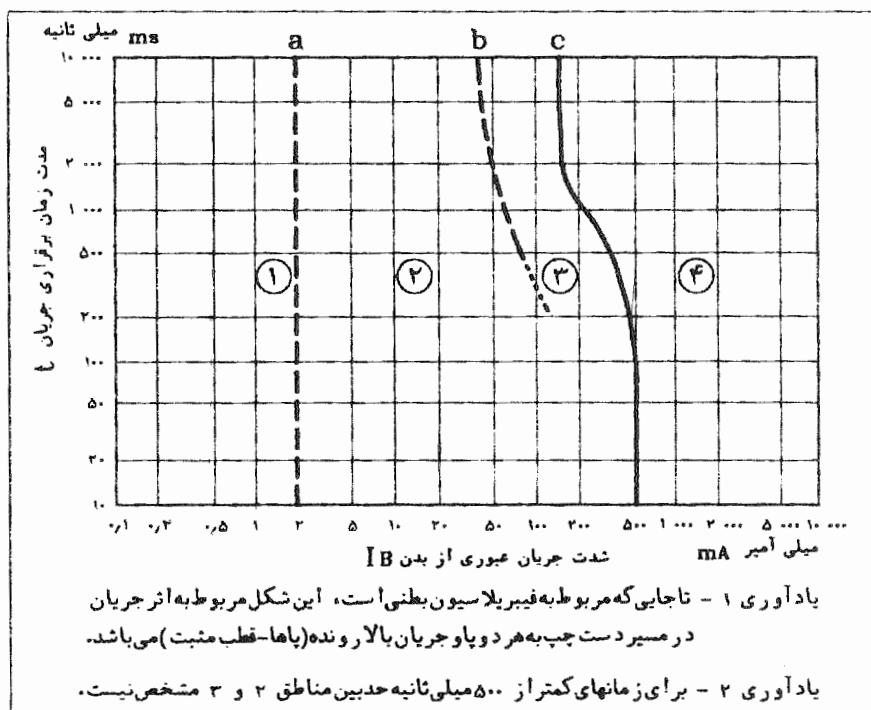

شکل ۱-۵۳۴-۱ حوزه بندی نوع اثر جریان مستقیم

جدول ۴-۴ آثار پاتوفیزیولوژیک جریان مستقیم

منطقه	اثر فیزیولوژیک
منطقه ۱	معمولًا هیچگونه واکنشی مشاهده نمی شود
منطقه ۲	معمولًا اثر فیزیولوژیکی زیان آوری وجود ندارد
منطقه ۳	معمولًا انتظار نمی رود آسیبی به اندامها وارد شود. امکان بروز اخلاق قابل برگشت در تشکیل و پخش ضربان قلب وجود دارد که با زیاد شدن جریان و طولانی شدن زمان شدیدتر می شود.
منطقه ۴	احتمال بروز فیزیولاسیون وجود دارد. با طولانی تر شدن زمان و زیادتر شدن جریان، علاوه بر آثار منطقه ۳، امکان بروز آثار پاتوفیزیولوژیک دیگر مانند سوختگیهای شدید وجود دارد.

۵۴- آثار عبور جریان متابوب با فرکانس بیش از ۱۰۰ هertz از بدن انسان ۱- ۵۴۰ - کلیات

در سالهای اخیر در مورد استفاده از فرکانس‌های بالاتر از ۵۰ یا ۶۰ هertz افزایش یافته است. برای مثال از ۱۰۰ هertz در صنایع نساجی، ۴۰۰ هertz در صنایع هوایسایی، ۴۵۰ هertz برای ابزار کار و جوشکاری و برای الکتروترابی از فرکانس‌های ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هertz و برای ارسال علائم و کترل در خطوط انتقال نیرو از فرکانس‌های ۲۰ کیلوهرتز تا یک مگاهرتز استفاده می‌شود.

برای اطلاعاتی درباره اثر فرکانس‌های بالا، که به گفته IEC 479-2 چندان کامل نیست، باید به این منبع مراجعه شود ولی در زیر مختصراً از خواص جریانهای با فرکانس‌های تا ۱۰۰ هertz که جنبه تاسیساتی دارند مطرح می‌شود. با زیاد شدن فرکانس، امپدانس پوست کم می‌شود؛ برای مثال امپدانس پوست در ۵۰۰ هertz حدود یک دهم امپدانس در ۵۰ هertz است و در بسیاری موارد می‌توان از آن صرفنظر نمود. برای فرکانس‌های بالاتر، این موضوع بارزتر است و در این فرکانسها امپدانس کل بدن به مقدار Z یا امپدانس داخلی بدن، تقلیل می‌باشد.

۵۴۱- آثار عبور جریان متابوب با فرکانس ۱۰۰ هertz از بدن انسان

تعریف زیر برای فرکانس‌های بالاتر مورد استفاده است:

ضریب فرکانس F_1 عبارت است از نسبت یکی از مقادیر آستانه‌ای در فرکانس f به همان مقدار آستانه‌ای در فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هertz.

برای ضریب فرکانس (F_1) آستانه درک، شکل ۱-۵۲۵ دیده شود.

برای ضریب فرکانس (F_1) آستانه رهابی، شکل ۲-۵۲۵ دیده شود.

برای مدت برقگرفنگی بیش از یک سیکل کار قلب، ضریب فرکانس (F_1) برای آستانه فیربلاسیون بطنی برای مسیر جریان طولی، شکل ۳-۵۲۵ دیده شود.

برای مدهای کوتاه‌تر برقگرفنگی، اطلاعات تجربی وجود ندارد.

۵۵- اثر عبور جریانهای غیر از جریان متابوب و جریان مستقیم از بدن انسان


علاوه بر جریانهای متابوب و مستقیم، انواع جریانهای دیگر وجود دارند که نحوه اثر آنها بر انسان متفاوت است. استاندارد IEC 479-2 حاوی مطالی در این زمینه‌ها می‌باشد که در اینجا چند عنوان از آنها ذکر می‌شود:

(۱) جریان متابوب حاوی مؤلفه جریان مستقیم:


(۲) جریان متابوب با کترل فاز:

(۳) جریان متابوب با کترل سیکلی:


(۴) جریان تک سیلک ضربه‌ای.

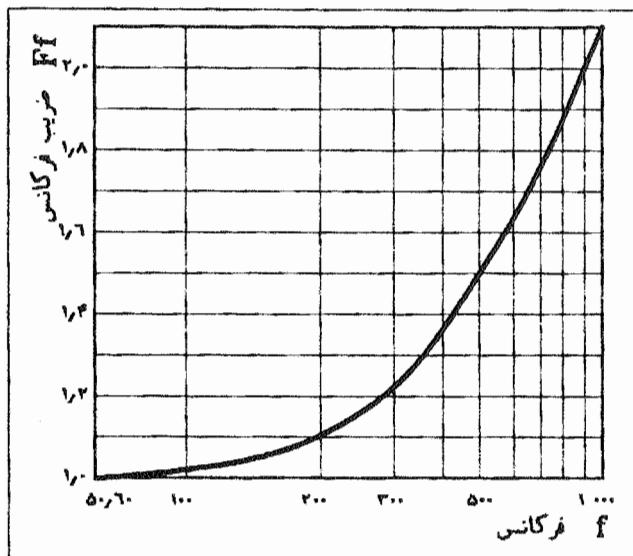

شکل ۱-۵۴۱ تغییرات در آستانه پهنه فرکانس ۶۰/۵۰ تا ۱۰۰۰ هرتز

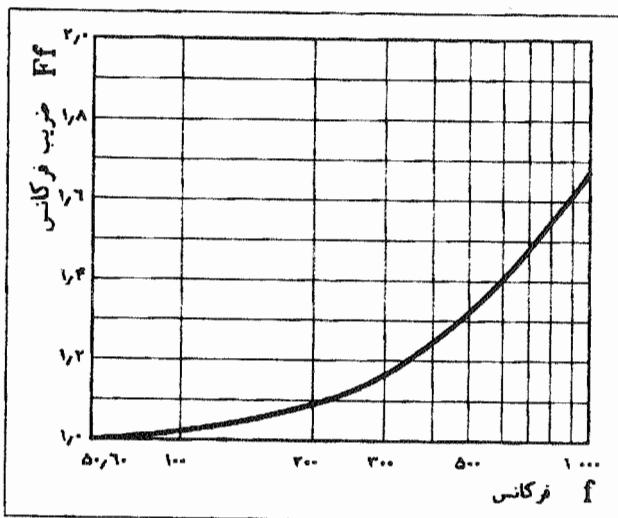

شکل ۲-۵۴۱ تغییرات در آستانه رهایی پهنه فرکانس ۶۰/۵۰ تا ۱۰۰۰ هرتز

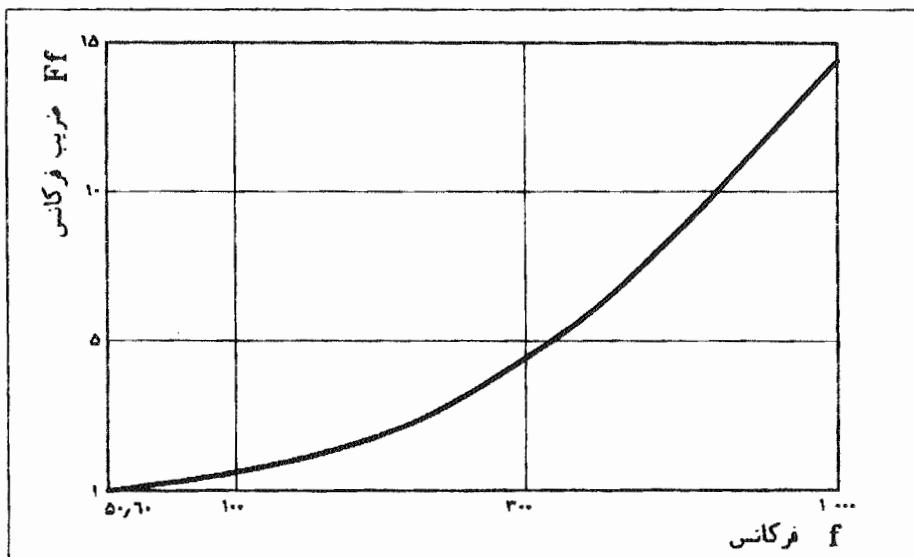

شکل ۳-۵۶۱ تغییرات در آستانه فیریلاسیون بطنی با پهنگ فرکانس $60/50$ تا 1000 هرتز و زمانی پیش از یک پریود قلب و مسیر جریان در طول بدن

فصل ششم

حفظه در برابر برقگرفتگی

۶۰۰- پیشگفتار ۶۰۰- ملاحظات عمومی

این فصل مقررات و دستورالعملهای است که تا به حال برای استفاده بی خطر از برق تدوین شده اند . روشهای مورد بحث بر اساس IEC ارائه شده است . برخی از روشهای پیشتر مورد استفاده می باشد، در حالیکه برخی دیگر برای استفاده در شرایطی مخصوص مناسب هستند. در هر صورت هیچ یک از اقدامات حفاظتی بر دیگری ارجحیت ندارد و تقدم و تأخیر در ترتیب شرح آنها را نیز نباید دلیل ارجحیت یکی نسبت به دیگری به حساب آورد .

در استفاده از برق ، دو خطر عمدۀ وجود دارد:

- ۱- برقگرفتگی :
- ۲- آتشسوزی .

برعگرفتگی و حفاظت در برابر آن موضوعی است که تماماً به تأسیسات و تجهیزات استفاده کننده از برق مربوط می باشد. اما موضوع آتش سوزی تفاوت دارد .

انرژی الکتریکی به خودی خود قابل استفاده نمی باشد. اگر بخواهیم کاربردهای مانند الکترونیک و ذخیره برق در باطری را مصرف مستقیم بدانیم، نسبتان به انرژیهای تبدیل شده از برق مانند روشناگی ، حرارت و مخصوصاً انرژی مکانیکی ، ناچجز است .

حال اگر در تبیه مصرف برق در تجهیزات الکتریکی یا در مدارهای توزیع یا دستگاههای کنترل کننده و مصرف کننده برق آتش سوزی رخ دهد، آن آتش سوزی مربوط به سیستم است که جلوگیری از بروز و شیوع آن موردنظر ما می باشد. اما اگر آتش سوزی پس از تبدیل برق به انرژی دیگری (مثلًا حرارتی) و در اثر مصرف آن رخ دهد، دیگر نباید آن را به حساب سیستم برق گذاشت .

تفکیک دو نوع آتش سوزی به ترتیبی که گذشت، مخصوصاً برای آنهایی که در تأسیسات برق کار می کنند بسیار مهم است. استفاده نادرست از یک بخاری برقی با وجود نقصی در طراحی آن نباید به حساب وجود عیب در تأسیسات برق گذاشته شود .

مسئله دیگری هم وجود دارد که موضوع را بفرنج تر می کند: هنگامی که سطح مقطع یک هادی یا اندازه و نوع فیوزی که برای حفاظت آن لازم است انتخاب می شود، برداشت طوری است که گویا حفظ سلامت خود هادی در درجه اول اهمیت قرار دارد نه جلوگیری از بروز آتش سوزی که در اثر داغ شدن پیش از حد آن، جان و مال انسان را به خطر می اندازد.

در هر حال در بحث راجع به آثار حرارتی برق، حفاظت در برای آتش سوزی ناشی از تجهیزات برق مدنظر است و معمولاً روشهای جلوگیری از این نوع آتش سوزی، حفاظت خود اجزای سیستم را نیز تأمین می کند. با این همه، نظر به اینکه برق‌گرفنگی مستقیماً بدون واسطه انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر آن فوری است، در بحث اینمی جایگاهی مخصوص دارد.

از بحثهای بالا می توان تبیجه گیری کلی زیر را به عمل آورد و خطرهای ناشی از برق را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

۱ - خطرهای مستقیم: برق‌گرفنگی و آتش سوزی در اثر وجود نقص در سیستم. خطرهای مستقیم می باشد.

۲ - خطرهای غیرمستقیم: خطرهای ناشی از فعالیتهای مکانیکی با قوه محركه برقی و آتش سوزی ناشی از تبدیل برق به حرارت در لوازم مصرف کننده برق. خطرهای غیرمستقیم می باشد.

در این فصل به خطرهای غیرمستقیم پرداخته نخواهد شد و فقط به خطرهای مستقیم توجه می گردد. نکه مهم دیگری که باید مدنظر داشت، این است که ایجاد سیستمهای با اینمی صدرصد، از نظر فنی و اقتصادی امکانپذیر نیست. این موضوع در همه موارد و نه تنها برق، صحت دارد.

البته این خصیصه هیچگاه مانع ارتقاء درجه اینمی در نتیجه پیشرفت‌های دائمی در علوم و مهندسی، نشده است. اما تنها داشتن توان فنی برای ارتقاء اینمی باشد. عامل مهم دیگری وجود دارد که مانع رسیدن انسان به بالاترین حد ممکن اینمی می شود و آن، توان اقتصادی است. در این مورد مقصود از توان اقتصادی توان فردی نمی باشد، بلکه توان اقتصادی ملی موردنظر است و به عبارتی، تولید ناخالص ملی است که ملاک تعیین این نوع توانایی می باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که اقدامات حفاظتی برای تأمین اینمی بطور کامل کارساز باشند بلکه تأمین اینمی باید در حدی معقول که امکانات فنی روز و توان اقتصادی آنرا ممکن می سازد، انجام شود.

در بعضی موارد، نسبی بودن درجه اینمی خود ناشی از نسبی بودن پدیده های طبیعی است. برای مثال، مقاومت الکتریکی بدن انسانها در شرایطی مساوی یکسان نیست. یعنی در شرایط یکسان، مقاومت گروه بزرگی از مردم در محدوده یک طیف قرار دارد که بین حداقل و حداقل آن تفاوت بسیار است و در نتیجه این سؤال پیش می آید که برای تعیین این یا آن دستورالعمل مقرراتی یا آئین نامه ای، مقاومت بدن انسان باید بر چه مبنای انتخاب شود.

این موارد و وجود تفاوت‌های دیگری در نگرشها و عرف ملل مختلف، سبب شده است که بین مقررات ملل، تفاوت‌هایی بوجود آید اما با تقویت IEC، مقررات تدوین شده بوسیله این کمیسیون، نظر ملل مختلف را به یکدیگر نزدیک و یکسان کرده و در نتیجه تفاوت‌های جزئی ذکر شده، روزیروز کمتر می شوند.

با توجه به اینکه پیشگیری، هدف اصلی اینمی است، روشهای مفصلی برای جلوگیری از برق زدگی تدوین شده اند که درباره آنها به تفصیل بحث خواهد شد.

در بالا گفته شد که تأمین اینمی صدد رصد در برابر برق زدگی غیرممکن است و لذا مواردی پش می آید که لازم است انسان برق زده احیا می شود.

به طوری که در فصل پنجم دیده شد، برق زدگی دارای شدت و ضعف مختلف است. اما در صورت وقوع برق زدگی شدید، وظیفه ما در قبال انسان برق زده چیست؟

احیای انسان برقرزده در بحث ما کاربردی ندارد، اما لازم است یادآور شود که در تعلیم کمکهای اولیه به پزشکان و پرایزشکان و حتی تعلیم این کمکها به افرادی که در غیر از حرفه های پزشکی کار می کنند برای احیا و تیمار برق زدگان، راهنمایی کافی داده می شود به همین دلیل کسانی که با برق سرو کار دارند نیز باید با مسائل مربوط به کمکهای اولیه به برق زدگان و نحوه دادن تنفس مصوّعی و القای ماساژ قلب با روشهای ساده، آشنایی کافی داشته باشند.

۶۰۱- ساختار کلی فصل و اهداف آن

هدف کلی این فصل، بحث در چگونگی تدوین مقرراتی است که رعایت آنها برای تأمین اینمی استفاده کنندگان از برق در برابر خطرهای ناشی از آن، لازم می باشد. برای اینکه توافقی کافی برای اینکار به دست آید، لازم است مطالب متنوعی مورد مطالعه قرار گیرند که مهمترین آنها به قرار زیر خواهد بود:

۱- عواملی که در بروز برق زدگی دخالت دارند

مشخصه های طبیعی و ساختاری سه عامل سبب بروز بر قرگرنگی می شود که درباره هر کدام و ارتباط آنها با یکدیگر بحث خواهد شد این سه عامل عبارتند از:

۱- مشخصه های موجود زنده؛

۲- مشخصه های سیستم برق؛

۳- مشخصه های محیط زیست.

برای اینکه از یک طرف نظری به طرز تفکر خواننده داده شود و از طرف دیگر علل انجام این یا آن کار در روشهای اینمی روشن گردد و راههای مبارزه با بر قرگرنگی نیز تعیین شود لازم خواهد بود روابط بین سه عامل فوق شناخته و تشرییج شوند. (بخش ۶۰۲)

۲- برق زدگی چیست و عبور جریان برق از بدن انسان چه تأثیری بر آن می گذارد

در فصل پنجم در این باره به تفصیل صحبت شده است و موضوعی است که برای تعیین و انتخاب راههای ایجاد اینمی، شناخت آن لازم می باشد. باید توجه داشت که شدت و ضعف بر قرگرنگی در همه شرایط به یک اندازه نیست. عواملی که در این مورد اثر دارند عبارتند از:

- ۱ - شدت جریان عبوری از بدن :
- ۲ - مدت زمان عبور جریان از بدن :
- ۳ - نوع جریان : متساوب / مستقیم :
- ۴ - مسیر عبور جریان از بدن :
- ۵ - نقش محیط زیست در مسیر جریان.

۶۰۱-۳- بر قرگفتگی در نتیجه تماس با برق در دو حالت پیش می آید: مستقیم و غیرمستقیم

بر قرگفتگی در نتیجه تماس با برق در دو حالت پیش می آید: یکی تماس مستقیم و دیگری تماس غیرمستقیم انسان با برق است. این موضوعها در بخش ۶۱ مورد بحث قرار داده شده است.

۶۰۱-۴- محفوظه های تجهیزات الکتریکی چگونه و تا چه حد بر بر قرگفتگی کنترل دارند
ساختمندان محفوظه های تجهیزاتی که در تأسیسات مورد استفاده می باشند در جلوگیری از بر قرگفتگی یا آتش سوزی تا چه حد مؤثر می باشند؟ برای شناختن این مسائل لازم است با نحوه کلاس بندی تجهیزات از نظر حفاظتی آشایی پیدا کرده و تأثیر آن را در اینمی شناسانی و به حساب آورد.

۶۰۱-۵- شرح انواع روشهای ایمنی در برابر بر قرگفتگی

گفته شد که روشهای تأمین ایمنی در برابر بر قرگفتگی از گذگاری ایمنی در برابر بر قرگفتگی از طریق قطع سریع مدار در صورت بروز اتصالی فاز با بدن های هادی است و در سیستمهای معمولی و کاربردهای عادی مورد استفاده دارد. در مواردی هم تأمین ایمنی با بکارگیری روشهای دیگری انجام می شود که افراد عادی کمتر با آن آشایی دارند و درباره آنها هم بحث خواهد شد.
در این میان معنای واقعی عباراتی نظیر "محیط زیست" و "جرم کلی زمین" که در فصل چهار درباره آنها توضیح داده شده است، شفاف تر می شود.

۶۰۱-۶- همبندی برای همولتاژ کردن

مهتمرين و آخرين روشي که بشر در برابر پيشگيري از بر قرگفتگي ابداع نموده است همبندی برای همولتاژ کردن است که درباره آن به تفصيل بحث می شود.

۶۰۱-۷- مسائل متفقه

علاوه بر مطالب بالا، در انتخاب روشهای ایمنی موارد زیر را باید از نظر دور داشت:

- احتمال بروز اتصالی بین هادی برقدار و بدن هادی چقدر است؟
- احتمال تماس موجودیات زنده با بینه های هادی چقدر است نسبت ولتاژ تماس به ولتاژ اتصالی چقدر است؟

- قابلیت اجرایی روش‌های یمنی تاچه حد است؛
- توانایی اقتصادی در اجرای روش‌های یمنی چقر است.

۱-۶۰۱- پیوستها

پیوستهای فصل حاوی اطلاعات مختلفی است که مطالب بسیاری را روشن کرده است.


۱-۶۰۲- انسان، برق، محیط زیست - عوامل برقرارگی

می‌دانیم اگر انسان با برق معمولی (خانگی) تماس حاصل کند، دچار برقرارگشته‌گی یا برق زدگی می‌شود. عبور مقادیر ظاهرًا ناچیزی از جریان برق در مقیاس صنعتی، ممکن است در موجود زنده حالت‌های مختلفی را در طیفی وسیع، از ناراحتی جزئی تا مرگ بوجود آورد. پس تا اینجا یک چیز محزن است و آن اثر ناهنجار برق بر روی موجود زنده است. بنابراین برق و موجود زنده دو عامل اصلی در بروز برقرارگشته‌گی می‌باشند.

اما در این میان چیزی که فراموش می‌شود، نقش محیط زیست یا زمین است. باید به یاد داشت که یک نقطه از سیستم یا به زمین وصل است (مانند سیستمهای TT و TN یا مانند سیستم IT در اثر بروز سانحه امکان وصل شدن یک نقطه از سیستم به زمین وجود دارد. بنابراین در فرآیند برقرارگشته‌گی علاوه بر خواص برق و فیزیولوژی بدن انسان، دخالت زمین را نباید فراموش نمود.

در شکل ۱-۶۰۲ تأثیر متقابل سه عامل دخالت کننده در برقرارگشته‌گی به صورت گرافیکی نشان داده شده است. از سه عامل بالا یکی خود سیستم برق است که خواننده با آن آشناشی قبلی دارد. عامل دیگر محیط زیست یا زمین است که در فصل چهارم موضوع بحث بوده است و عامل سوم نحوه اثر برق بر انسان است که در فصل پنجم مطالعه شده است.

در فصل ششم مقررات حفاظتی برای احراز یمنی با توجه به عوامل سه گانه بالا مورد بحث قرار می‌گیرد.

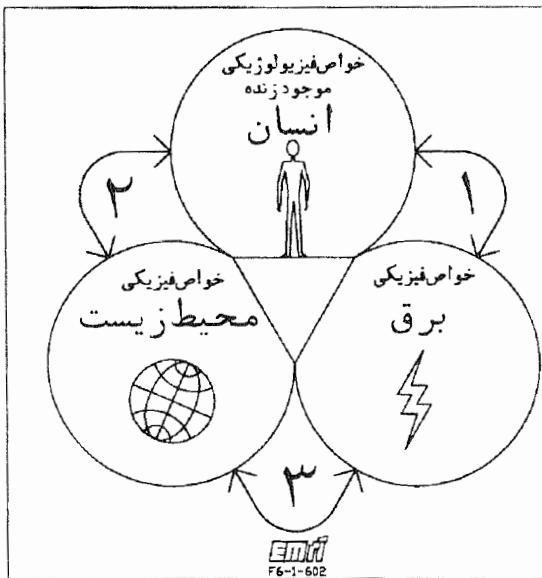

۱ - فیزیولوژی موجود زنده به نوعی است که برق روی آن اثر سوئی گذارد

۲ - انسان در زندگی روزمره خود در تماس دائم با محیط زیست است

۳ - برق و صل به محیط زیست است (نقطه ختنا) و در آن خرابی در عایق بندی ، احتمال و صل قسمتهای برقدار دیگر (فاز) به آن چه بدون واسطه و چه از طریق بدن انسان ، وجود دارد

شکل ۶-۰۲-۱ برقگرفتگی در نتیجه اثر متقابل ۳ عامل پدید می آید .

۶۰۳-۰-۶۰۳-۰ پیشگیری

قسمت ۶۱ شامل بخش‌های بسیاری است که کل روش‌های حفاظت در برابر برقگرفتگی و مسائل جنبی را در بر می گیرد . در این فصل راجع به مدارها و مسیرهای عبور جریان برقگرفتگی به تفصیل صحبت خواهد شد ، اما اگر در این مرحله راجع به آن بخش از مدار برقگرفتگی که مستقل از نوع سیستم بوده و فقط مربوط به انسان و زمین (محیط زیست)

است صحبت شود به درک مسایل کمک خواهد شد . برای همین توصیه می شود در این مرحله پوست ۶P1 مطالعه شود و مفهوم ولتاژ اتصالی U_{L} ، ولتاژ تماس U_{T} و حداکثر ولتاژ تماس U_{Z} ، به خوبی درک شوند .

چند عامل در مسایل حفاظت در برابر برقگرفتگی دخالت دارند که باید مورد مطالعه قرار گیرند:

(۱) طبقه بندي تجهيزات از نظر نحوه استفاده از آنها در جلوگیری از برق زدگی در تماس غيرمستقیم :

(۲) طبقه بندي تجهيزات از نظر نحوه استفاده از آنها در پیشگیری از تماس مستقیم .

۱-۶۰۳- گروه‌بندی انواع برقگرفتگی

آشنایی با وضعیتی که هنگام قرار گرفتن بدن انسان در مدار برقگرفتگی پیش می آید و مطالعه آن ، بسیار مهم است زیرا همین عوامل عملده در ساماندهی سیستمهای برقی و روشهای حفاظتی می باشد . ایجاد اینمی در برقگرفتگی دارای روشهای گوناگون می باشد اما مین دونوع تماس انسان با برق که یکی تماس مستقیم و دیگری تماس غيرمستقیم است تفاوت بسیار است .


۱ - تماس مستقیم : که در آن ، تماس انسان به هر دلیل ، با یک هادی برقدار انجام می شود .

۲ - تماس غيرمستقیم : که در آن ، تماس انسان با بدنه هادی یک وسیله برقی یا قسمی از تجهيزات انجام می گیرد . و در عین حال یک هادی برقدار نیز با آن بدنه در تماس است .

اینمی در برابر برقگرفتگی را در کاربردهای مختلف با روشهای مختلف برقرار می کنند اما در بیشتر موارد برقراری اینمی در برابر برقگرفتگی مربوط با تماس غيرمستقیم مهم و مورد نظر است زیرا موارد حفاظت در برابر تماس مستقیم بسیار محلود است و اگر خود افراد می دقتی کنند ، برقراری اینمی در این موارد غیرممکن خواهد بود .


ضمناً خطر مستقیم و غيرمستقیم (۱-۶۰۰) را نباید با تماس مستقیم و تماس غيرمستقیم اشتباه نمود .

شکل ۱-۶۰۳-۱ حفاظت در برابر تماس مستقیم و غيرمستقیم را به طور ترسیمی نشان می دهد .

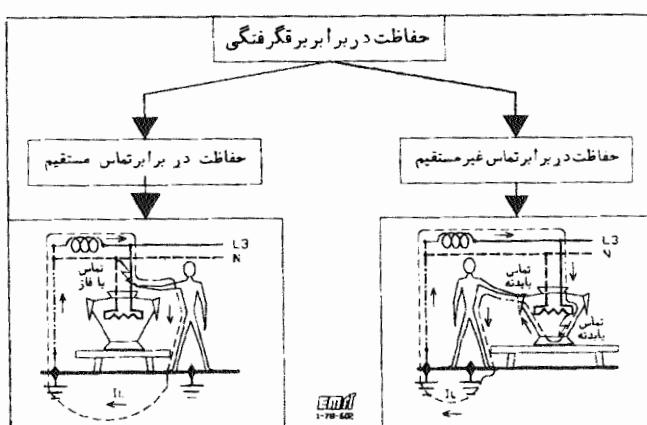

شکل ۱-۶۰۳-۱ دو نوع برقگرفتگی و لزوم ایجاد شرایط ایمن در برابر آنها

از طرف دیگر روش‌های جلوگیری در برابر برق‌گرفتگی را به سه گروه تقسیم می‌کنند که با توجه به دو نوع تماس با برق به ترتیب زیر در شکل ۲-۶۰۳ نشان داده شده است.

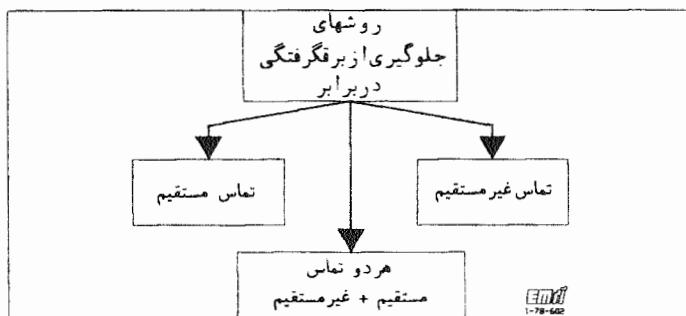


شکل ۲-۶۰۳ روش‌های جلوگیری از برق‌گرفتگی برای ایجاد شرایط این

۱۶- حفاظت در برابر تماس مستقیم یا حفاظت در پهله برداری عادی یا حفاظت اصلی

۱۶۰- گلیات

در شکل ۱-۶۱۰ نحوه برقراری حفاظت در برابر تماس مستقیم با استفاده از طرحواره به طور خلاصه نشان داده شده است. حفاظت در پهله برداری عادی یعنی حفاظتی که در حالت سالم بدن سیستم لازم است وجود داشته باشد.

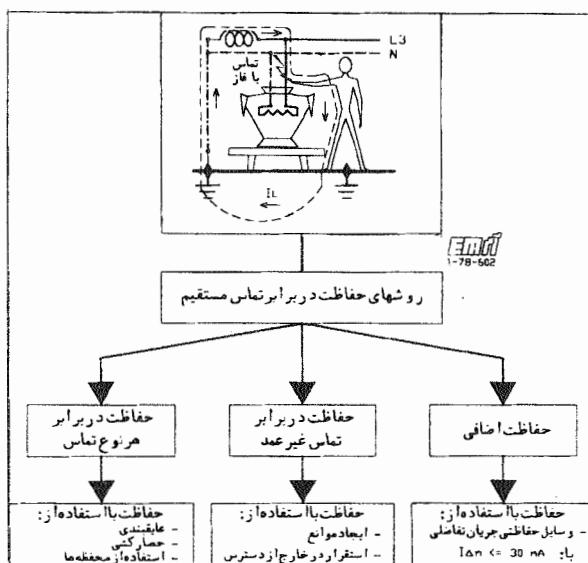

شکل ۱-۶۱۰ روش‌های حفاظت در برابر تماس مستقیم

در بحث حفاظت در برابر تماس مستقیم صحبت از دو نوع تماس است:

۱- تماس غیرعمدی : ممکن در اثر حواس پرتی یا قرار گرفتن در وضعیتی غیرمنتظره یا در نیجه واکنشی بی اختیار ، پیش آید.

۲- تماس عمدی : ممکن است داشته و به صورت عمدی انجام شود . در اصل حفاظت در برابر تماس عمدی در برخی موارد تنها برای افراد غیرمتخصص مؤثر است . اگر متخصصی تصمیم به "تماس مستقیم" بگیرد هیچ روشی در برابر آن مؤثر نخواهد بود . در بعضی موارد متخصصین با استفاده از وسایل ایمنی مانند دستکش اقدام به برقراری تماس می کنند که البته نمی توان آنرا "تماس مستقیم" نامید .

اما تا جایی که مربوط به حفاظت می باشد و شکل ۱-۶۱ هم نشان می دهد ، دو نوع حفاظت تشخیص داده می شود :

- حفاظت در برابر هر نوع تماس (عمدی و غیرعمدی) :

- حفاظت در برابر تماس غیرعمدی .

روشهای نشان داده شده در شکل بشرح زیر می باشند .

۱۱- حفاظت با استفاده از عایقندی (حفاظت در برابر هر نوع تماس)

کلیه قسمتهای برقدار باید با عایقندی پوشانده شوند که فقط با تخریب آن قابل برداشتن باشد . دو نوع تجهیزات تشخیص داده می شوند: ساخته شده در کارخانه (فابریکی) و ساخته شده در کارگاه . در مورد انواع تجهیزات هر یک از اقسام تجهیزات باید با استانداردی معترض مطابقت نماید . در مورد تجهیزات ساخته شده در کارگاه، عایقندی باید در برابر تشهیای الکتریکی، مکانیکی، گرمایی، شیمیایی و غیره که ممکن است در طول عمر تجهیزات به آن وارد شوند، مقاومت نماید .

در هر حال رنگ ، وارنیش، لک و مواد مشابه معمولاً برای ایجاد حفاظت در بیهوده برداری عادی کافی به حساب نمی آید .

عایقندیهای نصب شده در کارگاه باید بتوانند مشابه آزمونهای تجهیزات ساخته شده در کارخانه را بگذرانند .

۱۲- حفاظت با استفاده از حصار گشیها یا استفاده از محفظه ها (حفاظت در برابر هر نوع تماس)

قسمتهای برقدار باید در داخل محفظه یا پشت حصار قرار گرفته باشند و دست کم حفاظتی برابر IP2X را فراهم نمایند . در مواردی مانند دهانه فیوزها و سریعهای در وضعیت باز آنها یا وجود دهانه های بزرگ که برای کار درست تجهیزات لازم می باشند ، باید پیش ینهای لازم برای جلوگیری از تماس غیرعمد با قسمتهای برقدار به عمل آیند و تا جایی که عملی است باید به افراد هشدار داده شود که در پشت دهانه ها قسمتهای برقدار قرار دارند و نباید عمداً "با آنها تماس حاصل شود .

بالاترین سطوح افقی محفظه ها یا حصارها که به سادگی در دسترس می باشند ، باید دست کم حفاظتی برابر IP4X ایجاد کنند .

محفظه‌ها و حصارها باید به قدر کافی محکم باشند تا در برابر آثار خارجی در محل استقرار آنها مقاومت کنند. در مواردی که برداشتن حصار یا قسمتی از محفظه یا کل آن لازم باشد، این کار باید با توجه به موارد زیر ممکن باشد: از نوعی کلید یا ابزار استفاده شود و یا تغذیه دستگاه مورد نظر قطع شود و برقراری تغذیه فقط پس از نصب مجدد حصار یا محفظه ممکن شود.

۱۳- حفاظت با استفاده از موافع (حفاظت در برابر تماس غیرعمد)

موافع باید بتوانند از تماس بدنی غیرعمد در هنگام نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و یا از تماس غیرعمد با قسمتهای برقدار در هنگام کار تجهیزات، جلوگیری کنند. موافع را ممکن است بتوان بدون استفاده از کلید یا نوعی ابزار جابجا نمود ولی نباید به صورت غیرعمد قابل برداشتن باشند.

۱۴- حفاظت با استقرار در خلرج از دسترس (حفاظت در برابر تماس غیرعمد)

اجزایی را که در ولتاژهای متفاوت می‌باشند و بتوان به طور همزمان آنها را لمس نمود نباید در دسترس قرار گرفته باشند. در قسمتی که نسبت به هم یش از ۲.۶ متر فاصله نداشته باشند در دسترس به حساب می‌آیند.

یادآوری - برای تعریف "دسترس" فرهنگ لغات و شرح اصطلاحات را بینید.

شروع "دسترس" در جهت افقی، از اجسامی مانند نرد، توری و نظار آن که درجه حفاظت آنها کمتر از IP2X باشند، خود آن اجسام خواهد بود. در جهت قائم، دسترس ۰.۵ متر از سطح محل ایستادن عادی افراد است. در مکانهایی که از اجسام هادی حجمی یا دراز استفاده شود، باید به اندازه‌های ذکر شده در بالا با توجه به ابعاد این اجسام افزوده شود.

۱۵- حفاظت اضافی با استفاده از وسائل جریان تفاضلی


از وسائل (کلیدهای) جریان تفاضلی می‌توان فقط به عنوان حفاظت اضافی در برابر تماس مستقیم استفاده نمود و استفاده از این وسائل به عنوان تنها وسیله حفاظتی در برابر تماس مستقیم به کلی منوع است.

با توجه به یادآوری زیر، وسائل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان اسمی تفاضلی عمل ۳۰ میلی آمپر یا کمتر (فصل پنجم دیده شود)، به عنوان وسائل اضافی حفاظتی در برابر برق زدگی در استفاده عادی و در صورت ناتوانی اقدامات دیگر در جلوگیری از برقدگی یا بی احتیاطی استفاده کنندگان، شناخته شده اند. برای آشنایی بیشتر با وسائل حفاظتی جریان تفاضلی فصلهای ۳ و ۵ و پیوست ۶P9 دیده شود.

یادآوری - وسائل (کلیدهای) جریان تفاضلی وسائلی هستند که درجه اول برای حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم طراحی شده اند (پیوست ۶P9). بعضی از سازندگان بی مسؤولیت در سراسر دنیا، تبلیغات فروش وسائل جریان تفاضلی خود را بر اساس توانایی آنها بر مقابله با برگرفته از در تماس مستقیم بنیان گذاری می‌کنند. در نتیجه استفاده کنندگان بی اطلاع چنین تلقی می‌کنند که تنها با استفاده از وسائل جریان تفاضلی می‌توان برای ایجاد حفاظت در برابر تماس مستقیم اقدام نمود. این نکری است غرض آمیز و هیچ مقررات معتبری آن را قبول ندارد. به عبارت دیگر، باید یکی از اقدامات حفاظتی (غیر از وسائل تفاضلی) نکر شده در بالا رعایت شوند (الزامی) و سپس از وسائل تفاضلی برای حفاظت در برابر تماس مستقیم استفاده شود (اختیاری).

۶-۱۶- طبقه بندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استفاده از آن

- از نظر حفاظت در برابر تماس مستقیم با قسمتهای برقدار، تجهیزات برقی را می‌توان به نحو زیر طبقه بندی نمود:
- کلاس K - تجهیزاتی که از آنها می‌توان فقط در محوطه های بسته عملیاتی الکتریکی استفاده کرد.
 - کلاس L - تجهیزاتی که از آنها می‌توان فقط در محوطه های بسته عملیاتی یا محوطه های عملیاتی الکتریکی (غیر از محوطه های بسته) استفاده کرد.
 - کلاس M - تجهیزاتی که از آنها می‌توان در محوطه های محل تردید افراد عادی استفاده نمود.
- شکل ۶-۱۶- رابطه کلاسهای مختلف را با یکدیگر و شرط استفاده از آنها را در کلاسهای دیگر، نشان می‌دهد.

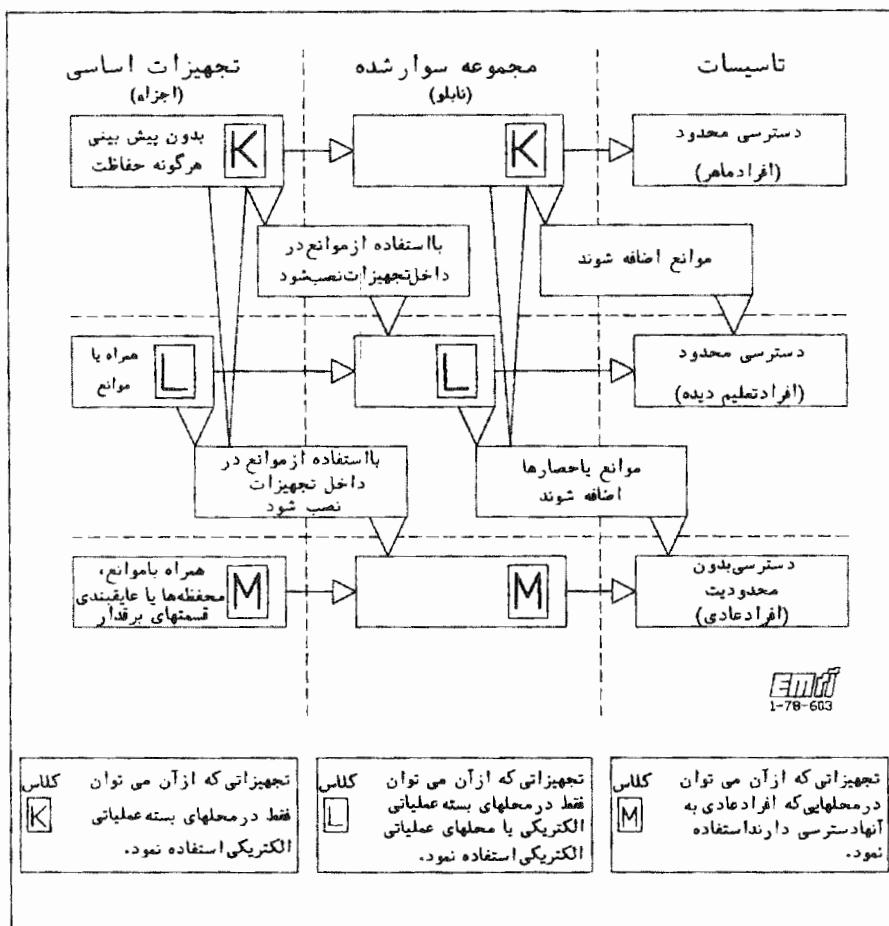

شکل ۶-۱۶- ۱ کلاس‌بندی تجهیزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مستقیم و نحوه استفاده از آن

۶۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم یا حفاظت در حالت بروز احتمالی

۶۲۰- کلیات

برقگرفتگی در اثر تماس غیرمستقیم یش از تماس مستقیم اتفاق می‌افتد. زیرا در زندگی روزمره حوادثی که منجر به تماس غیرمستقیم می‌شوند، خیلی بیشتر از انواع تماس مستقیم آند. طبق تعریف، تماس غیرمستقیم هنگامی اتفاق می‌افتد که در داخل یکی از انواع تجهیزات الکتریکی در تأسیسات، اتصالی بروز کند. یعنی یکی از فازها به بدنه هادی (فلزی) تجهیزات برخورد کند و در همان حال انسان یا دام نیز با بدنه هادی مورد بحث در تماس باشد. (شکل ۱-۱)، پیه شکلهای این بخش و پیوست ۶P1 را ببینید.


شکل ۱-۶۲۰- انواع روشهای به کار رفته برای حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم را نشان می‌دهد.

درست است که از انواع روشهای نشان داده شده برای حفاظت در برابر برقگرفتگی هیچ یک نسبت به دیگری ترجیح ندارد، اما بیشترین انواع مورد استفاده، سیستمهای دارای هادی حفاظتی می‌باشند که از آن میان سیستم TN دارای بالاترین سهمیه است و سیستم TT مقام دوم را دارد. سومین سیستم یعنی IT، سیستمی است مخصوص که برخلاف سیستمهای TN و TT که در صورت بروز اولین اتصالی به بدنه مدار مربوطه باید به فوریت قطع شود این سیستم به کار خود ادامه می‌دهد اما با استفاده از وسائل حساس، وقوع اتصالی را به اطلاع می‌رساند تا اقدامات لازم برای رفع عیب به موقع به عمل آیند.

در حفاظت از برقگرفتگی در تماس غیرمستقیم، روشهایی وجود دارند که کمتر مورد استفاده می‌باشند. اینها روشهای هستند که در آنها از هادی حفاظتی استفاده نمی‌شود. از این روشهای در مواردی که شرایط اجازه دهنده یا استفاده کننده شرایط لازم را فراهم کند، می‌توان استفاده کرد.

یادآوری - وجود روشهایی که اینمی را بدون هادی حفاظتی تأمین می‌کنند. این فکر اشتباہ آمیز را به مهندسین بعضی ممالک در حال پیشرفت تلقین کرده است که به جای ترمیم سیستمهای موجود و ارتقاء آنها به سیستمهای با هادی حفاظتی، می‌توان از سیستمهای بدون هادی حفاظتی استفاده کرد. غافل از آنکه شرایط استفاده از سیستمی بدون هادی حفاظتی در این ممالک وجود ندارد و رعایت این روشهای اکر غیرممکن نباشد. گرانتر از سیستمهای با هادی حفاظتی خواهد بود.

پس کلیه تأسیسات الکتریکی ساختمنها باید مجهز به سیستمی باشند که در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه هادی یکی از اجزای تجهیزات فوراً قطع کند. راجع به معنای "فوراً" در جای خود صحبت خواهد شد. اما لازمه برآوردن این خواسته یعنی قطع فوری مدار، وجود "سیم سوم" است که هادی حفاظتی یا PE نامیده می‌شود.

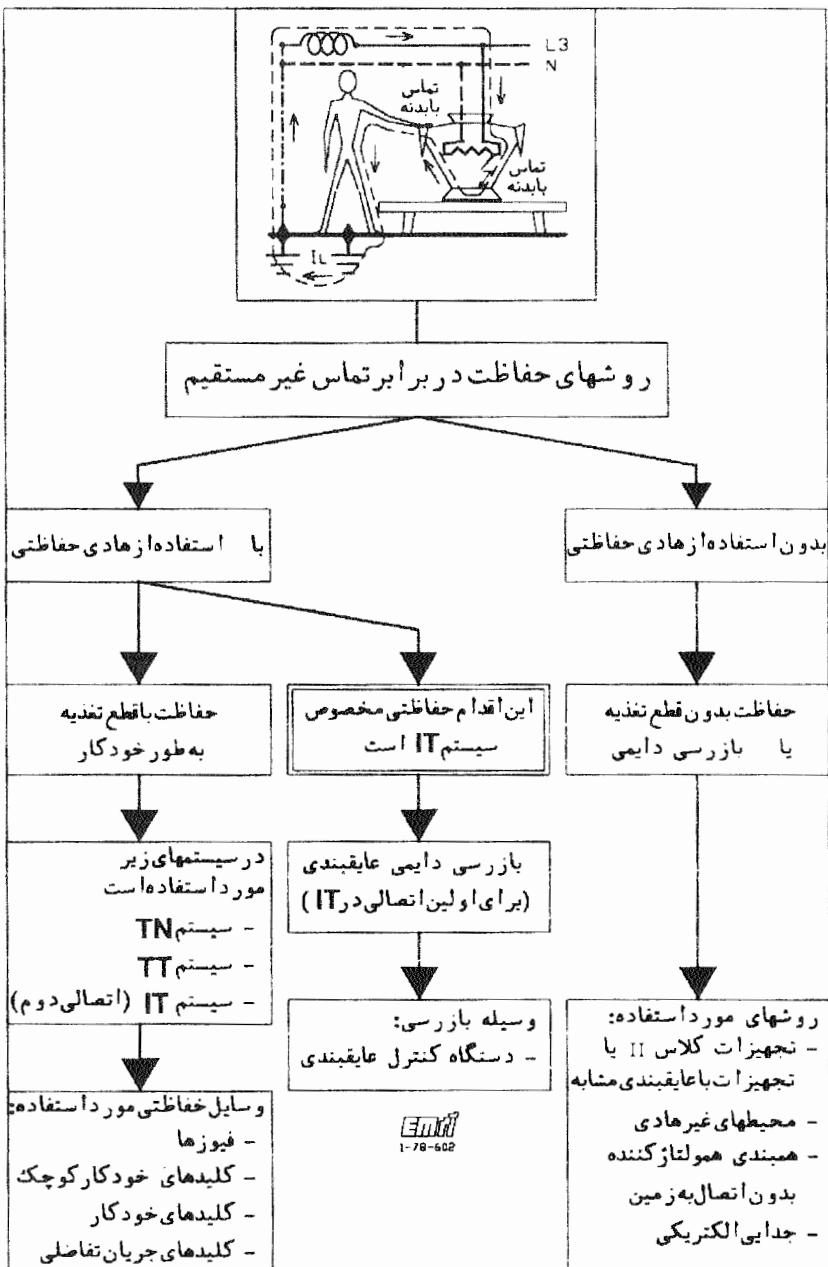

شکل ۱-۶۲۰ روش‌های حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم

سؤال مهم دیگر این است که آیا کلیه تجهیزات الکتریکی را از نظر حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم باید یکسان درنظر گرفت یا فرقهایی بین آنها وجود دارد؟ جواب این سوال مثبت است و فرقهای مهمی بین تجهیزات وجود دارد که IEC آنها را طبقه بندی کرده و در زیر به آن اشاره خواهد شد.

۱-۱- طبقه بندی تجهیزات با توجه به مشخصه های اصلی آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
استاندارد IEC 536 کلیه دستگاهها و تجهیزات اصلی مورد استفاده در تأسیسات را از نظر نحوه استفاده آنها با توجه به حفاظت در برابر بر قرقفرنگی در اثر تماس غیرمستقیم، کلامبندی کرده است. خلاصه این طبقه بندی در جدول ۱-۱ نشان داده شده است. لازم است به چند نکه توجه مخصوص شود:

(۱) - کلاس صفر (Class 0)

در تجهیزات این کلاس برقراری اینمی تعاماً به عهده عایق‌بندی اولیه می باشد. یعنی در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدنه، وسیله ای برای قطع مدار به صورت خودکار وجود ندارد. عایق‌بندی اولیه حداقل عایق‌بندی است که همه وسائل الکتریکی دارا می باشند و بدون آن تجهیزات قادر به ادامه کار نیستند.
از تجهیزات کلاس صفر هنگامی استفاده می شد که زندگی در محیط‌های عایق رایج بود (خانه های چوبی) زیرا فقط محیط عایق است که می تواند جلوی عبور جریان به محیط زیست را سد کرده و مانع برقردگی شود. امروزه فقط ادامه استفاده از تجهیزات کلاس صفر در تأسیساتی که به طور سنتی از آن استفاده می کرده اند مجاز می باشد و سعی در این است که حتی در مواردی که محیط عایق است از تجهیزات کلاس صفر استفاده نشود زیرا اطمینانی به برقرار ماندن محیط عایق به صورتی دائمی وجود ندارد.

در هر حال IEC نظر خوشی به تجهیزات کلاس صفر ندارد و همانطور که گفته شد فقط تأسیساتی که از قدیم از آن کلاس استفاده می کرده اند هنوز مجاز به استفاده از تجهیزات کلاس صفر می باشد.

(۲) - کلاس I (Class I)



برای برقراری اینمی در صورت بروز اتصالی بین یک فاز و بدنه هادی، تجهیزات کلاس I علاوه بر عایق‌بندی اولیه (کلاس صفر)، از وسائلی استفاده می کنند که تغذیه به تجهیزات صدمه دیده را قطع کنند. این وسائل ممکن است انواع فیوزها، کلیدهای خودکار، کلیدهای جریان تفاضلی و غیره باشند. برای قطع سریع مدار در حالت اتصالی در تجهیزات کلاس I، لازم است از هادی حفاظتی PE استفاده شود. در حال حاضر کلیه تأسیسات الکتریکی ساختمنها برای استفاده از تجهیزات کلاس I طراحی و ساخته می شوند.

(۳) - کلاس II (Class II)

تجهیزاتی هستند که در آنها بدنه هادی در دسترس وجود ندارند و به عبارت دیگر علاوه بر عایق‌بندی اولیه (کلاس صفر) عایق‌بندی دیگری کل وسیله یا دستگاهی از تأسیسات را در بر می گیرد که تماس با قسمتهای هادی را که احتمال

دارد در اثر خرابی در عایقندی اولیه برقدار شوند، غیرممکن می‌سازد. در تجهیزات کلاس II ترمیالی برای وصل هادی حفاظتی وجود ندارد.

جدول ۶ - ۱ مشخصه‌های اصلی تجهیزات بر حسب طبقه‌بندی IEC 536

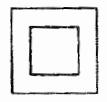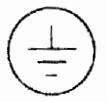
کلاس III	کلاس II	کلاس I	کلاس صفر	مشخصه‌های اصلی تجهیزات
برای کار با ولتاژ این خیلی یا بین طرب شده است	ترمیال برای وصل مجهز به عایقندی اضافی بدون هادی حفاظتی	هدای حفاظتی پیش‌بینی شده است	هدای حفاظتی پیش‌بینی نشده است	آنچه می‌تواند از منابع SELV
نتیجه از منابع احتیاط خاص لازم نیست	رعایت احتیاط خاص	بدنه باید به هادی حفاظتی وصل شود	فقط در محیط‌های عایق‌قابل استفاده است	اقدامات لازم برای رعایت اینمی
			بدون نشانه	نشانه ترسیمی
استفاده از مدار با ولتاژ این خیلی بایین SELV	هر نوع تأسیسات	محزب به هادی حفاظتی باشد	محیط‌های غیرهادی (اعیق)	تاسیساتی که در آن قابل استفاده اند

1-7B-603

به طور خلاصه تجهیزات کلاس II طبعتاً اینمی می‌باشد و احتیاج به هیچ وسیله یا روش حفاظتی دیگری برای حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم ندارند.

یادآوری - اگر امکان ساخت تجهیزات به نحوی که مشمول کلاس II باشد وجود می‌داشت، مسائل حفاظتی برقرارفکی بر صورت بروز اتصالی بسیار ساده می‌شد: نه احتیاج به هادی حفاظتی می‌بود و نه به وسائل حفاظتی که بر برقرارفکی به کار می‌رond. متأسفانه لائق بر وضعی که صنعت برق بر حال حاضر به سر می‌برد، به خصوص برای لوازم حرارتی، انجام این کار امکان‌پذیر نیست و برای همین تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی تأمین خدمات در تأسیسات برقی به عهده تجهیزات کلاس I خواهد بود.

حفاظت در برابر تهاجم غیر معمولی

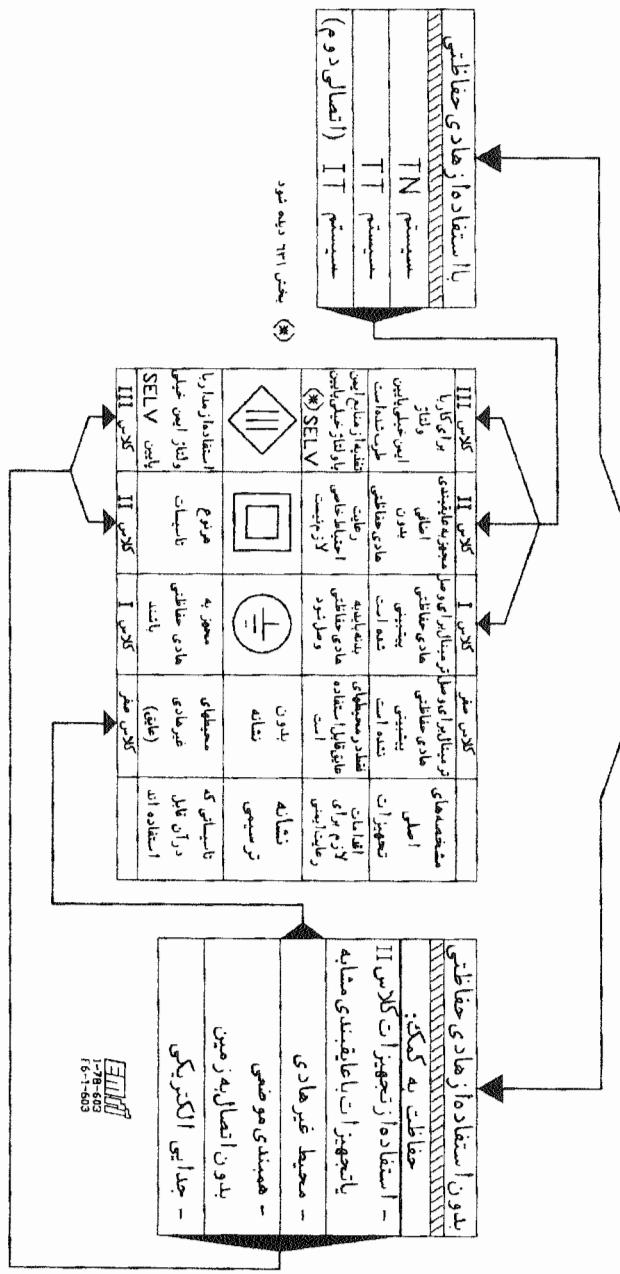

شکل ۶۰ - ۳ طبقه‌بندی تجهیزات باوجه به حفاظت در برابر تهاجم غیر معمولی و نجده استفاده از آنها در شرایطی با سمت‌های مختلف

(۴) - کلاس III - III (Class III)

تجهیزاتی هستند که در آنها حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از منابع با ولتاژهای اینمی خلی پایین SELV و یا مدارهای با ولتاژ حفاظتی PELV تأمین می شود و ولتاژهای بالاتر از این در این تجهیزات وجود ندارند. برای PELV, SELV و FELV، قسمت ۶۳ دیده شود.


اینک می توان شکل ۱-۶۲۰ روشهای حفاظت در تماس غیرمستقیم و جدول ۱-۶ مشخصه های اصلی تجهیزات بر حسب کلاسیبندی TEC را ترکیب کرد تا در یک نظر روابط بین نوع تجهیزات و انواع سیستمها و روشها را از نظر حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم ملاحظه نمود. شکل ۲-۶۲۰ را بینید.

۶۷۱- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از قطع خودکار مدار

۶۷۱-۰- گلایت

برای جلوگیری از آثار زیان بار و مرگبار بر قرگشگی باید با مطالب فصل پنجم آشنایی حاصل نمود تا علل دستورات وضع شده برای قطع خودکار مدار، روشن شوند.

در همه سیستمها سه گانه IT-TT-TN، برای قطع خودکار مدار، وجود الکترود اتصال به زمین ضروری است. مشخصه های این اتصال زمین برای هر سیستم، مخصوص آن سیستم است و یک اتصال زمین که مناسب یکی از سیستمها است الزاماً برای دیگر سیستمها قابل استفاده نخواهد بود. شکل ۲-۶۷۱ را بینید. بین الکترود اتصال زمین و هادی اتصال زمین نیز باید هماهنگی کامل برقرار باشد.

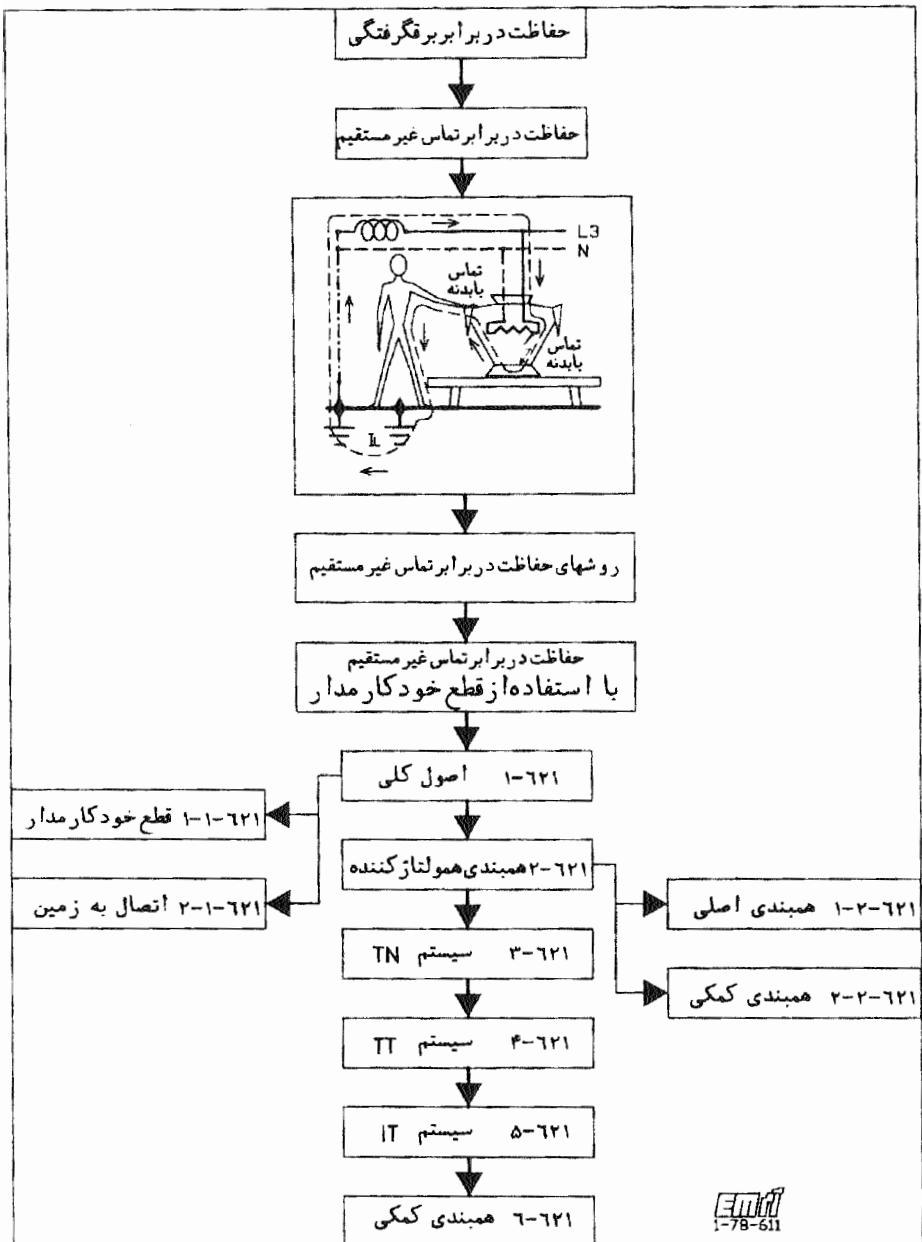

شکل ۱-۶۲۱ حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با قطع خودکار تقدیم، مهمترین موضوع در مبحث حفاظت است
(بر اساس IEC 364-4-41)

۱-۶۲۱- اصول کلی

اصولی کلی باید در مورد همه انواع سیستم‌های الکتریکی اعمال شوند و علاوه بر آنها در مورد هر یک از سیستم‌ها، باید مقررات اضافی نیز رعایت شوند.

۱-۶۲۱- قطع خودکار مدار (خواسته عمومی)

یک وسیله حفاظتی در برایر تماس غیرمستقیم باید منبع یا مدار تغذیه را در صورت بروز اتصالی بین فاز و بدن هادی قطع کند به نحوی که ولتاژ تماس احتمالی اگر از حد ولتاژ قراردادی (U_1) بیشتر شود، به مدت زمانی که منجر به صدمه یا مرگ می‌شود، برقرار نماند.

حد ولتاژ قراردادی U_1 ، در مورد جریان متأبوب 50 ولت مؤثر و در مورد جریان مستقیم 120 ولت بدون تموج است.

در بعضی موارد، صرفنتظر از مقنار ولتاژ تماس و با توجه به نوع اتصال زمین


سیستم، حد اکثر زمان قطع به مدت ۵ ثانیه مجاز می‌باشد.

یادآوریها

- ۱- در سیستم‌های مانند نیروگاهها و پستها ممکن است حد ولتاژ قراردادی و حد اکثر زمان قطع یعنی از مقادیر گفته شده در بالا انتخاب شوند.
- ۲- در مواردی دیگر مانند استخرها و غیره ممکن است حد ولتاژ قراردادی و حد اکثر زمان قطع کمتر از مقادیر گفته شده در بالا انتخاب شوند.
- ۳- در مورد سیستم Γ قطع خودکار در زمان وقوع اولین اتصالی الزامی نیست.
- ۴- خواسته‌های بالا در مورد جریان متأبوب با فرکانس 15 تا 1000 هرتز قابل استفاده است.
- ۵- جریان مستقیم بدون تموج جریانی است که مقدار تموج موجود در آن از 10% مؤثر تجاوز نمی‌کند و مقدار یک آن از 140 ولت بیشتر نمی‌شود.

۱-۶۲۱-۲- اتصال زمین (خواسته عمومی)

بدنه های هادی باید با توجه به خصوصیات هر سیستم به یک هادی حفاظتی وصل شود و آن بدنه هایی که همزمان قابل لمس می‌باشند باید به سیستم اتصال زمین واحد وصل شوند.

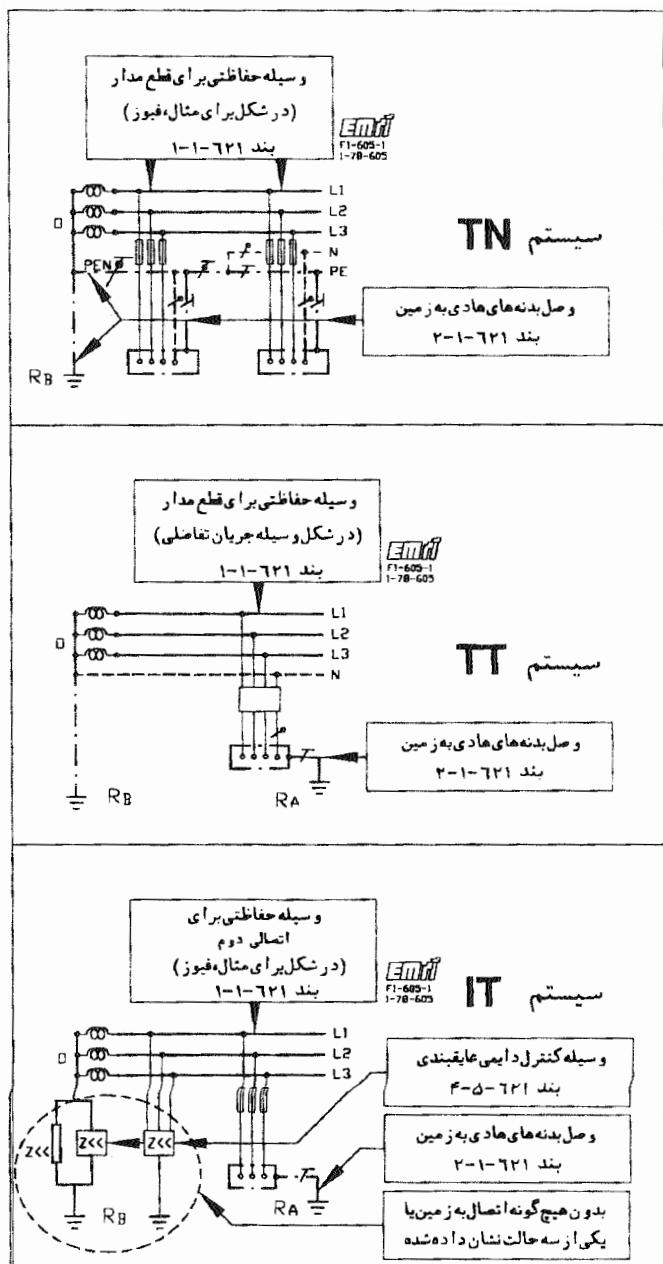

شکل ۲-۶۲۱ خواستهای عمومی برای قطع خودکار مدار به صورت مصور

۲-۶۲۱ - همبندی برای همولتاژ کردن (خواسته عمومی)

۱-۲-۶۲۱ - همبندی اصلی برای همولتاژ کردن

در هر ساختمان ، در نقطه ورودی سرویس برق باید اجزای هادی زیر به یکدیگر اتصال داده شوند و همبندی اصلی برای همولتاژ کردن بوجود آید (شکلهاي ۳-۶۲۱ و ۴-۶۲۱ و ۵-۶۲۱ دیده شوند) :

هادی اصلی حفاظتی : MPE

- ترمیمال اصلی زمین (شیبه اصلی زمین) : MEB

- کلیه لوله کشیهای فلزی در داخل ساختمان (آب ، گاز ، حرارت مرکزی و تهویه، غیره) : C

- اجزای فلزی ساختمان (اسکلت فلزی ، میلگرد های بن مسلح) : C

- هادیهای حفاظتی : PE

- هادی اصلی زمین یا ترمیمال اصلی زمین E.

همبندی اصلی برای همولتاژ کردن

مهمنترین روشی است که برای پیشگیری از برقگرفتگی بر یک ساختمان وجود دارد.

اگر اسکلت هادی ساختمان (اسکلت فلزی یا میلگرد های بتونی) و بینه های هادی بیکانه (انواع

لوله کشیها و نظایر آن) و بینه های هادی تجهیزات الکتریکی ساختمانها (هادی حفاظتی PE

و هادی اصلی زمین (E) با یک هادی که دارای سطح مقطعی بزرگ است (کم مقاومت) به

همدیگر وصل شوند، بین اجزای نکر شده در بالا حتی اگر جریانهای زیاد برقرار شده باشند.

اختلاف پتانسیل قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت تا باعث برقگرفتگی شود. همبندی

حوزه همولتاژ در حجم ساختمان بوجود می آورد که بزرگی آن بستگی به وسعت ساختمان

دارد.

به عبارت دیگر ، هدف از ایجاد همبندی اصلی برای همولتاژ کردن جلوگیری از تشکیل ولتاژهای خطرناک است بن

اجزای مختلفی که ممکن است به وسیله یک نفر به طور همزمان لمس شوند. در اینجا هم نباید نقش زمین فراموش شود.

بنابراین برای اینکه همبندی مؤثر باشد، باید پتانسیل اجزای همبندی شده خیلی نزدیک به پتانسیل زمین باشد. تیجه وارد

کردن هادیهای بیکانه و اجزای فلزی ساختمان در همبندی ، همین است.

ممکن است که در بعضی از شرایط اتصالی ، ولتاژ نقطه اصلی همبندی برای همولتاژ کردن

نسبت به جرم کلی زمین از حد مجاز بالاتر رود (مانند حالاتی که یکی از فازها از طریق یک


قسمت هادی بیکانه که در همبندی منبع اصلی شرکت ندارد با زمین اتصال کوتاه شود شکل

۸-۶۲۱ را ببینید). اما چون در داخل حوزه همبندی شده همه و ولتاژها به علت وجود همبندی

با هم برابر یا نسبت به هم خیلی کم تفاوت دارند، فردی که در داخل حوزه قرار ندارد بچار

برقگرفتگی نخواهد شد. برقزندگی در اثر تماس همزمان بین با بو نقطه ای که دارای

پتانسیل‌های مختلف اند بروز می‌کند و یک پتانسیل هیچگاه سبب برق زدگی نمی‌شود.
نکته‌ای ابتدایی که اغلب به فراموشی سبب شود.

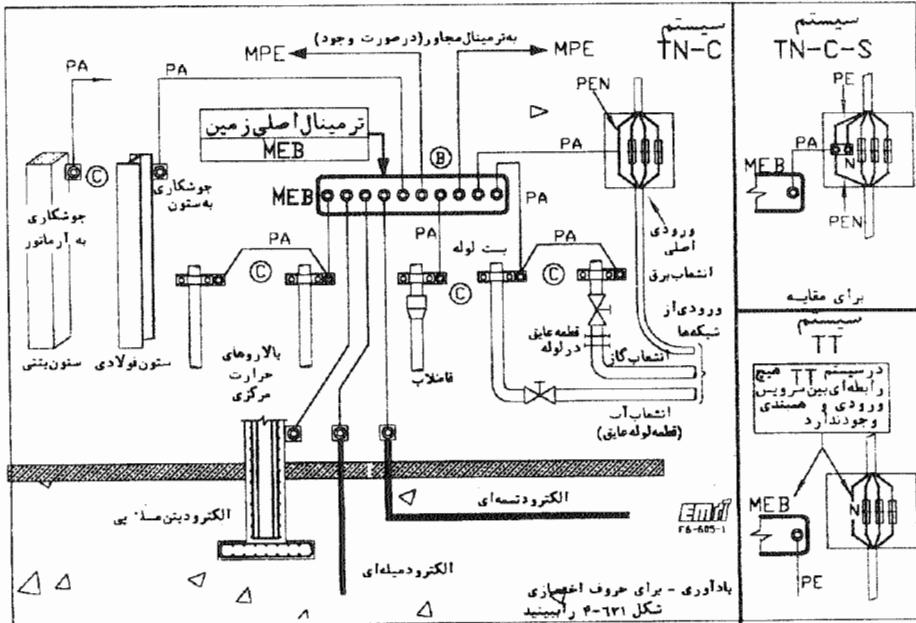


شکل ۳-۶۲۱ طرحواره یک نمونه همبندی برای همولتاز کردن در سیستم (TT) TN


در ساختمانهای کوچک تک واحدی، داشتن یک حوزه همولتاز کافی خواهد بود، در حالی که در ساختمانهای بزرگ ممکن است لازم شود چند حوزه همولتاز تشکیل گردد. اگر چند ساختمان از یک منبع تغذیه کنند، در محل ورود سرویس به هر کدام از ساختمانها باید یک سیستم همولتاز کننده بودجود آید و بنابراین هر ساختمان دارای یک حوزه همولتاز مستقل خواهد بود. اگر ساختمان وسیعی چند نقطه ورودی سرویس داشته باشد، حوزه همولتاز کننده باید در هر یک از این نقاط بوجود آید. در این گونه ساختمانها مخصوصاً در انواع بلندمرتبه، ترمیتالهای اصلی اتصال به زمین را با یک هادی که هادی حفاظتی اصلی (MPE) است به همدیگر وصل می‌کنند. شکل ۵-۶۲۱ را بینید.

سیستم همبندی برای همولتاز کردن، یک هدیه مجانی به استفاده کنندگان از ساختمان تقدیم می‌کند: علاوه بر اینمی در برایر بر قدرتگی، همبندی سیستمهای الکترونیکی را در برایر تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI) حفاظت می‌نماید. برای همین همبندی بسیار مهم می‌باشد و در ساختمانهای بزرگ ایجاد همبندی علاوه بر نقطه ورود سرویس به ساختمان، در نقاط اضافی مانند تابلوهای برق تغذیه کننده لوازم فنی، بسیار مفید خواهد بود.

برای تشریح نفاوهای بین سیستم‌های TN-S و TN-C از نظر سازگاری با سیستم‌های الکترونیکی با برقراری EMC در ساختمانها به پیوست ۶P10 مراجعه کنید.

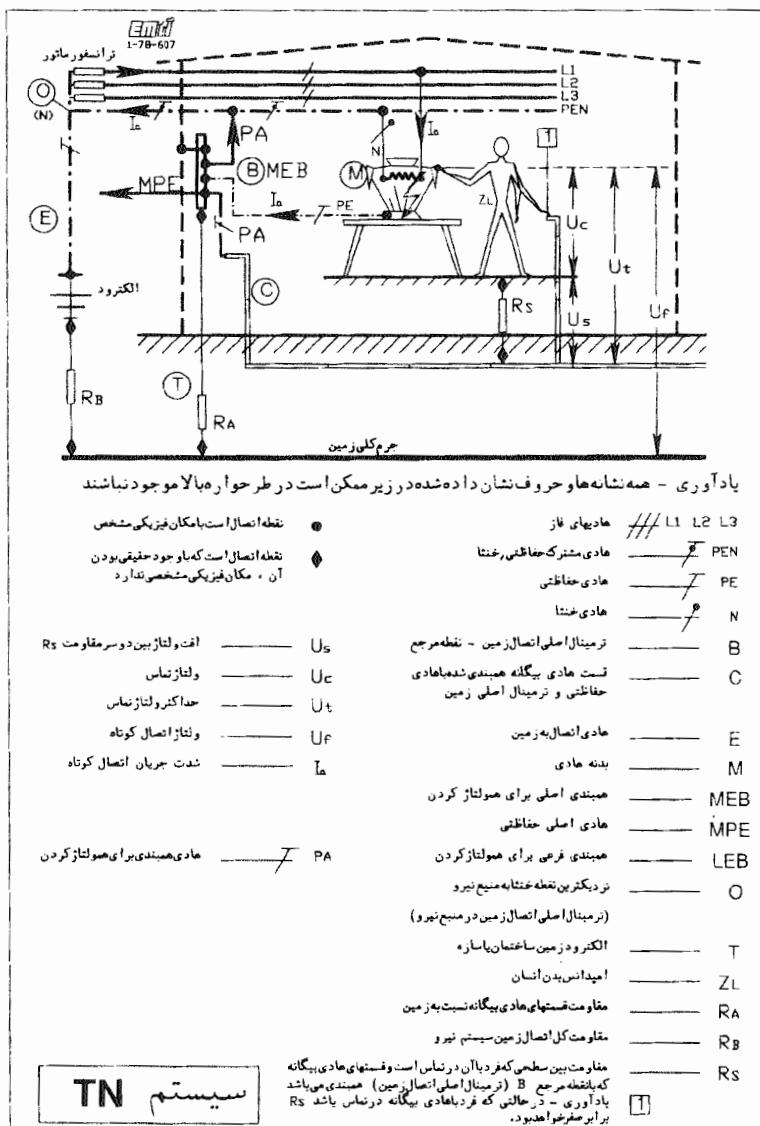

شکل ۶-۲۱- اجزای تشکیل دهنده یک سیستم همبندی اصلی برای همولتاژ کردن

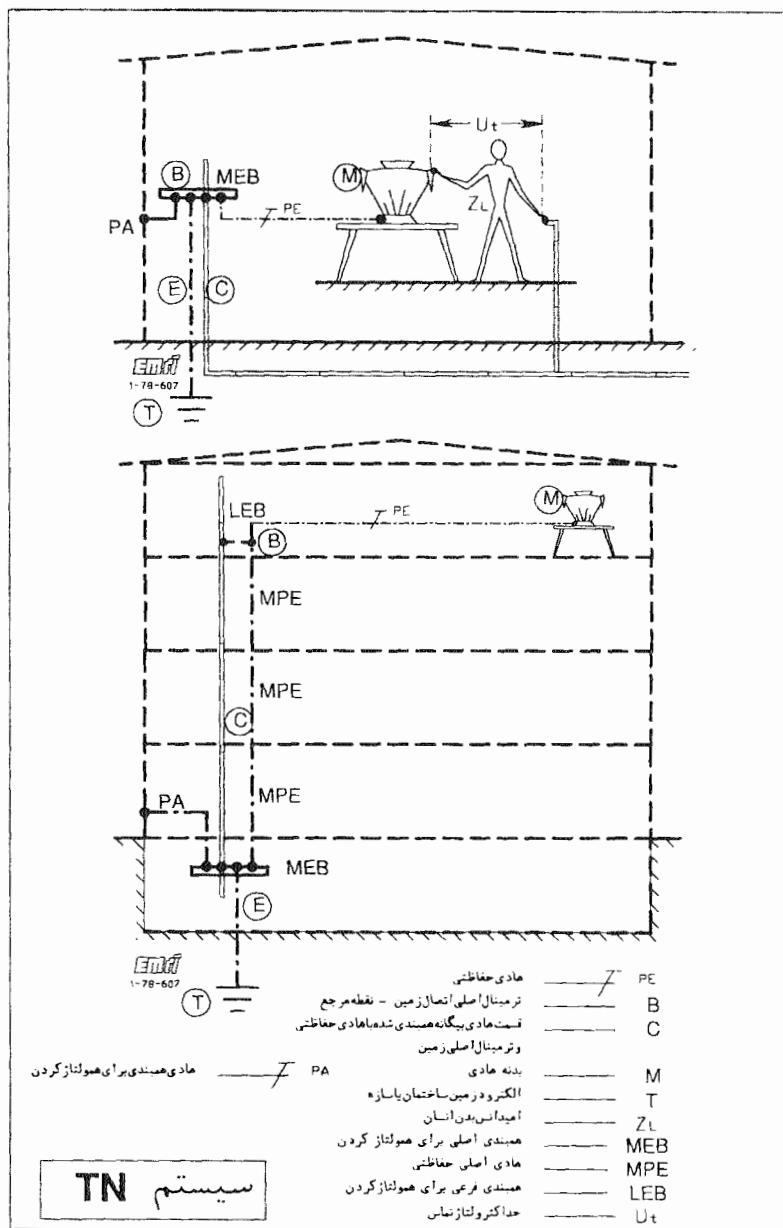

شکل ۶-۲۱ اجزای اصلی یک همبندی اصلی و همبندی کمکی

۶۲۱-۲-۲- همبندی کمکی برای همولتاز کردن

در مواردی که فراهم آوردن شرایط مربوط به قطع مدار تغذیه طبق خواسته های بند ۱-۱-۶۲۱ (قطع خودکار مدار) در تماس با در قسمتی از تأسیسات ممکن نباشد ، لازم خواهد بود از همبندی کمکی برای همولتاز کردن استفاده شود. این همبندی با نام همبندی محلی هم شناخته می شود . در استفاده از همبندی کمکی هیچ محدودیتی وجود ندارد به نحوی که همبندی کمکی می تواند یک دستگاه از تجهیزات یا یک اتاق یا یک محدوده یا کل یک تأسیسات را در بر گیرد. شکل ۵-۶۲۱ را ببینید.

یادآوری

وجود همبندی اصلی یا کمکی اگر درست انجام شده باشد، حتی اگر شدت جریانهای بزرگی در هادیهای همبندی کننده یا دیگر اجزای تأسیسات برقرار باشند، جلوی برترگرفتگی را خواهد گرفت . اما طبق مقررات، این جریانها باید به مدتی طولانی برقرار بمانند و لازم است حداقل ظرف ۵ ثانیه قطع شوند، زیرا جریانهای فوق سبب بالا رفتن دما در هادیهای می شوند که برای آن شدت‌ها پیش‌بینی شده‌اند و تیجه قطع نشدن به موقع جریان ممکن است منجر به آتش سوزی شود که باید جلوی آن گرفته شود.

TN سیستم

۶۲۱-۳- شرایط اختصاصی سیستم TN (TN-C-S, TN-S, TN-C: موارد ۵۵۰)

۶۲۱-۳-۱- وصل بدن های هادی تجهیزات الکتریکی به زمین

کلیه بدن های هادی (فلزی) تجهیزات الکتریکی باید با استفاده از هادیهای حفاظتی (PE با PEN) به نقطه زمین شده سیستم نیرو (N,O) وصل شوند و نقطه زمین شده باید در نزدیکی منبع نیرو (ترانسفورماتور یا ژنراتور) زمین شود . (شکل ۱-۶۲۱ را ببینید). معمولاً نقطه ای که زمین می شود، نقطه ختنا است، ولی اگر نقطه ختنا در دسترس نباشد (همبندی مثلث) یکی از فازها را باید زمین نمود.

تحت هیچ شرایطی نباید از هادی فاز به عنوان هادی PEN استفاده شود.

یادآوریها

۱ - همه سیستهای به کار رفته در کشور ما ستاره با ختنای زمین شده است .


۲ - در سیستم TN هادی حفاظتی (PE) را باید به همه الکترودهای در دسترس زمین (الکترودهای زمین متعدد) وصل نمود. با انجام این کار، مخصوصاً اگر این نقاط یکنواخت پخش شده باشند، در صورت وقوع اتصال کوتاه، پتانسیل هادی حفاظتی در حد امکان به پتانسیل زمین نزدیک باقی خواهد ماند. (شکلهای ۶-۶۲۱ ، ۷-۶۲۱ و برای توضیحات پیشتر، پوست 6P2 را ببینید).

- ۳ - در ساختمانهای بلند که به علت محدودیت در فضای در آنها امکان احداث اتصال زمینهای متعدد وجود ندارد، همین‌گونه بین بدن‌های هادی تجهیزات و بدن‌های هادی یگانه هموتوث کردن اجزای مختلف را بعده خواهد داشت.
- ۴ - به دلایل بالا توصیه می‌شود در نقطه ورود سرویس به هر ساختمان، یک اتصال به زمین اختصاصی برای هادی حفاظتی (PEN,PE) احداث شود.


یادآوری ۴ مطلبی است که بر مقررات سیمکشی ساختمانها (مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران) پیش‌بینی شده است.

۶۲۱-۳-۲-۲- اسنله‌های یک‌هادی برای دو منظور حفاظتی (PE) و ختنا (N)

در تأسیسات نصب ثابت می‌توان از یک‌هادی برای هر دو منظور حفاظتی (PE) و ختنا (N) به صورت اشتراکی استفاده نمود به شرطی که سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی/ختنا از 10 میلیمتر مربع کمتر نباشد. کابل‌های قابل انعطاف مانند بندهای مربوط به لوازم خانگی از جمله اتو، جاروبرقی، مهه و نظایر آن تأسیسات ثابت نیستند.

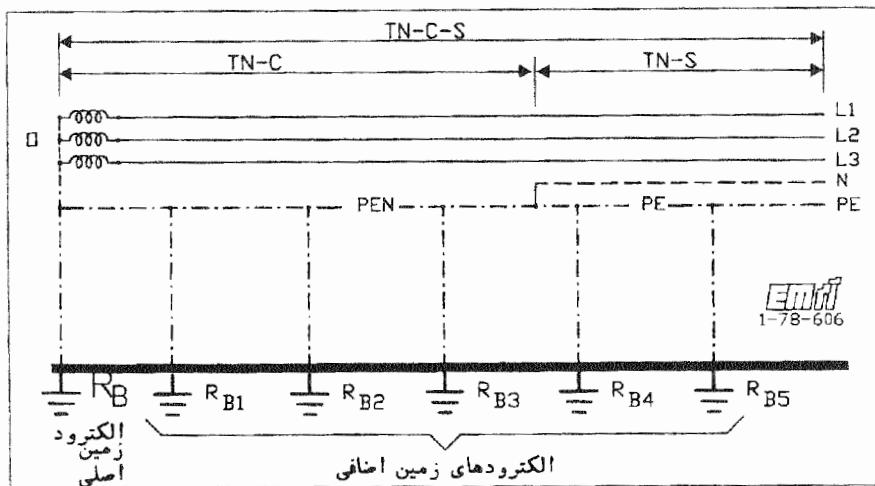

شکل ۶۲۱-۶ اتصال زمین حفاظتی مکرر

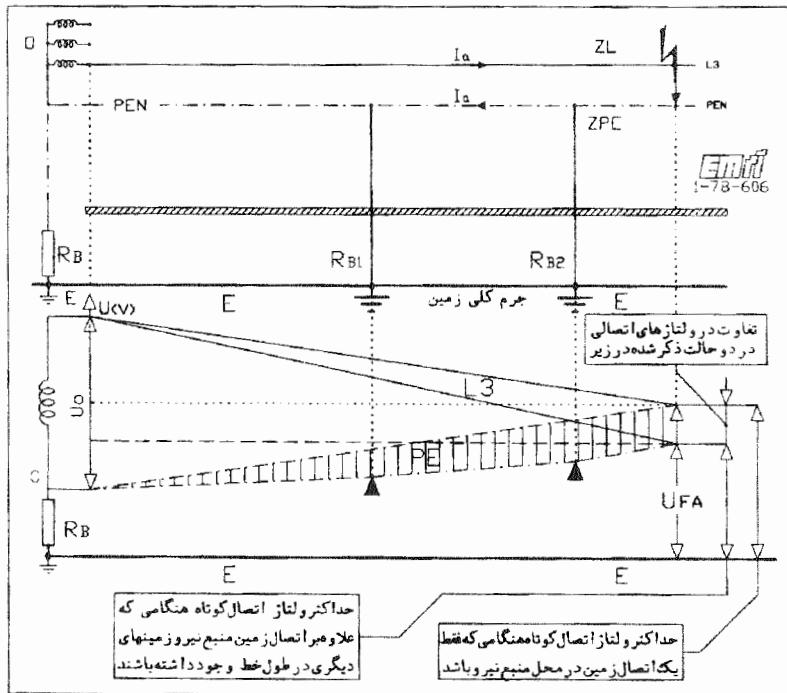

شکل ۷-۶۲۱ نحوه اثر اتصال زمین مکرر در ولتاژ اتصالی و در نتیجه ولتاژ بر قرگز فنگی

اگر کابل از نوع هم مرکز باشد ، حداقل سطح مقطع هادی مشترک ممکن است ۴ میلیمتر مربع باشد، به شرط آن که در همه اتصالات کابل هم مرکز، برقراری تداوم هادی غلاف (پرده)، رعایت شده باشد. هادی مشترک حفاظتی/ختا با حروف اختصاری PEN مشخص می شود.

هادی PEN باید نسبت به بالاترین ولتاژی که ممکن است تحت آن قرار گیرد ، عایقندی شود . اگر از نقطه ای در تأسیسات به بعد هادیهای مشترک حفاظتی / ختنا از یکدیگر تفکیک شوند و به اشتراک خود پایان دهند ، از آن نقطه به بعد وصل مجدد آنها ممنوع است. در نقطه تفکیک هر یک از هادیهای جدا شده یعنی PE، N باید یک ترمیمال یا شینه برای هر کدام از آنها پیش یینی شود و هادی مشترک حفاظتی / ختنا PEN باید به ترمیمال یا شینه حفاظتی یعنی PE وصل شود و بین دو ترمیمال یا شینه N، PE، یک قطعه اتصالی قابل نصب و پایه کردن وجود داشته باشد. این قطعه در شرایط عادی وصل است و فقط در صورتی که انجام اندازه گیریهای لازم باشد، برای مدتی کوتاه برداشته می شود.

۱ - در سیستمهایی که مجهز به هادی PEN می باشند، استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی امکان ندارد زیرا از نقطه نصب وسیله جریان تفاضلی هادی مشترک PEN ناچار است به دو هادی PE و N تفکیک و سیستم از TN-C تبدیل به TN-S شود و بنا بر این کل سیستم TN-C-S-TN-X خواهد شد.

۲ - استفاده از هادی مشترک حفاظتی / خنثا این سوءتفاهم را وجود می آورد که در صورت نامتعادل بودن بار در شبکه و عبور جریانهای شدید (عادی) از هادی خنثا (PEN) و نظر به اینکه بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی وصل به آن می باشند ممکن است در صورت تماس با آنها بر قرگونگی به وجود آید. این تصوری است اشتباه آمیز که در پیوست 6P3 درباره آن بحث شده است.

۳ - کمتر تأسیساتی از نوع TN وجود دارد که در آن از یک نقطه به بعد هادی مشترک حفاظتی / خنثا تفکیک نشود زیرا کمتر تأسیساتی از این نوع را می توان یافت که دست کم سطح مقطع بعضی از مدارهای نهایی آن از ۱۰ میلیمتر مربع کمتر نباشد. کوچک شدن سطح مقطع از ۱۰ میلیمتر مربع، به معنی لزوم تفکیک اجباری هادی حفاظتی و هادی خنثا.

۳-۳-۶۲۱-مشخصه های تجهیزات حفاظتی در سیستم TN

مشخصه های تجهیزات حفاظتی و امپدانس مدار باید به نحوی باشند که در صورت وقوع اتصال کوتاه بین یکی از هادیهای فاز و بدنی هادی یا هادی حفاظتی (PE) در هر نقطه ای از تأسیسات (عموماً دورترین نقطه بدترین حالت است) مدار به طور خودکار جداکر در زمان تعیین شده قطع کند تا طبق خواسته های مبحث پنجم (با توجه به حوزه بندیهای شکل ۱-۵۲۵) بر قرگونگی بروز نکند.

خواسته فوق در صورت احراز شرط زیر حاصل می شود:

$$U_0 \times I_a \leq Z_S \quad (1-6)$$

که در آن :

Z_S = امپدانس حلقه اتصال کوتاه شامل امپدانس منبع (ترانسفورماتور، ژنراتور) + امپدانس هادی فاز از منبع تا نقطه اتصالی + امپدانس هادی حفاظتی (PE) و یا (PEN) از منبع تا نقطه اتصالی :

I_a = شدت جریانی است (پیوست 4P4-6 را بینید) که :

- (۱) سبب قطع وسیله حفاظتی جداکر در زمانهای ذکر شده در جدول ۲-۶ با توجه به ولتاژ U_0 می شود، یا
- (۲) سبب قطع وسیله حفاظتی تحت شرایطی که در بند ۳-۶۲۱ مشخص شده است، جداکر در زمان ۵ ثانیه شود.

U_0 = ولتاژ اسمی متناسب مؤثر فاز به زمین می باشد.

فرض بر این است که زمانهای جداکر مشخص شده در جدول ۲-۶، خواسته بند ۱-۶۲۱ را برای مدارهای نهایی که لوازم کلاس ۱ از نوع دستی و قابل حمل را تغذیه می کنند برآورده می کنند.

بحث مفصلی درباره نحوه محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه و شدت جریان اتصالی و نحوه انتخاب شدت جریان اسمی لوازم حفاظتی برای مطابقت با مدت زمان مجاز ، در پیوست ۶P4 داده شده است .

برای مدارهای توزیع حداقل زمان برقراری اتصال کوتاه ۵ ثانیه مجاز می باشد.

برای مدارهای نهایی که فقط تجهیزات نصب ثابت را تغذیه می کنند، زمان قطع می تواند از مقدار تعیین شده در جدول ۶

- ۲- یکسر باشد، ولی نباید هیچگاه از ۵ ثانیه تجاوز کند. علاوه بر آن اگر مدارهایی که لوازم دستی را تغذیه می کنند (و باید در زمانهای تعیین شده در جدول ۶-۲ قطع شوند) به تابلوی مربوط به مدارهای تجهیزات ثابت وصل باشند یا از

همان مدار تغذیه کنند، باید یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

(۱) امپدانس هادی حفاظتی بین تابلوی تقسیم و نقطه ای که هادی حفاظتی به نقطه همبندی اصلی وصل می شود از مقدار زیر یکسر باشد: (MEB)

$$\frac{50}{U_0} Z_S(\Omega) \quad (2-6)$$

(شکل ۶-۲۱-۵ دیده شود).

(۲) در محل تابلوی تقسیم یک همبندی کمکی نصب شود که شامل همه بدنه های هادی یگانه که در همبندی اصلی شرکت دارند، باشد و با خواسته های بند ۶-۲۱-۲ مطابقت نماید.

پیوست ۶P5 علت ممتویت تغذیه مدارهای نهایی ۴، ۰، ۵ ثانیه از یک تابلو را نشان می دهد.

جدول ۶-۲ حداقل زمان قطع برای سیستمهاي TN

حد زمان قطع (ثانیه) (S)	U0 (V)
۰.۸	۱۲۰
۰.۴	۳۳۰
۰.۵	۲۲۷
۰.۲	۴۰۰
۰.۱	۴۰۰

ولتاژها بر اساس استاندارد IEC 38 (1983) می باشد.

در مورد ولتاژهایی که در حد رواداری تعیین شده در استاندارد IEC 38

می باشد مقادیر برابر مقدار اسمی باند انتخاب می شوند. برای ولتاژهای

بنی دو باند، مقدار بزرگتر انتخاب می شود.

۶۲۱-۳-۴-۱- ایجاد همبندی کمکی برای هموتلز کردن

اگر شرایط گفته شده در بند ۶۲۱-۳-۳ را نتوان با استفاده از وسائل حفاظتی اضافه جریان مانند:

(۱) فیوز

(۲) کلید خودکار

(۳) کلیدهای خودکار کوچک

برآورده نمود باید اقدام به برقراری همبندی کمکی برای هموتلز کردن طبق بند ۶۲۱-۲-۲ نمود . به جای استفاده از همبندی کمکی می توان از وسائل حفاظتی جریان تناضلي استفاده کرد.

یادآوری - از وسائل حفاظتی جریان تناضلي در انواع سیستمهای TN استفاده می شود که در بند ۶۲۱-۴-۵ بعضی از آنها نشان داده شده اند.

۶۲۱-۳-۵- تعیین حداقل مقاومت اتصال زمین در سیستم TN

در شرایطی که بین یک هادی فاز و زمین اتصالی برقرار شود (مانند افتادن یک هادی فاز روی یک دیوار فلزی یا دست انداز فلزی که به زمین وصل است، که احتمال آن کم است). برای اینکه ولتاژ هادی حفاظتی و بدنه های هادی که به آن وصل می باشند، نسبت به جرم کلی زمین از مقدار $50 = U_L$ ولت تجاوز نکند (مقدار قراردادی)، لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

$$\frac{R_H}{R_E} \leq \frac{50}{U_0 - 50} \quad (3-6)$$

که در آن :

U_0 = ولتاژ اسمی متناسب مؤثر فاز به زمین :

R_B = مقاومت همه الکترودهای زمین که موازی نصب شده اند نسبت به جرم کلی زمین :

R_E = مقدار حداقل مقاومت بین یک بدنه هادی یگانه (که ممکن است با هادی فاز اتصالی کند) که در همبندی شرکت ندارد (به هادی حفاظتی وصل نیست) و جرم زمین . در حالت اتصالی از این مقاومت جریانهای اتصالی به جرم زمین و از جرم زمین و از طریق مقاومت R_B و منبع و هادی فاز بسته می شود. (شکل ۶۲۱-۸ دیده شود).

یادآوریها

۱- مقاومت R_E مقداری است آماری و تجربی . آمار نشان می دهد که در اغلب موارد $R_E >= 10 \Omega$ بایاراین برای اینکه $U_L <= 50$ باشد کافی است $R_B <= 2.9 \Omega$ انتخاب شود . این مسئله ای است مهم، قبل از اعمال این قاعده ، $R_B <= 2 \Omega$ انتخاب می شد و اینک مقدار بزرگتری قابل قبول می باشد که فراهم کردن $R_B <= 2.9 \Omega$ ساده تر از $R_B <= 2 \Omega$ است

۲- برای تشریح پیشتر مسئله به پوسٹ 6P6 مراجعه شود.


۶-۳-۶۲۱- استفاده از وسائل حفاظتی اضافه جریان و جریان تفاضلی در سیستم TN

در سیستم TN از انواع وسائل حفاظتی اضافه جریان می‌توان استفاده کرد. بند ۴-۲۱-۳-۶۲۱ را بینید. در این سیستمها علاوه بر آنها، از وسائل جریان تفاضلی هم می‌توان استفاده کرد با این تذکر که استفاده از وسائل جریان تفاضلی در سیستم TN-C ممکن نیست و از محل نصب این وسائل سیستم را باید تبدیل به TN-S نمود و از هادیهای مجرزا و N PE استفاده کرد.

شکل ۳-۳۳۲ و پیوست ۹GP6 را بینید.

۷-۳-۶۲۱- استقرار الکترود مستقل برای وسائل جریان تفاضلی در بروخی هوارد در سیستم TN

مطلوب بسیار مهم دیگر این است که در صورت استفاده وسائل جریان تفاضلی در سیستم TN، اگر در خارج از حوزه اثر همبندی برای هموتلاز کردن باشد (یعنی در محلی که قسمتهای هادی یگانه آن در همبندی شرکت ندارند)، بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی باید به هادی وصل شود. در این حالت بدنه ها باید به الکترود مستقل وصل شوند که مقاومت آن نسبت به جرم زمین با مقدار مربوط به جریان عامل وسیله تفاضلی همانگ باشد. مداری که به این ترتیب تشکیل می‌شود، سیستم TT بوده و باید مقررات آن سیستم را جاری نمود بند ۴-۶۲۱ را بینید.

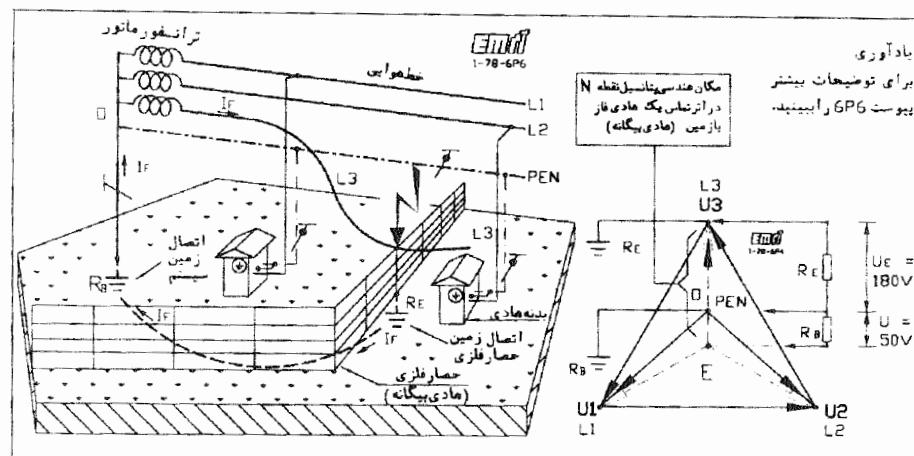


شکل ۸-۶۲۱ اثر اتصال کوتاه یک فاز و یک هادی یگانه که در همبندی شرکت ندارد

۸-۳-۶۲۱- منع استفاده از الکتروود زمین مستقل در سیستمهای TN

گاهی دیده شده است که در سیستمهای TN بعضی از تجهیزات سیستم را به یک الکتروود زمین انفرادی وصل می کنند بدون آنکه آن الکتروود به هادی حفاظتی یا هادی مشترک حفاظتی اختلا هم وصل شده باشد. در بعضی موارد نادر ممکن است مقاومت الکتروود انفرادی (R_B) از مقاومت کل زمین سیستم (R_B) کوچکتر باشد و در این حالت اگر یک اتصالی بین هادی فاز و بدن هادی اتفاق افتد، ولتاژ همه بدن های هادی سیستم ممکن است به مقداری خیلی بیشتر از مقدار مجاز رسد.

طرحواره های شکل ۹-۶۲۱ و مثال گشته شده در آن گویا می باشد. بنابراین استفاده از الکتروودهای زمین انفرادی در سیستمهای TN ممنوع است.

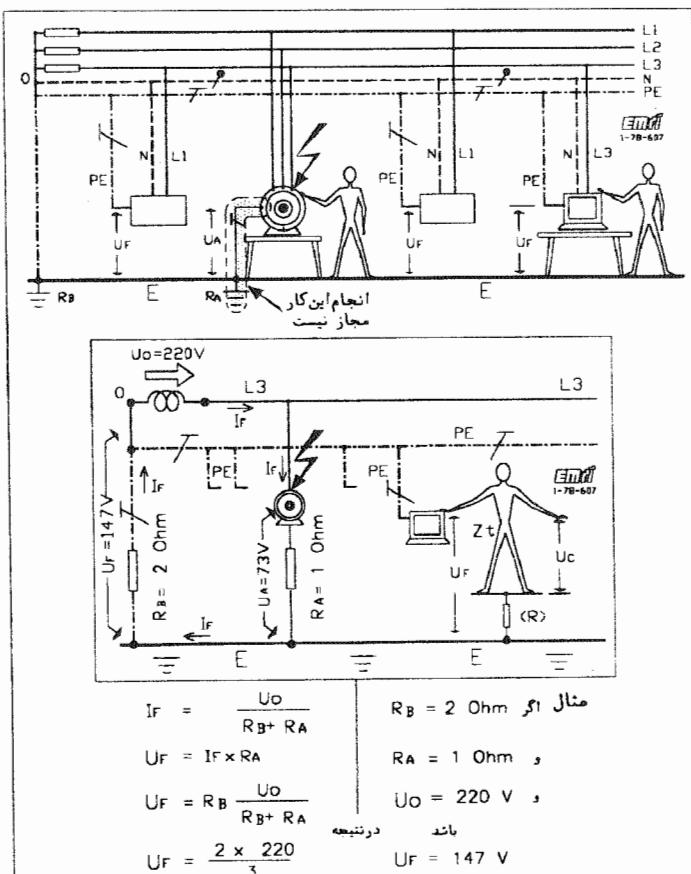

شکل ۹-۶۲۱ چرا در سیستمهای TN باید از الکتروودهای زمین انفرادی استفاده کرد

۶۲۱-۳-۹- یک نتیجه گیری در مورد برای سیستم TN

تا چندی پیش عقیده بر این بود که مقدار کل مقاومت زمین هادیهای حفاظتی PE یا حفاظتی/ختا PEN در یک سیستم TN با ولتاژ ۳۸۰/۲۲۰ ولت، نباید از ۲ اهم پیشتر باشد. دلیل آن هم با توجه به مطالب بند ۵-۳-۶۲۱ این بود که در شرایط عادی اگر اتصالی بین یک فاز و یک هادی ییگانه روز کند، مقدار آماری این مقاومت اتفاقی حداقل ۷ اهم خواهد بود و بنابراین انتخاب مقدار ۲ اهم قابل توجه است.

سپس عقاید بر این قرار گرفت که مقدار ۷ اهم انتخابی بسیار محافظه کارانه است و می‌توان مقدار مقاومت اتفاقی را تا ۱۰ اهم نیز انتخاب نمود، بدون آنکه در احتمال روز برقگرفتگی تغییر زیادی پیش آید و در این صورت مقدار مقاومت کل هادی ختنا نسبت به زمین می‌تواند ۲.۹ اهم باشد.

جدیدترین عقیده در این زمینه این است که در سیستمهای که انحصاراً از کابلهای زیرزمینی استفاده می‌کنند، اصلاً توجهی به مقدار مقاومت هادیهای ختنا نسبت به زمین نشود، زیرا مقدار آن هر چه باشد، به شرط اینکه سایر مسایل (مانند قطع مدار در ۴۰ ثانیه یا ۵ ثانیه) رعایت شده باشند، خللی در اینمی وارد نخواهد شد زیرا اتصال اتفاقی بین یک فاز و یک بدنه هادی ییگانه در سیستم کابلی بسیار بسیار نامحتمل است.

ممکن است این سؤال پیش آید که چرا از اول این فکر نشده بود. جواب این سؤال را می‌توان در دو قسمت داد:

- (۱) در ابتدای هر کاری به دلیل نبودن آمار کافی گرایش به این سمت است که مقادیر آماری با محافظه کاری پیشتری انتخاب شوند (۷ اهم). پس از سالها آزمایش دیده شد این مقدار بسیار کوچک انتخاب شده بود و بنابراین مقدار آن را به ۱۰ اهم افزایش دادند که در نتیجه انتخاب مقاومت کل سیستم ۲.۹ اهم به جای ۲ اهم مجاز گردید.

- (۲) در سابق به دلایل بسیاری که وارد آنها نخواهیم شد، پیشتر شبکه‌ها هوایی بود و اینک با گذشت زمان از حجم شبکه‌های هوایی کاسته شده و به حجم شبکه‌های زیرزمینی افزوده شده است. همانطور که گفته شد، روز اتصالی بین یک هادی فاز و یک بدنه هادی ییگانه در شبکه کابلی بسیار نامحتمل است و مطالب گفته شده در بند ۵-۳-۶۲۱ را باید فقط در مورد شبکه‌های هوایی به کار بست.

به طور خلاصه:

روز بروز اهمیت مقدار مقاومت R_B در سیستم TN کاسته می‌شود به طوری که هم اکنون در سیستمهای تمام کابلی TN، بیکر احتیاجی به کنترل مقدار مقاومت R_B طبق بند ۵-۳-۶۲۱ نیست. با وجود این، لزوم برقراری اتصال زمین برای هر انشعاب (طبق بند ۱-۳-۶۲۱)، به قوت خود باقی است.

TT سیستم

۶۲۱-۴-۶۲۱-۱-وصل بدن های هادی به زمین در سیستم TT

کلیه بدن های هادی که دارای یک وسیله حفاظتی مشترک می باشند باید همراه با هادی های حفاظتی آنها به یک الکترود زمین مشترک وصل شوند.

۶۲۱-۴-۶۲۱-۲-مشخصه های تجهیزات حفاظتی و مقاومت الکترود زمین در سیستم TT

مشخصه های تجهیزات حفاظتی و مقاومت الکترود زمین در سیستمهای TT باید به نحوی باشند که در صورت وقوع اتصال کوتاه بین یکی از هادی های فاز و بدن هادی یا هادی حفاظتی (PE) در هر نقطه ای از تأسیسات ، مدار به طور خودکار حداقل در زمان تعیین شده قطع کند تا طبق خواسته های مبحث پنجم (با توجه به حوزه بندی های شکل ۱-۰۲۵) برقرار فنگی بروز نکند.

خواسته فوق در صورت احراز شرط زیر حاصل می شود:

$$I_a \times R_A \leq 50V \quad (4-۶)$$

که در آن :

R_A = مجموع مقاومتهای هادی حفاظتی و الکترود زمین :

I_a = شدت جریانی که سبب قطع خودکار وسیله حفاظتی می شود :

$50V$ = حداقل ولتاژ مجاز تماس U_L .

یادآوری ۱ - در مواردی که وسیله حفاظتی یک وسیله جریان تفاضلی می باشد ، $I_a = I_{aL}$ است که عبارت است از جریان تفاضلی اسمی عمل وسیله حفاظتی .

در سیستم TT به منظور ایجاد تمایز، می توان از وسایل جریان تفاضلی تیپ S، به صورت سری با وسایل جریان تفاضلی معمولی استفاده کرد . برای ایجاد تمایز با وسایل جریان تفاضلی تیپ S، در مدارهای توزیع حداقل جریان عمل به مدت یک ثانیه مجاز می باشد.

یادآوری ۲ - برای وسایل جریان تفاضلی تیپ S، به مدارک IEC 1008 مراجعه شود .

در موارد استفاده از وسایل نوع اضافه جریان، باید یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

(۱) وسیله حفاظتی باید دارای مشخصه عکس زمانی (inverse time) باشد و شدت جریان I_a آن را در مدت ۵ ثانیه قطع کند.

(۲) وسیله حفاظتی باید با مشخصه زمانی آنی (instantaneous) (باشد و I_a حداقل شدت جریانی باشد که سبب کار آنی وسیله شود .

۳-۴-۶۲۱ - همبندی گمکی برای همولتاز کردن در سیستم TT

اگر در سیستمهای TT شرایط گفته شده در بند ۶۲۱-۴-۲ را نتوان برآورده نمود، باید اقدام به برقراری همبندی گمکی برای همولتاز کردن طبق بند ۶۲۱-۲-۲ و بخش ۶-۶ نمود.

۴-۴-۶۲۱ - وسایل حفاظتی مجاز در سیستم TT

در سیستمهای TT استفاده از وسایل حفاظتی زیر مجاز می باشد:

- (۱) وسایل حفاظتی جریان تفاضلی (بند ۱-۳۳۲ و ۵-۴-۶۲۱ را بینید)
- (۲) وسایل حفاظتی اضافه جریان

یادآوری ۱


در عمل، استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان در سیستمهای TT ممکن نخواهد بود. زیرا دستیابی به مقاومت‌های بسیار کوچکی که برای احراز اینمنی لازم می باشد، عملی نیست. برای مثال یک فیوز ۲۵ آمپر احتیاج به مقاومت زمین ۰/۵۷ اهم و یک فیوز ۳۶ آمپر، احتیاج به مقاومتی برابر ۰/۷۹ اهم دارند. (بخش ۳۳۲ و شکل ۱-۳۳۲ دیده شوند). اما اگر از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عمل ۳۰ میلی آمپر استفاده شود، مقاومت زمین می تواند ۱۶۶۴ اهم باشد که کاملاً قابل حصول است. (بند ۱-۳۳۲ و شکل ۲-۳۳۲ دیده شوند).

یادآوری ۲

در سیستمهای TT استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (FU) برای موارد مخصوصی که وسایل ذکر شده در بالا قادر به ایجاد اینمنی نباشند، مجاز می باشد. پیوست 6P8 را بینید.


یادآوری ۳

در بخش ۶۱۵ اشاره شده است که از کلیدهای جریان تفاضلی می توان به عنوان یک وسیله حفاظت ثانوی در برایر تماس مستقیم استفاده نمود. بعضی از شرکتهای سویجو این خاصیت کلید را بزرگ کرده و آن را مناسب برای حفاظت اصلی جا می زنند که در اصل این را باید خیانت به حساب آورد. پیوست 6P9 بحثی را در این مورد راهنمایی نمود.

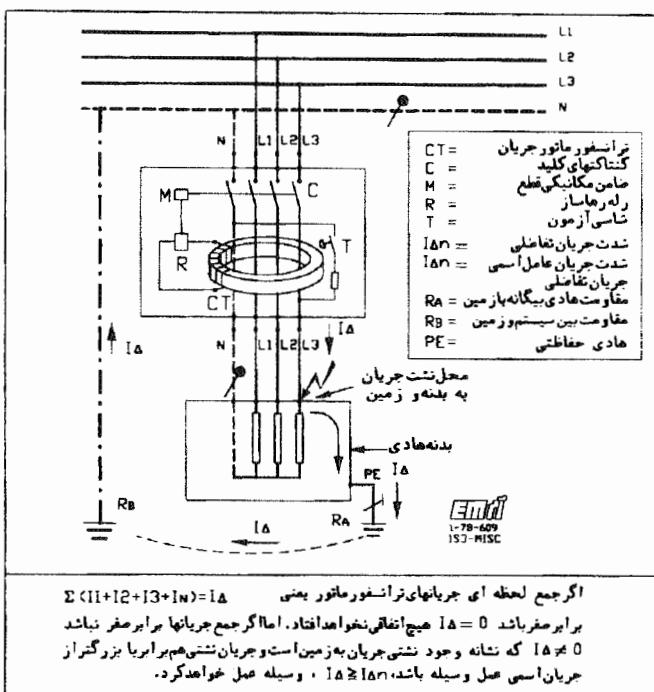


شکل ۱۰-۶۲۱ طرحواره یک وسیله (کلید) حفاظتی جریان ظاضالی

شکل ۱۱-۶۲۱-۴-۵-۶-۲۱ روشی استفاده از وسائل حفاظتی جریان ظاضالی در سیستم TN در سیستمهای TN به شرط رعایت نکاتی که در شکلهای زیر نشان داده شده است می‌توان از وسائل حفاظتی جریان ظاضالی استفاده کرد.

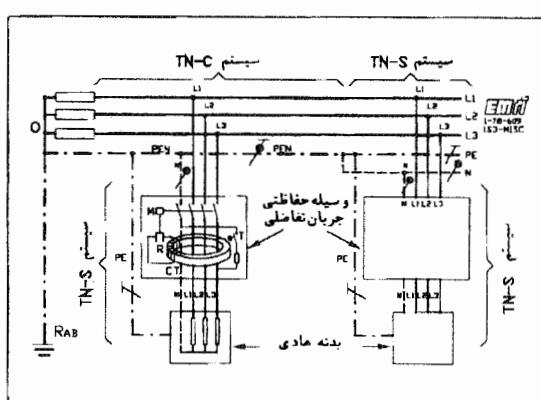

شکل ۱۱-۶۲۱ استفاده از وسائل حفاظتی جریان ظاضالی در سیستم TN-C-S

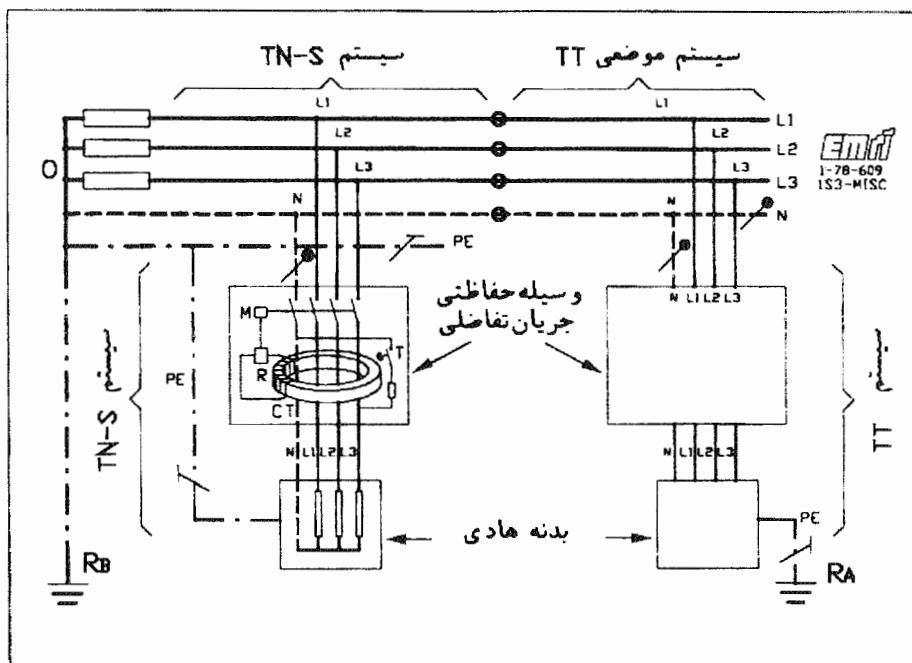


۱۲-۶۲۱ وسیله حفاظتی جریان تفاضلی در سیستم TN-S و سیستم موضعی TT

۶-۴-۶-۶- الکترود و هادی اتصال زمین در سیستم TT

در سیستم TT می‌توان از هر نوع الکترود زمین استفاده کرد جز اینکه از سیستم زمین پیش یافته شده برای فشار قوی نباید برای وسائل جریان تفاضلی استفاده نمود. اگر چند وسیله جریان تفاضلی با جریان‌های عامل مختلف دارای الکترودی مشترک باشند (برای مثال آمپر $I_{AII} = 0.03$ و آمپر $I_{AIII} = 0.05$)، مقاومت آن باید مناسب برای وسیله حفاظتی با جریان عامل بزرگتر باشد (در مورد مثال باید $\Omega = 100$ باشد که مناسب وسیله آمپر $I_{AII} = 0.05$ است در حالی که برای وسیله آمپر $I_{AIII} = 0.03$ می‌توان از مقاومت بزرگتر یعنی $\Omega = 1667$ استفاده کرد)

اگر در سیستم TT از الکترود اختصاصی استفاده شود، در فاصله بین وسیله مصرف کننده و وسیله جریان تفاضلی، هادی حفاظتی نباید در یک لوله یا یک غلاف کابل همراه با هادیهای فاز کشیده شود، زیرا در صورت بروز اتصالی بین فاز و هادی حفاظتی در اثر خرابی در عایقندی، کلید عمل خواهد کرد. کشیدن هادی حفاظتی همراه با هادیهای فاز در بالادست کلید مانع ندارد. شکل ۱۳-۶۲۱ این مطلب را به صورت طرحواره نشان می‌دهد.

از نظر سطح مقطع، هادی حفاظتی مدار بالا دست کلید در صورتی که از داخل یک غلاف کابل همراه با فازها کشیده شده باشد، می تواند برابر با سطح مقطع هادی فاز باختن باشد. اما در صورتی که هادی حفاظتی مستقل از هادیهای برقدار مدار کشیده شود، سطح مقطع آن در صورت داشتن حفاظت مکانیکی می تواند ۲.۵ میلیمتر مربع و اگر بدون حفاظت مکانیکی باشد، ۴ میلیمتر مربع باشد.

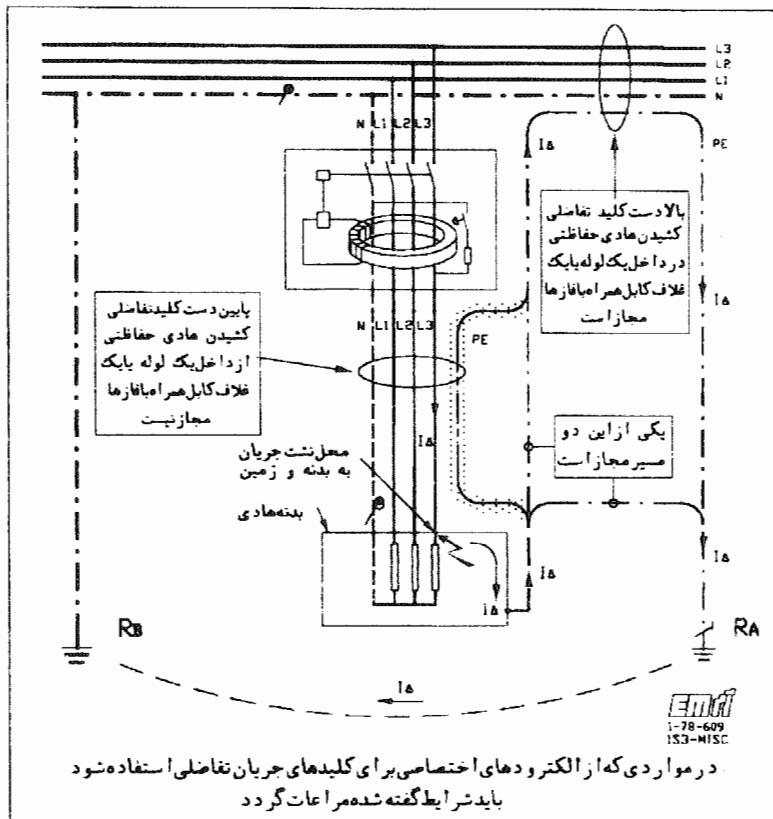

شکل ۱۳-۶۲۱ نحوه استفاده از یک کلید حفاظتی جریان تفاضلی در صورت وصل به المکرود اختصاصی

علت این است که جریانهای تفاضلی $I_1 - I_2$ بسیار کوچک می باشند و احتیاجی به سطح مقطع بزرگ ندارند. به همین دلیل در اغلب موارد حتی در صورتی که کشیدن هادیهای حفاظتی همراه با هادیهای فاز مجاز است، استفاده از هادیهای حفاظتی مستقل با سطح مقطعهای کوچک ذکر شده، از هر نظر باصرف خواهد بود.

با توجه به اغلب استانداردهای ساخت کلیدهای جریان تفاضلی، زمان قطع این وسائل باید برابر یا کوچکتر از $\frac{1}{2}$ ثانیه باشد. با توجه به جدول زمانهای مجاز (جدولهای ۶-۲ و ۶-۳) این مقادیر کاملاً منطقی می باشند، اما برای

ایجاد تمایز بین وسایل جریان تفاضلی، آنها را با زمانهای قطع یا حساسیت‌های مختلف دیگر نیز می‌سازند. برای مثال:
۰۲، ۰۴، ۰۶، ۰۸، ۰۱۰، ۰۱۲، ۰۱۴، ۰۱۵، ۰۱۷، ۰۱۹، ۰۲۰، ۰۲۲، ۰۲۴، ۰۲۶، ۰۲۸، ۰۳۰، ۰۳۲، ۰۳۴، ۰۳۶، ۰۳۸، ۰۴۰، ۰۴۲، ۰۴۴، ۰۴۶، ۰۴۸، ۰۴۹، ۰۵۰.

سیستم IT


۶۲۱-۵-شایط اختصاصی سیستم IT

۶۲۱-۱-لروم عالیک بودن سیستم IT نسبت به زمین یا داشتن امپدانس بزرگ نسبت به آن

در سیستمهای IT، سیستم باید نسبت به زمین عالیک باشد یا از طریق یک امپدانس که به قدر کافی بزرگ است به زمین وصل شود. نقطه اتصال زمین از طریق امپدانس ممکن است نقطه خشای واقعی یا مصنوعی باشد. اگر مولفه صفر امپدانس به قدر کافی بزرگ باشد، نقطه خشای مصنوعی ممکن است به طور مستقیم زمین شود. در مواردی که نقطه خشای وجود نداشته باشد، یکی از هادیهای فاز را می‌توان از طریق یک امپدانس زمین کرد.


با توجه به گفته‌های بالا، از نظر نحوه برقراری ارتباط سیستم با زمین چهار حالت وجود خواهد داشت:

(۱) حالتی که هیچ رابطه‌ای که دست ساز بشر باشد بین سیستم و زمین برقرار نشده باشد. اما فراموش نکنیم که همیشه رابطه‌ای طبیعی بین سیستم و زمین وجود دارد که آن هم از طریق خازنهای طبیعی است که نمی‌توان آنها را از بین برد. این حالت در شکل ۶۲۱-۱۴-(۱) نشان داده شده است.

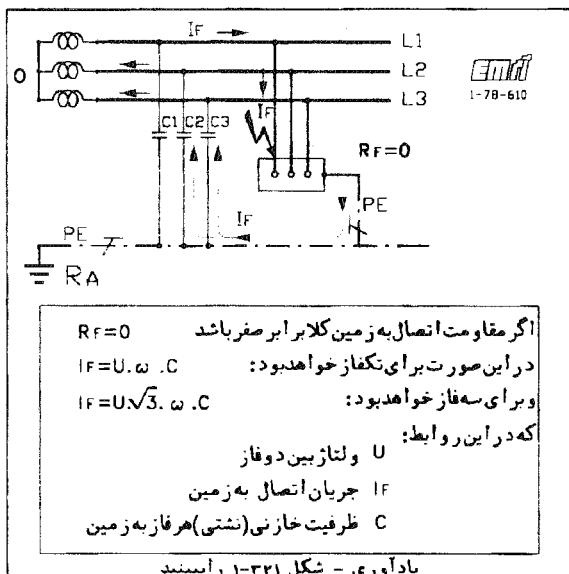


شکل ۶۲۱-۱۴-(۱) سیستم IT نوع کاملاً عالیک نسبت به زمین

(۲) حالتی که نقطه خنثای سیستم با استفاده از یک مقاومت (بزرگ) محدود کننده جریان اتصالی به زمین وصل می شود .
این حالت در شکل ۱۴-۶۲۱ (۲) نشان داده شده است .

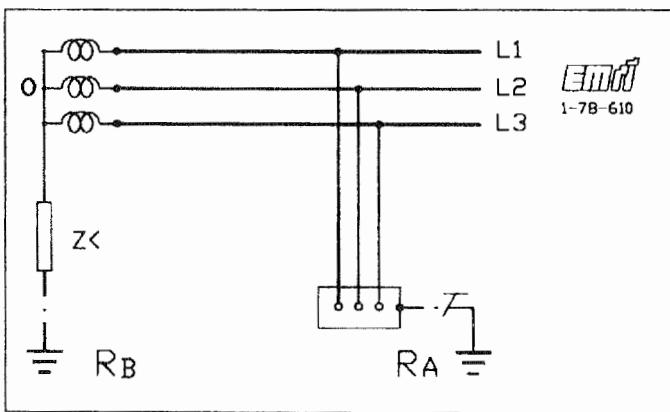


شکل ۱۴-۶۲۱(۲) سیستم IT نوع وصل به زمین از طریق امپدانس ساده

(۳) حالتی که نقطه خنثای سیستم با استفاده از یک وسیله بازرسی عایقندی و محدود کردن جریان به زمین وصل می شود . این حالت در شکل ۱۴-۶۲۱ (۳) نشان داده شده است .

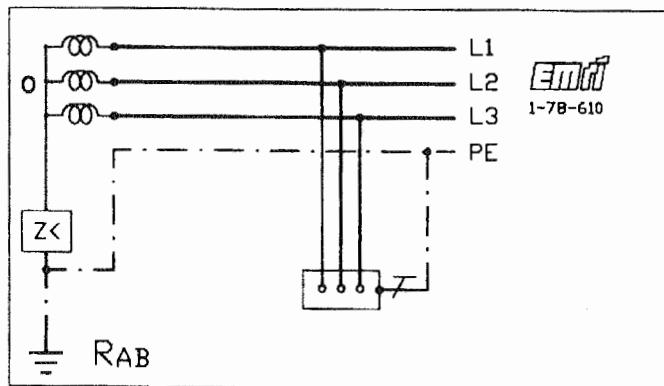

شکل ۱۴-۶۲۱(۳) سیستم IT مجهز به وسیله کشف اولین اتصالی (نصب شده در خنثا)

(۴) حالتی که نقطه خنثای سیستم داخلی بوده و دسترسی به آن ممکن نباشد یا به هر دلیل لازم باشد از خنثای مصنوعی استفاده شود و خنثای مصنوعی با استفاده از یک وسیله بازرسی عایقندی و محدود کردن جریان، به زمین وصل می شود .
این حالت در شکل ۱۴-۶۲۱ (۴) نشان داده شده است .

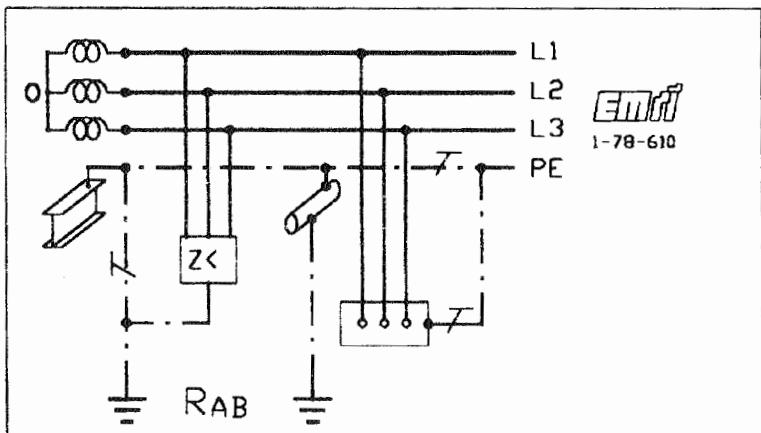

۱۴-۶۲۱-(۴) سیستم IT مجهز به وسیله کشف اولین اتصالی در ختای مصنوعی

در صورت وجود شرایط بالا ، اتصال کوتاه یکی از هادیها از طریق بدنه های هادی یا در اثر وصل مستقیم به زمین از طریق قسمتهای هادی ییگانه . بسیار کوچک خواهد بود و بنابراین قطع خودکار مدار، به شرط رعایت مفاد بند ۳-۵-۶۲۱، الزامی نخواهد بود. در هر حال لازم است برای جلوگیری از تماس همزمان افراد با دو بدنے که در یک آن با دو فاز مختلف اتصالی داشته باشند، اقدام به عمل آید.

۱۴-۶۲۱-۲-۵- در سیستم IT هیچ یک از هادیهای بر قدر نباید مستقیم به زمین وصل گشته باشد.
برای تقلیل اضافه ولتاژها یا تخفیف نوسانها ، ممکن است لازم باشد اتصال زمین از طریق اپدیانس یا زمین مصنوعی برقرار شود و مشخصه های آن به نحوی انتخاب شوند که با خواسته های تأسیسات هماهنگ باشد.

۱۴-۶۲۱-۳- نحوه زمین گردن بدنه های هادی در سیستم IT

بدنه های هادی سیستم باید به صورت انفرادی، گروهی یا دسته جمی زمین شوند. در بعضی موارد مانند ساختمانهای بلندمرتبه ، وصل بدنه های هادی به زمین عملی نمی باشد. در این موارد ، از همبندی هادیهای حفاظتی با بدنه های هادی ییگانه به جای اتصال به زمین استفاده می شود. در سیستمهای IT شرط زیر باید برقرار باشد:

$$R_A \cdot I_d \leq 50V \quad (5-6)$$

که در آن:

$$R_A = \text{ مقاومت الکرود زمین بدنه های هادی :}$$

I_d = شدت جریان اولین اتصال کوتاه بین یک هادی فاز و بدنه هادی است. I_d ، جریانهای نشتی و کل اپدیانس اتصال به زمین تأسیسات الکریکی را به حساب می آورد.

$$U_L = \text{حداکثر ولتاژ مجاز تماس } 50V \text{ می باشد.}$$

۴-۵-۶۲۱- استفاده از دستگاه کنترل عایقندی در سیستم IT

اگر از یک دستگاه کنترل عایقندی برای کشف اولین اتصالی بین یک هادی برقرار و بدنه هادی یا زمین استفاده شده باشد، این دستگاه باید یک سیگنال سمعی و / یا بصری را راه اندازی کند.

یادآوری ۱ - توصیه می شود اولین اتصالی در اسرع وقت رفع شود.

یادآوری ۲ - ممکن است استفاده از یک دستگاه کنترل عایقندی برای هدفهای دیگری جز حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم لازم باشد.

۴-۵-۶۲۱- بروز دومین اتصالی در سیستم IT

حال پس از بروز اولین اتصالی و در هنگامی که هنوز فرصت رفع عیب و ترمیم سیستم پیدا نشده است، اگر دومین اتصالی اتفاق افتاد چه وضعی پیش خواهد آمد؟ یکی از دو حالت زیر ممکن است بوجود آید:

- (۱) اگر همه بدنه های هادی تأمیسات همبندی شده و دارای الکترود زمین مشترک باشند، دومین اتصالی مانند بروز (اولین) اتصالی با بدنه هادی در سیستم TN خواهد بود، به شرط اینکه مطالب بند ۶-۵-۶۲۱ برقرار باشد.
- (۲) اگر بدنه های هادی تأمیسات به صورت چند گروه (هر گروه یک الکترود مجزا) یا به صورت انفرادی (هر بدنه هادی یک الکترود مجزا) زمین شده باشند، باید شرایط حفاظتی بند ۴-۶۲۱ برقرار شوند.

۴-۵-۶۲۱- شرایطی که باید در سیستم IT در عایت شوند.

در سیستمهای IT شرایط زیر باید برقرار باشد:

- (۱) در سیستمی که خنثای آن توزیع نشده باشد

$$Z_s \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{U_0}{Idf} \quad (۴-۶)$$

(۲) در سیستمی که خنثای آن توزیع شده باشد

$$Z's \leq \frac{U_0}{2Idf} \quad (۷-۶)$$

که در آن :

U_0 = ولتاژ مؤثر متناسب بین فاز و خنثا :

U = ولتاژ مؤثر متناسب بین دو فاز (جدول ۳-۶ دیده شود) :

Z_s = امپدانس حلقة اتصال کوتاه شامل هادی فاز و هادی حفاظتی (PE) مدار :


$Z's$ = امپدانس حلقة اتصال کوتاه شامل هادیهای فاز، خنثا (N) و هادی حفاظتی (PE) مدار :

I_a = شدت جریان عمل وسیله حفاظتی در مدت زمان t که در جدول ۳-۶ ذکر شده است، و برای مدارهای دیگری که در مورد آنها مجاز است. $I_a = Idf$ (Double Fault Current = Idf) ثانیه می باشد.

یادآوری


در روابط بالا عدد ۲ عددی است که برای اطمینان از اینکه سیستم حتماً عمل خواهد کرد انتخاب شده است و نکاتی مانند مقاومت کتابکها ، طولانی تر شدن مدار به علت وارد شدن کابل (بند قابل انعطاف) دستگاه از پریز تا خود دستگاه، کامل نبودن اتصالات هادیها با بدنه و نظر اینها را در بر می گیرد.

شکل ۱۵-۶۲۱ حالتی را نشان می دهد که در یک سیستم سه فاز IT که هادی ختنا در آن توزیع نشده است، دو فاز مختلف در دو دستگاه متفاوت، به بدنه مربوط به هر یک، اتصالی کرده باشد. در این حالت باید رابطه (۶) برقرار باشد.

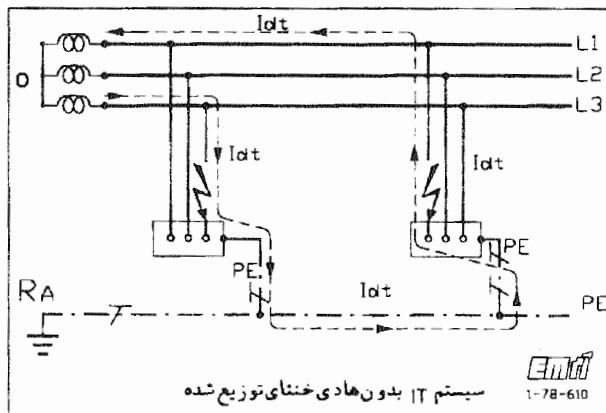

شکل ۱۵-۶۲۱ سیستم IT با دو اتصال همزمان فازهای مختلف با بدنه

شکل ۱۶-۶۲۱ حالتی را نشان می دهد که در یک سیستم سه فاز IT که هادی ختنا در آن توزیع شده است، یک فاز در یک دستگاه و هادی ختنا در یک دستگاه دیگر با بدنه مربوط به خود، اتصالی کرده باشد. در این حالت باید رابطه (۷) برقرار باشد.

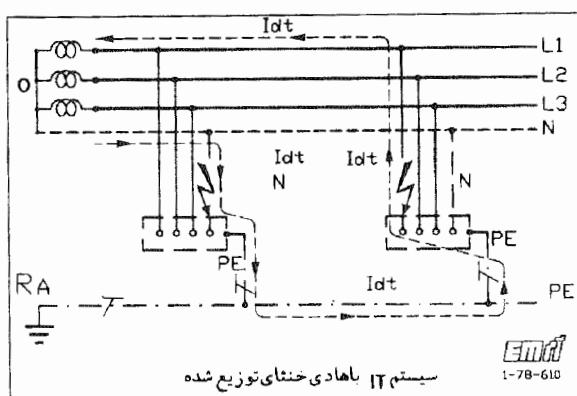

شکل ۱۶-۶۲۱ سیستم IT با دو اتصال همزمان یک فاز و یک ختنا با بدنه

جدول ۶-۳ حداکثر زمان قطع براى سیستمهای IT


حدز مان قطع-نایه (۵)		U ₀ /U (۷)
هادی ختنا توريغ شده	هادی ختنا توريغ نشه	
۵	۰,۸	۱۲۰,۲۴۰
۰,۸	۰,۴	۲۳۰,۴۰۰
۰,۴	۰,۲	۴۰۰,۶۹۰
۰,۲	۰,۱	۵۸۰,۱۰۰

1-78-610

ولتاژها براساس استاندارد (IEC 38 1983) می باشند در مورد ولتاژهایی که در حد رواداری تعیین شده در استاندارد IEC 38 می باشند مقادیر بر این مقدار اسمی باندانتخاب می شوند برای ولتاژهای بین دو باند ، مقدار بزرگتر انتخاب می شود

۷-۵-۶ توزیع هادی ختنا در سیستم IT توصیه نشده است

در سیستم IT "قویا" توصیه می شود که از توزیع هادی ختنا صرف نظر شود. بعضی از علل این کار واضح و بعضی دیگر ممکن است خیلی روشن نباشد. مهمترین علت اینکه توصیه می شود هادی ختنا توزیع نشود این است که هرچه طول هادی ختنا و تعداد لوازمی که به آن وصل می شوند بیشتر شود . احتمال بروز اتصالی بین آن و بدنه های هادی زمین شده بیشتر می شود که در صورت بروز این حالت ظاهراً اتفاق مهمی نخواهد افتاد. اما کل سیستم حفاظتی مختل خواهد شد و در اصل سیستم IT تبدیل به TN یا TT (بسته به نوع اتصال به زمین) خواهد شد.

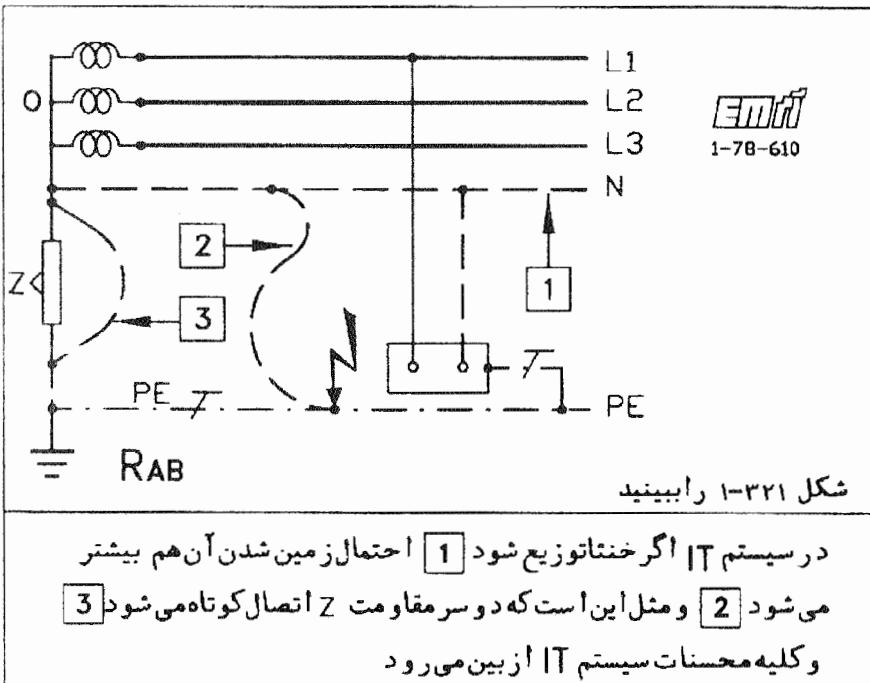

شکل ۱۷-۶۲۱ چرا در سیستم ۱۱ توصیه می شود هادی خنثا توزیع نشود

این است که نه تنها بهتر است هادی خنثا توزیع نشود بلکه باید هادیها ، مقاومت یا مقاومتهای وسیله کشف اتصال به زمین که بین نقطه خنثا و الکترود زمین قرار دارند، در برای اتصال کوتاه شدن اتفاقی ، به خوبی حفظ شود تا سیستم حفاظت مختل نشود. (شکل ۱۷-۶۲۱ مسائل مورد بحث را نشان می دهد.)

اما وضعیت دیگری که در صورت توزیع هادی خنثا در سیستم ۱۱ باید مورد توجه قرار گیرد و علت آن ممکن است در نگاه اول خیلی واضح نباشد این است که همه مدارهای سیستم باید مجهز به وسائل کشف اضافه جریان در هادی خنثا باشند که همه هادیهای مدار (فاز یا فازها و خنثا) را قطع کند.

کلیدهای چهارقطبی یا کلیدهای دو قطبی که همه قطباهای آن مجهز به رله های اضافه جریان می باشند، برای همین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

برای بی بردن به اهمیت موضوع مورد بحث شکل ۱۶-۶۲۱ را مورد توجه قرار دهید. اگر مداری که هادی خنثای آن با بدنه برخورده است مداری با مقطع کوچک باشد و مدار دیگر که فاز آن با بدنه در تماس است مداری با مقطع بزرگ باشد، ممکن است حالتی پیش آید که جریان اتصالی نشان داده شده در شکل، برای قطع رله جریان در فاز مدار بزرگ کافی نباشد در حالی که همین جریان از دید مدار کوچک آنقدر بزرگ باشد که هادی خنثای آن را بسوزاند.

در دو حالت زیر می توان از شرط بالا صرفنظر نمود:

- در صورتی که برای حفاظت هادی خنثای هر یک از مدارها یا چند مدار با هم از وسائل حفاظتی در برابر اتصال کوتاه در طرف تغذیه استفاده شده باشد.
- در صورتی برای حفاظت از مدار مورد نظر از وسیله حفاظتی جریان تفاضلی استفاده شود، به شرط اینکه جریان نامی تفاضلی عمل آن از 10% برابر جریان نامی هادی خنثای پیشتر نباشد. بدینه است که این وسیله باید همه هادیهای مدار از جمله هادی خنثای را قطع کند.

۶۲۱-۸- شرایط قطع ووصل هادی خنثای (در سیستم IT)

تاکنون در این کاب راجع به قطع ووصل هادی خنثای صحبت نشده است. بر عکس مخصوصاً در سیستم TN تأکید می شود که به هیچ وجه نباید در هادی خنثای از وسائل حفاظتی استفاده شود یا این هادی به نحوی دیگر و بدون قطع هادیهای فاز، مجزا گردد. اما اینک دیده می شود که در سیستم IT انجام این کار لازم است. البته این فقط در حالتی از سیستم IT لازم می شود که در آن هادی خنثای توزیع شده باشد. در هر صورت قطع ووصل هادی خنثای صرفنظر از نوع سیستم مراسی دارد که باید در همه احوال مراعات شود.

یکی اینکه هادی خنثای نباید قبل از هادیهای فاز از مدار مجزا و قطع شود. دیگر اینکه هادی خنثای باید قبل از هادیهای فاز یا همزمان با آنها وصل شود یعنی جز در شرایطی که برای سیستم IT گفته شد و شرایط استثنایی دیگر. هادی خنثای نباید حاوی وسائل حفاظتی خوبکار که فقط هادی خنثای را قطع کند، باشد.

۶۲۱-۹- وسائل حفاظتی مجاز در سیستم IT

در سیستمهای IT استفاده از وسائل حفاظتی زیر مجاز است:

- (۱) وسائل بازرسی دائمی عایقبنده؛
- (۲) وسائل حفاظتی اضافه جریان؛
- (۳) وسائل حفاظتی جریان تفاضلی.

۶۲۱-۱۰- درجه عایقبندي برای تجهيزات نکهlez در سیستم IT با خنثای توزیع شده

در سیستمهای IT با هادی خنثای توزیع شده تجهیزاتی که بین فاز و خنثای (U0) نصب می شوند باید از نظر عایقبنده مناسب برای ولتاژ فاز (U) باشند. برای درک علل این کار توصیه می شود پیوست ۴P2-۲ در فصل چهارم دیده شود.

۱۱-۵-۶۲۱- خصوصیات - مزایا - کاربردهای سیستم IT

از بین سیستمهای سه گانه TN و TT ، دو سیستم اول یعنی TN و TT ، سیستمهایی برای استفاده در کاربردهای عادی و سیستم سوم یعنی IT . یک سیستم مخصوص برای کاربردهای مخصوص می باشد . نظر به اینکه اولین اتصال به بدنه در سیستم IT سبب قطع برق تجهیزاتی که اتصالی در آن واقع شده است نمی شود و در همان حال تماس با بدنه تجهیزات سبب برقگرفتگی نمی گردد، سیستم IT در بسیاری از کاربردهای حساس بی همتا است . بعضی از مواردی که استفاده از سیستم IT در آنها غیرقابل جایگزینی است عبارتند از :

- اتفاهی عمل و نظایر آن در بیمارستانها :
- چراغهای روشنایی ایمنی در تالارهای همایش و نظایر آن :
- معادن رویاز و زیرزمینی :
- سیستمهای تولیدی که قطع برق در آنها ممکن است تولید خسارات زیاد کند مانند :
 - شیشه سازی
 - کوره ها
 - ذوب فلزات
 - نیروگاهها
 - صنایع شیمیایی
 - صنایع مهمات سازی
 - تجهیزات آزمایشگاهها و انجام آزمایش
 - تغذیه کامپیوترها
 - مدارهای کترل
 - عملیات صنعتی زنجیره ای

همبندی کمکی برای همولتاز کردن

۶-۶۲۱- همبندی کمکی برای همولتاز کردن

۱-۶-۶۲۱- اجزای همبندی شونده

همبندی کمکی برای همولتاز کردن باید کلیه بدنه های هادی را که همزمان قابل لمس می باشد در بر گیرد و حاوی اجزای فلزی ساختمان شامل میلگرد های بن مسلح باشد، البته اگر در دسترسی به آن ممکن باشد . همچنین همبندی کمکی برای همولتاز کردن باید به هادیهای حفاظتی همه تجهیزات، از جمله پریزها ، وصل باشد.

۶-۶۲۱- اطمینان نسبت به کارآیی همبندی کمکی برای همولتاز کردن

اگر کوچکترین شکی نسبت به کارآیی سیستم همبندی کمکی برای همولتاز کردن وجود داشته باشد، لازم است نسبت به صحبت رابطه زیر اطمینان حاصل شود :

$$R \leq \frac{50}{Ia} \quad (۸-۶)$$

که در آن :

R = مقاومت بین بدنه های هادی که همزمان در دسترس می باشد و بدنه های هادی یگانه :

Ia = شدت جریانی که سبب عمل وسیله حفاظتی می شود.

در مورد وسائل جریان تناضلی : $I_{an} = Ia$

در مورد وسائل اضافه جریان : Ia = جریانی است که سبب قطع وسیله حفاظتی در ۵ ثانیه می شود.

(پیوست ۶P4 را بینید)


یادآوری - برای بررسی مطالعه گفته شده در این بند، شکل ۵-۶۲۱ را مطالعه کنید و بند ۲-۶۲۱ را هم بینید.

حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بدون قطع خودکار مدار

۶-۶۲۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بدون قطع خودکار مدار

۶-۶۲۲- کلیات

قطع خودکار مدار ، با توجه به سیستمهای توزیع TT-TN و IT، مهمترین روش حفاظت در برابر برقگرفتگی در تماس غیرمستقیم است . اما روش های دیگری نیز وجود دارند که در آنها از روش قطع خودکار استفاده نمی شود . در این بخش راجع به انواع این روشها صحبت خواهد شد .

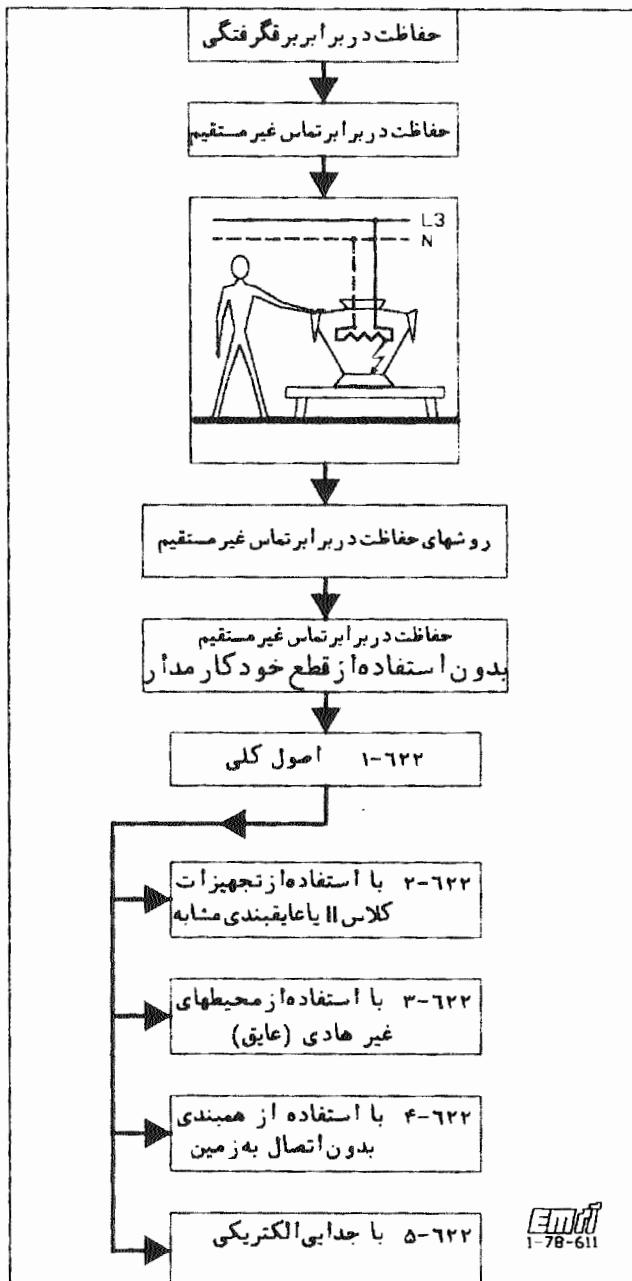

شکل ۱-۶۲۲ حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم بدون قطع خودکار تغذیه (بر اساس IEC 364-4-41)

۶۲۲-۱- پیشگفتار

- حافظت در برابر برقگرفتگی در تماس غیرمستقیم بدون استفاده از هادی حفاظتی ممکن است به ۴ گونه انجام شود:
- در صورت استفاده از تجهیزات کلاس II :
 - در صورتی که محیط عایق باشد:
 - اگر از همبندی همولاز کننده در محیط عایق و بدون اتصال به زمین استفاده شود .
 - اگر از روش جدایی الکتریکی استفاده شود .
- در زیر درباره هر یک از این روشها بحث می شود.

۶۲۲-۲- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با استفاده از تجهیزات کلاس II




بهترین روش در پیشگیری از برقگرفتگی در صورت بروز اتصالی صرف نظر از نوع سیستم برق و دیگر ملاحظات، استفاده از تجهیزاتی است که علاوه بر عایقندی اصلی دارای عایقندی تکمیلی نیز باشد که آنها را تجهیزات کلاس II می نامند . (بند ۱-۶۲۰ (۳) را ببینید). اما در وضعی که صنعت برق و دیگر صنایع در آن به مردم برند، حداقل در حال حاضر قادر نیستند کلیه لوازم و تجهیزات خود را با بدنه های تمام عایق یا با عایقندی دولبل و خلاصه با مشخصات کلاس II تولید کنند . این موضوع مخصوصاً در مورد لوازم حرارتی غیرممکن است . در هر صورت تجهیزات کلاس II به سه صورت قابل حصول می باشدند .

- تجهیزات کلاس II از نوع فابریکی که کلیه آزمونهای نوعی و فردی را طبق استانداردهای مربوط در کارخانه سازنده می گذرانند . این لوازم همگی دارای علامت دو مربع داخل هم طبق شکل ۲-۶۲۲ میباشند . جدول ۶-۱ را هم ملاحظه کنید .

- تجهیزاتی که دارای عایقندی تکمیلی می باشدند: یعنی علاوه بر عایقندی اصلی ، دارای یک لایه عایقندی اضافی می باشند که در حین نصب تأسیسات الکتریکی بر روی تجهیزات اعمال می شود و به آن درجه ای از عایقندی که معادل عایقندی کلاس II است، می دهد . در اغلب موارد "لایه اضافی" یک جعبه یا محفظه عایق است که کل تجهیزات موردنظر را در خود جای می دهد .

- تجهیزاتی که دارای عایقندی تقویت شده می باشند این عایقندی "تقویت شده" در حین نصب تأسیسات الکتریکی بر روی تجهیزات اعمال می شود و به آن درجه ای از عایقندی را که معادل عایقندی کلاس II است، می دهد . استفاده از عایقندی تقویت شده تنها در مواردی که به دلایل ساختاری امکان استفاده از عایقندی تکمیلی وجود نداشته باشد مجاز می باشدند .

عایق‌بندی دوبل = عایق‌بندی اصلی + عایق‌بندی تکمیلی

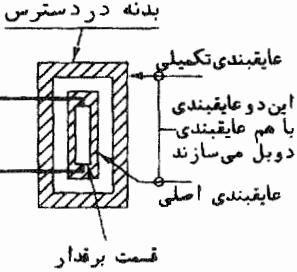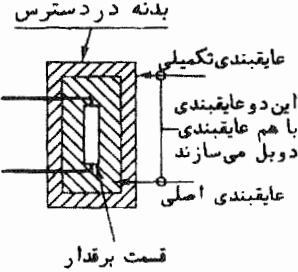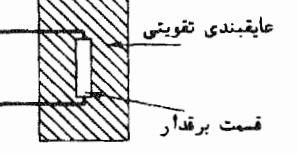 <p>بدنه در دسترس هادیهای برقدار عایق‌بندی تکمیلی این دو عایق‌بندی با هم مانع‌گشتنی دوبل می‌سازند عایق‌بندی اصلی قسمت برقدار</p>	 <p>بدنه در دسترس هادیهای برقدار عایق‌بندی تکمیلی این دو عایق‌بندی با هم عایق‌بندی دوبل می‌سازند عایق‌بندی اصلی قسمت برقدار</p>	
دونموده از نحوه اجرای عایق‌بندی تکمیلی		
 <p>هادیهای برقدار عایق‌بندی تقویتی قسمت برقدار نحوه اجرای عایق‌بندی تقویتی</p>	 <p>نشانه ترسیمه برای لوازم کلاس II</p>	 <p>نشانه ترسیمه برای نسبت در خارج و داخل تجهیزات کلاس II</p>

1-78-611

شکل ۲-۶۲۲ نحوه تشکیل عایق‌بندی دوبل و عایق‌بندی تقویت شده برای مطابقت با تجهیزات کلاس II

نکات مهمی که باید در این نوع روش حفاظتی رعایت شوند عبارتند از:


(۱) درجه ها یا قسمتهای بازشو در بدنه های هادی را باید بتوان فقط با نوعی ابزار باز نمود (با دست خالی نباید امکان باز شدن وجود داشته باشد). در غیر این صورت پشت در یا قسمت بازشونده بدون ابزار، باید حصار یا مانع عایق باشد که از تماس با قسمتهای برقدار جلوگیری کند که آنرا بتوان فقط با نوعی ابزار پایه کرد. حصار یا مانع عایق باید دارای حداقل درجه حفاظت IP 2X باشد.

(۲) هیچ نوع اجزای فلزی که ممکن است ناقل پتانسیل به بیرون از محفظه عایق باشد، نباید از بدنه یا درپوش، عبور کند. محفظه عایق نباید دارای پیچهایی باشد که تعویض اشتباهی آنها با پیچهای دیگری که از جنس هادی می باشند، عایق‌بندی را مخدوش کنند.

(۳) بدنه های هادی که در داخل محفظه قرار دارند نباید به هادی حفاظتی (PE) اتصال داده شوند. اما اگر لازم است هادی حفاظتی برای وصل به تجهیزات دیگر از داخل محفظه کلاس II عبور کند، در داخل محفظه هادی حفاظتی باید مشابه یک هادی برقدار عایق‌بندی شود و یک ترمیطال عایق هم برای این منظور پیش یافی گردد. این ترمیطال باید برای منظوری که پیش یافی شده است، علاوه‌گذاری شود. (شکل ۲-۶۲۲-۳ را بینید). علاوه بر نشانه دو مریع هم مرکز، برای

یادآوری منع وصل هادی حفاظتی لازم است نشانه زمین خط خورده طبق شکل در داخل و خارج محفظه کلاس II نصب گردد.

یادآوری ۱ - اگر تجهیزاتی دارای عایقندی دوبل باشد که هادی حفاظتی در آن به بدن های هادی داخلی وصل شده باشد، آن تجهیزات از نوع کلاس I به حساب می آید.

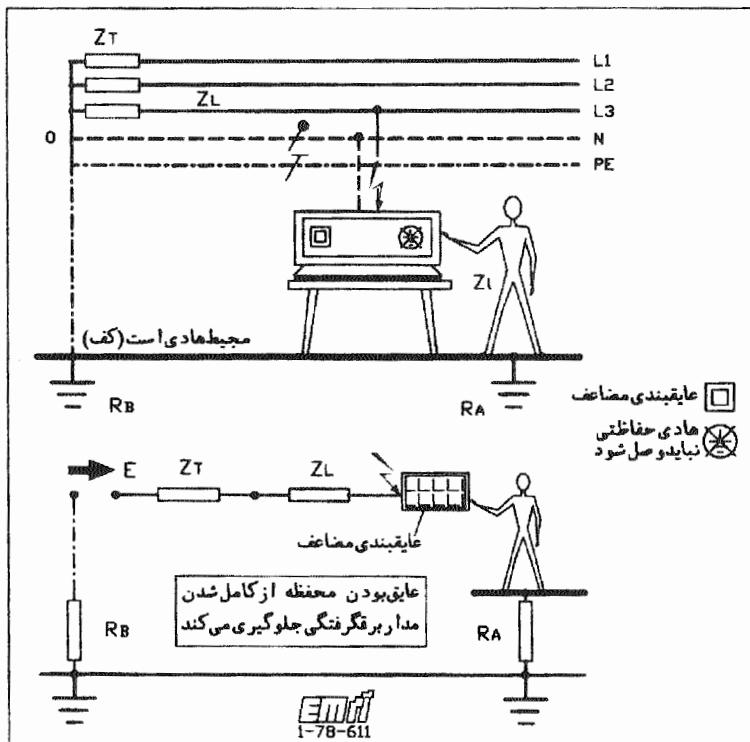

شکل ۳-۶۲۲ تامین ایمنی به کمک تجهیزات کلاس II

یادآوری ۲ - در استفاده از عایقندی تکمیلی و عایقندی تقویت شده باید نکات عدیده دیگری را رعایت نمود که توصیه می شود برای آشنایی با آنها مدارک IEC 364-41 مراجعه شود.

یادآوری ۳ - توجه شود که حفاظت طبق این بند، حفاظت با استفاده از عایقندی بدون اتصال به زمین است.

یادآوری ۴ - اگر محفظه عایقی تجهیزاتی که برای احراز کلاس II به کار می رود قبل از این منظور آزمایش نشده و نسبت به کارآئی آن برای کلاس II شکنی وجود داشته باشد، لازم است آزمون مقاومت ولتاژ طبق مقررات IEC 364-6 در مورد آن انجام شود.

یادآوری ۵ - محفظه عایقی تجهیزاتی که برای احراز کلاس II در تجهیزات به کار می رود ، نباید اثری نامناسب بر روی نحوه کار تجهیزات داخل آن (برای مثال خنک شدن) باقی گذارد.

یادآوری ۶ - نصب و استقرار تجهیزاتی که از محفظه عایقی برای احراز کلاس III استفاده می کنند باید به نحوی انجام شود که خللی به درجه حفاظت آن وارد نشود.

۳-۶۲۲ - حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم اگر محیط غیرهایی (عایق) باشد ۳-۶۲۲-۰- پیشگفتار

یادآوری ۱ - علاوه بر عایق بودن محیط ، شرایط دیگری هم باید وجود داشته باشند تا محیط از نظر حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم ، این باشد . درباره این مسائل صحبت خواهد شد اما برای سادگی ، در این مرحله فقط عایق بودن محیط عنوان می شود.

روش ایجاد اینمی با استفاده از محیطهای عایق ، به تدریج اهمیت خود را از دست داده است . علت این است که شرایط لازم برای قبول اینکه محیط عایق می باشد ، کمتر شده است و دلیل آن استفاده از مواد ساختمانی غیر عایق و استقرار تعداد یشتری لوازم برقی در واحد سطح نسبت به سابق است . در زیر دیده خواهد شد که وجود تعداد یشتری از لوازم برقی در واحد سطح ، یکی از عواملی است که علیرغم عایق بودن محیط ، ممکن است آن را مناسب برای این نوع حفاظت نداند (یادآوری بالا را بینید) . در هر حال چون به دلایل سنتی در بعضی از نقاط دنیا هنوز هم از روش محیطهای عایق برای ایجاد اینمی استفاده می شود ، این روش از نظر IEC یک روش اینمی شناخته شده باقی مانده است .

البته IEC به دلایل فنی و اقتصادی سعی در تعطیل آن کرده است ، متهی با روشهای دیگر :
لازم است توجه شود که در کلاسندی تجهیزات (بند ۱-۶۲۰) ، تجهیزات کلاس (۰) فقط و فقط در محیطهای عایق قابل استفاده می باشند با کم شدن این نوع محیطها ، تا به حال چند بار در سطح IEC صحبت از حذف تجهیزات کلاس (۰) پیش آمده است اما انجام قطعی این کار ، به بعد موکول شده است تا تعداد نقاطی که واجد شرایط می باشند باز هم کمتر شود . برای سرعت بخشیدن به این روال ، IEC از همه کمیته های فنی خود که در تهیه استانداردهای تجهیزات الکتریکی کار می کنند درخواست کرده است تا در حد امکان برای حذف لوازم کلاس (۰) ، اقدام کنند .
بدیهی است به محض اینکه لوازم کلاس (۰) از استانداردها حذف و دسترسی به این نوع تجهیزات ممکن نشود .
حفاظت با استفاده از محیطهای عایق نیز از این خواهد رفت . این بدان معنا نیست که با از بین رفن لوازم کلاس (۰) ، محیطهای عایق نیز بکلی از این خواهد رفت . محیطهای عایق هر چند نادر ، باقی خواهند ماند اما برای تأمین اینمی در این محیطها باید از روشهای دیگری مانند استفاده از هادیهای حفاظتی استفاده شود . زیرا دیگر لوازم قابل استفاده در این محیطها مانند پریزهای دوکتاکت (بدون اتصال زمین) و تجهیزات کلاس (۰) وجود نخواهد داشت . و بر عکس استفاده از پریزهای سه کتاکت و تجهیزات کلاس II در هر محیطی حتی محیط عایق ، طبقه بندی آنرا از عایق به هادی تغییر خواهد داد و کلیه مقررات مربوط به یک محیط هادی باید در آن اعمال شود .

به یاد داشته باشیم که تجهیزات کلاس (۰) فقط و فقط در محیط‌های عایق (موضوع این بند) قابل استفاده می‌باشد و در محیط‌های دیگر و محیط‌هایی که بیشتر هادی می‌باشد تا عایق قابل استفاده نمی‌باشد.

ممکن است سوال شود که این همه بحث درباره موضوعی که ظاهراً در سطح دنیا اگر از پین نرفته باشد، رو به نابودی است چه معنایی دارد.

متاسفانه به علل گوناگون که مهمترین آنها عبارتند از ندانم کاری اولیه ، دنبال نکردن تحولات مقرراتی در نزد ملل صنعتی و گرانی نسبی تأسیسات با هادی حفاظتی ، سبب شده است که در تأسیسات برقی کشور ما در حالی که ساختمانهای سنتی شرایط محیط‌های عایق را ندارند، از لوازم کلاس (۰) استفاده شود که برای استفاده کنندگان خطرآفرین و مرگبار می‌باشد.

اغلب ساختمانهای کشور ما به طور طبیعی محیطی هادی دارند که استفاده از لوازم کلاس (۰) در آنها به هیچ وجه مجاز نیست.


اشکال سیستم‌های برقی ما در همین نکته نهفته است و تا وقتی که این مسئله شناخته و حل جی نشود برای رفع آن نیز اقدام نخواهد شد.

۳-۱-۶۲۲- خطوات استفاده از تجهیزات مخصوص محیط‌های عایق در محیط‌های هادی

آنلایی با خطرات استفاده از تجهیزات مخصوص محیط‌های عایق در محیط‌های هادی در واقع شناخت وضعیتی است که ما در ایران با آن روپرتو هستیم . البته هستند کسانی که با شناخت خطرات ، با طیب خاطر از سیستم‌های با هادی حفاظتی (PE) استفاده می‌کنند ولی یشتر مردم از این مسائل بی خبرند و در معرض برقگرفتگی قرار دارند.

شکل ۶۲۲-۴ یک محیط هادی را که در آن از لوازم مخصوص محیط‌های عایق استفاده شده است، نشان می‌دهد تجهیزات مخصوص محیط‌های عایق عبارتند از آهاری که اتصال به هادی حفاظتی در آنها وجود ندارد (کلاس ۰) و پریزهای مورد استفاده در آنها نیز دارای فقط دو کتاكت می‌باشد . در این محیطها می‌توان از لوازم کلاس ۳ استفاده کرد ولی ما در بحث خود باید حالتهای خطرناک را مطالعه کنیم . در فصل سوم ممکن است انواع مشابه شکل ۶۲۲ وجود داشته باشد ولی در اینجا برای تسلیل صحیح مسائل لازم است مطلب یک بار دیگر تکرار شود .


به سادگی دیده می‌شود که کل حفاظت در برای برقگرفتگی به عهده (basic insulation) یا عایق‌بندی اصلی است و اگر این عایق‌بندی به هر علت خراب شود و بین فاز و بدنه هادی دستگاه اتصالی برقرار شود ، از طریق بدنه انسان و زمین هادی مداربسته شده و برقگرفتگی پیش خواهد آمد .

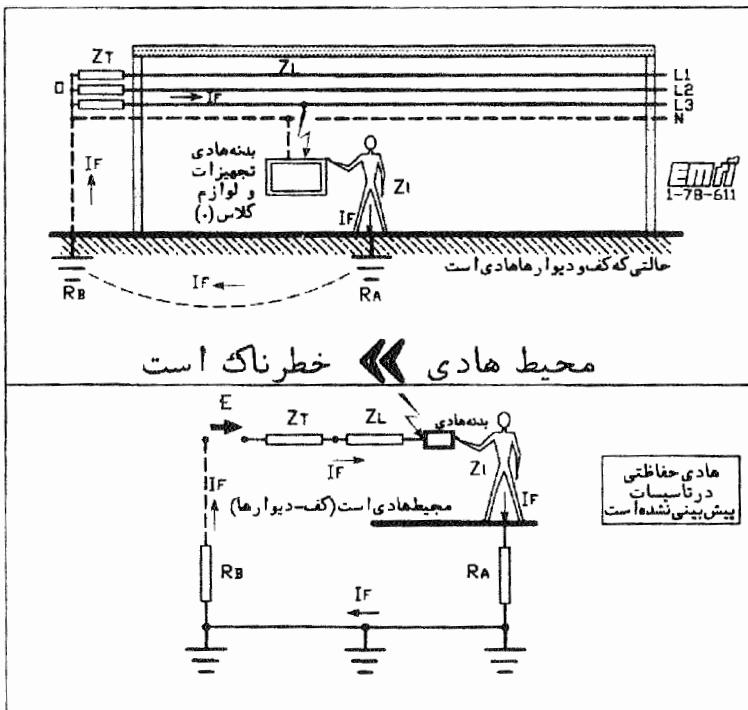

شکل ۶۲۲-۴ نتیجه استفاده از تجهیزات کلاسه (۰) در محیط‌های هادی برق‌گرفگی است

۶۲۲-۳-۲-۳- محیط عایق چگونه ایجاد اینمی می‌گند

شکل ۶۲۲-۵ و دیاگرام آن شان می‌دهد که چگونه عایق بودن محیط مانع عبور جریان برق می‌شود که بدن انسان قسمتی از زنجیره مسیر آنرا تشکیل می‌دهد. البته فقط محیط عایق برای برقراری اینمی کافی نمی‌باشد. اگر دو دستگاه از لوازم نصب شده در یک محیط عایق که از دو فاز مختلف تغذیه می‌کنند در عین حال چهار خرابی عایق‌بندی شوند و فاصله آنها به طوری باشد که انسان بتوان در عین حال با هر دوی آنها در تماس باشد. خطر برق‌گرفگی بسیار شدید خواهد بود (U). اگر یک دستگاه از لوازم نصب شده در یک محیط عایق نزدیک به یک بدن هادی ییگانه باشد به طوری که بدن‌های هر دوی آنها را بتوان در عین حال لمس نمود، این بار نیز خطر برق‌گرفگی وجود خواهد داشت متهی ولتاژ تماس به جای U برابر با $\frac{1}{2}U$ خواهد شد. پس علاوه بر عایق بودن محیط لازم است وسائل برقی خارج از دسترس یکدیگر باشند و همین طور بین وسائل برقی و بدن‌های هادی ییگانه نیز همین شرط برقرار باشد یا اینکه لوله کشی بدن‌های ییگانه در مرز ورود به محیط عایق به کمک قطعات عایق (متلاً بوشن عایق) از قسمتی‌های در تماس با زمین مجزا شود. یادآوری بند ۶۲۲-۳-۰ را بینید.

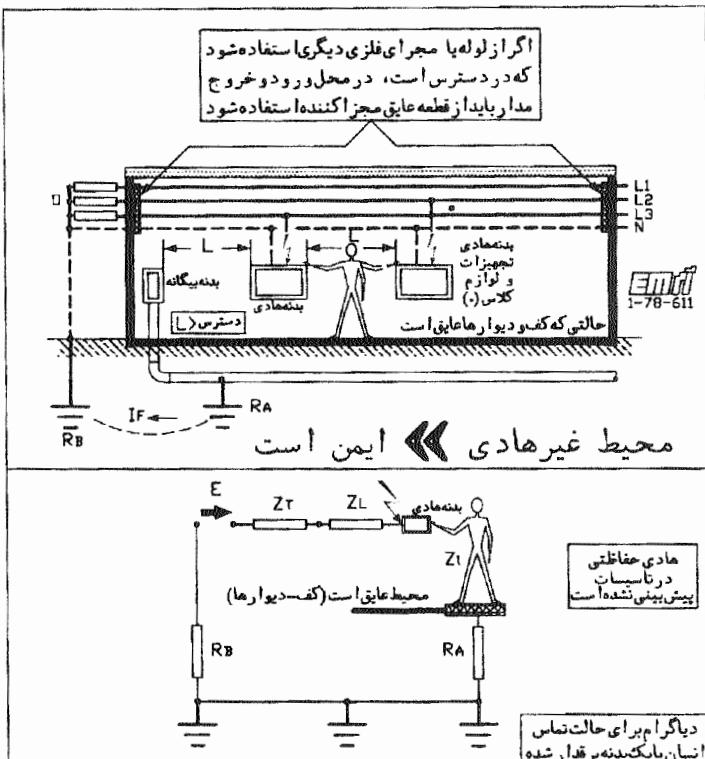

شکل ۶۲۲-۵ شرایط تأمین ایمنی به کمک محیط عایق با استفاده از تجهیزات کلاس (۰)

یک بار دیگر منذک می‌شود که فقط با شناختن خطرات مرگبار استفاده از مقررات مربوط به محیط‌های عایق در محیط‌های هادی (عایق) است که ممکن خواهد بود هر چه زوینتر سیستمهای برقی کشور را با به کارگیری اقامات لازم به صورت انتخاب روش‌های سیستم TN (یا TT)، بی خطر نمود.

۳-۳-۳-۳-مسایلی که باید برای تأمین ایمنی در محیط‌های عایق رعایت شوند.

برای ایجاد ایمنی کامل در محیط‌های عایق لازم است موارد زیر رعایت شوند. از نظر کامل بودن مطالب، مسایلی که قبل از دیواره آنها به تفصیل بحث شده است در اینجا درباره فهرست وار ذکر می‌شوند.

(۱) برای حفظ ایمنی در محیط‌های عایق، افراد باید بتوانند در آن واحد با اجزای زیر تماس برقرار کنند:

- دو بدن هادی مربوط به تجهیزات؛

- یک بدن هادی مربوط به تجهیزات و یک بدن هادی یگانه.

(برای بحث درباره موارد بالا، ۶۲۲-۳-۳ را بینید)

موارد بالا هنگامی برآورده شده تلقی می گردد که فاصله نسبی بدن های هادی از هم یا از بدن های ییگانه یا فاصله نسبی بدن های ییگانه از هم، از ۲ متر کمتر نباشد. اگر تجهیزات فوق یعنی بدن های هادی و بدن های ییگانه در خارج از دسترس قرار گرفته باشند، فاصله ۲ متر را می توان به ۱,۲۵ متر تقلیل دارد.

یادآوری ۱ - با توجه به لزوم رعایت حریم ۲ متر یا ۱,۲۵ متر بین انواع مختلف از بدن های هادی از یک طرف و رشد طبیعی تعداد لوازم مورد استفاده در یک فضا از طرف دیگر، رعایت خواسته فوق در بعضی موارد ناممکن شده و سبب عدم امکان استفاده از این نوع روش حفاظتی می گردد.

- با نصب موائع بین بدن های هادی و بدن های ییگانه به نفعی که فواصل بین بدن های مختلف به مقداری که در بالا گفته شده است ازدیاد یابد. این موائع باید به زمین یا به بدن های ییگانه وصل شوند و تا جایی که ممکن است باید از مواد عایق ساخته شده باشند.

- عایقندیها و ترتیباتی که برای بدن های هادی ییگانه داده می شوند (بوشن ذکر شده در بند ۲-۳-۲۲) باید دارای استحکام مکانیکی کافی بوده و بتواند آزمون ولتاژی به مقدار ۲۰۰۰ ولت را تحمل نمایند. در این آزمون نشت جریان در بهره برداری عادی باید از یک میلی آمپر تجاوز کند.

(۲) در محیطهای عایق باید هادی حفاظتی (PE) وجود داشته باشد.

(۳) مقاومت کفها و دیوارهای عایق در هر نقطه اندازه گیری (طبق خواسته های IEC 364-6) باید از مقادیر زیر کمتر باشد:

- ۵۰ کیلواهرم، در مواردی که ولتاژ اسمی تاسیسات از ۵۰۰ ولت پیشتر باشد.


- ۱۰۰ کیلواهرم، در مواردی که ولتاژ اسمی تاسیسات از ۵۰۰ ولت پیشتر باشد.

یادآوری ۲ - برای تأمین اینمی در محیطهای عایق لازم است نکات عدیده دیگری را رعایت نمود که توصیه می شود برای آشنازی با آنها به مدارک IEC 364-41 مراجعه شود.

۴-۶۲۲ - حفاظت در بوابه تماس غیر مستقیم با استفاده از همبندی همولتاژ گفته بدون اتصال به زمین

حفاظت با استفاده از همبندی همولتاژ گفته تأمین می شود ولی بدون اتصال به زمین که در سیستمهای با هادی حفاظتی اتفاق می شود. این سیستم بسیار شیوه سیستم قبلی یعنی حفاظت با استفاده از محیط غیرهادی (عایق) می باشد (۳-۶۲۲) با این تفاوت که در سیستم قبلی با ایجاد فاصله بین بدن های هادی و ییگانه از تماس همزمان با آنها جلوگیری می شود ولی در سیستم مورد بحث، برای جلوگیری از خطر، همه بدن ها همبندی می شوند ولی به زمین وصل نمی شوند. این سیستمهای ممکن است دارای کف عایق باشند که در همبندی شرکت داده می شود ولی به زمین متصل نیست. نکته اخیر ممکن است به هنگام ورود یا خروج افراد به محیط، خط آفرین باشد به این معنی که یک پای فرد روی کف هادی که در اثر خرابی عایقندی بر قدر شده است قرار گیرد و پای دیگر وی در بیرون از محوطه، روی کف

معمولی که وصل به زمین است مستقر شود. شکل ۶-۶۲۲ نحوه انجام اتصالات با استفاده از پریزهای سه کتابت را نشان می دهد. در هر حال، موارد استفاده از این نوع حفاظت بسیار نادر است.

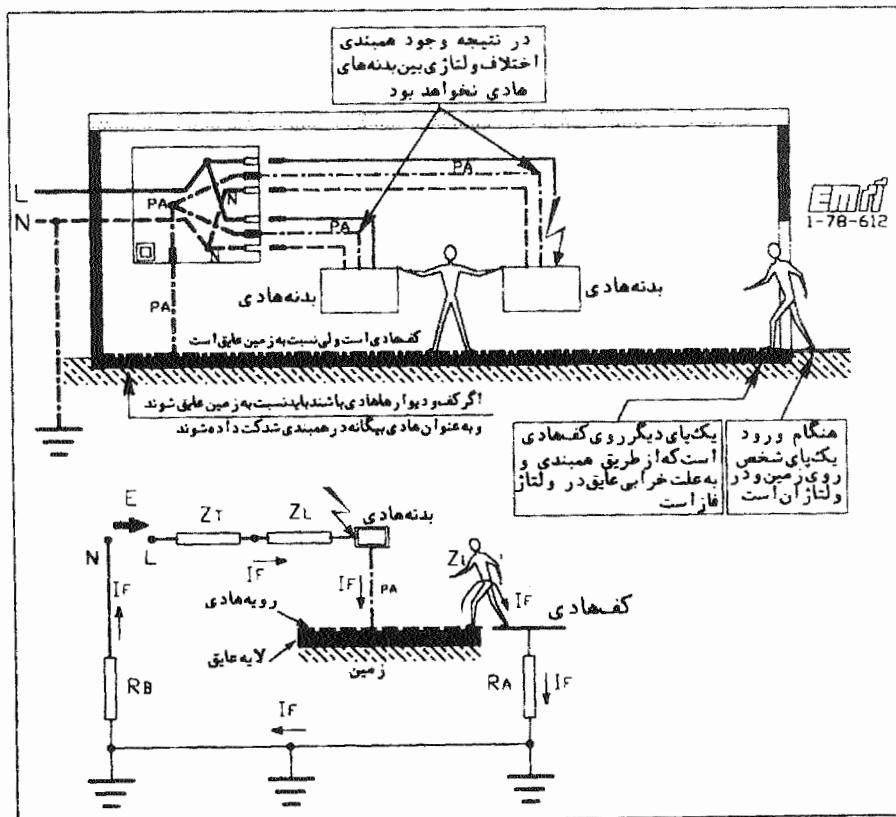

یادآوری - برای تأمین ایمنی در محیطهای عایق با همبندی همولتاز کننده نکات دیگری وجود دارند که توصیه می شود برای آشنایی با آنها به مدارک IEC 364-41 مراجعه شود.

۶-۶۲۲-۵- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با ایجاد جدایی الکتریکی

۶-۶۲۲-۵-۰- گلایت

حفظات با ایجاد جدایی الکتریکی یعنی استفاده از مداری که از یک سیستم زمین شده (TN-TT) تغذیه نمی کند و بدنها های هادی آن نیز اتصال الکتریکی عمده با زمین ندارند ولی با یکدیگر در همبندی می باشند. در این شرایط وصل یکی از هادیهای برقرار با بدنها هادی، سبب ایجاد بر قوکرنگی نمی کند.

این روش حفاظتی باید با مقررات زیر مطابقت نماید:

۱-۵-۶۲۲- مسافت احتلی که باید در مورد حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی رعایت شوند

سیستمهای حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی ، به دو بخش تقسیم می شود :

- سیستمهایی که فقط یک وسیله یا دستگاه را تغذیه می کنند.

- سیستمهایی که چندین وسیله یا دستگاه را تغذیه می کنند .

یادآوری - توصیه می شود قاعده زیر مراعات شود :

- حاصل ضرب ولتاژ اسمی در طول مدار (به متر) از عدد ۱۰۰۰۰۰ تجاوز نکند، و در عین حال

- طول مدار از ۵۰۰ متر پیشتر نشود.

در هر حال بسته به نوع سیستم ، لازم است کلیه شرایط زیر رعایت شوند:

(۱) مدار یا مدارها باید از طریق یک منبع جداگانه تغذیه شوند:

- یک ترانسفورماتور جداگانه :

- یک منبع جریان که درجه اینمنی آن معادل ترانسفورماتور جداگانه فوق باشد.

برای مثال موتور ژرفاتوری که سیم پیچهای آن دارای همان درجه جدایی باشند.

منابع قابل حمل باید با توجه به بند ۲-۶۲۲ (تجهیزات کلاس ۳) انتخاب و نصب شوند.

منبع نصب ثابت باید :

- یا با توجه به بند ۲-۶۲۲ (تجهیزات کلاس ۳) انتخاب و نصب شوند .

- و یا خروجی آن نسبت به ورودی و محفظه دارای عایقندی مطابق بند ۲-۶۲۲ باشد.

اگر این منبع چند وسیله راتغذیه کند، بدنه های هادی آنها باید به بدنه فلزی منبع وصل شوند.

(۲) ولتاژ مدار جدایشده باید از ۵۰۰ ولت پیشتر باشد.

(۳) قسمتهای هادی مدار جدا شده باید در هیچ نقطه ای به یک مدار دیگر یا زمین وصل شوند.

برای پیشگیری از مکان اتصال به زمین ، لازم است به عایقندی اینگونه اجزاء نسبت به زمین مخصوصاً "کابلهای قابل انعطاف ، توجه شود .

(۴) کابلهای قابل انعطاف باید در تمامی طول آنها قابل رویت باشند.

(۵) توصیه می شود برای مدارهای جدا شده ، از سیمکشی مخصوص استفاده شود اما اگر انجام این کار ممکن نباشد می توان از کابلهای چندرشهه ای بدون هرگونه پوشش یا علاف فلزی یا هادیهای عایقدار در لوله ها یا مجراهای عایق دیگر استفاده شود به شرطی که ولتاژ اسمی آنها از بالاترین ولتاژ اسمی که ممکن است پدید آیند کمتر نباشد و هر یک از مدارها در برابر اضافه بار حفاظت شده باشند.

۶۶۷- نتیجه گیری کلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودکار مدار

پس از آشنایی با سیستمهای حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم بدون استفاده از قطع خودکار مدار اینک می‌توان نتیجه گیریهای زیر را انجام داد:

(۱) سیستمهای حفاظت بدون استفاده از هادیهای حفاظتی (PE) سیستمهای مخصوصی هستند که از آنها به ندرت استفاده می‌شود.

(۲) تجهیزات کلاس II (۶۲۲-۲) نمی‌توانند پایه گذار یک سیستم کامل حفاظتی باشند، زیرا در حال حاضر همه لوازم برقی را نمی‌توان از نوع کلاس II ساخت، ولی استفاده از آنها در هر یک از سیستمهای، به طور کلی می‌تواند به اینمکن کمک کند.

(۳) سیستم حفاظت با استفاده از محیط عایق (۳-۶۲۲) در اوایل ظهر بر قدر زندگی بشر، بسیار متداول بود و شاید در محیطهای غیرعایق (هادی) هم از آن استفاده می‌شد. البته در محیطهای هادی خیلی زود سیستمهای با هادی حفاظتی (PE) جای آنها را گرفتند اما در محیطهای عایق تا امروز هم استفاده می‌شوند اما بیشتر در تأسیسات موجود که آنها هم رو به زوال اند.

متأسفانه در کشور ما تا امروز هم از این سیستم استفاده می‌شود گوینکه محیطهای معاایق نیستند.

(۴) سیستم حفاظت با استفاده از همبندی همولازکننده بدون اتصال به زمین (۴-۶۲۲) سیستمی است که امروزه مورد استفاده چندانی ندارد. این سیستم، با سیستم حفاظت با استفاده از محیط عایق (۳-۶۲۲) قربت نزدیک دارد. سیستمهای مورد بحث را بیکدیگر مقایسه کنید.

(۵) از سیستم حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی (۵-۶۲۲) تا حدودی استفاده می‌شود. این سیستم و سیستم حفاظت با استفاده از همبندی همولازکننده بدون اتصال به زمین (۴-۶۲۲) به هم نزدیک کند که توصیه می‌شود آنها را با بیکدیگر مقایسه کنید. با وجودی که حفاظت در سیستمهای این بخش "بدون قطع خودکار مدار" معروفی شده است، در یک مورد، قطع خودکار مدار مقرر شده است (بند ۵-۶۲۲-۲ را بینید).

موارد استفاده از این سیستم ممکن است در محیطهای نمناک و تر، برای راه اندازی ابزار کار یا در شرایط عادی برای مصارف اینم یا اضطراری باشد.


۶۶۸- حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم

۳۰- پیشنهاد

روشهایی که قادر به تأمین اینمی هم در برابر تماس مستقیم و هم در برابر تماس غیرمستقیم باشند، در حال حاضر محدود می‌شوند به آنها که با از ولتاژ خیلی پایین و یا از محدود کردن ارزی تخلیه الکتریکی استفاده می‌کنند. در حال حاضر در مورد مقررات حفاظت با روش محدود کردن ارزی تخلیه الکتریکی توافقی نشده است. بنابراین روشهایی که از ولتاژ خیلی پایین استفاده می‌کنند، استفاده کرد.

در عمل از روشهای مورد بحث، در تأسیسات ساختمانهای عمومی بسیار کم استفاده می‌شود.

در اینجا فقط اصول کلی مطرح می‌شوند.

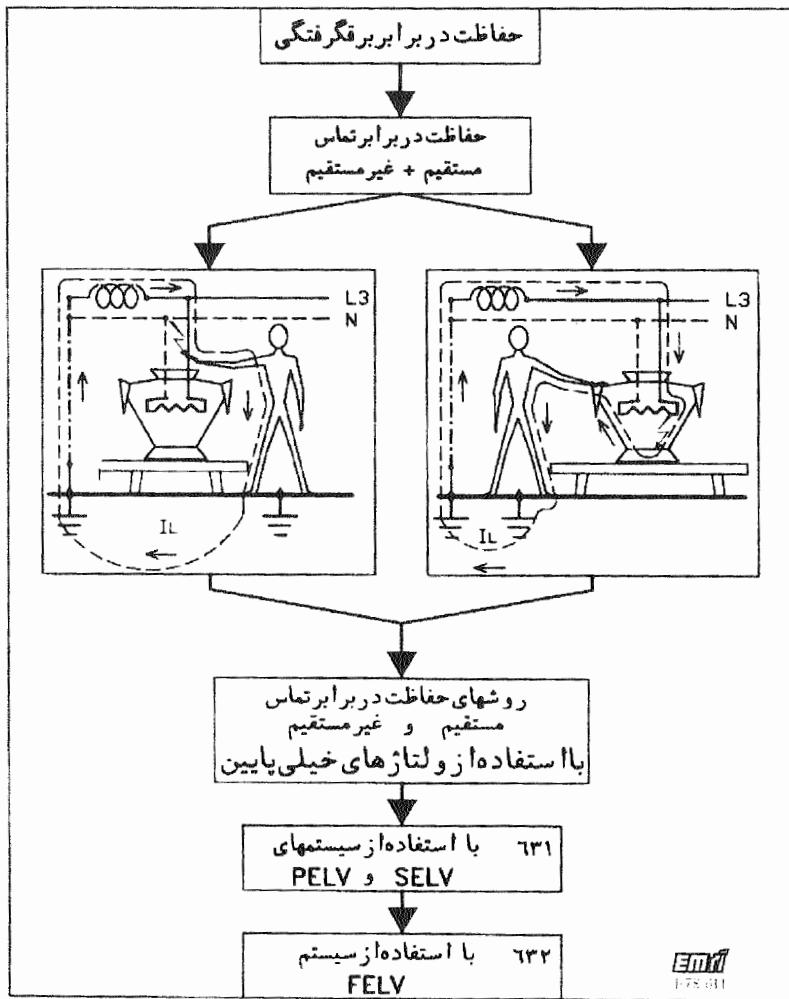

شکل ۱-۶۳۰-۱ روش‌های حفاظت در برابر هر دو نوع تماس - مستقیم و غیرمستقیم

۱-۶۳۰-۱-کلیات

IEC، سه نوع ولتاژ خیلی پایین را مشخص نموده است که در زیر نام اختصاری و کامل آنها ذکر می شود. قبل از نیز گفته شده بود که IEC توضیحی برای علت انتخاب نام های اختصاری ارائه نمی دهد، ولی در این مورد علت انتخاب آنقدر بارز است که احتیاج به توضیح ندارد:
Safety Extra Low Voltage = SELV
یا ولتاژ خیلی پایین ایمنی

Protective Extra Low Voltage = PELV
 Functional Extra Low Voltage = FELV

يا ولتاژ خیلی پایین حفاظتی
 يا ولتاژ خیلی پایین عملیاتی

جدول ۶ - ۴ خلاصه سیستمهای ولتاژ های بسیار پایین (FELV و PELV ، SELV)

نام	منابع و مدارها	رابطه باز میان
SELV SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE	ترانسفورماتور معز اکننده این یا منبع معادل آن، مدارهای بادی نباید انتقال به زمین	S UE
PELV PROTECTIVE EXTRA LOW VOLTAGE	ترانسفورماتور معز اکننده این یا منبع معادل آن، مدارهای بادی حفاظتی	S E
FELV FUNCTIONAL EXTRA LOW VOLTAGE	منابع تغذیه این نیستند مدارهای بدون جدایی حفاظتی می باشند	NS E

E = بالاتصال به زمین NS = این یومن منبع از امنیتی نیست ; S = منابع باید این باشند ; UE = بدون اتصال به زمین

۶۳۱- حفاظت با استفاده از PELV و SELV

در موارد زیر حفاظت در برابر برقگرفنگی انجام شده به حساب می آید.

- ولتاژ اسمی سیستم از باند IEC 449 استاندارد ۱۰۰-۱۰۰۰V تجاوز نکند.

- منبع ولتاژ یکی از منابع ذکر شده در بند ۶۳۱-۱-۱ منابع SELV (بدون اتصال زمین) و بند ۶۳۱-۱ منابع PELV (با اتصال زمین) باشد.

- بقیه خواسته های ذکر شده در این بخش

در زیر خواسته های عمومی برای سیستمهای PELV و SELV گفته شده است و متعاقباً بقیه خواسته ها نیز گفته خواهد شد.

یادآوری ۱ - اگر منبع تغذیه از ولتاژ بالاتر از ترانسفورماتور یا پتانسیومتر یا وسائل الکتریکی و مانند آنها باشد، مدار ولتاژ خیلی پایین ادامه مدار ولتاژ بالا به حساب آمده و حفاظت آن باید مانند مدار با ولتاژ بالا انجام شود.

یادآوری ۲ - برای بعضی موارد ممکن است لازم باشد ولتاژ های پایین تری انتخاب شوند.

۱-۶۳۱- منابع SELV(بدون اتصال زمین)

این منابع ممکن است یکی از انواع زیر باشد:

(۱) یک ترانسفورماتور ایمنی با دو سیم پیچی مستقل که بین اولیه و ثانویه آن پرده فلزی وجود دارد و طبق استاندارد IEC 742 ساخته شده باشد.

(۲) یک منبع جریان که درجه ایمنی آن با ترانسفورماتور ایمنی برابر باشد، مانند موتور - ژنراتوری که دارای عایقندی معادل باشد.

(۳) یک منبع جریان (مانند باتری) یا منع دیگری که مستقل از ولتاژ بالاتر باشد (مانند دیزل - ژنراتور).

(۴) بعضی منابع مخصوص جریان به شرطی که با استانداردهای ساخت خود مطابقت داشته و حتی در مواردی که در آنها اتصالی داخلی پیش آید، مقدار ولتاژ در مدار SELV از بند ۱ تجاوز نکند. ولتاژ مدار می تواند از مقدار مجاز تجاوز کند به شرطی که به محض تماس مستحکم یا غیرمستحکم، ولتاژ خروجی به مقدار مجاز تنزل کند.

۲-۶۳۱- منابع PELV(با اتصال زمین)

(۱) منابع قابل حمل مانند یک ترانسفورماتور ایمنی یا موتور - ژنراتور باید به نحوی انتخاب و نصب شوند که با خواسته های حفاظت با استفاده از تجهیزات کلاس II یا عایقندی مشابه مطابقت نمایند. (بند ۲-۶۲۲ را بینید).

۳-۶۳۱- خواسته های عمومی برای مدارهای SELV و PELV

۱-۳-۶۳۱- قسمتهای بر قدر مدارهای SELV و PELV

قسمتهای بر قدر مدارهای SELV و PELV باید از نظر الکتریکی از سایر مدارها و از یکدیگر حداقل به اندازه یک ترانسفورماتور ایمن جدا کننده مجزا باشند.

۲-۳-۶۳۱- هادیهای مدارهای SELV و PELV

بهتر است هادیهای مدارهای SELV و PELV از سایر مدارها جدا باشند. اگر انجام این کار ممکن نباشد، باید یکی از موارد زیر مراعات شود:

- مدارهای SELV و PELV علاوه بر عایقندی اصلی از داخل یک غلاف غیرفلزی عبور کنند;

- هادیهای مدارهای با ولتاژهای مختلف بکمک یک پرده یا غلاف فلزی زمین شده از هم جدا شوند.

- مدارهای با ولتاژهای مختلف، می توانند با استفاده از رشته های یک کابل یا به صورت هادیهای جمعی از داخل یک مجري عبور داده شوند به شرطی که هادیهای SELV و PELV به صورت انفرادی یا دسته جمعی نسبت به بالاترین ولتاژ موجود در مسیر، عایقندی شده باشند.

۳-۳-۶۳۱- پریزها و دوشاخه های مدارهای SELV و PELV

پریزها و دوشاخه های مدارهای SELV و PELV باید با شرایط زیر مطابقت نمایند:

- دوشاخه ها را نباید بتوان داخل پریزهای مدارهای دیگر نمود؛

- پریزها نباید بتوانند چندشاخه های مدارهای دیگر را قبول کنند.
- پریزها نباید مجهز به هادیهای حفاظتی باشند.

۴-۶۳۱ - خواسته های خصوصی برای مدارهای SELV (بدون اتصال زمین)

- ۱-۶۳۱ - قسمتهای برقدار**
- قسمتهای برقدار مدارهای SELV نباید به زمین یا به هادیهای حفاظتی مدارهای دیگر اتصال داده شوند.

۲-۶۳۱ - بدنه های هلاکتی

بدنه های هادی نباید عمدتاً به اجزای زیر اتصال داده شوند:

- زمین:

- هادیهای حفاظتی یا بدنه های هادی مدارهای دیگر:

- بدنه های ییگانه ، به استثنای مواردی که تجهیزات الکتریکی از نظر ساختاری باید در تماس با بدنه های ییگانه باشد . در این صورت باید اطمینان حاصل شود که این بدنه ها نخواهند توانست ولتاژهایی را که پیش از ولتاژ باند یک است ، به خود بگیرند.

۳-۶۳۱ - حفاظت در برابر تماس مستقیم

اگر ولتاژ اسمی از ۲۵ ولت مؤثر در جریان متناسب یا ۶۰ ولت بدون تمواج (ripple free) (جریان مستقیم تجاوز کننده) معمولاً حفاظت در برابر تماس مستقیم الزامی نخواهد بود، اما در صورت وجود بعضی شرایط خارجی حفاظت در برابر تماس مستقیم باید به یکی از دو روش زیر تأمین شود:

- پیش بینی موضع یا با پوششی که درجه حفاظتی آن حداقل برابر با IPXXB باشد، یا
 - دارای عایقندی باشد که در برابر ولتاژ آزمونی ۵۰۰ ولت جریان متناسب مؤثر، یک دقیقه استقامت کند.
- اگر ولتاژ اسمی از ۲۵ ولت مؤثر در جریان متناسب یا ۶۰ ولت بدون تمواج جریان مستقیم تجاوز نکند، حفاظت در برابر تماس مستقیم جز در بعضی شرایط خارجی الزامی نمی باشد.

۴-۶۳۱ - خواسته های خصوصی برای مدارهای PELV (با اتصال زمین)

در مواردی که مدارها دارای اتصال به زمین بوده یا داشتن SELV لازم نباشد (بند ۴-۶۳۱)، شرایط زیر باید برقرار شود.


۱-۶۳۱ - حفاظت در برابر تماس مستقیم

حفاظت در برابر تماس مستقیم باید به یکی از دو روش زیر تأمین شود:

- پیش بینی موضع یا با پوششی که درجه حفاظتی آن حداقل برابر با IPXXB باشد، یا
- دارای عایقندی باشد که در برابر ولتاژ آزمونی ۵۰۰ ولت جریان متناسب مؤثر، یک دقیقه استقامت کند.

۶-۵-۲- عدم لزوم حفاظت در برابر تماس مستقیم

- اگر تجهیزات در داخل حوزه اثر همبندی برای هموتاژ کردن باشد و ملتاز اسمی از مقادیر زیر تعاظز نکنند، ابجاد حفاظت در برابر تماس مستقیم با توجه به بند ۶-۳۱-۱، لازم نخواهد بود:
- ۲۵ ولت مؤثر در جریان متناسب یا ۶۰ ولت جریان مستقیم بدون تمواج، هنگامی که تجهیزات به طور معمول فقط در محیطهای خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد و انتظار نمی‌رود سطوح بزرگی از قسمتهای برقدار با بدن تماس حاصل کند.
 - ۶ ولت مؤثر در جریان متناسب یا ۱۵ ولت جریان مستقیم بدون تمواج در همه موارد دیگر.

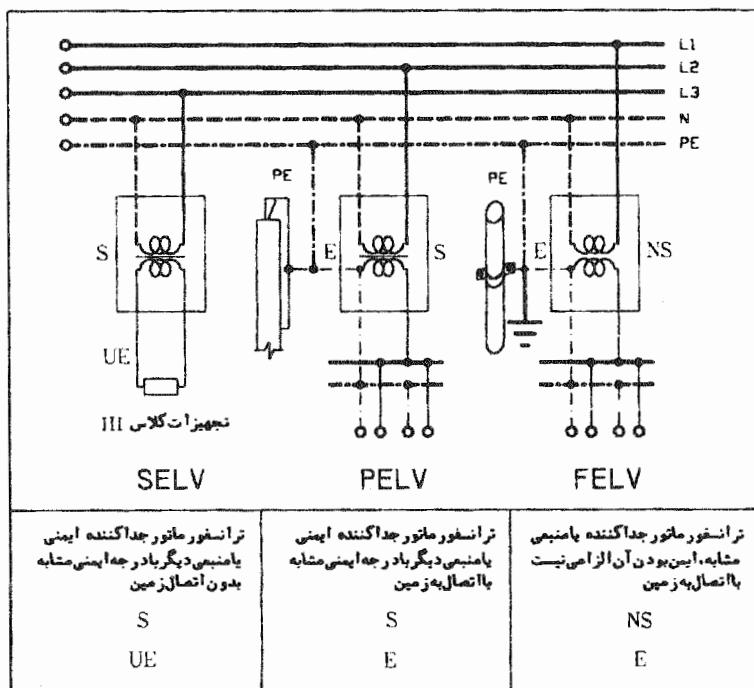

1-7B-612

شکل ۱-۶۳۱-۱ نحوه استفاده از سیستمهای FELV، SELV و PELV به صورت طرحواره

۶-۳۳-۱- سیستم FELV

۱-۶۳۳-۱- کلیات

در صورتی که برای کارهای عملیاتی (کنترل از راه دور، کار رله ها و مانند آن) از ملتازهای باند II استفاده شود ولی همه مقررات مربوط به PELV و SELV رعایت نشده و رعایت آنها هم لازم نباشد، موارد زیر باید برای اطمینان نسبت به حفاظت در برابر تماسهای مستقیم و غیرمستقیم، رعایت شوند:

۶۳۲-۲- حفاظت در برابر تماس مستقیم

حفاظت در برابر تماس مستقیم باید با یکی از دو روش زیر انجام شود:

- با استفاده از حصار کشیها یا محفظه ها :

- با استفاده از عایقندی که با حداقل ولتاژ آزمونی مدار اولیه مطابقت دارد.

در مواردی که مدارهای FELV قادر به تحمل این ولتاژ نباشد، عایقندی بدنه های در دسترس تجهیزات باید در حين نصب تقویت شود تا حدی که بتواند در برابر ولتاژ آزمونی 1500~V ولت متناسب مؤثر استحامت کند.

۶۳۲-۳- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم

حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم باید با یکی از دو روش زیر انجام شود:

- بدنه های هادی تجهیزات FELV به هادی حفاظتی مدار اولیه وصل شود به شرط اینکه این مدار تابع یکی از روشهای قطع خودکار مدار طبق بخش ۶۲۱ باشد. این امر مانع وصل یکی از هادیهای برقدار FELV به هادی حفاظتی مدار اولیه نخواهد شد .

- بدنه های هادی تجهیزات FELV به هادی همبندی همولتاز کننده مدار اولیه که زمین نشده است، وصل شود. از این روش در مواردی استفاده می شود که مدار اولیه با روش حفاظتی جدایی الکتریکی طبق بند ۶۲۲-۵ حفاظت می شود.

۶۳۲-۴- پریزها و دوشاخه های مدارهای FELV

پریزها و دوشاخه های سیستمهای FELV باید با شرایط زیر مطابقت نمایند:

- دوشاخه ها را نباید بتوان داخل پریزهای مدارهای دیگر نمود :

- پریزها نباید بتواند چندشاخه های مدارهای دیگر را قبول کنند.

۶۳۲-۵- نکات اضافی در مورد سیستمهای SELV و PELV و FELV

- برای مقررات کامل مربوط به FELV، SELV و PELV مراجعه شود.

- موارد استفاده از SELV برای مثال استخراجی شنا و محیطهای نمایک (IEC 364-701, 7028306)

- موارد استفاده از FELV برای مثال مدارهای ارتباطات و کنترل .


فصل ششم

حفظه در برابر بر قرقنگی

پیوست ۱- بحثی توجیهی درباره اجزای تشکیل دهنده زمین و هش آنها در بر قرقنگی

- ۶P1 - گلایات

آشنایی با وضعیتی که هنگام قرار گشتن بدن انسان در مدار بر قرقنگی پیش می آید و مطالعه آن، بسیار مهم است زیرا همین مسائل عوامل عمده در سازماندهی سیستمهای برقی و روشاهای حفاظتی می باشد. شکل ۱-6P1 ، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که آماده ایجاد بر قرقنگی برای فردی است که در محیط ایستاده است. در این شکل ، فردی نشان داده است که با هیچ یک از اجزای سیستم برقی در تماس نیست با این وجود مقاومتهای نشان داده شده در شکل ، حاضر می باشند. مقاومتها و ولتاژهای نشان داده شده طبق IEC می باشند.

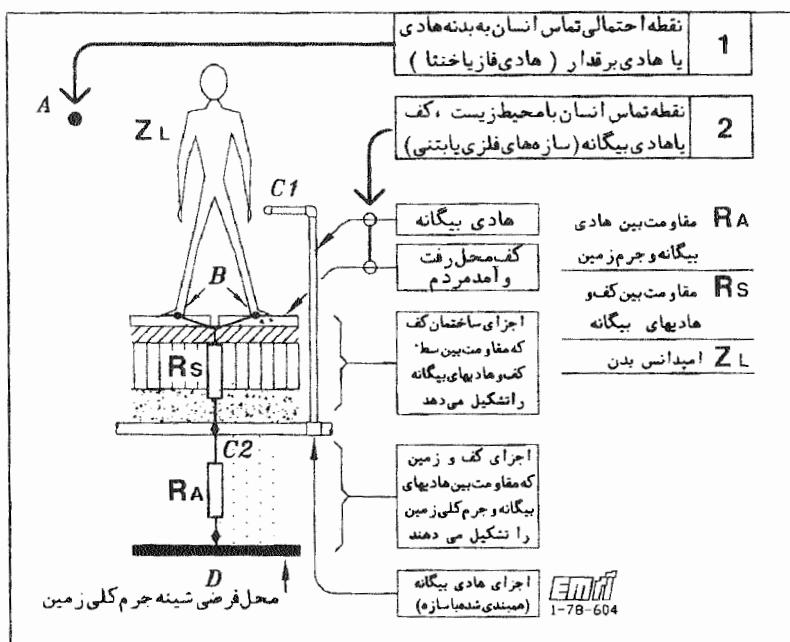

شکل ۱-6P1 وضعیت فیزیکی در قبل از بروز بر قرقنگی - ساختار مقاومتها

در این پیوست بر قرگونگی در ۴ حالت و به قرار زیر مورد بررسی قرار گرفته است :
دو حالت مربوط به "تماس مستقیم" و دو حالت دیگر مربوط به "تماس غیرمستقیم" است .
در دو حالت مربوط به "تماس مستقیم" ، از یک طرف انسان با یک هادی برقدار به صورت "مستقیم" در تماس است و از طرف دیگر .

حالت ۱ - انسان با سطح زمین در تماس است (سیستم سالم است . ۶P1-۲).

حالت ۲ - انسان با هادی یگانه در تماس است (سیستم سالم است ۶P1-۲).

در دو حالت مربوط به "تماس غیرمستقیم" ، از یک طرف انسان با یک بدن هادی برقدار شده به صورت "غیرمستقیم" در تماس است و بدن هادی خود از طریق هادی حفاظتی (PE) به منع نیرو وصل است . بنابراین ولتاژهای ۶P1-۴ چه انسان در تماس باشد چه نباشد، برخلاف شکل ۶P1-۲، وجود دارند.

حالت ۳ - انسان با سطح زمین در تماس است (سیستم سالم نیست ۶P1-۳).

حالت ۴ - انسان با هادی یگانه در تماس است (سیستم سالم نیست ۶P1-۳).

در مورد حالتهای ۱ و ۲ ، برای توجیه اتفاقاتی که ممکن است بروز کند، توصیه می شود شکلهای فصل سوم مخصوصاً "شکلهای ۳-۳۲۱ و ۲-۳-۳۲۱" به دقت مطالعه شوند . در هر یک از این شکلهای طرحواره یک زنجیره از مداری که جریان برق زدگی از آن عبور می کند نشان داده شده است .


در مورد حالتهای ۳ و ۴ ، با وارد شدن امپدانس بدن فرد به صورت موازی با مداری که به زمین وصل است، (شکل ۶P1-۳) ممکن است در مقدار ولتاژها تغییراتی پیدا شوند اما در شرایط عادی تفاوت زیادی بین دو حالت وجود نخواهد داشت زیرا مقاومت بدن، مقاومتهای کف و زمین یا بدن هادی یگانه و غیره بسیار پیشتر از مقاومت اتصال بدن های سیستم با زمین است .

۱- حالت ۱ مدار بر قرگونگی شامل هادی برقدار، انسان، ذهین است ۶P1

شکل ۶P1-۲-مسیر (A-B-C2-D)

- یک دست فرد با یک قسمت برقدار در تماس است . (نقطه A، فاز L3)

- دست دوم فرد آزاد است و فقط از طریق یک یا هر دو پا با محیط زیست (کف) در تماس است . نقطه B در شکل ۶P1-۲، خلاصه حالتهای ۱ و ۲ بر قرگونگی در "تماس مستقیم" نشان داده آنده .

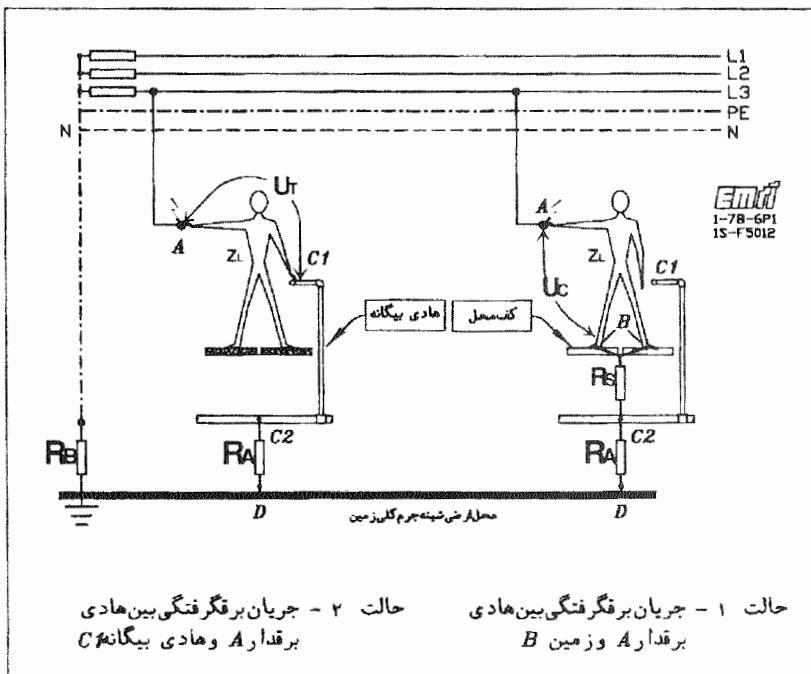

حالت ۱ - جریان بر قرگفتگی بین هادی
حالت ۲ - جریان بر قرگفتگی بین هادی
برقدار A و زمین B

شکل ۱-۶P1 - بر قرگفتگی در حالتهای "تماس مستقیم"

در این حالت سه امپدانس مشخص و وجود خواهد داشت:

- ۱ - امپدانس بدن انسان (Z_L) و ولتاژ دو سر این مقاومت که برابر U_C است و "ولتاژ تماس" نام دارد.
- ۲ - مقاومت مصالح بنایی، بین بدن انسان (پاها) از کف تا هادیهای یگانه ساختمان برابر R_S است و ولتاژ دو سر این مقاومت برابر است با U_S .

۳ - مقاومت مصالح بنایی و خاک طبیعی بین هادیهای یگانه تا شینه فرضی "جرم کلی زمین". این مقاومت R_A نامیده می شود و در بحث سیستمهای الکتریکی از آن فراوان استفاده می شود و ولتاژ دو سر این مقاومت برابر است با U_A .

امپدانس کل بین دو نقطه مدار که از زنجیره این سه امپدانس تشکیل می شود عبارت خواهد بود از:

$$Z_L + R_S + R_A$$

و U_F که ولتاژ اتصالی "نامیده می شود، با افت ولتاژ روی هر سه امپدانسها بصورت زیر خواهد بود:

$$U_F = U_C + U_S + U_A$$

۲- حالت ۲ مدار بر قدر فنگی شامل هادی بر قدار - انسان - هادی یگانه است.

شکل ۲-6P1 - مسیر (A-C1-C2-D)

- یک دست فرد با یک قسمت بر قدار در تماس است. (نقطه A ، فاز L3)

- دست دوم فرد برخلاف حالت قبل آزاد نیست بلکه با یک هادی یگانه (لوله فلزی) در تماس است. (نقطه B) در این حالت فقط دو اپدانس وجود دارند، زیرا اپدانس R_S با هادی یگانه دور زده می شود و از مسیر خارج می گردد:

۱ - اپدانس بدن انسان (Z_A) و ولتاژ دو سر این اپدانس که برای U_T است با نام "حداکثر ولتاژ تماس" شناخته می شود.

۲ - مقاومت مصالح بنایی و خاک طبیعی بین هادیهای یگانه تا شیوه فرضی " جرم کلی زمین ". این مقاومت R_A نامیده می شود و در بحث سیستمهای الکتریکی از آن فراوان استفاده می شود و ولتاژ دو سر این مقاومت برای است با U_A اپدانس کل بین دو نقطه مدار که از زنجیره این دو اپدانس تشکیل می شود عبارت خواهد بود از:

$$Z_L + R_A$$

و U_F یا " ولتاژ اتصالی " از دو ولتاژ روی این اپدانسها تشکیل خواهد شد.

$$U_F = U_T + U_A$$

۳- حالت ۳ مدار بر قدر فنگی شامل بدنه هادی بر قدار شده - انسان - زمین است.

شکل ۳-6P1 - مسیر (A-B-C2-D)


- یک دست فرد با یک قسمت بر قدار در تماس است. (نقطه A ، فاز L3 از طریق بدنه).

- دست دوم فرد آزاد است و فقط از طریق یک یا هر دویا با محیط زیست (کف) در تماس است (نقطه B) در این حالت، مانند حالت ۱ سه اپدانس وجود دارند:

$$Z_L + R_S + R_A$$

یادآوری ۱ - تفاوتی که بین حالت ۱ و حالت ۳ وجود دارد این است که حتی اگر انسان با بدنه هادی بر قدار شده تماس نداشته باشد به علت وجود هادی حفاظتی PE ووصل بودن آن به زمین ، ولتاژهای U_A و U_F و U_S و U_C و U_T وجود دارند (شکل ۳-6P1) . با وارد شدن اپدانس بدنه در زنجیره ای به موازات زنجیره A-B-C2-D ، که شامل اپدانسهای خطوط توزیع و ترانسفورماتور است. ممکن است تغییراتی در ولتاژها به وجود آید. ولی معمولاً به علت بالا بودن اپدانس بدنه و دیگر اپدانسها سری با آن، نسبت به اپدانس خطوط و غیره، این تغییرات ناجیز است.

یادآوری ۱ - برای بررسی بهتر مطالعه توصیه می شود شکل‌های ۱-۳۴۱ و ۲-۳۴۱ مطالعه شوند.

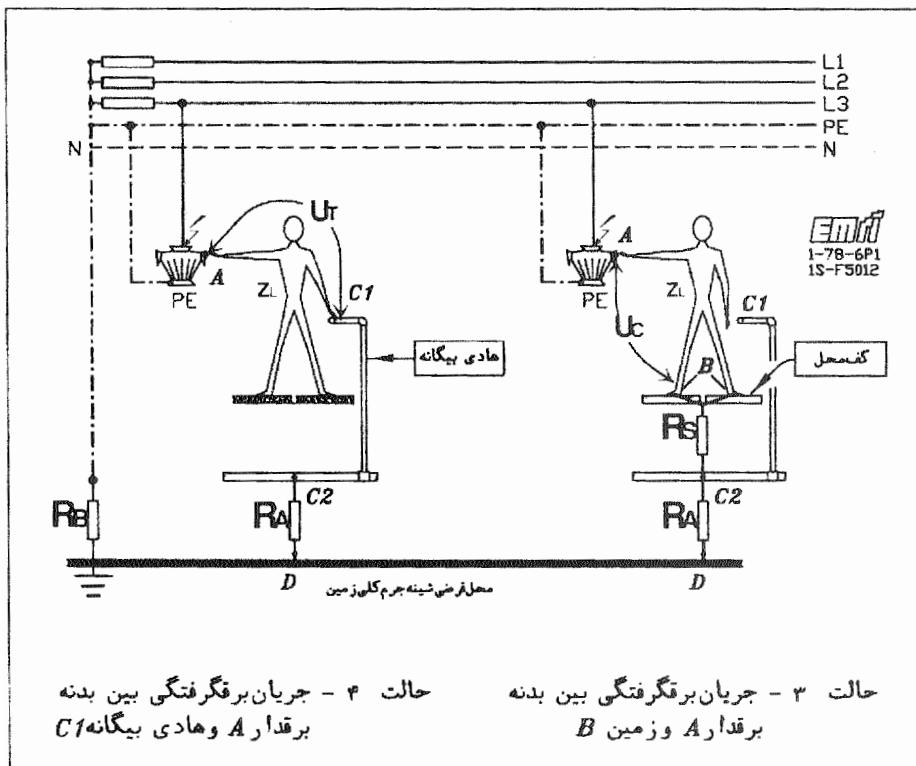

حالت ۳ - جریان برقگرفتگی بین بدنه
برقدار A و زمین

حالت ۴ - جریان برقگرفتگی بین بدنه
برقدار A و هادی بیگانه B

شکل ۳-۶P1 برقگرفتگی در حالتهای "تماس غیر مستقیم"

حالت ۴ مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده - انسان - هادی بیگانه است.

شکل ۳-۶P1 مسیر (A-C1-C2-D)

- یک دست فرد با یک قسمت برقدار در تماس است. (نقطه A، فاز L3 از طریق بدنه).

- دست دوم فرد با یک هادی بیگانه (لوه فلزی) در تماس است. (نقطه C1)


در این حالت مانند حالت ۲، دو امپانس وجود دارند:

$$Z_L + R_A$$

یادآوری‌های ذیل بخش ۳-۶P1 در این مورد نیز صادقند.

۵-۶P1 - حالت عمومی مدار بر قرگونگی در حالت کلی

شکل ۱-۶P1، یک شکل کلی از حالت‌هایی است که در هنگام بر قرگونگی ممکن است پیش آید.

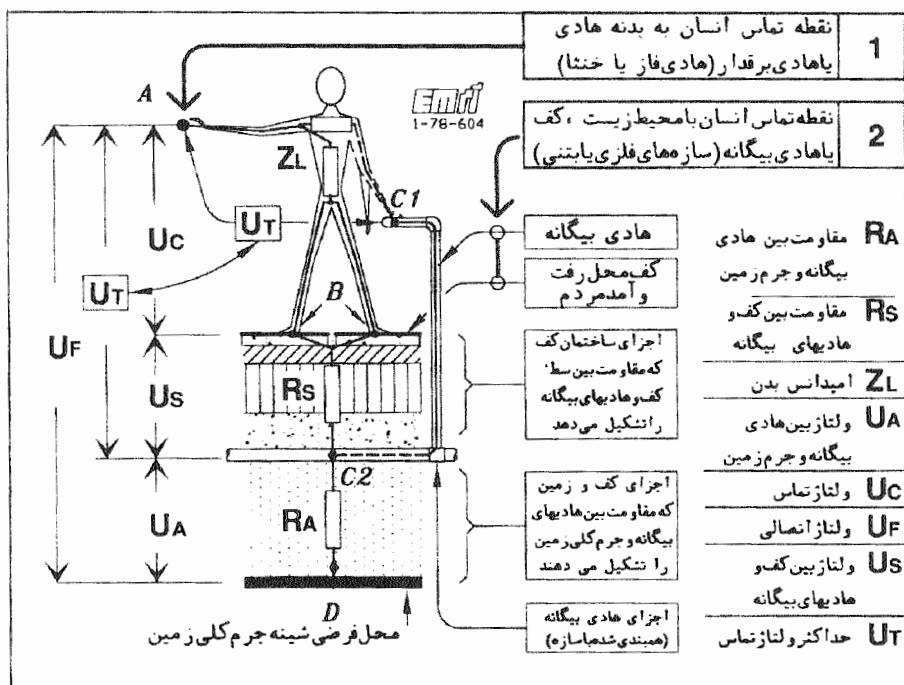

شکل ۱-۶P1 - زنجیره مدار بر قرگونگی - مقاومتها و ولتاژها

۶-۶P1 - دو نکه

یادآوری ۱ - همانطور که در ۳-۶P1 هم اشاره شده است، نباید تصور شود که ولتاژهای U_A و U_C و U_S و U_T همیشه پس از تماس انسان با قسمت بر قدار و یا هادی بیگانه بر قدار می شوند. ممکن است این ولتاژها در اثر برروز سانحه یا هر انفاق دیگری تشکیل شوند و اگر شخصی تحت تأثیر ولتاژ U_T یا ولتاژ U_C قرار گیرد و اگر مقدار آن از مقدار بی خطر یا مجاز (U_1) تجاوز کند، چهار حالت برق زدگی شود.

یادآوری ۲ - در بعضی موارد نادر، با واردشدن امپدانس بدن انسان (Z_L)، ممکن است تغییراتی در مقادیر ولتاژهای قبل از تماس انسان با آنها، پیدا شوند اما چون این امپدانس نسبت به سایر مقاومتها بزرگتر است عواملاً تغییرات پیش آمده در ولتاژها ناچیز می باشند.

فصل ششم

حفاظت در برابر برقگرفتگی


پیوست ۲ - نحوه تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی نسبت به زمین در صورت بروز اتصال گوتاه بین هادیهای فاز و حفاظتی در سیستم TN

- ۶P2 کلیات

در بند ۳-۶۲۱ خواسته شده است که در سیستم TN ، در حد امکان هادی حفاظتی (PE) یا هادی مشترک حفاظتی /ختنا (PEN) ، در مسیر عبور خطوط توزیع نیرو . به الکترودهای زمین اتصال داده شوند (IEC 413-3-1) این کار باعث خواهد شد در صورت بروز اتصالی بین یک هادی حفاظتی ، ولتاژ هادی حفاظتی و بدنه های هادی متصل به آن به زمین نزدیک شود و در نتیجه ولتاژ تماس یا ولتاژ برقگرفتگی نیز کمتر شود. در این پیوست دلایل این مسئله تشریح می شود.

۱- ۶P2 - تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با یک اتصال به زمین در مبدأ
شکل ۶P2-۱-(۱) ، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که در حالت برخورد اتفاقی یک فاز با هادی حفاظتی ، اتفاق می افتد. طبق شکل اتصالی در نقطه A بروز می کند و هادی حفاظتی فقط در شروع خط به زمین وصل است. از لحظه وقوع اتصالی تا عمل وسایل حفاظتی مدار و قطع برق ، نحوه توزیع ولتاژ در طول هادیهای حفاظتی و فازه نشان داده شده اند. فرض بر این است که سطح مقطع هادی حفاظتی و هادی فاز برابرند. اگر سطح مقطع هادی حفاظتی (مانند پیش کابلهای هادی حفاظتی /ختنا در آنها نصف هادی فاز است) کوچکتر از هادی فاز باشد ، ولتاژ هادی حفاظتی /ختنا پیش از حالت نشان داده شده خواهد بود یعنی از نظر برقگرفتگی وضع وخیمت است.
ولتاژ بدنه های هادی نسبت به زمین به طرف راست از نقطه اتصالی (AR) ثابت و برابر با نصف ولتاژ بین فاز و ختنا خواهد بود در حالی که به طرف چپ از این نقطه A (B₁ , C₁) ، ولتاژ به تدریج در طول خط از نصف U₀ تا صفر افت خواهد کرد. بدینهی است که در صورت قطع جریان در زمان مجاز، اتفاق ناگواری پس نخواهد آمد.

۲- ۶P2 - ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN با چند اتصال به زمین (اتصال زمین مکرر)
اما اگر علاوه بر منبع تغذیه (R_B) ، هادی حفاظتی همانگونه که در شکل ۶P2-۱-(۲) نشان داده شده است در نقاط دیگری هم به زمین وصل شده باشد (R_{B3} , R_{B2} , R_{B1}) و اتصال کوتاه هم در همان نقطه A بروز کرده باشد ، وضعیت تقسیم ولتاژ بسیار متفاوت و تا جایی که به اینمی مربوط می شود بهتر خواهد بود.
در شکل ، منحنی تغییرات ولتاژ در حالت دوم ، (با اتصال زمینهای اضافی) و تغییرات ان در حالت اول (فقط یک اتصال به زمین در شروع خط) برای مقایسه نشان داده شده است.

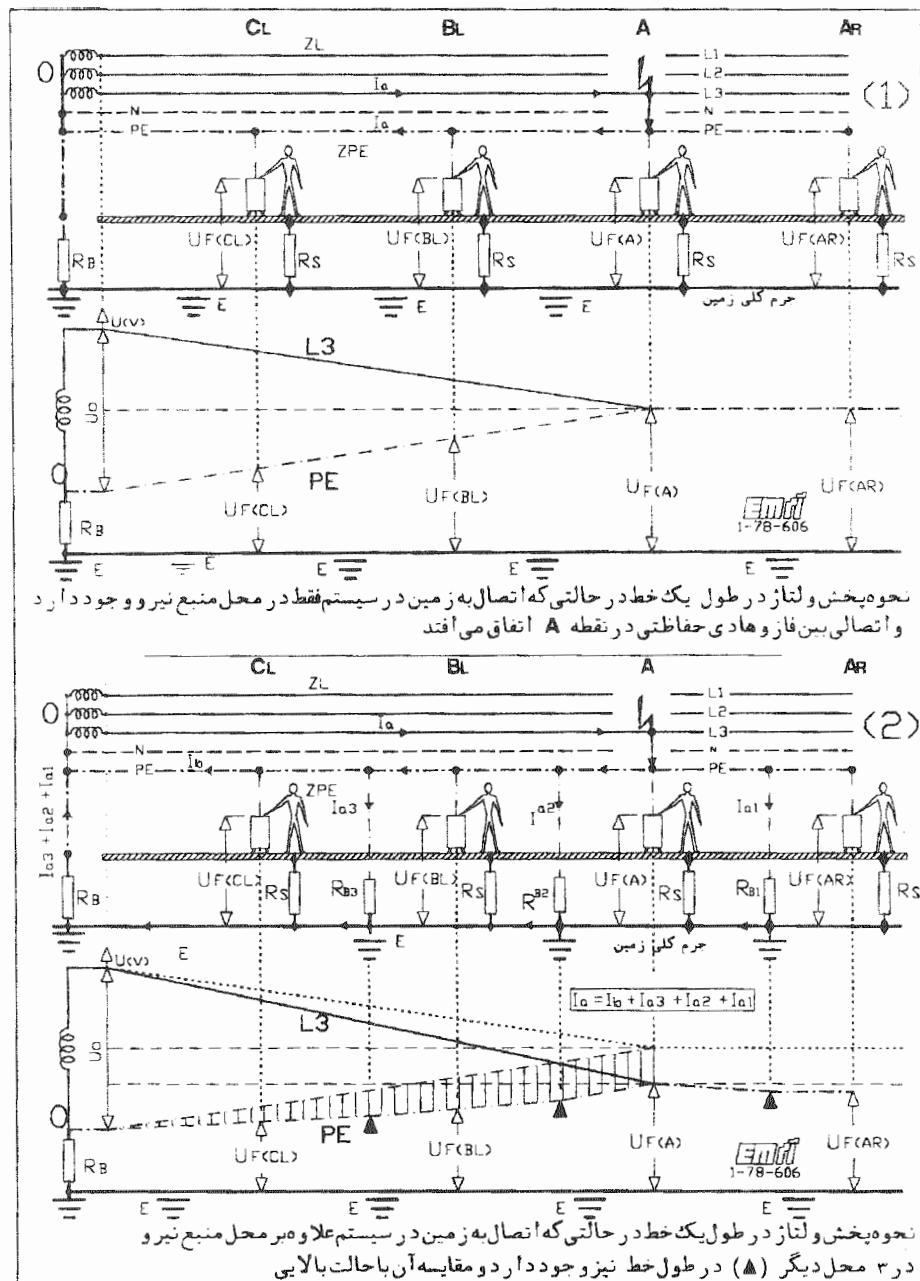

شکل ۲-۶P2 - تاثیر اتصال زمینهای مکرر در تغییرات ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به زمین

فصل ششم

حافظت در برابر برقگرفگی

پیوست ۳ - تماس با هادی PEN در یک سیستم نامتعادل TN-C، سبب برقگرفگی نخواهد شد.


۶P3 - کلیات

همانگونه که در یادآوری ۲ از بند ۶۲۱-۳-۲ گفته شده است، بسیاری به غلط تصور می کنند که در صورت نبودن تعادل در یک سیستم سه فاز TN-C، افرادی که با بدنه های هادی در تماس می باشند چهار برقگرفگی خواهند شد. این فکر از اینجا سرچشمه می گیرد که:


- در سیستم ثابت اول ممکن است جریانی زیاد - تا حد جریان فاز یا پیشتر - از هادی PEN عبور کند؛
 - نظر به اینکه بدنه ها به هادی PEN وصل می باشند، انسان هم با آن در تماس است؛
- در چنین شرایطی این سوءتفاهم بوجود می آید که تماس با هادی که از آن جریانی زیاد عبور می کند، مانند تماس با هادی است که ولتاژ آن نسبت به زمین زیاد است. برای روشن شدن موضوع بحث زیر ارائه می شود.

۱- ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادهای فاز و PEN یکی است در شکل ۶P3-۱، سه مصرف کننده در طول یک خط نشان داده شده اند. هر سه آنها از یک فاز تغذیه کرده و بقیه فازها بار می باشند. فرض بر این است که سطح مقطع فاز و هادی حفاظتی/ختا برابرند و در نتیجه افت ولتاژ هم در آنها برابر است و از کل افت ولتاژ نصف آن در فاز و نصف دیگر در هادی حفاظتی/ختا اتفاق می افتد. اگر حداقل افت ولتاژ در سیستم در حد مجاز باشد (۰٪) و یا حتی ۵ برای آن (۲۵٪) شود، افت ولتاژ سهم هر کدام از هادهای فاز و حفاظتی/ختا برابر ۱۲.۵٪ خواهد بود که در یک سیستم $U_0 = ۳۰\text{ ولت}$ ، ۲۹ ولت خواهد بود که بین نقطه C و مبدأ سیستم وجود خواهد داشت.

این افت ولتاژ بین نقطه X و O وجود خواهد داشت. دقت شود که ۲۵٪ افت در هیچ شبکه ای نباید و نمی تواند وجود داشته باشد و این مثال فقط برای نشان دادن اینم بودن سیستم حتی در این شرایط غیر معقول، طرح شده است. در هر حال اگر جریان مدار چندهزار آمپر هم باشد چون افت ولتاژ آن بر فرض ۲۵٪ است، حتی در بدترین موقعیت تفاوت ولتاژ بین نقطه X و O از ۲۹ ولت تجاوز نخواهد کرد. اما این، ولتاژ تماس نیست. مقدار ولتاژ تماس با توجه به امپدانس بدن Z_B ، مقاومت R_B و مقاومت R_A کمتر از ۲۹ ولت خواهد شد.

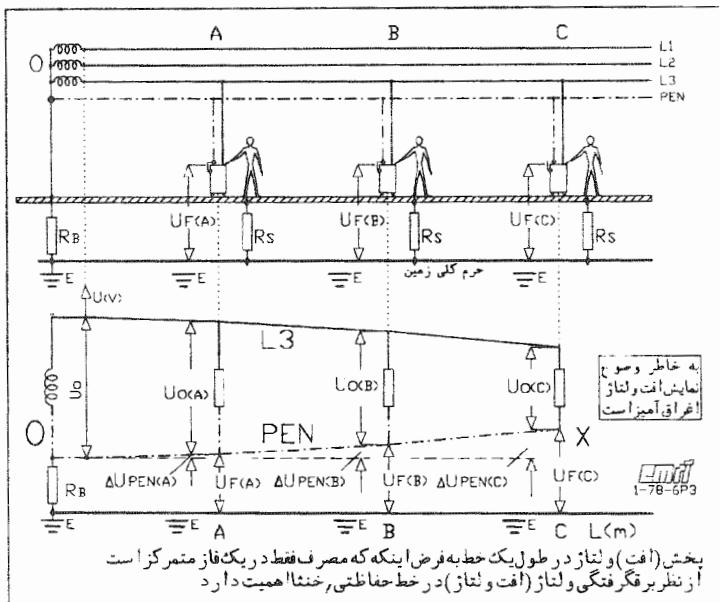

شکل ۱-۶P3 تاثیر اتصال زمینهای مکرر در تغییرات ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به زمین

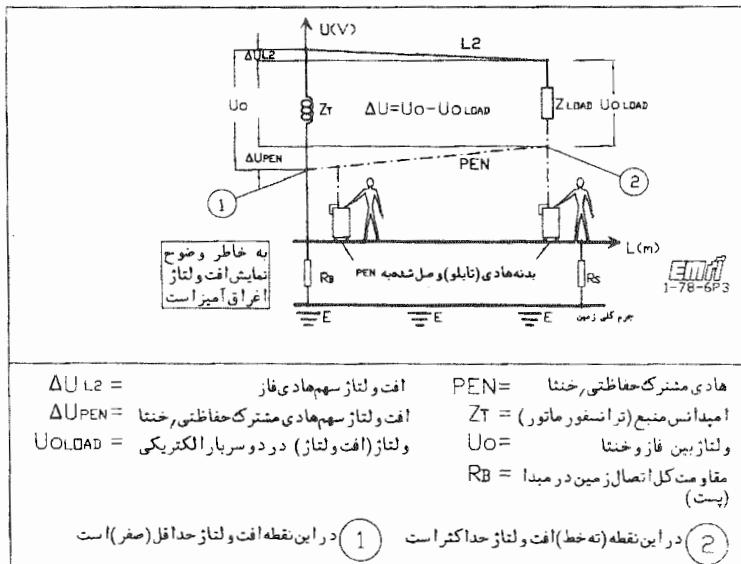

شکل ۲-6P3 افت و لیاز در هادی فاز L2 و هادی مترک حفاظتی / خنثی PEN در حالتی که سطح مقطع هادی حفاظتی خنثی کوچکتر از هادی فاز است

۲- ولتاژ در طول هادی حفاظتی در سیستم TN که در آن سطح هادی ظری و PEN یکی نیست

در این سیستم مانند قبل افت ولتاژ همان ۷٪ ۲۵ یا ۲۹ ولت در سیستم $U_0 = ۳۰ = ۱۹$ ولت انتخاب می شود با این تفاوت که سطح مقطع هادی حفاظتی بختا . نصف سطح مقطع فاز فرض می شود . در این حالت افت ولتاژ سهم فاز ۱۹ ولت و سهم هادی $PEN_{۳۸}$ ولت خواهد بود که باز هم قابل قبول می باشد .

شکل ۶P3-۲ این حالت را برای یک مصرف کننده در انتهای خط نشان می دهد .

فصل ششم

حافظت در برابر برقگرفتگی

پیوست ۴ - محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی (Ia) و نحوه مقایسه آن با جریان اسمی لوازم حفاظتی (II) برای اطمینان نسبت به عمل آنها در زمان مجاز (۳، ۰ ثانیه یا ۵ ثانیه)

۶P4 - کلیات

روشهای حفاظت در برابر برقگرفتگی با استفاده از قطع خودکار مدار که در بخش ۶۲۱ مورد بحث قرار گرفته اند، مقرر می دارند که همه مدارهای توزیع نهایی (بسته به نوع آنها از نظر حداقل زمان قطع مجاز) ظرف ۳، ۰ ثانیه یا ۵ ثانیه قطع شوند.

البته زمانهای مورد بحث برای ولتاژهای معمول در کشور ما مصدق دارند و برای ولتاژهای دیگر یا موقعیتهای غیرمعمول ممکن است زمانهای غیر از ۳، ۰ ثانیه مجاز باشند که در بخش ۶۲۱ برای هر سیستم و حالت ذکر شده اند. (جدولهای ۶-۲ و ۶-۳ دیده شوند.)

بطور خلاصه برای اطمینان از اینکه اجزای یک میسیتم، اینمی در برابر اتصال غیرمستقیم را تأمین خواهد کرد، لازم است اقدامات زیر به عمل آیند:

۱ - به کمک محاسبه یا اندازه گیری، امپدانس حلقه اتصال کوتاه (Z_S) به دست آمده و از روی آن، حداقل شدت جریان اتصال کوتاه بین هر فاز و هادی حفاظتی (Ia) محاسبه می گردد

۲ - حداقل جریان محاسبه شده (Ia)، با حداقل جریانی که اولین وسیله حفاظتی در طرف تغذیه را ظرف مدت زمانهای ۳، ۰ ثانیه یا ۵ ثانیه قطع می کند و در مورد فیوزها I_p نام دارد، مقایسه می شود.

اگر این مقادیر با خواسته های اینمی مطابقت نداشته باشد، باید برای آن چاره جویی شود.

یادآوری ۱ - Z_S را ممکن است از دو راه - محاسبه یا در بعضی موارد اندازه گیری - به دست آورد. در اینجا فقط روش محاسبه ذکر شده است.

یادآوری ۲ - نظر به اینکه مقایسه Ia با I_p بالافصله به دنبال محاسبات Z_S انجام می شود، درباره Ia و نحوه استفاده از آن ابتدا صحبت خواهد شد.

۱-۶P4 - نحوه مقایسه I_a با I_p برای اطمینان از کارآبی سیستم حفاظتی در برابر برقگرفگی

۱-۱-۶P4 - مقدمه

با توجه به اینکه عوامل دیگری که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد، قبل از انجام محاسبات اتصال کوتاه، برای تنظیم I_a انتخاب کلید خودکار یا انتخاب جریان اسمی اولیه فیوز یا کلید خودکار مینیاتوری دخالت دارند. پس از محاسبات اتصال کوتاه که هدف آن به دست آوردن I_a می‌باشد، این مقدار یعنی I_a (وابسته به I_p که از قبل انتخاب شده است) مقایسه می‌شود. اگر نتیجه مقایسه قابل قبول باشد، عمل دیگری انجام نمی‌شود و در غیر از این صورت باید اقداماتی که گفته خواهد شد، انجام شوند تا اینمی تأمین گردد.

پس، قبل از همه I_a انتخاب می‌شود و این انتخاب با توجه به مداری که بوسیله کلید خودکار یا فیوز یا کلید مینیاتوری حفاظت می‌شود، انجام می‌گیرد. با توجه به این مقدمات، برای هر مدار باید مراحل زیر که شامل مقایسه I_a با I_p نیز می‌شود، انجام شوند:

- ۱ - محاسبه و تعیین شدت جریان مصرف I_s (design current) :
- ۲ - انتخاب جریان اسمی وسیله حفاظتی I_a (با استناده از I_s) (همان مقداری است که برای بحث ما لازم است) :

- ۳ - محاسبه و انتخاب سطح مقطع هادیهای مدار با توجه به I_a :
- ۴ - محاسبه حداقل شدت جریان اتصال کوتاه $I_k \max$ با استفاده از مشخصات مدار (Z_s). برای اطمینان از اینکه هادیها کلیدها و دیگر اجزای مدار توانایی ایستادگی در برابر آن را دارند. (این Z_s با مقدار مشابهی که برای محاسبه $I_k \min$ از آن استناده می‌شود تفاوت دارد. درباره جریانهای اتصال کوتاه در این پیوست مطالعه دیده می‌شود)

- ۵ - محاسبه حداقل شدت جریان اتصال کوتاه $I_k \min = I_a$ با توجه به امدادس حلقه اتصال کوتاه (Zs) (فاز به هادی حفاظتی (PE) یا (PEN) :


(این همان مقدار I_a است که برای کار ما لازم است) :

- ۶ - کترل وسائل حفاظتی سری، از نظر توانایی آنها برای تمایز (discrimination) :
- ۷ - محاسبه و احراز اطمینان نسبت به مجاز بودن افت ولتاژ.

- از مراحلی که برای محاسبه یک مدار طی می‌شوند فقط دو مورد آن به بحث ما مربوط می‌شود که عبارتند از مراحل ۲ و ۵. بدیهی است اگر به هر دلیلی در طول محاسبات در مقادیر I_p ، I_a و Z_s (Ip) تغییراتی حاصل شود، محاسبات و مقایسه باید تجدید شود.

- طرحواره شکل ۱-۶P4 - نحوه محاسبه شدت جریان I_a را نشان می‌دهد. راجع به این مطلب در قسمت بعدی بحث خواهد شد. اما در اینجا هدف ما با فرض داشتن I_a سنجیدن آن در برابر I_p است تا معلوم شود که مدت زمان قطع لازم (یک ثانیه یا ۵ ثانیه) تأمین خواهد شد یا نه.

طبق شکل ، برای تنظیم کلید ۱ فقط از امپدانس ترانسفورماتور برای محاسبه Ia استفاده می شود :

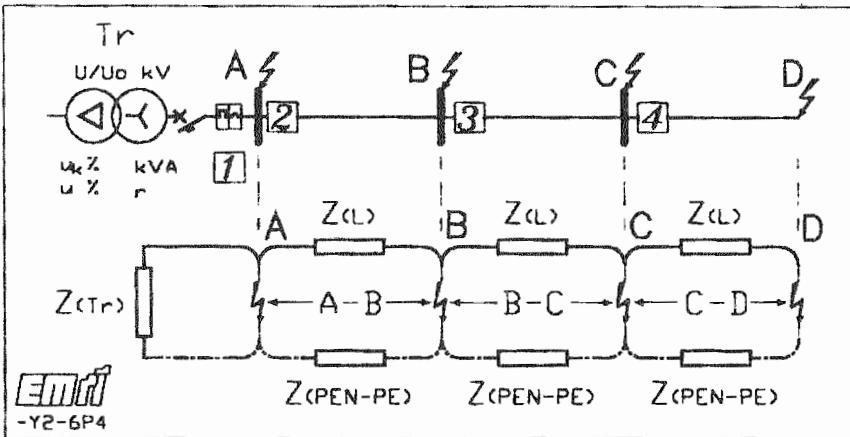

شکل ۱-۶P4 طرحواره ای که برای محاسبه حلقه اتصال کوتاه (ZS) بکار می رود .

$$Zs(Tr) = Z_{(Tr)} [\Omega]$$

$$Ia(A) = \frac{cU0}{Zs} [A]$$

و برای انتخاب فیوزهای محافظ آخرين قطعه خط **C** در نقطه **A-B-C-D** در صورت وقوع اتصالی در نقطه :

$$\begin{aligned} Zs_{[AD]} &= Z_{(Tr)} + Z_{(L)[AB]} + Z_{(L)[BC]} + Z_{(L)[CD]} + \dots + Z_{(PEN-PE)[A-B]} + \\ &Z_{(PEN-PE)[B-C]} + Z_{(PEN-PE)[C-D]} [\Omega] \end{aligned}$$

$$Ia(D) = \frac{cU0}{Zs_{[A-D]}} [A]$$

عملیات گفته شده باید برای کنترل لوازم حفاظتی نصب شده در نقاط **A** و **B** و **C** و **D** انجام شود . در این روابط امپدانس مجموعه ترانسفورماتور و خطوط مدار تا نقطه موردنظر ، $U0$ ولتاژ میان هادیهای فاز و خنثا ، C ضریب تصحیح ولتاژ و Ia حداقل شدت جریان مؤثر متقارن اتصال کوتاه است . درباره این مقادیر در قسمت مربوط به محاسبه اتصال کوتاه به تفصیل صحبت خواهد شد .

۶P4-۱-۲- آشنايی اوليه با برخى از مشخصه هاي اصلی فيوزها

در اينجا فقط به نکاتي اشاره خواهد شد که مستقیماً به بحث ما مربوط می شود و جنبه يادآوري دارد.

فيوز ساده ترين ، ارزانترین و ، در صورتی که صحيح انتخاب شده باشد، مطمئن ترين وسیله حفاظتی در برای اتصال کوتاه است و در برایر اضافه بار نيز حفاظتني قابل قبول ارائه می دهد. شايد تها عيب فيوز اين باشد که به قدر کافى حساس نیست و نحوه عمل آن نسبت به شدت جريانهای مختلف ، قابل پيش ييني دقیق نمی باشد. به همين دليل ، در مشخص کردن نحوه واکنش فيوزها نسبت به عبور شدت جريانهای زياد ، از روشهایي مخصوص استفاده می شود که ذيلاً درباره آنها صحبت خواهد شد.

يادآوري می کند که تا چندی پيش رسم بر اين بود - و در بازار ايران اين رسم تاکنون نيز ادامه دارد - که برای هر شدت جريان اسمی فيوز يعني **In** ، نوع فيوز با مشخصه هاي زمان/جريان مقاومت ساخته شود که به آنها فيوزهای زودذوب " و " ديرذوب " می گفتند . اما در كشورهای اروپائی که بر اساس **IEC** کار می کنند وضع تغیر کرده است . در حال حاضر استاندارد اغلب آنها ، **IEC 269** است که ييشتر فيوزها را طبق آن می سازند . در اين استاندارد ديگر از فيوزهای " زود ذوب " و " دير ذوب " استفاده نمی شود و انواع روشهای جديد برای تشخيص آنها ارائه شده است . قبلاً نيز گفته شد که در اينجا هدف ارائه بخش فراگير درباره فيوزها نمی باشد و مطالب مربوط به آنها به عنوان يادآوري ذكر می شود .
تا چندين جزوه است ، مطابقت نماید .
ناكته نماند که ايران يكی از پيروان **IEC** است و اميد است محصولات سازندگان داخلی نيز به مرور با استاندارد **IEC 269** که مشتمل بر چندين جزوه است ، مطابقت نماید .

تا جاني که به شدت جريان مربوط می شود، تعریف سه نوع جريان برای هر فيوز مهم می باشد:

(۱) **شدت جريان فعلي In** - جريانی است که فشنگ فيوز با آن ساخته می شود و می تواند در شرایط مشخص بدون آنکه به کار آئي فيوز صدمه اي وارد شود، به مدتی نامحدود از آن عبور کند .

يادآوري - از نظر کاريدي باید گفت که معمولاً اجازه داده می شود يك كابل يا مداري با **PVC**، يا فيوز که شدت جريان اسمی آن (**In**) برای حداکثر جريان مجاز كابل در شرایط مشخص است. در برایر اضافه بار و اتصال کوتاه ، محافظت شود .

(۲) **شدت جريان قراردادي عدم ذوب Inf** - جريانی است که فشنگ فيوز می تواند آن را به مدتی تعين شده (زمان قراردادي) و در شرایط مشخص بدون آنکه ذوب شود، از خود عبور دهد .

(۳) **شدت جريان قراردادي ذوب If** - جريانی است که در صورت عبور آن از فشنگ فيوز در شرایط مشخص، می تواند آن را در مدتی تعين شده (زمان قراردادي)، ذوب کند .
گستره شدت جريانهایي که درباره آنها صحبت شد . در جدول ۶P4-۱ ذکر شده اند . دقیق نبودن عمل فيوز از بررسی شدت جريانهای ذکر شده مشهود است .

جدول 4-6P - ۱ شدت جریانهای I_{nf} و I_{f} و زمانهای قراردادی
برای نوعی از فیوزها (G) طبق IEC

جریانهای قراردادی	I_f	I_{nf}	زمان قراردادی (ساعت)	جریان اسمی I_n (آمپر)
$2,1 \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n$	1	$I_n \leq 4$	
				$4 < I_n < 16$
$1,9 \cdot I_n$	$1,25 \cdot I_n$	1	$16 \leq I_n \leq 63$	
		3	$63 < I_n \leq 160$	
		3	$160 < I_n \leq 400$	
		4	$400 < I_n$	

-Y2-6P4

اما آیا این فقدان دقت در شدت جریان قطع است که موجب نگرانی ما از نظر ایمنی است؟ باید به خاطر داشت که مدت زمان برقرار ماندن اتصال کوتاه و ولتاژ تماس است که اینست در برگرفتنگی را تضمین می کند و بسته به نوع مدار، باید به ۴، ۵ تا ۵ ثانیه محدود شود.


اگر گروه بزرگی از یک سری فیوزهای مشابه را در نظر گرفته و شدت جریان اتصالی مشخص را از هر یک از آنها عبور دهیم، هر کدام پس از گذشتن مدت زمانی مخصوص خود، ذوب و مدار را قطع می کند. البته این تفاوت زمانی را برای یک سری فیوز مشخص می توان با تولارانی معین پیش یمن نمود. طبق استاندارد این تولارانس باید کمتر یا بیشتر از ۷٪ باشد.

اما اگر اتفاقاتی را که شدت جریان اتصالی یا هر شدت جریان دیگری که دیر یا زود سبب سوختن فیوز می شود، لحظه به لحظه دنبال کنیم که اگر جریان از حد تجاوز نکند (I_n) هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر جریان از حد I_{nf} و I_f بیشتر شود - و این ناحیه بخشی است که آشنازی با آن برای ما جالب است - المان فیوز شروع به ذوب می کند تا اولین فاصله بین دو سر آن آشکار شود.

از شروع عبور جریان اتصالی باشد تا مشخص تا پیدایش اولین جرقه که گواه شروع تشکیل فاصله است زمان پیش جرقه (pre-arc time) گویند. | پیشتر نام آن زمان ذوب (melting time) (بود).

از شروع اولین جرقه تا پایان جرقه زدن و قطع شدن کامل جریان اتصالی ، مدت زمانی است که آن را زمان جرقه (arc time) نامند.

و به کل زمان قطع از شروع عبور جریان اتصالی تا پایان قطع کامل جریان یعنی زمان پیش جرقه + زمان جرقه ، زمان عمل (operating time) گویند.

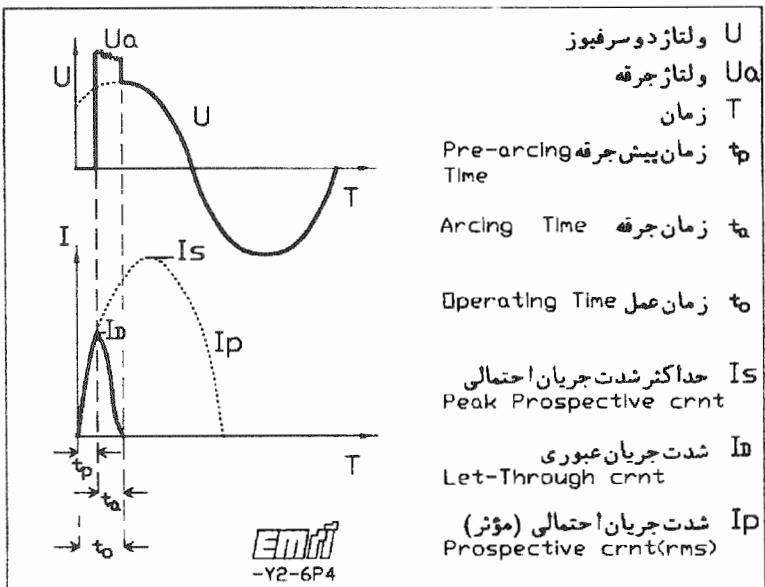

شکل ۴-۶P4 - تغیرات جریان و ولتاژ هنگام عمل یک فیوز

شکل ۴-۶P4 . اوسیلوگرام اتصال کوتاه برای یک شدت جریان احتمالی در فیوز را نشان می دهد.



شدت جریان احتمالی (I_p). جریانی است که اگر یک قطعه فلزی با مقاطعه زیاد به جای فشنگ فیوز بسته شود، در مدار جاری خواهد شد اما به علت وجود فیوز، این جریان فقط تا شروع پیش جرقه برقرار است و از آن به بعد به جای رشد، طبق شکل ، سیر نزولی دارد . حداکثر مقدار آنی شدت جریان احتمالی با I_s نشان داده می شود و حداکثر مقدار آنی شدت جریان که فیوز اجازه می دهد قبل از ذوب شدن از مدار عبور کند، شدت جریان عبوری (I_d) نامیده می شود. در این مدت ولتاژ بین دو سر فیوز، از صفر در شروع اتصالی آغاز می شود و پس از عبور از حالت گذرا ، به مقدار واقعی آن می رسد.

برای هر شدت جریان اسمی (I_n) از فشنگ فیوزها که طبق استاندارد معینی ساخته می شود، یک منحنی که زمان پیش جرقه (t_p) را نسبت به شدت جریانهای احتمالی (I_p) مختلف نشان می دهد، تهیه می گردد. در این میان لازم است توجه شود که برای هر شدت جریان عبوری زمان قطع در حد تولرانس متغیر است.

شکل ۴-۳، تغیرات شدت جریان نسبت به زمان قطع را برای فیوزهای نوع "G" که طبق استاندارد IEC 269 ساخته می شوند با در نظر گرفتن یهنه تولرانس آنها، نشان می دهد.

با در دست داشتن این منحنیها و کشیدن خطوط زمان که مربوط به ۴، ۵ ثانیه و ۵ ثانیه است حداقل جریان اتصال کوتاه مجاز که باید وجود داشته باشد تا مدار طبق مقررات در زمان مجاز قطع کند را به دست می دهد. این همان جریانی است که باید (برای هر نوع فشنگ مقدار مؤثر شدت جریان احتمالی (I_p) با شدت جریان به دست آمده از محاسبه

اتصال کوتاه یعنی I_a مقایسه شود و I_a باید بزرگر از شدت جریان به دست آمده از منحنیها باشد . به عبارتی دیگر بسته به نوع مدار باید : $I_a >= I_p(4)$ یا $I_a >= I_p(6)$ باشد

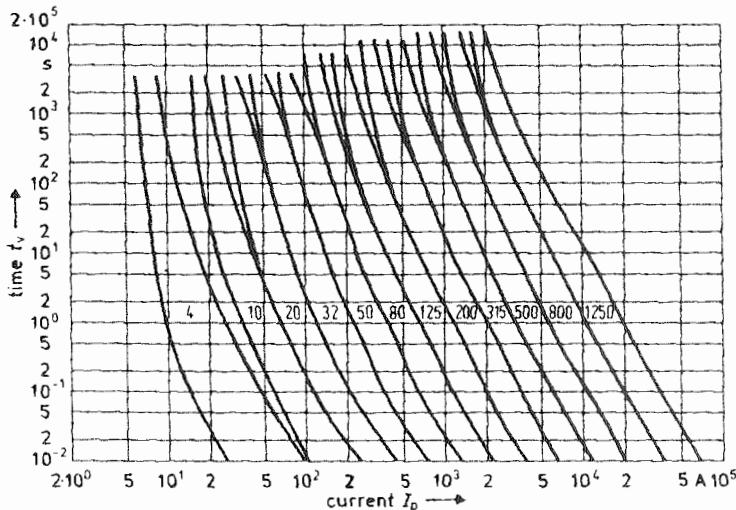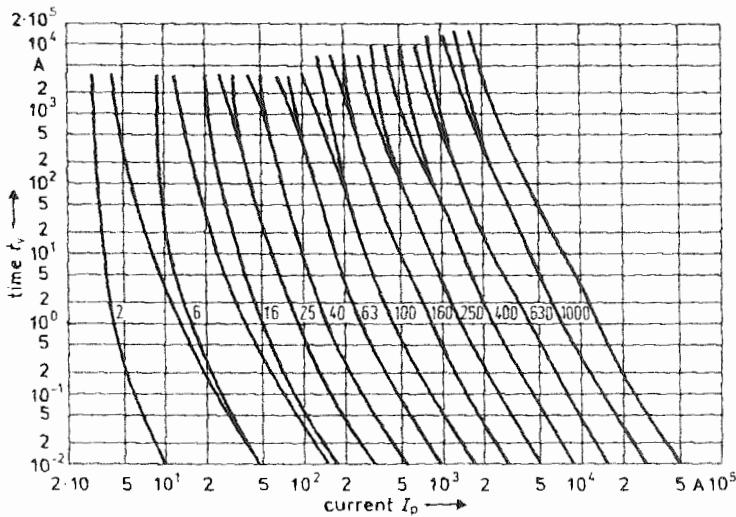

شکل ۳-۶P4 منحنیهای جریان / زمان برای فیوزهای نوع G طبق IEC 269

یک بار دیگر یادآور می شود که در ساختن یکی از روشهای درجه بندی بعضی از انواع فشنگ فیوزها قرار دادن آنها در دو گروه متمایز "دیرذوب" و "زودذوب" بود. به طوری که برای هر شدت جریان اسامی (In)، دو نوع فشنگ وجود داشت که یکی "دیرذوب" و دیگری "زود ذوب" نامیده می شد. (این نوع نامگذاری تاکون هم در کشور رواج دارد) اما روش جدید مشخص کردن فیوزها کاملاً عوض شده و آنها را به صورت دو حرف مشخص می کند مانند : aM, gG

حرف اول محدوده ظرفیت قطع فشنگ فیوز را مشخص می کند:

$g =$ فشنگ با ظرفیت قطع کامل
 $a =$ فشنگ با ظرفیت قطع نسی (فشنگ پشتیانی).

حرف دوم درجه بندی فشنگ از نظر نوع مصرف را تعین می کند و با دقت ، مشخصه زمان/جریان همراه با زمانها و شدت جریانهای قراردادی را مشخص می کند. برای مثال:

gG - مشخص کننده فشنگی با ظرفیت قطع کامل برای مصارف عمومی است (General)

gM - مشخص کننده فشنگی با ظرفیت قطع کامل برای حفاظت موتورها است (Motor)

aM - مشخص کننده فشنگی با ظرفیت قطع نسی برای حفاظت موتورها است (Motor)

به این نوع فشنگ فیوز، فشنگ پشتیانی هم می گویند (back-up)

در مسایل مربوط به فیوزها انگرال ژول (I^2t) نقشی عملده دارد که درباره آن بحث نمی شود ولی مذکور می شود که انرژی عبوری از فشنگ فیوز را برای دو حالت مشخص می کند :

$$I^2t = \int_{t=1}^{t=2} I^2 dt$$

I^2t (برای منطقه پیش جرقه -- tp) و

I^2t (برای منطقه زمان عمل -- t0).

شکل 4-6P4-، مشخصه های تغیرات شدت جریان نسبت به زمان پیش جرقه برای دو نوع فیوز، G و gG را برای جریان نامی ۲۰۰ آمپر (در هر دو مورد) جهت مقایسه نشان می دهد.


یادآوریها

۱ - شناخت کامل فیوزها در این مختص نمی گنجد. به همین دلیل توصیه می شود که برای آشنایی بیشتر،

به مراجع مربوط و مخصوصاً همه بخشهای آخرین چاپ استاندارد IEC269، مراجعه شود

۲ - توجه شود که محورهای منحنیهای شدت جریان نسبت به زمان قطع، به صورت لگاریتمی است و

به این دلیل است که شکل آنها خمیدگی کمتری نسبت به واقعیت نشان می دهد در مقیاس معمولی شکل منحنی حالت "عکس زمانی" (inverse time) دارد.

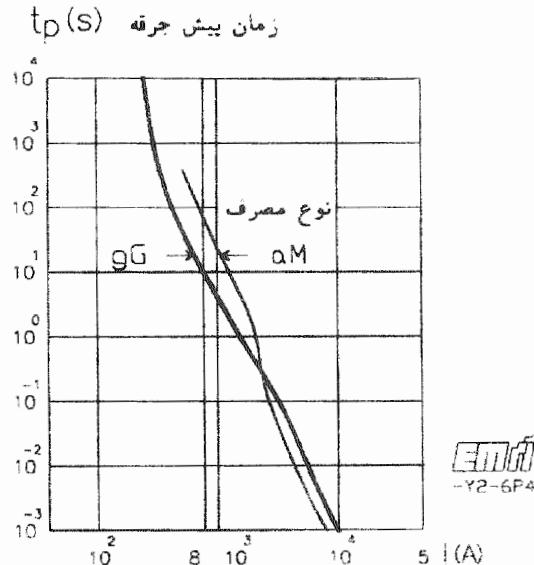

شکل ۴-۶P4-۴ منحنیهای دو فشگ فیوز با جریان اسمی ۲۰۰ آمپر

۳-۱-۶P4-۱- استفاده از مشخصه های فیوز برای حفظ ایمنی

پس به طور خلاصه روال کار به این صورت است:

(۱) جریان نامی (In) فیوز با توجه به بند (۲) از ۱-۶P4-۱-۱ مشخص می شود.

(۲) با در دست داشتن In و استفاده از منحنیهای مربوط به فیوز مورد استفاده، مشابه شکل ۶P4-۳، شدت جریان اتصال کوتاه احتمالی Ip، برای ۴، ۰ تانیه یا ۵ تانیه (بسته به شرایط) تعیین می گردد.

(۳) با محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه فاز به بدنه Zs، از روی مشخصه های مدار، بند (۵) از ۱-۶P4-۱-۱، مقدار $Ia = Ik_{min}$ به دست می آید:

$$Ia = Ik_{min} = \frac{U_0}{Zs}$$

برای مطابقت با مقررات لازم است:

$$Ia \geq Ip$$

اما اشکال اصلی کار از همین جا شروع می شود.

اول اینکه منحنیهایی که برای انتخاب Ip مورد استفاده قرار می گیرند، باید با مقایسه بزرگ و با تقسیمات طولی و عرضی پیشتر از آنچه در شکل ۶P4-۳ نشان داده شده است، باشد. معمولاً هر دسته از منحنیها بر روی یک کاغذ A4 رسم می شود تا قابل استفاده شود.

دوم اینکه کسانی که این نوع محننها را تهیه می کنند باید تجربه کافی برای این کار داشته باشند.

سوم اینکه در کشور ما معمولاً از انواع فیوزها و فشنگهای نامرغوب استفاده می کنند که معلوم نیست با چه استانداردی مطابقت دارد. ارزانی جنس برای وارد شدن آن به بازار کافی است.

پس چه باید کرد که هم تا جایی که مقدور است استاندارد رعایت شود و هم لازم نباشد از محننهایی که در هر حال در دسترسی نیستند استفاده شود.


به نظر می رسد راهی را که مبحث ۱۳ از مقررات ساختمانی ایران در پیش گرفته است، منطقی باشد. این در واقع راه حلی است که تا قبیل از تدوین استانداردهای 269 IEC و IEC364 در آلمان رواج داشت. در جداول زیر نحوه انتخاب حداقل شدت جریان مجاز از روی In با استفاده از یک ضریب K می گویند. نشان داده شده است به نحوی که برای حداقل شدت جریان انصال کوتاه به جای kIn، Ip انتخاب می شود. و با انتخاب ضریب k که برای تجهیزات و موقعیتهاي مختلف متفاوت است، مقدار kIn مشخص می شد.

جدول ۶P4 - ۲ ضریب K


برای سیستمهای تجهیزات حفاظتی مختلف		
۲,۵	شبکه هوائی یا کابلی	۰,۵
۲,۵	فیوز اصلی انشعاب	۰,۵
۳,۵	فیوز زودذوب	۰,۵
۳,۵	≤۵۰ آمپر	فیوز دیرذوب
۵	≥۶۳ آمپر	
۳,۵	کلید مینیاتوری تا ۲۵ آمپر نوع LS	۰,۵
۲,۵	کلید مینیاتوری تا ۲۵ آمپر نوع HLS	۰,۵
* ۱,۲۵	کلید خودکار مجهز به رله مغناطیسی	۰,۵

* در مورد کلیدهای خودکار ضریب ۱,۲۵ در شدت جریان تنظیم رله مغناطیسی اعمال می شود

(این جدول از استاندارد 0100 VDE گرفته شده است)

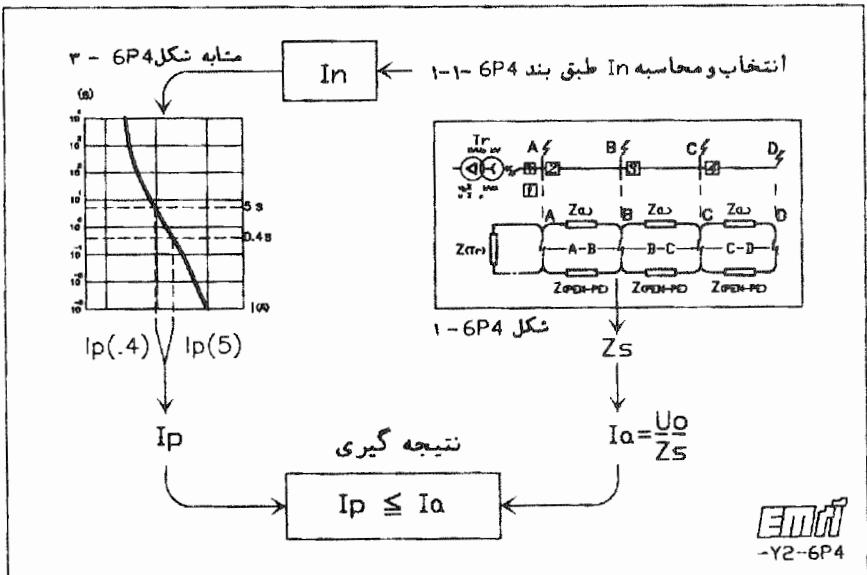

شکل ۵-۶P4 خلاصه نحوه کنترل کارایی سیستم با استفاده از منحنیهای فیوزها (روش صحیح انجام کار)

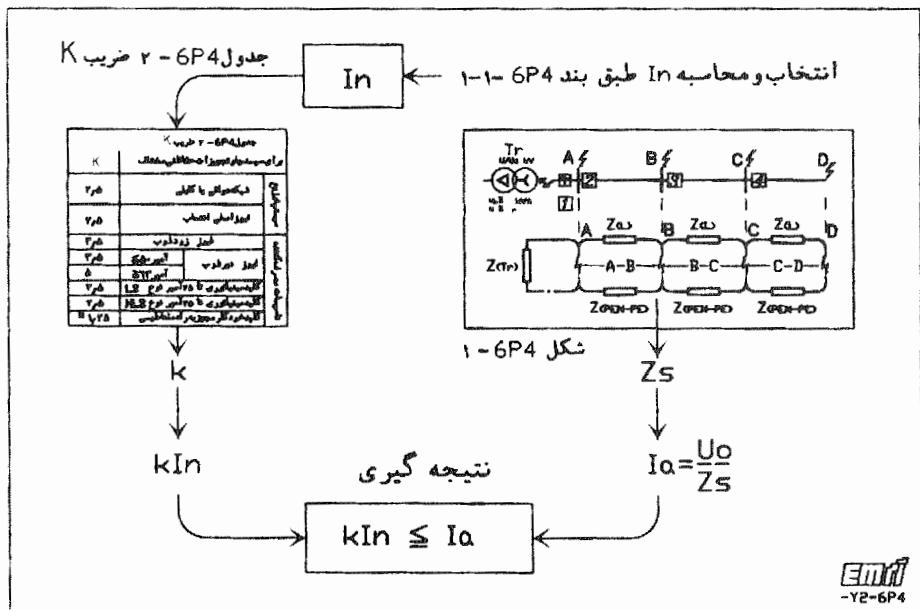

شکل 6-۶P4 خلاصه نحوه کنترل کارایی سیستم با استفاده از ضریب K (روش انجام کار از روی ناچاری)

۲-۶P4 - محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه (Zs) و شدت جریان اتصال کوتاه (Ia)

۲-۶P4 - پیشگفتار

کمتر کسی از مهندسان برق کشور به انجام محاسبات اتصال کوتاه اختقاد دارد. وارد شدن به چون و چرای این مستعله ما را از بحث اصلی منحرف خواهد کرد فقط یادآور می شود که "جبر پیشرفت" ما را مجبور خواهد کرد. در آینده ای نزدیک محاسبات اتصال کوتاه هم انجام دهم (اگر تا حالا انجام نداده باشیم). این موضوع مخصوصاً برای ساخته موردنظر ما که محاسبه حداقل شدت جریانهای اتصال کوتاه است و بستگی مستقیم به برقگرفتگی دارد بسیار مهم است. محاسبات اتصال کوتاه امر وروزه با کمک مؤلفه های متناظر (symmetrical components) و مقاآمها و امپدانسها و اجزای دیگر هم با استفاده از روشهای معمول در اینگونه محاسبات که "بر حسب واحد" یا "بر حسب درصد" (per unit-percent) است، انجام می شود. در مورد شبکه های بزرگ این روشها نعمتی است که بدون آن کارها به سختی انجام می شد ولی در مورد کارهایی که مورد نظر ما است یعنی تأسیسات، اینها یش از حد مفصل و دست و پاگیر است. بنابراین در محاسبات خود از روشهای ساده استفاده خواهیم کرد.

محاسبات اتصال کوتاه برخلاف تصور برخی اصلاً مشکل نیست و فقط احتیاج به دقت دارد که به دلیل کارکردن با اعداد کوچک و ناشنا ممکن است سبب بروز اشتباه شود که آن هم با تمرین و تجربه، رفع خواهد شد. همچنین برای آن دسته از خوانندگان که به طور کلی با پدیده اتصال کوتاه آشنایی ندارند، مختصراً از مبانی ذکر خواهد شد.

۱-۲-۶P4 - هدف

در تأسیسات فشار ضعیف، شدت جریانهای اتصال کوتاه با دو هدف محاسبه می شود. (بند ۱-۶P4-۱ را هم بینید).

(۱) $I_{k\max}$ - حداکثر جریان اتصال کوتاه تجهیزات الکتریکی باید برای بدترین شرایط که مصادف است با عبور شدیدترین جریان از مدار کنترل شود تا توانایی مقاومت آنها در برابر این جریانها بررسی شود. کلیدها، کابلها، شینه ها، فیوزها و در اصل همه تجهیزات باید از این نظر کنترل شوند.

(۲) $I_{k\min}$ - حداقل جریان اتصال کوتاه وسائل حفاظتی باید برای اطمینان از اینکه در بدترین شرایط که در این حالت مصادف است با عبور ضعیفترین جریان اتصال کوتاه بین یک فاز و هادی حفاظتی/ختا (PEN) یا حفاظتی (PE) یا بدن هادی به موقع عمل خواهد کرد کنترل شوند. بسته به نوع مدار، وسائل حفاظتی باید مدار را حداقل ۴، ثانیه یا ۵ ثانیه قطع کنند.

نظر به اینکه در اینجا هدف بررسی شرایط تأمین اینمی در برابر برقگرفتگی است، درباره $I_{k\max}$ بحثی نخواهد شد، و به طور خلاصه وقت خود را صرف بررسی این خواهیم کرد که آیا $I_{k\min}$ یعنی ضعیفترین جریانی که ممکن است از مدار عبور کند، خواهد توانست وسیله حفاظتی را در زمانهای موردنظر قطع کند یا نه.

در همه سیستمهای TN بدن های هادی لوازم الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی (PE) و یا حفاظتی/ختا (PEN) به نقطه ختای منع نیرو (N یا O) وصل است. اگر به هر دلیل یکی از فازها با بدن هادی یا هادی حفاظتی یا هادی

حافظتی/ختا اتصال کوتاه شود، جریانی که به آن جریان اتصال کوتاه (Ia) می‌گویند در مدار جاری می‌شود. Ia باید بزرگ‌تر از I_{In} یا I_p باشد تا مدار در ظرف زمان مجاز (۵۰ ثانیه یا ۵ ثانیه) قطع کند. در بند ۱-۶P4-۱ و شکل ۱-۶P4 راجع به این مطالب صحبت شده است. اینک اجزای شبکه شکل ۱-۶P4 را به ترتیب زیر مشخص می‌کیم:

- RT و XT - مقاومت و رآکانس ترانسفورماتور به اهم:

- RL1 و XL1 - مقاومت و رآکانس هادی فاز خط A-B به اهم:

- RPEN1 و XPEN1 - مقاومت و رآکانس هادی حفاظتی/ختای خط A-B به اهم:

- RL2 و XL2 - مقاومت و رآکانس هادی فاز خط B-C به اهم:

- RPEN2 و XPEN2 - مقاومت و رآکانس هادی حفاظتی/ختای خط C-D به اهم:

- RL3 و XL3 - مقاومت و رآکانس هادی فاز خط C-D به اهم:

- RPEN3 و XPEN3 - مقاومت و رآکانس هادی حفاظتی/ختای خط C-D به اهم.

و مقاومت Rs و Xs کل عبارت است از :

$$Rs = \Sigma R = RT + RL1 + RL2 + RL3 + RPEN1 + RPEN2 + RPEN3$$

$$Xs = \Sigma X = XT + XL1 + XL2 + XL3 + XPEN1 + XPEN2 + XPEN3$$

و امپدانس کل برابر خواهد با:

$$Zs = \sqrt{R^2 s + X^2 s}$$

و شدت جریان اتصال کوتاه خواهد بود:

$$Ia = \frac{cU_0}{Zs}$$

که باید در رابطه زیر صدق کند:

$$Ia \geq K.In$$

۲-۲-۶P4-امپدانس اجزای شبکه

۱-۲-۲-۶P4-مبانی اولیه - "بدترین شرایط" برای محاسبه اتصال کوتاه

در اصل همه محاسبات فنی برای "بدترین شرایط" انجام می‌شوند. اگر نتیجه برای "بدترین شرایط" قابل قبول باشد، مسلماً "برای شرایط بهتر نیز قابل قبول خواهد بود.

تا جایی که به محاسبات اتصال کوتاه مربوط می شود ، "بدترین شرایط" برای دو حالت حداکثر و حداقل جریان اتصال کوتاه (P4-۲-۲) ، تفاوت دارند. در حالی که بنا نیست در اینجا راجع به جریان حداکثر اتصال کوتاه صحبت شود ، از نظر مقایسه با شرایط محاسبه حداقل اتصال کوتاه ، درباره هر دوی آنها صحبت خواهد شد.

ترانسفورماتورها - در محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه

فرض بر این است که ترانسفورماتور در حداکثر ولتاژ است یعنی هم فشار قوی و هم فشار ضعیف در بالاترین مقدار می باشند. این وضعیتی است که در کم باری شبکه اتفاق می افتد که مصادف است با ساعتهای اول بعد از نیمه شب. به این علت ولتاژها را در این محاسبه 10% پیشرفت انتخاب می کنند. ($c=1.1$)

- در محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه

فرض بر این است که بر عکس حالت بالا ، اتصال کوتاه در هنگامی اتفاق می افتد که حداکثر رگولاتور ترانسفورماتور برقرار است و در تیجه در خروجی فشار ضعیف پایین‌ترین ولتاژ وجود دارد. به این علت ولتاژها را در این مورد 5% کمتر انتخاب می کنند. ($c=0.95$)

خطوط

مقاومت اهمی خطوط توزیع و تغذیه نیرو ، یکی از عوامل مهمی است که بر امپدانس کل مدار اتصال کوتاه تأثیر می گذارد بنابراین دمای هادی (در اثر دمای محیط از یکسو و جریان بار از سوی دیگر) اهمیت فراوان در تعیین مقدار مقاومت دارد بنابراین :

- در محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه

فرض بر این است که خطوط در 20°C درجه سلسیوس قرار دارند و مانند ترانسفورماتور این وضع در زمان کم باری اتفاق می افتد که مصادف است با ساعات اول بعد از نیمه شب.

- در محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه

فرض بر این است که مانند ترانسفورماتور ، اتصال کوتاه در پیوسته‌ترین ساعات اتفاق می افتد. در این حالت دمای هادی را برابر حداکثر دمای مجاز کابل یا هادی انتخاب می کنند (برای عایق PVC اغلب حداکثر مجاز را 90°C درجه سلسیوس می گیرند).

لحظهه وقوع



لحظهه وقوع اتصال کوتاه یکی از مهمترین عوامل در بروز پدیده اتصال کوتاه است که درباره آن کمتر صحبت می شود لذا به نظر می رسد به جا باشد در این مورد بحث کوتاهی انجام شود.

در لحظه وقوع اتصال کوتاه دو اتفاق سیار مهم در شبکه اتفاق می افتد:

(۱) امپدانس شبکه ناگهان از امپدانس بار تبدیل به امپدانس خطوط تقذیب در مسیر وقوع اتصال کوتاه می شود که سیار کمتر از امپدانس بار است و به این علت شدت جریان در شبکه ناگهان زیاد می شود.

اما اضافه بر این اتفاق مهم دیگری هم می افتد که به آن توجه لازم نمی شود:

(۲) ضریب توان شبکه که قبل از وقوع اتصال کوتاه قاعده‌تاً باید بین 0° تا 90° باشد، ناگهان تغییر می کند و با توجه به مشخصه های خطوط، حدود 0° تا 30° تغییر می کند و در این میان، لحظه وقوع اتصال کوتاه سیار مهم است که با کدام یک از لحظات موج ولتاژ مطابقت می کند. با توجه به اینکه ضریب توان شبکه به مقداری

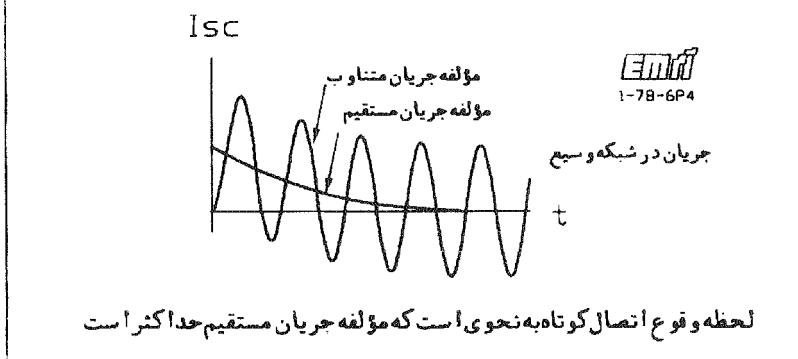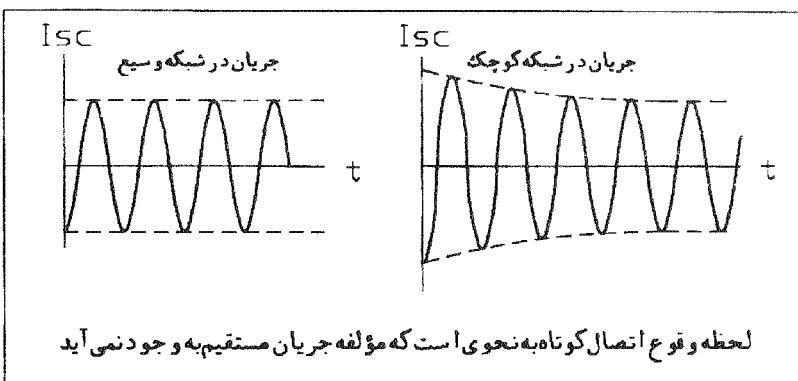

شکل ۴-6P4-۷ اواسیلوگرامهای مختلف جریان بسته به لحظه وقوع اتصال کوتاه و نوع شبکه

قابل ملاحظه تغییر می کند، موج جریان نمی تواند دفعتاً با وضعیت جدید خود تطبیق کند لذا تا حدی رشد می کند که زاویه آن با وضعیت جدید تطبیق کند. مؤلفه "جریان مستقیم" که در پدیده اتصال کوتاه بسیار مورد توجه است از اینجا ناشی می شود. گفته شد که لحظه وقوع اتصال کوتاه مهم است و لحظه ای است که ممکن است به نحوی باشد که یا اصلاً مؤلفه جریان مستقیم تولید نشود یا مقدار این مؤلفه در حداکثر ممکن باشد. بنابراین:

- در محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه

فرض می کنند لحظه وقوع اتصال کوتاه با حداکثر مؤلفه جریان مستقیم مطابقت دارد.

- در محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه

فرض می کنند لحظه وقوع اتصال کوتاه با حداکثر مؤلفه جریان مستقیم مطابقت دارد.

یعنی اصلاً مؤلفه جریان مستقیم وجود ندارد.

در شکل ۶P4-۷ موج جریان اتصال کوتاه برای موقعیت‌های مختلف نشان داده شده است.

اینک نحوه انتخاب و محاسبه اپدانس اجزای تشکیل دهنده شبکه را مرور خواهیم کرد.

۶P4-۲-۲-۲-۲- منابع تغذیه

برای فشار ضعیف دو نوع منبع عمومیت دارند: ترانسفورماتورها و ژنراتورها . محاسبه اپدانس برای ترانسفورماتورها حاوی مسایلی است که در مورد ژنراتورها وجود ندارد. لذا بحث را با ترانسفورماتورها دنبال خواهیم کرد.

(۱) مشخصه های اصلی ترانسفورماتور - ازین مشخصه های اصلی ترانسفورماتور چهار مشخصه از نظر بحث ما مهم هستند:

- ولتاژ های فشار قوی و فشار ضعیف $U_{(I.I)}$ / $U_{(III)}$ مانند (۴۰۰/۳۳۰) ۲۰ کیلوولت

- توان نامی ترانسفورماتور $P_{(NVA)}$ مانند ۳۰ کیلوولت آمپر:

- ولتاژ اپدانس $uk\%$ یا $z\%$ مانند ۶٪؛

- ولتاژ مقاومت $Ur\%$ یا $Zr\%$ مانند ۱۴٪.

اینها فقط مشخصه هایی هستند که در بحث ما وارد خواهد شد. فرض براین است که خواننده با خواص و مشخصه های ترانسفورماتورها آشنایی کلی دارد بنابراین در این باره بحث تغواهش شد.

ولتاژ اپدانس $uk\%$ یا $z\%$ ، مشخص کننده اپدانس داخلی ترانسفورماتور است. درباره ولتاژ اپدانس در زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد ولی قبل از آن یادآور می شود که ولتاژ اپدانس ($uk\%$) همراه با ولتاژ مقاومت ($Ur\%$) از مهمترین مشخصه های ترانسفورماتور و جزو مقادیر استاندارد هر ترانسفورماتور است. برای ترانسفورماتورهای توزیع

(۳۳۰، ۰، ۰، ۴۰۰) ۲۰ کیلوولت ، بسته به توان اسمی آنها ، دو مقدار برای $UK\%$ در نظر گرفته می شود : ۴٪ و ۶٪ به نحوی که :


(۳) برای ترانسفورماتورهای ۵۰ تا ۶۳۰ کیلوولت آمپر : $UK = 4\%$

(۴) برای ترانسفورماتورهای ۲۵۰ تا ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر : $UK = 6\%$

ملاحظه می شود که ترانسفورماتورهای ۲۵۰ تا ۶۳۰ کیلوولت آمپر با هر دو مقدار اپدانس ۴٪ و ۶٪ تولید می شوند.

(۴) شرایط کار عادی ترانسفورماتور

یادآوری - بحث زیر بر مبنای تک فاز انجام می شود که به سادگی قابل تعمیم به سه فاز است .
در هنگام کار عادی ترانسفورماتور ، بین ولتاژها و جریانهای دو طرف آن با صرفنظر کردن از تلفات ، روابط زیر برقرار است (شکل ۴-۶P4) را بینید :

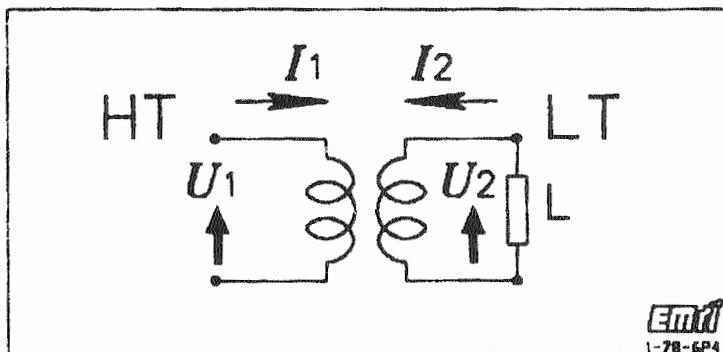

شکل ۴-۶P4 - حالتی که ترانسفورماتور بار اسمی را تغذیه می کند.

$$P = U_1 I_1 = U_2 I_2 \quad (1)$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = n \quad (2)$$


فرض بر این است که بار L به نحوی انتخاب شده است که همه مقادیر در روابط بالا مقادیر اسمی می باشند .

(۳) شرایط کلر ترانسفورماتور در حالت اتصال گونه - اگر ثانویه ترانسفورماتور مورد بحث به جای بار \dot{I} ، اتصال کوتاه شود و در طرف اولیه هم با استفاده از یک منبع متغیر، ولتاژ از صفر به تدریج بالاتر برده شود، در مقدار معینی از ولتاژ اولیه، شدت جریان در ثانویه به مقدار اسمی آن ۱۲٪ می‌رسد.

طبق تعریف ولتاژ امپدانس ترانسفورماتور برای خواهد با:

$$uk(\%) = \frac{U_1}{U_1} \cdot 100 \quad (3)$$

شکل ۶-۹ را بینید.

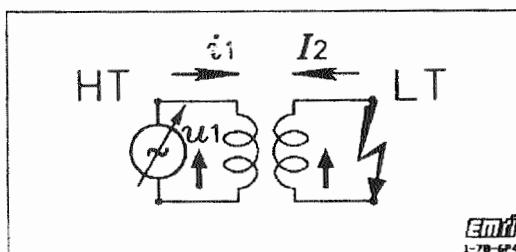

شکل ۶-۹ بارگذاری ترانسفورماتور در حالی که سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه است.

با در نظر گرفتن رابطه (۳) بخوبی دیده می‌شود که برای یک ترانسفورماتور با ولتاژ $20/11.5$ کیلوولت و با ولتاژ امپدانس 4% ، اگر ولتاژ اولیه به جای 11.5 کیلوولت فقط 8.00 ولت باشد جریان در ثانویه به مقدار نامی خود $I2$ خواهد رسید. و اگر ولتاژ امپدانس 6% باشد، $I2$ به ازای 1200 ولت در اولیه، به مقدار اسمی می‌رسد. به عبارت دیگر هر چه عدد درصد ولتاژ امپدانس بزرگتر باشد، ترانسفورماتور از نظر اولیه، امپدانس بزرگتر دیده خواهد شد.

امپدانس ترانسفورماتور یا امپدانس باری را که اولیه می‌یند بر حسب اهم به ترتیب زیر محاسبه می‌شود: یادآوری - در روابط زیر $Z1$ امپدانس ترانسفورماتور از نظر مدار اولیه ترانسفورماتور و $Z2$ امپدانس ترانسفورماتور از نظر مدار ثانویه ترانسفورماتور است. نظر به اینکه رابطه (۲) برای همه مقادیر صادق است و با توجه به تعریف $Z1$ می‌توان نوشت:

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1} \quad (4)$$

$$n = \frac{I_2}{I_1} \quad (5)$$

با انجام جایگزینی و حذف در روابط (۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵)، خواهیم داشت:

$$Z_1 = \frac{uk(\%).U_1^2.10}{P} (\Omega) \quad (6)$$

با جایگزینیهای لازم در رابطه (۶)،

$$Z_2 = \frac{uk(\%).U_2^2.10}{P} (\Omega) \quad (7)$$

در این رابطه :

Z = امپدانس ترانسفورماتور بر حسب اهم :

uk = ولتاژ امپدانس به (%) :

U_2 = ولتاژ فشار ضعیف (فاز به فاز) بر حسب کیلوولت :

P = توان اسمی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولت آمپر .

با توجه به اینکه محاسبات انجام شده در اینجا منحصراً در فشار ضعیف خواهد بود، رابطه (۷) رابطه اصلی و کاری خواهد بود.

یادآوری - معمولاً برای سادگی اندیکس ۲ نیز حذف می شود.

برای مثال یک ترانسفورماتور که توان اسمی آن ۶۳۰ کیلوولت آمپر، ولتاژ امپدانس آن ۶٪ و ولتاژ ثانویه آن هم ۴۰۰ ولت است، مقاومت ظاهری یا امپدانس بر حسب اهم خواهد بود:

$$z = \frac{6 \times 0.4^2 \times 10}{630} = 0.0152... (\Omega)$$

(۸) **مقادیر وجود القائی ترانسفورماتور** در حالت کلی هر امپدانس مشکل از مقاومت و مقاومت خودالقائی است. برای ترانسفورماتورها همراه با ولتاژ امپدانس (۱۰٪)، ولتاژ مقاومت ($U_r^0\%$) هم داده می شود و با داشتن این دو، مقاومت خودالقائی یا رآکتانس ($U_s^0\%$) هم قابل محاسبه می شود.

$$U_x(%) = \sqrt{U_{r,k}^2(%) + U_{s,r}^2(%) \quad (8)}$$

و مقاومتهای اهمی و رآکیو ترانسفورماتور از روابط زیر محاسبه می شوند :

$$r = \frac{ur(\%).U_2^2.10}{P} (\Omega) \quad (9)$$

$$X = \frac{u_x(\%) \cdot U_2^2 \cdot 10}{P} (\Omega)$$

معمولاً پس بکارگیری رابطه های (۸) برای محاسبه $u_x(\%)$ و (۹) برای محاسبه X اهم را از رابطه ساده زیر به دست می آورند:

$$X = r_{u_x(\%)}^{u_x(\%)} (\Omega)$$

یادآوری - هنگام انجام محاسبات $(u_x(\%))$ و $(u_r(\%))$ از روی لوحة مشخصات ترانسفورماتور یا از روی مدارک سازنده ترانسفورماتور یا از جدول X در انتهای این پیوست استفاده کرد.

(۵) ژنراتورها - بحث درباره ژنراتورها در بسیاری از موارد مشابه ترانسفورماتورها است. با این تفاوت که در مورد موتور - ژنراتورهای دیزلی مقدار $(u_x(\%))$ بزرگتر و در حدود ۱۲٪ است.

۴-۳-۲-۲- خطوط فشار ضعیف

مشخصات مربوط به خطوط، اعم از هوایی یا کابلی مخصوصاً در مورد کابلها باید با توجه به ساختار آنها از کاتالوگهای سازنده گان استخراج شوند.

مقاومت خطوط بستگی به جنس هادی و حداکثر دمای مجاز از یک سو و حداقل دما (برای حداکثر جریان اتصال کوتاه) دارد. لازم است دقت شود که برای محاسبه حداقل جریان اتصالی فاز بدنه یا هادی حفاظتی، مقاومت باید برای حداکثر دمای مجاز انتخاب شود نه مقداری که معمولاً "کاتالوگها برای ۲۰ درجه سلسیوس ارائه می دهند.

رآکانس کابلها بستگی به ابعاد و ساختار خطوط دارد به نحوی که رآکانس بستگی به فواصل خطوط نسبت به هم و در مورد کابلها به وجود زره یا پرده فلزی دارد. بنابراین رآکانس خطوط هوایی خیلی پیشتر از کابلها است و انواع کابلهای دارای زره یا پرده، نسبت به انواعی که غلاف فلزی ندارند رآکانس پیشتری دارند.

اگر به داده های دقیقتر دسترسی نباشد، می توان از مقاومتها و رآکانسهای خطوط هوایی و کابلی (فقط برای کابلهای با عایق و غلاف PVC) که در انتهای این پیوست ذکر شده اند استفاده نمود.

یادآوری - در کابلهای با مقاطع کوچک (۳۵ میلیمتر مربع و کمتر)، مقاومت خیلی پیشتر از رآکانس است. بنابراین می توان از مقاومت خودالقائی صرفنظر کرده و محاسبه را فقط بر مبنای مقاومت انجام داد.

۴-۳-۲-6P4 ضرب

در باره نقش ضرب k هم در ۱-۶P4 و هم در ۳-۱-۶P4 صحبت شده است و در اینجا فقط از نظر حفظ ترتیب عملیات ، ذکر می شود . در هر حال ضرب K را برای هر مورد و برای هر وسیله حفاظتی باید طبق جدول ۴-۲-6P4 انتخاب نمود.

یادآوری -- برای سهولت در استفاده ، جدول ۴-۶P4 یک بار دیگر در انتهای این پوست ارائه شده است .

۴-۲-۴- جمع آوری اطلاعات برای انجام محاسبات حداقل جریان اتصالی

برای محاسبه حداقل اتصال کوتاه بین فاز و بدنی یا هادی حفاظتی ، جمع آوری اطلاعات زیر لازم است :

یادآوری - علاوه بر اجزای ذکر شده ، سیستم فشار قوی نیز بر جریان اتصال کوتاه در فشار ضعیف تأثیر دارد اما به علت اثر ناچیز آن ، نادیده گرفته می شود .

(۱) منابع تغذیه - برای منابع تغذیه (در پیشتر موارد ترانسفورماتورها) دانستن این مقادیر لازم است :

$$U_0 = \text{ ولتاژ اسمی بین فاز و خنثا} \quad (\text{ولت})$$

$$P = \text{ توان اسمی} \quad (\text{kيلووات آمپر})$$

$$U_k\% = \text{ ولتاژ امپدانس (افت ولتاژ اتصال کوتاه)} \quad (\text{درصد})$$

$$U_r\% = \text{ ولتاژ مقاومت (افت ولتاژ اتصال کوتاه)} \quad (\text{درصد})$$

(۲) خطوط فلتر ضعیف - برای خطوط توزیع و نهایی ، دانستن مطالب و مقادیر زیر لازم است :

خطوط هوایی جنس هادی (مس - آلومینیم)

طول هر قسمت از خط که در حلقه اتصالی سهیم است (متر)

فاصله هادیها نسبت به هم (متر)

$$\text{سطح مقطع فاز} \quad (\text{میلیمتر مربع})$$

$$\text{سطح مقطع هادی حفاظتی / خنثا} \quad (\text{میلیمتر مربع})$$

یادآوری - فواصل هادیها و نحوه استقرار آنها ، امپدانس خط را تعیین می کنند . برای خطوط هوایی معمول در ایران می توان از مقادیر ذکر شده در انتهای پوست استفاده کرد .

خطوط کابلی جنس هادی (مس - آلومینیم) و ساختار کابل و مشخصات آن

طول هر قسمت از خط که در حلقه اتصالی سهیم است (متر)

$$\text{سطح مقطع فاز} \quad (\text{میلیمتر مربع})$$

$$\text{سطح مقطع هادی حفاظتی / خنثا} \quad (\text{میلیمتر مربع})$$

یادآوری - برای کابلهای با عایق‌بندی و غلاف PVC معمول در ایران می توان از مقادیر ذکر شده در انتهای پوست استفاده کرد .

از روی اطلاعات بدست آمده می توان مقادیر زیر را محاسبه و از آنها استفاده نمود :

حداکثر مقاومت اهمی هایهای فاز R_L

مقاومت خودالقائی یا رآکانس هایهای فاز X_L

حداکثر مقاومت اهمی هایهای فاز R_P

مقاومت خودالقائی یا رآکانس هایهای فاز X_P


(۳) وسائل حفاظتی - برای کترل وسائل حفاظتی ضرب K را باید از جدول ۶P4-۲ استخراج نمود .

۳-۶P4 - مثال عددی برای محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه و کترل کارآبی لوازم حفاظتی

۳-۶P4 - گلایات

مثال عددی زیر به منظور تمرین برای نحوه کار با روشهای اعداد و ارقامی که تا اینجا مورد بحث بوده اند ، ارائه می شود . انتظار دارد با مطالعه آن و تعقیب عملیات سادگی انجام محاسبات حداقل اتصال کوتاه ثابت گردد و انجام این نوع عملیات در کارهای مهندسی همه گیر شود .

شکل ۱۰-۶P4 نمودار تک خطی یک مدار خروجی از پست ترانسفورماتور را نشان می دهد . این پست و مدارهای آن ممکن است مربوط به سیستم توزیع شهری یا یک کارخانه یا یک ساختمان و محوطه آن باشد . در این دیاگرام هیچ یک از اجزای سیستم و شبکه که در بحث ما وارد نمی شوند (شیوه ها ، تابلوها ، تیرها ، مصرف کننده ها و غیره) نشان داده نشده اند .

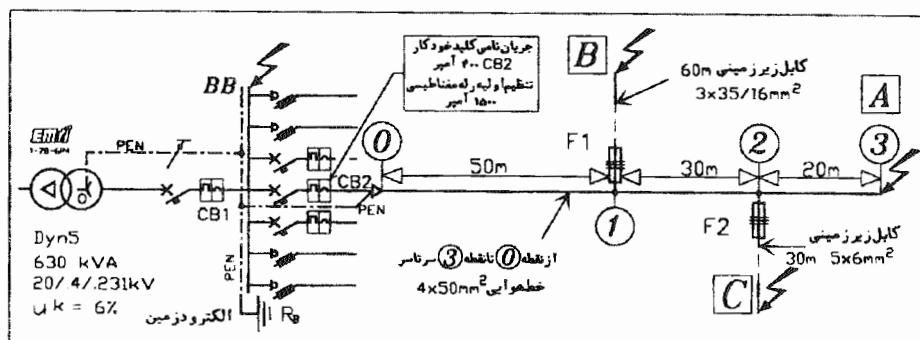

شکل ۱۰-۶P4 ۱۰ نمودار تک خطی یک خط خروجی از پست و مشخصات آن (مربوط به مثال عددی)

شکل ۱۱-۶P4 نمودار کامل مدار شکل قبلی به منظور نمایش مسیر جریان اتصال کوتاه است و شکل ۱۲-۶P4 ۱۲ مدار خلاصه ای را که برای انجام محاسبات در نقطه ۴ مناسب است ، نشان می دهد .

۱-۳-۶P4- محاسبه مقاومت و رآکتس ترانسفورماتور


از روی شکل‌های ۱۰- ۶P4 و ۱۱- ۶P4 ،

$$U_0 = ۲۳۱ \text{ ولت}$$

$$P = ۷۳۰ \text{ کیلوولت آمپر}$$

$$\gamma_k = U_k \%$$

(از جداول ضمیمه گرفته شده است) $U_r \% = ۱۱.۴۸$

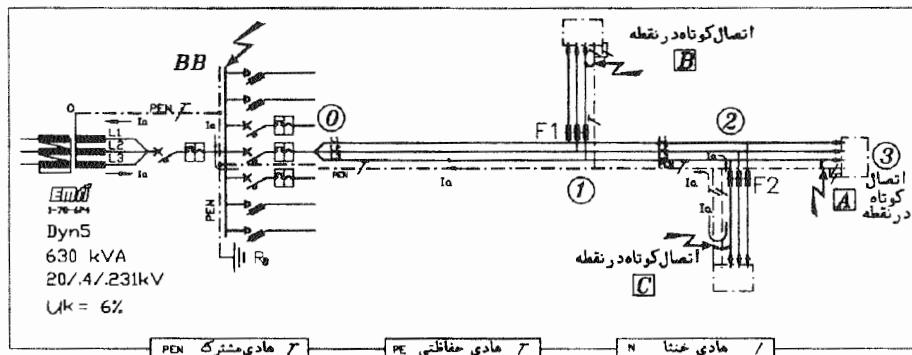

شکل ۱۱- ۶P4 نمودار کامل مدار شکل ۱۰- ۶P4 برای نمایش مسیر جریان در حالت اتصالی در نقطه C

$$u_y = \sqrt{6^2 - 1.48^2} = 5.81\%$$

$$R_T = \frac{1.48 \times 0.4^2 \times 10}{630} = 0.003758 \Omega$$

$$X_T = \frac{5.81}{1.48} \times 0.00376 = 0.0148 \Omega$$

$$R_T = 0.00376 \Omega \quad X_T = 0.0148 \Omega$$

۶P4-۳-۲- مطالیه مقاومت و رآکننس خط برای اتصالی در هله A

$$L = 50 + 30 + 20 = 100 \text{ m} \quad O-A$$

از جدولهای انتهای این پوست برای خط هوایی ۵۰ میلیمتر مربع

$$R_{50} = 0.45 \Omega / km \quad X_{50} = 0.319 \Omega / km$$

$$R_{(O-A)} = \frac{100 \times 0.45}{1000} = 0.045 \Omega \quad X_{(O-A)} = \frac{100 \times 0.319}{1000} = 0.0319 \Omega$$

$$\sum R = R_T + R_L + R_{PEX} = 0.00376 + 0.045 + 0.045 = 0.09376 \Omega$$

$$\sum X = X_T + X_L + X_{PEX} = 0.0148 + 0.0319 + 0.0319 = 0.0786 \Omega$$

$$Z = \sqrt{0.09376^2 + 0.0786^2} = 0.121 \Omega$$

حداقل شدت جریان اتصالی بین هادیهای فاز و PEN با اختیاب $c=0.95$ (بند ۱-۲-۶P4) برابر می‌شود با:

$$Ia = c \times \frac{U_0}{Z} = 0.95 \times \frac{230}{0.121} = 1805 A$$

تنظیم اولیه رله مقناتیسی کلید خودکار CB32 طبق داده‌های مسئله ۱۵۰۰ آمپر است و طبق جدول ۶P4-۲ ضرب k برای کلید خودکار ۱.۲۵ است بنابراین $k.In = 1.25 \cdot 1500 = 1875 A$ و بنابراین شرط $Ia \geq K.In$ برقرار نمی‌باشد. برای رفع اشکال یکی از کارهای را که می‌شود انجام داد تغییر تنظیم کلید از ۱۵۰۰ آمپر مثلاً به ۱۴۰۰ آمپر است. در این صورت $k.In = 1.25 \cdot 1400 = 1750 A$ خواهد بود و شرط $Ia \geq K.In$ برقرار خواهد شد: $Ia > K.In$

$$(1805 A) > K.In (1750 A)$$

۶P4-۳-۳- مطالیه مقاومت و رآکننس خط برای اتصالی در هله B

$$L = 50 \text{ m} \quad 1-O$$

$$R_{50} = 0.45 \Omega / km \quad X_{50} = 0.319 \Omega / km$$

$$R_{(O-1)} = \frac{50 \times 0.45}{1000} = 0.0225 \Omega \quad X_{(O-1)} = \frac{50 \times 0.319}{1000} = 0.01595 \Omega$$

طول خط ۱-B $L = ۷۰\text{m}$

از جدولهای انتهای این پوست برای خط کابلی $۳۵/۱۶$ میلیمتر مریع
برای هادی فاز (۳۵ میلیمتر مریع)

$$R_{35} = 0.627 \Omega / \text{km} \quad X_{35} = 0.082 \Omega / \text{km}$$

$$R_{(1-B)} = \frac{60 \times 0.627}{1000} = 0.0376 \Omega \quad X_{(1-B)} = \frac{60 \times 0.082}{1000} = 0.0049 \Omega$$

برای هادی PEN (۱۶ میلیمتر مریع)

$$R_{16} = 1.36 \Omega / \text{km} \quad X_{16} = 0.090 \Omega / \text{km}$$

$$R_{(1-B)} = \frac{60 \times 1.36}{1000} = 0.0816 \Omega \quad X_{(1-B)} = \frac{60 \times 0.09}{1000} = 0.0054 \Omega$$

و کل مقاومت و اپدانس حلقه اتصال کوتاه

$$\begin{aligned} \sum R &= R_T + R_{L1} + R_{PEN1} + R_{L2} + R_{PEN2} = \\ &0.00376 + 0.0225 + 0.0225 + 0.0376 + 0.0816 = 0.168 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum X &= X_T + X_{L1} + X_{PEN1} + X_{L2} + X_{PEN2} = \\ &0.0148 + 0.01595 + 0.01595 + 0.00492 + 0.0054 = 0.057 \Omega \end{aligned}$$

$$Z = \sqrt{0.168^2 + 0.057^2} = 0.177 \Omega$$

حداقل شدت جریان اتصالی بین هادیهای فاز و PEN با انتخاب $c=0.95$ برابر می‌شود با:

$$I_a = c \times \frac{U_0}{Z} = 0.95 \times \frac{230}{0.177} = 1234 A$$

طبق جدول ۲-۶P4 ضریب k برای فیوزهای دیر و زودذوب در شبکه توزیع ۲.۵ است بنابراین $100 \cdot K \cdot In = 2.5$.
 $I_a(1234 A) > K \cdot In(250A)$ برقرار است: $I_a \geq K \cdot In = 250 A$

۴-۳-۶P4 - محاسبه مقاومت و رآکنفس خط برای اتصالی در نقطه C


یادآوری - برای این حالت، زنجیره امپدانسی اتصال کوتاه در شکل ۱۲-۶P4 زیر داده شده است.

$$L = 50 + 30 \text{ m} \quad \text{طول خط 2-C}$$

از جدولهای انتهای این پوست برای خط هوایی ۵۰ میلیمتر مرع

$$R_{50} = 0.45 \Omega / \text{km} \quad X_{50} = 0.319 \Omega / \text{km}$$

$$R_{(O-2)} = \frac{80 \times 0.45}{1000} = 0.036 \Omega \quad X_{(O-2)} = \frac{80 \times 0.319}{1000} = 0.0255 \Omega$$

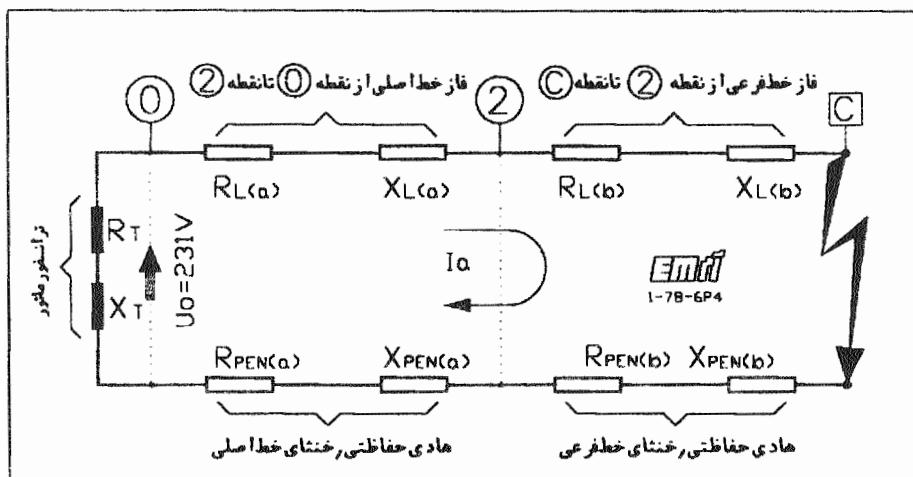

شکل ۱۲-۶P4 طرحواره زنجیره امپدانسی اتصال کوتاه

$$L = 30 \text{ m} \quad \text{طول خط 2-C}$$

از جدولهای انتهای این پوست برای خط کابلی ۵x۶ میلیمتر مرع (برای هر دو راه فار و PEN)

$$R_6 = 3.62 \Omega / \text{km} \quad X_6 = 0.10 \Omega / \text{km}$$

$$R_{(2-C)} = \frac{30 \times 3.62}{1000} = 0.1086 \Omega \quad X_{(2-C)} = \frac{30 \times 0.10}{1000} = 0.003 \Omega$$

و کل مقاومت و اپدانس حلقه اتصال کوتاه

$$\sum R = R_I + R_{L1} + R_{PEN1} + R_{L2} + R_{PEN2} = \\ 0.00376 + 0.036 + 0.036 + 0.1086 + 0.1086 = 0.293\Omega$$

$$\sum X = X_I + X_{L1} + X_{PEN1} + X_{L2} + X_{PEN2} = \\ 0.0148 + 0.0255 + 0.0255 + 0.003 + 0.003 = 0.072\Omega$$

$$Z = \sqrt{0.293^2 + 0.072^2} = 0.301\Omega$$

حداقل شدت جریان اتصالی بین هادیهای فاز و PEN با انتخاب $c=0.95$ برابر می شود با:

$$Ia = c \times \frac{U_0}{Z} = 0.95 \times \frac{230}{0.301} = 729A$$

طبق جدول ۶P4-۲ ضریب k برای فیوزهای دیرذوب در شبکه توزیع ۲.۵ است

بنابراین $Ia \geq K.In = 2.5 \cdot 80 = 200A$ و شرط $Ia > K.In = 2.5 \cdot 723A = 1807.5A$ برقرار است:

$$Ia(723A) > K.In(200A)$$

۳-۶P4-۴- محاسبه مقاومت و رآکننس خط برای اتصالی در نقطه BB

محاسبه اتصال کوتاه در نقطه BB در خاتمه عنوان می شود زیرا در این نقطه فقط اپدانس ترانسفورماتور است که شدت جریان را کنترل می کند و محاسبه اتصال کوتاه را بسیار ساده تر از معمول می کند.

U_0 = ولتاژ اسمی بین فاز و خستا kV

P = توان اسمی kVA

$U_k\%$ = ولتاژ اپدانس

$$P_{sc} = \frac{P \times 100}{U_k (\%)} kVA$$

و با توجه به مقادیر مسئله

$$P_{sc} = \frac{630 \times 1000}{6} = 10500 \text{ kVA}$$

$$I_{sc} = \frac{10500}{\sqrt{3} \times 0.4} = 15160 \text{ A} \quad (A)$$

حال اگر طبق بند ۶P4-۳، امپدانس ترانسفورماتور را حساب کنیم:

$$Z_r = \frac{6 \times 0.4^2 \times 10}{630} = 0.01524 \Omega$$

و شدت جریان اتصال کوتاه:

$$I_s = \frac{231}{0.01524} = 15157 \text{ A} \quad (B)$$

دیله می شود فرقی بین دو محاسبه (A) و (B) وجود ندارد.

جدول ۶P4 - ۲ ضریب K برای سیستها و تجهیزات حفاظتی مختلف		
K		
۲,۵	شبکه هوانی یا کابلی	۰,۱
۲,۵	فیوز اصلی انشعاب	۰,۱
۳,۵	فیوز زودذوب	۰,۱
۳,۵	فیوز دیرذوب	۰,۱
۵	کلید مینیاتوری تا ۰,۲۵ آمپر نوع LS	۰,۱
۳,۵	کلید مینیاتوری تا ۰,۲۵ آمپر نوع HLS	۰,۱
۲,۵	کلید خودکار مجهز به رله مفناطیسی	۰,۱
* ۱,۲۵		۰,۱

* در مورد کلیدهای خودکار ضریب ۱,۲۵ در شدت جریان تنظیم رله مفناطیسی اعمال می شود

(این جدول از استاندارد ۰۱۰۰ VDE گرفته شده است)

جدول 6P4 - ۳ مشخصه های اصلی چند نوع ترانسفورماتور طبق DIN

1-78-6P4

جدول 6P4 - ۴ بعضی مشخصه‌های اصلی چند نوع کابل باعایق و غلاف PVC و خط هوائی

1-70-6P4

یادآوری - همه مقاومتهای ذکر شده $R_{(0.7\text{km})}$ برای حداکثر دمای مجاز می‌باشند

فصل ششم

حافظت در برابر برقگرفتگی

پیوست ۵ - در سیستم TN مدارهای "۴، ثانیه" و "۵ ثانیه" رابه علت خطراتی که از نظر برقگرفتگی به وجود می آورند نباید از یک تابلو تقذیه نمود.

-۰- کلیات 6PS

در فصل سوم راجع به اهمیت زمان در برقگرفتگی به تفصیل صحبت شده است. در آنجا عوامل اصلی مؤثر در شدت برق زدگی، که عبارتند از شدت جریان عبوری از بدن، مدت زمان برقراری جریان، شرایط محیطی و نحوه احتمالی تماس با برق، نقش زمان و نحوه تماس با برق، مورد توجه قرار داده شده است.


IEC مدارها را به دو گروه تقسیم کرده است که به آنها اصطلاحاً "مدارهای "۴، ثانیه" و "۵ ثانیه" گفته می شود. تنظیمه این دو گروه مدار از یک تابلو اشکالاتی را بوجود می آورد که در آنچا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

-۱- مدارهای "۴، ثانیه" 6PS

راجع به مفهوم "آستانه رهایی" در فصل سوم صحبت شده است. به طور خلاصه و دقیقتر، "شدت جریان آستانه رهایی" حداکثر شدت جریانی است که در صورت عبور از بدن یک فرد بوی قادر خواهد بود خود را از تماس با جسمی که بدنه آن برقدارشده است، رها سازد. نقطه تماس برق معمولاً دست است و جسمی که بدنه آن برقدار شده است، معمولاً (ولی نه همیشه) یک وسیله کار کوچک، مانند یک مته برقی، است که محکم در دست فشرده می شود. فرض بر این است که اگر شدت جریان از این مقدار بیشتر شود، عضلات دست منقبض یا "قفل" می شوند و دیگر به سادگی در زمانی کوتاه نمی توان مته مثال فوق را اندانخه و تماس با برق را قطع کرد. نقطه تماس دوم انسان با برق معمولاً زمین است که در شرایط عادی "رهایی" از آن ممکن نیست. برای این نوع موارد یعنی آهایی که رهایی از ولتاژ برق به دلیل قفل شدن عضلات ممکن نیست و ولتاژ شبکه تا 330~V است، وسائل حفاظتی خودکار باید برق را حداکثر در $4,0$ ثانیه قطع کند. (جدول ۲-۶ و بند ۳-۶۲۱ را بینید). علاوه بر تجهیزات و لوازم و دستگاههای که به طور افرادی یا گروهی تنظیم شده و مشمول این قاعده می باشند، کلیه مدارهای تنظیم کننده پریزها هم باید در

صورت بروز اتصالی به صورت خودکار در ظرف τ_c ، ثانیه جریان برق را قطع کنند چون هر کدام از پریزها ممکن است

تغذیه کننده یک متنه پر فی پا و سیله ای مشابه آن باشند.

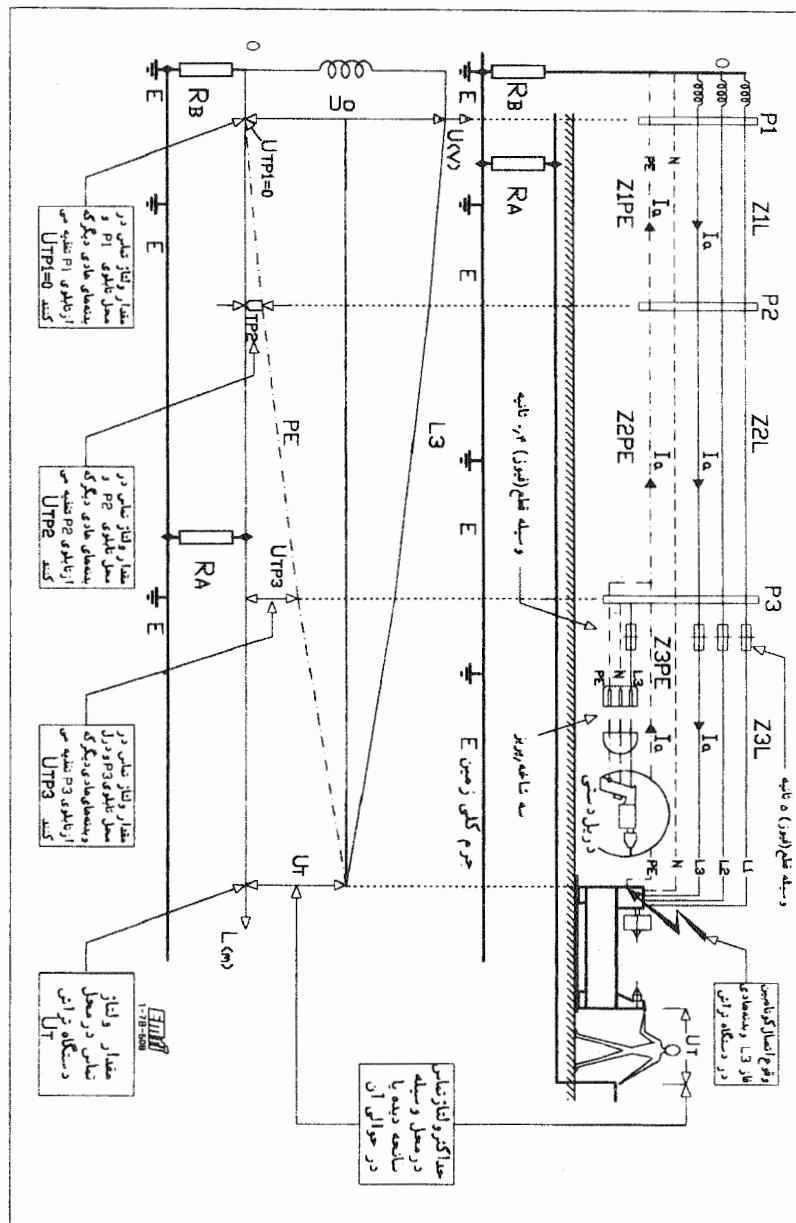

نکل 5695 - ۱ اشکار تقدیمه مدارهای ۴۰، نانیه و ۵ نانیه از یک نابلو

۲-۶P5 - مدارهای ۵ ثانیه

با توجه به مطالب بالا، به شرطی که رهایی از تماس با بدنه برخلاف مثال قبلی ممکن باشد، در شرایط مشابه می‌توان به جای ۴، ۵ ثانیه، مدار را ظرف ۵ ثانیه قطع کرد. بدون آنکه آسیبی به فرد برق زده برسد. شرط فوق هنگامی برآورده شده تلقی می‌گردد که وسیله مورد بحث بزرگ باشد، به نحوی که در دست گرفتن محکم آن یا قسمتی از آن ممکن نباشد. طبق IEC کلیه تجهیزات نصب ثابت دارای این خاصیت می‌باشد.

۳-۶P5 - اشکالات تعذیه مدارهای "۴، ۵ ثانیه" و "۵ ثانیه" از یک تابلو

در شکل ۶P5-۱ یک وسیله نصب ثابت (دستگاه تراش) و یک مدار پریز که مته دستی از آن تعذیه می‌کند به تابلوی P3 وصل می‌باشد. یکی از آنها (دستگاه تراش) باید حداکثر ظرف ۵ ثانیه و دیگری (پریز) حداکثر در ظرف ۴، ۵ ثانیه قطع کند.

درست است که با به فرض چنانچه اتصالی در مته ای که از پریز تعذیه می‌کند رخ دهد، در ظرف ۴، ۵ ثانیه فیوز مدار را قطع خواهد کرد اما اگر اتصالی در دستگاه نصب ثابت اتفاق افتد وضعیت غیر از این خواهد بود. زیرا با به فرض وسیله حفاظتی دستگاه نصب ثابت می‌تواند تعذیه را تا ۵ ثانیه ادامه دهد و سپس قطع کند. اما با توجه به وجود همبندی بین هادیهای حفاظتی (PE)، ولتاژ تماس در مته دستی به همان مدت یعنی ۵ ثانیه برقرار خواهد ماند که برای مدارهای پریز، که باید ظرف ۴، ۵ ثانیه قطع کند، قابل قبول نیست. دیگر اگر نحوه پخش ولتاژ در طول خط را به خوبی نشان می‌دهد.

۴-۶P5 - در مورد مدارهای "۴، ۵ ثانیه" و "۵ ثانیه" که در یک فضای قرار دارند چه کار باید کرد

در زندگی روزمره انواع دستگاههای "۵ ثانیه" و "۴، ۵ ثانیه" در یک محیط نصب می‌باشد که با توجه به مباحث بالا تعذیه آنها از یک تابلو ممکن نیست. پس چه باید کرد "دو راه حل" به نظر می‌رسد:

۱- تنظیم وسائل حفاظتی همه دستگاهها اعم از "۵ ثانیه" و "۴، ۵ ثانیه"، به مدت ۴، ۵ ثانیه.


انجام این کار همیشه ممکن نخواهد بود، زیرا دستگاههای "۵ ثانیه" ممکن است به طور عادی دچار اضافه بار موقت شوند که به سبب وسائل حفاظتی حساستر (۴، ۵ ثانیه) برق آنها بدون دلیل قطع شود.

۲- ایجاد همبندی اضافی برای همولتاژ کردن

۳- تعذیه مدارهای "۴، ۵ ثانیه" با استفاده از کابلهای اختصاصی که به تابلوهایی نزدیکتر به منبع وصلند.

شکل ۶P5-۲ و شرح مربوط به آن روش تعذیه مدارهای "۴، ۵ ثانیه" را با استفاده از کابل اختصاصی از تابلوی اصلی در مقایسه با سیستم قبلی را (که قابل قبول نیست) نشان می‌دهد.

شکل ۱

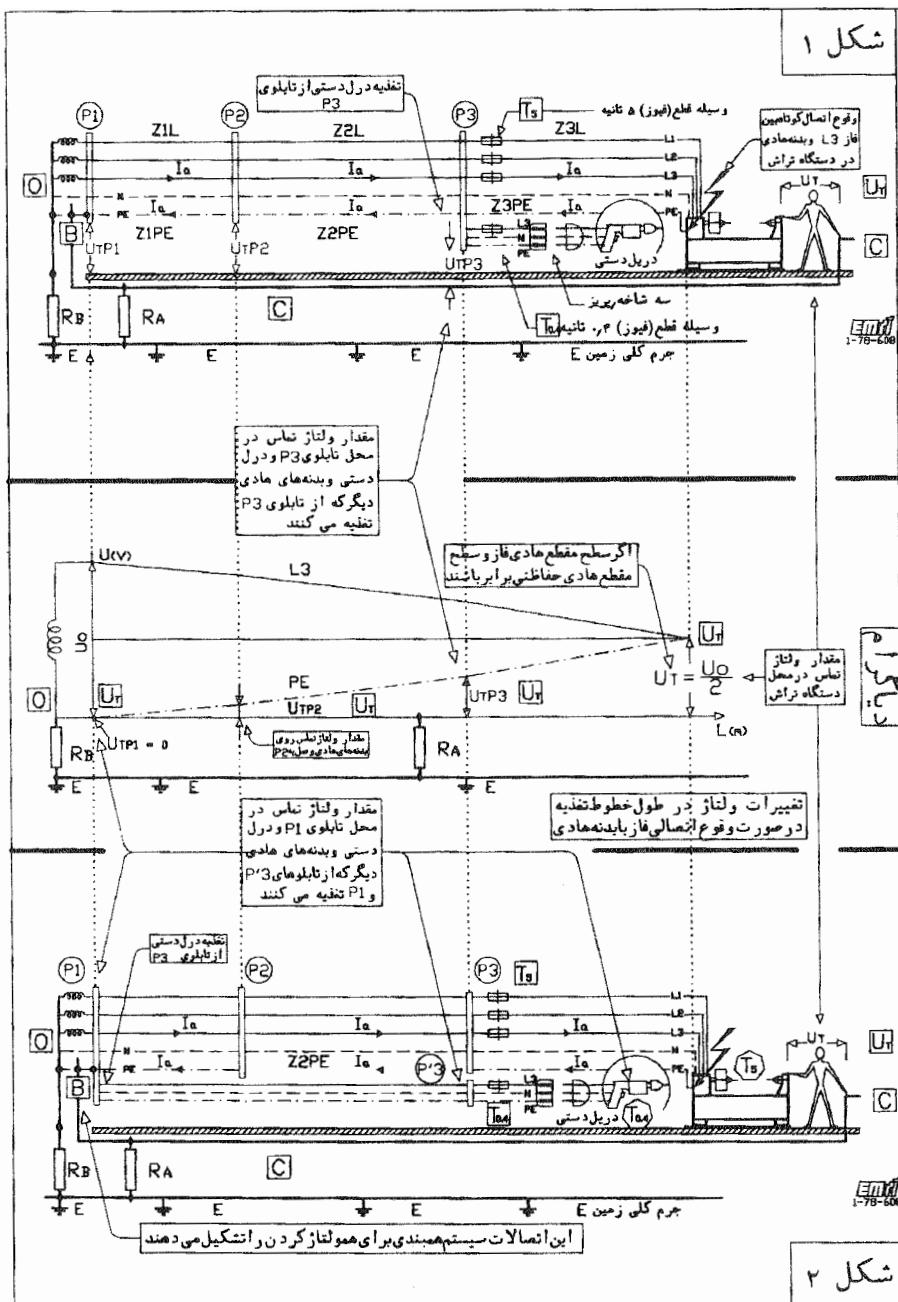

شرح شکل ۲ - ۶P5

۱- طبق مقررات IEC پس از وقوع اتصال کوتاه بین هادی فاز و بنده هادی در یک دستگاه، برای پیشگیری از برقگرفتگی با پدیرق آن دستگاه اگر از نوع دستی باشد جدا کنتر طرف ۴، ثانیه و اگر از نوع نصب ثابت باشد، جدا کنتر طرف ۵ ثانیه قطع شود. در حالتی که همینندی موصی برای همولتاز کردن در محوطه موردنظر وجود نداشت باشد، رعایت اینمی در مورد لوازم دستی اگر از تابلوی مربوط به تجهیزات ثابت تعذیه شوند، بسادگی ممکن نخواهدبود.

۲- در شکل ۱ هم دستگاه ۵ ثانیه ای وهم و سیله ۴، ثانیه ای از یک تابلو تعذیه می شوند. اگر در دستگاه اتران اتصالی رخ دهد، ولتاژ نیاس ۲ آلا که طبق دیاگ امداد رهبرین شرایط برای بمنصف ۰ آلا است، روی بنده دستگاه تراش ظاهر خواهد شد، این ولتاژ مجاز است تا ۵ ثانیه برق از ماند.

در این مدت ولتاژ نیاس روی بنده در لی طبق دیاگرام، برای P3 آلا خواهدبود که قدری از آلا کمتر و لی بطور قطع از مقدار مجاز طولانی مدت ولتاژ نیاس (آلا) خیلی بیشتر می باشد که ماندن آن به این مدت روی بنده یک و سیله دستی مجاز نیست.

برای رفع این اشکال بهترین روش، ایجاد همینندی آشفت برای همولتاز کردن است.
اما اگر انجام این کار به مرد لیل ممکن نباشد،
روش زیر ممکن است یک راه حل باشد:

۳- اگر بجای تابلوی P3 مدار در لی و هر گونه وسائل دستی دیگر از تابلوی دیگری نزدیکتر به منبع تعذیه مانند تابلوی اصلی P1 تعذیه شود ولتاژ بین بنده در لی و قسمتهای هادی بیگانه، دیگر برای آلا نبوده بلکه برای آلا خواهدبود که معادل صفر است. شکل ۲ و دیاگرام را ببینید.

۴- وسیله حفاظتی مدار تعذیه تابلوی P3 و مدارهای نهائی مربوطه، در لی هر یک در شرایط مربوطه خود را بد در ظرف ۴، ثانیه قطع کنند.

۵- فرض بر این است که در همه موارد گفته شده، همینندی کمکی برای همولتاز کردن برقرار نمی باشد، ماهینندی اصلی وجود دارد. اتصالات هادی PEN، الکترووز مین، نقطه خنثای ترانسفورماتور و قسمت هادی بیگانه در شکل ۲ را ببینید.

EMI
1-78-608

حداکثر ولتاژ نیاس	قسمت هادی بیگانه	[T5] زمان مجاز برقرار ماندن اتصال کوتاه
[U]	[C]	[T6]
نقطه خنثای متبع نیرو	[D]	و سیله قطع ۵ ثانیه
[B]	[E]	[T7] سیستم همینندی برای همولتاز کردن
[N]	[F]	[T8] وسیله قطع ۴ ثانیه
[R]	[G]	[T9] وسیله قطع ۰ آلا

فصل ششم

حافظت در برابر برق‌گرفتگی


پیوست ۶- ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین در صورت بروز اتصال گوشه‌یین یک فلز و یک هادی یک‌گانه گه در همبندی شرکت ندارد در سیستم TN

- ۰-۰- گلایات 6P6

در بند ۳-۶۲۱، به اتفاقاتی که در اثر برخورد یک فاز با زمین پیش می آید اشاره شده است. در این پیوست مسئله یشتر تشریح می شود.

شکل ۱-6P6، طرحواره وضعیت را نشان می دهد که در صورت برخورد اتفاقی یک فاز با یک هادی یگانه مانند یک نزدی فلزی که در همبندی اصلی یک ساختمان شرکت ندارد و بنابراین جریان اتصالی در اثر این برخورد به عوض عبور از هادی همبندی، از مقاومتهای زمین نزدی (R_F) و منع نیرو (R_B) عبور خواهد کرد، چه اثری بر ولتاژ بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی باقی خواهد گذاشت.

شرح شکل، اطلاعات لازم راجع به وضعیتی که در اثر برخورد مورد بحث پیش می آید، ارائه می دهد. با مطالعه مثال عددی دیده خواهد شد که هر چه مقاومت اتفاقی R_E کوچکتر باشد به همان نسبت مقاومت کل سیستم نیز باید کوچکر شود به طوری که برابر ۲۷۰ = R_L ولت و ۵۰ = R_E/R_B باید برای ۰، ۲۷ متر باشد.

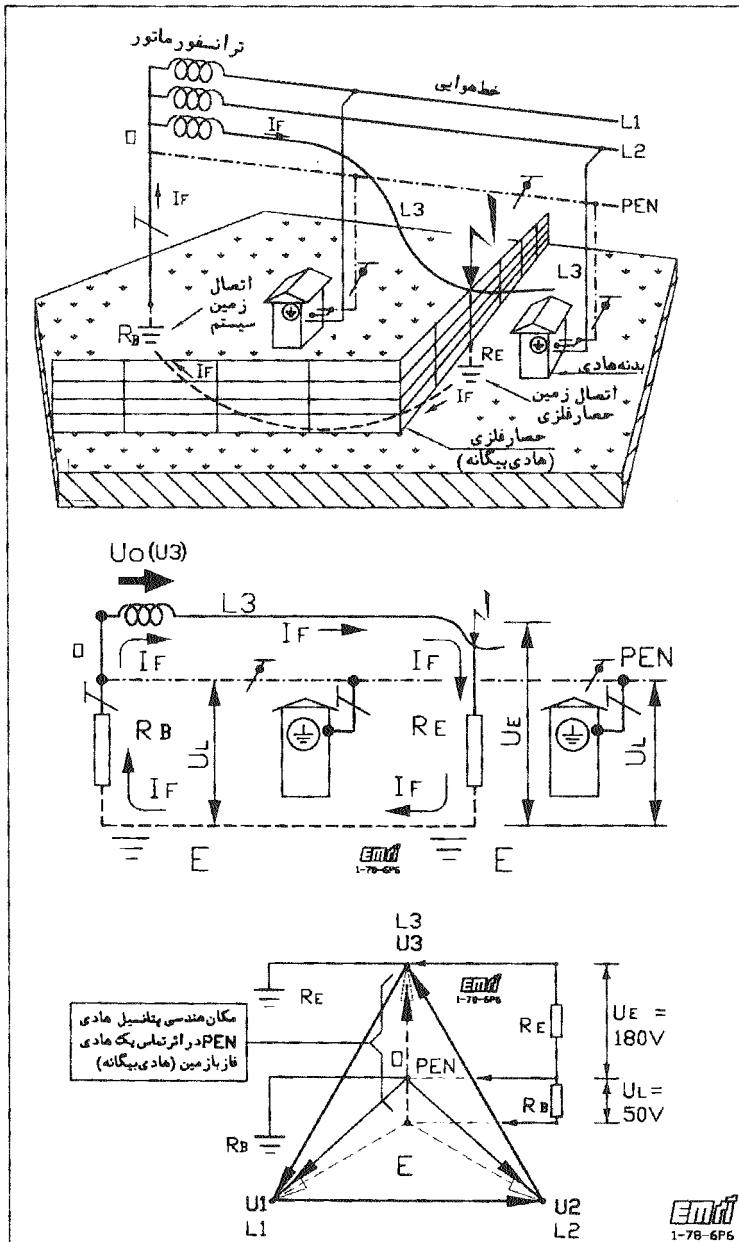

شکل 6-1 وضعیتی که در اثر اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی یگانه که در همبندی شرکت ندارد (خارج از حوزه نفوذ همنشی قرار دارد) ایجاد می شود.

شرح شکل ۱-۶P6

۱- تماش اتفاقی یک فاز باز مین سبب می شود جریان اتصال کوتاه در مدار فاز آسیب دیده (L3)، اتصال ز مین محل آسیب دیدگی یا "هادی بیگانه" (RE) و اتصال ز مین منبع تغذیه (RB) برقرار شود (طرحواره بر سینکتوو دیاگرا مدار معادل دیده شود).

۲- شدت جریان I_F معمولاً کوچک و برای ذوب فیوز یا قطع کلید خودکار محافظه مدار کافی نیست اما احتمال اینکه لذت بنده های هادی لوازمه بر قی، اگر RB بقدر کافی کوچک شوند، از حد مجاز ولت $= L_0 = 50$ آلا تجاوز کنند، بسیار زیاد است.

۳- مقدار مقاومت "هادی بیگانه"، عددی است آماری ولی می توان تبیول کرد که مقدار آن در بیشتر قریب به اتفاق مقاومت اتصال ز مین منبع تغذیه RB بیشتر است. معمولاً حداقل مقدار مقاومت RE ابر Ω انتخاب می کنند.

۴- ولتاژ فاز آسیب دیده (U3) به نسبت مقاومتهای RB و RE تقسیم می شود و هر چه RB نسبت به RE کوچکتر باشد، بهتر است. (دیاگرا مبرداری، معادله و مثال عددی دیده شود)

۵- در مقررات جدید به جای تعیین حد اکثر مجاز برای مقاومت ز مین سیستم (RB) که معمولاً 2Ω مشخص می شد، اینکه حداقل مقاومت اتفاقی (RE) برای هر مرکز توزیع (بست یا مولد) تعیین و از روی آن و با توجه به رابطه اصلی مجاور، حد اکثری برای مقاومت ز مین کل سیستم یعنی RB مشخص می کنند.

۶- در هر حال و با در نظر گرفتن همه جوانب هر چه مقاومت کل سیستم یعنی RB کوچکتر باشد، سیستم از نظر برقرارنگی این تر خواهد بود.

یکی از علل عدم نصب الکترودهای اضافی در شبکه کمک به کم شدن مقاومت سیستم یعنی RB است تا ولتاژ نامساو UL از مقدار مجاز یعنی ۵۰ ولت تجاوز نکند

یادآوری - نظر به کوچک بودن امدادانس هادی فاز آسیب دیده + ترانسفورماتور نسبت به جمع مقاومتهای RB و RE این امدادانها در محاسبات وارد نشده اند

رابطه اصلی


$$I_F = \frac{U_o}{R_B + R_E}$$

$$U_L \leftarrow I_F R_B$$

$$R_B \leftarrow \frac{U_L}{U_o - U_L}$$

مثال عددی

موارد	
Uo = 230 V	
UL = 50 V	
R _B	R _E اگر برابر باشد با
9.72 Ω	35 Ω
8.33 Ω	30 Ω
6.94 Ω	25 Ω
5.55 Ω	20 Ω
4.16 Ω	15 Ω
2.77 Ω	10 Ω
1.38 Ω	5 Ω

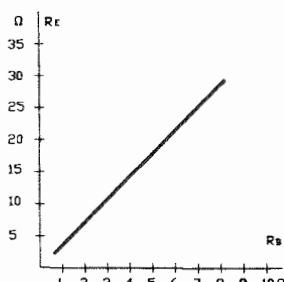

هادی مشترک حفاظتی/ختنا
هادی حفاظتی
هادی ختنا



فصل ششم

حفاظت در برابر برقگرفگی

پیوست ۷ - خطراتی که در اثرباره شدن هادی حفاظتی / خشناختی PEN در سیستم TN وجود می‌آید.

۶P7-۰- گلایت

ملاحظات نظری و تجربی نشان می‌دهند که مهمترین اتفاق خطرناکی که در یک سیستم TN هم از نظر جانی و هم از نظر مادی بشر را تهدید می‌کند، پارگی هادی حفاظتی/خشناختی یا هادی خشن است. به همین دلیل است که مقررات متعددی برای حفظ مداومت این هادیها ابداع شده است.



با وجود این، استانداردها و کتابهای مرجع، راجع به تابع پاره شدن هادی PEN کمتر مطلب ارائه می‌دهند و بیشتر به مواردی که باید برای جلوگیری از این اتفاق پیش یافته شوند، بسته می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که بهتر است کسانی که با توزیع و تأسیسات برقی سروکار دارند با این مسئله آشناشی عمیقتری پیدا کنند تا اهمیت حفظ مداومت الکتریکی هادی PEN از یک طرف و اتصال زمینهای اضافی که برای زمین کردن هادی PEN در محل ورودی به هر ساختمان لازم می‌باشد را بهتر درک کنند.

پارگی هادی PEN بزرگترین خطر در یک سیستم TN می‌باشد. پارگی هادی PEN و نوع خطر ایجاد می‌کند:

- ۱- ولتاژ بدنه های هادی ممکن است به مدتی طولانی پیش از مقدار مجاز شود و خطر برقگرفگی بوجود آورد.
- ۲- به علت مواجه شدن پیش از حد هادی PEN، ولتاژهای بین هر فاز و هادی PEN ممکن است به شدت تغییر کند و سبب شکست عایقندی و "سوختن" لوازم شود.

شکل ۶P7-۱، طرحواره وضعیتی را نشان می‌دهد که در صورت پاره شدن هادی PEN بوجود می‌آید و حالت کلی بحث را تشکیل می‌دهد. و در دو حالت بدون اتصال به زمین بعد از محل پارگی و با اتصال به زمین بعد از محل پارگی بررسی شده است. دیده می‌شود که وجود اتصال زمین کمکی (R_g) تا حدی تغییرات ولتاژ هادی PEN را مهار می‌کند.

شکل ۶P7-۲، طرحواره وضعیتی را نشان می‌دهد که در صورت پاره شدن هادی PEN و قطع شدن یک فاز بوجود می‌آید که حالتی خصوصی از حالت کلی گفته شده در بالاست.

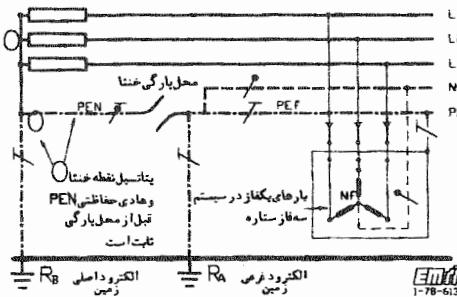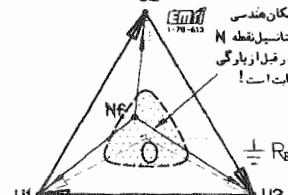 <p>مکان هندسی نقطه NF در حالت کلی (در صورت وجود اتصال زمین بعدها محل بارگذاری)</p> <p>L1 پتانسیل نقطه خنثا L2 PEF وحدای حفاظتی L3 بعدها محل بارگذاری NF مواجه است! PEF</p> <p>محل بارگذاری PEN وحدای حفاظتی قبل از محل بارگذاری تبار است!</p> <p>کترودانلر زمین</p> <p>متاسیله R_B</p> <p>بارهای بکفار در سیستم سیف از ستاره</p> <p>EMM 1-78-613</p>	 <p>مکان هندسی نقطه NF در حالت کلی (در صورت وجود اتصال زمین بعدها محل بارگذاری)</p> <p>U2 E_M N 1-78-613 O U1 NF NF</p> <p>محل بارگذاری در قطب اولی نات است!</p> <p>R_B</p> <p>U3</p>
<p>مکان هندسی نقطه N در حالت وجود زمین بعدها محل بارگذاری</p> <p>۵- اگر بعداز محل بارگذاری هادی PEN اتصال زمینهای اضافی (R_B) در شبکه وجود آشته باشد، مکان هندسی نقطه N در مثلث ولتاژ همانند حالت کلی یعنی بدون اتصال زمینهای اضافی (R_B) وسیع نبوده و بسیار محدود تر خواهد بود، و سمعت منطقه N هندسی نقطه N بستگی به مقاومت R_B دارد و هرچه مقادار این مقاومت کمتر باشد، و سمعت منطقه تغییرات هم کوچکتر خواهد شد.</p> <p>یکی از عمل عمده نصب الکترودهای اضافی در شبکه محدود کردن بازی و لتاژ هادی حفاظتی یا حوزه مواجه بودن آن است</p>	<p>کلیات</p> <p>۱- مکان هندسی نقطه NF محدود دهنده ندارد و در این شکلها فقط به منظور اهمیات نشان داده شده اند</p> <p>۲- مکان نقطه NF در هر لحظه تابع مقدار باره فاز و مشخصات شبکه (امیدانس و ضربیت توان) دارد</p> <p>۳- ولتاژ بین نقطه خنثا N و هر یک از فازهای داره لحظه از حداقل (قدری بیشتر از صفر) تا حد اکثر (قدری کمتر از ۴۰۰ ولت) در تغییر خواهد بود و این امر سبب سوختن بسیاری از لامپها، لوازم خانگی و موتورها و شکست غایق بندی در سیمی بجهادی دیگر اجزاء خواهد شد</p> <p>۴- در سیستمهای که محدود سیستمهای مار آشکنی داشند، بدنده های هادی وصل به هادی حفاظتی PEN می باشند که آن هم وصل به هادی خنثای N است در نتیجه ولتاژ بدنده های هادی تابع و لتاژ هادی خنثای خواهد بود که بعداز نقطه بارگذاری (PEF و NF) خیلی بیشتر از ولتاژ مجاز ترمس یعنی ۵ ولت است</p>

شکل ۶P7-۱ خطراتی که در اثر پارگی هادی خنثا در سیستم TN به وجود می آید - حالت کلی

	<p>مکان هندسی نقطه NF در حالت مخصوص حالتي که فاز L2 در محل بار قطع باشی بار است</p>				
	<p>مکان هندسی نقطه NF در حالت مخصوص حالتي که فاز L2 در محل بار قطع باشی بار است و اتصال کوتاه‌بین NF و L3 وجود دارد</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">حالت قطع يك فاز و اتصالی فاز دیگر باختنا</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">حالت مخصوص بی‌باری قطع بودن يك فاز</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>۴- حالتي که NF منطبق بر L1 یا L3 است، در عمل هنگامی اتفاق می‌افتد که هزمان با قطع باشی بار بودن فاز L2، بین هادی NF و هادی L1 یا هادی L3، اتصال کوتاه بروز کند</p> <p>۵- ولتاژ بین بدن‌های هادی که وصل به خنثای موج NF و هادی حفاظتی موج PEF آند نسبت به نقطه ۰ به جای حدود صفر، حدود ۲۳۱ ولت خواهد بود</p> </td><td style="padding: 5px;"> <p>۱- مکان نقطه NF روی خط L1-L3 بستگی به نسبت امدادانهای بار فازهای L1-NF و NF-L3 دارد.</p> <p>۲- ولتاژ بین نقطه NF و درنتیجه هادی PEF و فاز L2 بجای ۲۲۱ ولت، بین ۳۴۶ ولت و قدری کمتر از ۰،۴ ولت متغیر خواهد بود، این اخانه و لذت اگر به عنده طولانی برقرار بیاند ممکن است سبب شکست غایقندی شود</p> <p>۳- نظریه اینکه در طرف سالم شبکه نقطه خنثا ۰ در جای خود ثابت می‌ماند، ولتاژ بین بدن‌های هادی که وصل به خنثای موج NF و هادی حفاظتی موج PEF آند نسبت به نقطه ۰، به جای حدود صفر، نسبت به محل نقطه NF روی خط L1-L3، از ۰،۱۱۵ ولت تا ۰،۲۳۱ ولت در تغییر خواهد بود</p> </td></tr> </tbody> </table>	حالت قطع يك فاز و اتصالی فاز دیگر باختنا	حالت مخصوص بی‌باری قطع بودن يك فاز	<p>۴- حالتي که NF منطبق بر L1 یا L3 است، در عمل هنگامی اتفاق می‌افتد که هزمان با قطع باشی بار بودن فاز L2، بین هادی NF و هادی L1 یا هادی L3، اتصال کوتاه بروز کند</p> <p>۵- ولتاژ بین بدن‌های هادی که وصل به خنثای موج NF و هادی حفاظتی موج PEF آند نسبت به نقطه ۰ به جای حدود صفر، حدود ۲۳۱ ولت خواهد بود</p>	<p>۱- مکان نقطه NF روی خط L1-L3 بستگی به نسبت امدادانهای بار فازهای L1-NF و NF-L3 دارد.</p> <p>۲- ولتاژ بین نقطه NF و درنتیجه هادی PEF و فاز L2 بجای ۲۲۱ ولت، بین ۳۴۶ ولت و قدری کمتر از ۰،۴ ولت متغیر خواهد بود، این اخانه و لذت اگر به عنده طولانی برقرار بیاند ممکن است سبب شکست غایقندی شود</p> <p>۳- نظریه اینکه در طرف سالم شبکه نقطه خنثا ۰ در جای خود ثابت می‌ماند، ولتاژ بین بدن‌های هادی که وصل به خنثای موج NF و هادی حفاظتی موج PEF آند نسبت به نقطه ۰، به جای حدود صفر، نسبت به محل نقطه NF روی خط L1-L3، از ۰،۱۱۵ ولت تا ۰،۲۳۱ ولت در تغییر خواهد بود</p>	<p>مکان هندسی نقطه NF در حالت مخصوص حالتي که فاز L2 در محل بار قطع باشی بار است و اتصال کوتاه‌بین NF و L3 وجود دارد</p>
حالت قطع يك فاز و اتصالی فاز دیگر باختنا	حالت مخصوص بی‌باری قطع بودن يك فاز				
<p>۴- حالتي که NF منطبق بر L1 یا L3 است، در عمل هنگامی اتفاق می‌افتد که هزمان با قطع باشی بار بودن فاز L2، بین هادی NF و هادی L1 یا هادی L3، اتصال کوتاه بروز کند</p> <p>۵- ولتاژ بین بدن‌های هادی که وصل به خنثای موج NF و هادی حفاظتی موج PEF آند نسبت به نقطه ۰ به جای حدود صفر، حدود ۲۳۱ ولت خواهد بود</p>	<p>۱- مکان نقطه NF روی خط L1-L3 بستگی به نسبت امدادانهای بار فازهای L1-NF و NF-L3 دارد.</p> <p>۲- ولتاژ بین نقطه NF و درنتیجه هادی PEF و فاز L2 بجای ۲۲۱ ولت، بین ۳۴۶ ولت و قدری کمتر از ۰،۴ ولت متغیر خواهد بود، این اخانه و لذت اگر به عنده طولانی برقرار بیاند ممکن است سبب شکست غایقندی شود</p> <p>۳- نظریه اینکه در طرف سالم شبکه نقطه خنثا ۰ در جای خود ثابت می‌ماند، ولتاژ بین بدن‌های هادی که وصل به خنثای موج NF و هادی حفاظتی موج PEF آند نسبت به نقطه ۰، به جای حدود صفر، نسبت به محل نقطه NF روی خط L1-L3، از ۰،۱۱۵ ولت تا ۰،۲۳۱ ولت در تغییر خواهد بود</p>				

شکل ۶P7-۲ خطراتی که در اثر پارگی هادی خنثا در سیستم TN به وجود می‌آید - حالت مخصوص

فصل ششم

حافظت در برابر برق فکر فنکی

پیوست ۸ - حفاظت در برابر برق فکر فنکی با استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه
fault voltage operated protective device (FU)

۶P8 - کلیات

علاوه بر وسایل حفاظتی جریان تفاضلی که شرح آنها در بند ۶۲۱-۴ داده شده است ، در بعضی موارد اگر استفاده از این وسایل ممکن نباشد، از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (که در آلمان باتام FU شناخته می شوند) استفاده می گردد . این وسایل حفاظتی در همه سیستمها چه با اتصال به زمین و چه بدون اتصال به زمین، قابل استفاده می باشند . در مدارک موجود IEC به سیستمها FU کمتر اشاره شده و دریاره آنها بحث شده است و چنین به نظر می رسد که IEC به این نوع حفاظت که لازمه استفاده از آن دقت در نحوه نصب و نظارت دایمی در بهره- برداری است، اهمیت زیادی نداده است .

۶P8 - ۱- نحوه استفاده و خواص وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (FU)
شکل ۱-6P8 ، نحوه وصل و استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه را نشان می دهد. با توجه به

شکل ، می توان رابطه زیر را نوشت :

$$U_F = I_F \cdot (R_C + R_V) \quad (1)$$

که در آن :

$$U_F = \text{ولتاژ اتصال کوتاه که مقدار آن باید از ولت } 50 \text{ تجاوز کند.}$$

I_F = شدت جریان اتصال کوتاه به زمین از طریق بدنه، سیم پیچ وسیله حفاظتی و اتصال زمین حفاظتی مقدار عامل این جریان که سبب قطع وسیله می شود، مانند وسایل جریان تفاضلی در حد ۳۰ میلی آمپر است.

R_C = مقاومت سیم پیچ وسیله حفاظتی و اتصال زمین حفاظتی. مقدار این مقاومت در حد ۴۰۰ اهم است .
 R_V = مقاومت الکترود اتصال زمین حفاظتی .

با جایگزینی مقادیر داده شده در رابطه (۱)، خواهیم داشت:


$$R_V \leq 1266\Omega$$

برای اینکه نسبت به کار کلید قبل از اینکه حداکثر ولتاژ تماس (U_T) به مقداری غیرمجاز رسد، اطمینان حاصل شود، حداکثر مقاومت را برای ولتاژ اتصال کوتاه ۵۰ ولت برابر 80° اهم و برای موارد دیگری که ولتاژ اتصال کوتاه نباید از 24 ولت تجاوز کند، برابر 20° اهم انتخاب می‌کنند.

از شکل چنین نتیجه گیری می‌شود که اولاً "الکترود اتصال زمین حفاظتی باید در خارج از حوزه اتصال زمین ساختمان یا سازه ای که کلید در آن نصب است قرار گیرد در غیر این صورت کلید درست عمل نخواهد کرد. ثانياً" دو سر کلید نباید اشتباها" یا در اثر اجرای غلط اتصال کوتاه شود و برای همین هادی اتصال یک سر سیم پیچ کلید به الکترود اتصال زمین حفاظتی باید با هادی عایقدار انجام شود و با هیچ یک از اجزای ساختمانی تماس نگیرد و اتصال آن به الکترود مطمئن باشد. به این دلایل است که استفاده از این وسایل حفاظتی احتیاج به دقت در نصب و سپس مراقبت دائمی در پهنه برداری دارد.

یادآوری

- ۱- این نوع حفاظت در کشور ما عملاً ناشناس است.
- ۲- برای آشنایی بیشتر با مسایل مربوط به ولتاژها و مقاومتها و جریانهای مربوط به برقراری فتنگی به پوست ۶P1 مراجعه کنید.

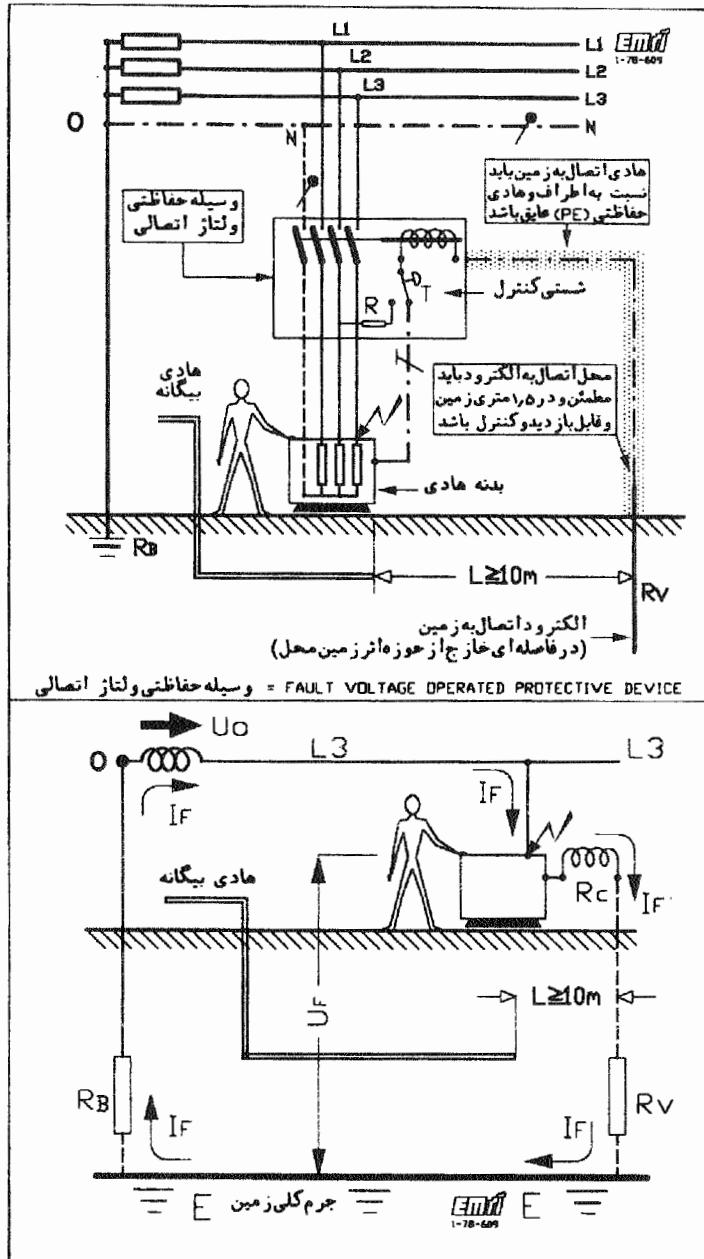

شکل ۱-۶P8- نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و لذات اتصالی

فصل ششم

حافظت در برابر برقگرفتگی

پیوست ۹- استفاده از وسائل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل ۳۰ میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم ممنوع است.

- ۶P9 - کلیات

در بند ۶۲۱-۴، با نحوه کار وسائل حفاظتی جریان تفاضلی آشناشیدیم و گفتیم که از انواع حساس این وسائل (با جریان عمل تا ۳۰ میلی آمپر) می‌توان به عنوان یک حفاظت اضافی در برابر تماس مستقیم استفاده نمود. گروهی از سازندگان که نسبت به جامعه احساس مسئولیت نمی‌کنند، در شناساندن لوازم ساخت خود چنین وامدند می‌کنند که در سیستمهایی که دارای هیچ نوع حفاظت در برابر برقگرفتگی نیستند (مانند سیستم برقی در کشور ما در حال حاضر) وسائل جریان تفاضلی قادرند حفاظتی کامل (هم برای تماس غیرمستقیم و هم تماس مستقیم) ارائه دهند. چنین ادعایی اساساً درست نیست و مردم را نباید با این ادعای نادرست گویی زد. بدین معنا که وضعیت سیستم آنها هر چه باشد وسائل جریان تفاضلی اینمی را تأمین خواهند کرد. در درجه اول، سلامت و صحت سیستم از نظر لوازم و اجرای کار و بهره برداری صحیح و رعایت همه مقررات است که ضامن اینمی می‌باشد و وسائل جریان تفاضلی را می‌توان فقط به عنوان یک حفاظت اضافی به حساب آورد.


در بعضی موارد که در زیر بحث خواهد شد، وسائل جریان تفاضلی نمی‌توانند
هیچگونه حفاظتی را بر برابر برقگرفتگی ایجاد کنند

اما قبل از وارد شدن به اصل موضوع لازم است یادآوری شود که انتخاب وسائل حفاظتی با حساسیت زیاد یعنی ۳۰ میلی آمپر یا کمتر در همه احوال مناسب نمی‌باشد. زیرا هر سیستم دارای نشت طبیعی به زمین است که مقدار آن با دما و رطوبت هوا در تغییر است و بنا بر این در مواردی ممکن است مقدار آن به حدی برسد که منجر به عمل وسیله بدون وجود خرایی یا به ظاهر "بدون علت" شود.

۱-۶P9 - عدم کارآیی وسایل حفاظتی جریان تناولی در برق خی از موارد

شکل ۱-۶P9 ، وضعیتی را نشان می دهد که در صورت برخورد همزمان انسان با دو فاز مختلف یا یک فاز و

هادی خنثا ممکن است پیش آید . در این هنگام جریان برق‌گرفتگی که از بدن انسان عبور می کند به جای نشت به زمین ، دوباره به سیستم باز می گردد و نظر به اینکه جمع آنی جریانها برایر صفر است ، کلید عمل نخواهد کرد . این مسئله مخصوصا در موردی که انسان بر روی کف عایق ایستاده باشد بازتر است .

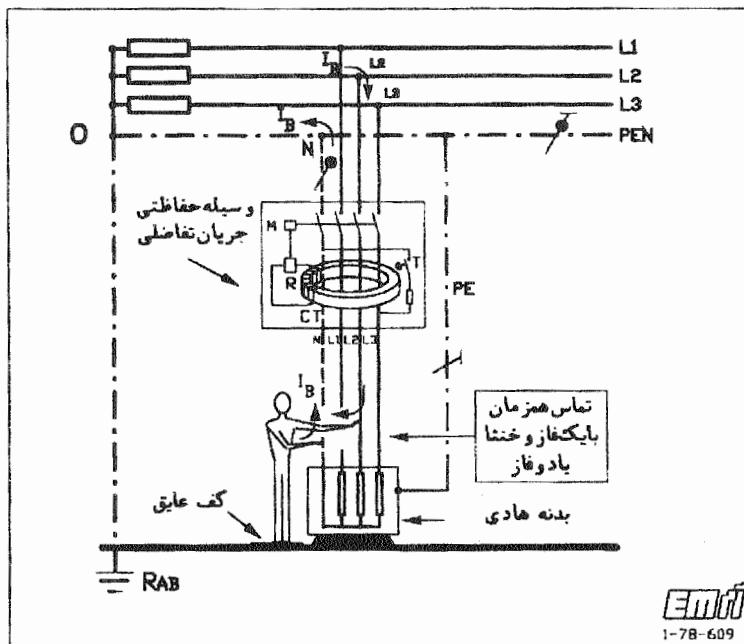

شکل ۱-۶P9 - ۱ حالتی در سیستم TN که در آن وسیله حفاظتی جریان تناولی کارآئی ندارد .

فصل ششم

حفظات در برابر برقگرفتگی

پیوست ۱۰ - بروزی سیستمهای TN-C و TN-S از نظر سلزگلری با سیستمهای الکترونیکی ساختهای

(EMC = Electro - Magantic Compatibility)

(EMI = Electro - Magantic Interference)

- کلیات ۶P10

در بند ۱-۲-۶۲۱ اشاره شده است که همبندی ، علاوه بر تأمین اینمی ، سیستمهای الکترونیکی را در برابر آثار امواج الکترومغناطیسی حفاظت می نماید . برای همین در آستانه قرن ۲۱ که یکی از مشخصه های آن ورود ارتباطات به همه انواع ساختهای اسلامی بسیار مهمتر به شمار خواهد آمد و در ساختهای بزرگ ایجاد همبندی علاوه بر نقطه ورود سرویسها به ساختمان ، در نقاط اضافی مانند تابلوهای برق تعذیب کننده لوازم فنی ، لازم خواهد بود . به طور کل برای مبارزه با EMI در ساختهای اسلامی که شامل لوازم الکترونیکی می باشند لازم است نکات زیر رعایت شوند:

- از سیستمهای توزیع ، سیستمهای مورد قبول عبارتند از TN-S و TT و IT و به عبارتی دیگر استفاده از سیستمهای TN-C به هیچ وجه مجاز نیست .


در همه جعبه های توزیع لازم است همبندی اضافی برای هموتلث کردن پیش یینی شود .

همه همبندیهای هموتلث کننده باید موارد زیر را شامل شوند:

- هادی حفاظتی
- لوله های آب
- لوله های گاز
- لوله های بالاروی حرارت مرکزی
- سیستمهای تهویه
- اجزای فلزی سازه های ساختمان (اسکلت فلزی و یا میلگرد های بتون مسلح)
- هرگونه لوله کشی فلزی دیگر

ساختهایی که باید از TN-S استفاده کنند برای مثال عبارتند از ساختهای مربوط به تأسیسات فنی مخابرات ، ساختهای دارای شبکه های رایانه و بیمارستانها و ساختهای مشابه آنها . در مورد بیمارستانها یادآور می شود که امروزه

هم در زمینه های تشخیص و هم درمان، از وسائل الکترونیکی حساس نسبت به امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود و بسیاری تجهیزات حساس دیگر (CT-Scan, MIR).

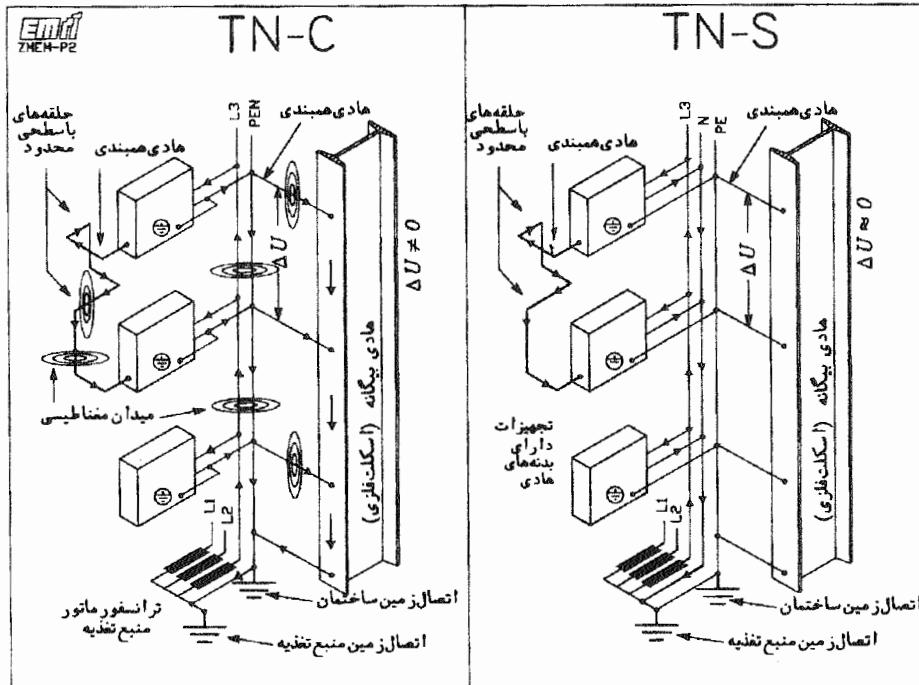

شکل 1-6P10 مقایسه دو سیستم TN-C و TN-S از نظر انتشار امواج الکترومغناطیسی (این شکل، مجموعه دو شکل 1-4P2 و 2-4P2 در پوست 4P می باشد) برای وضوح بیشتر به شکل های 1-4P2 و 2-4P2 مراجعه کنید.

1-6P10 - مقایسه سیستمهای TN-S و TN-C از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی

شکل 1-6P10-1، فرق بین دو سیستم TN-S و TN-C را از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی در حالت عادی (غیر از حالت بروز اتصالی باز با بدن) ، نشان می دهد. دیده می شود که به علت مشترک بودن هادیهای حفاظتی و خنثا (PEN) در سیستم TN-C جریان خنثا تماماً از هادی خنثا عبور نمی کند بلکه بخشی از آن به علت وجود همبندی (EMI) از راه اجزای ساختمانی به مبناء بر می گردد و همین بخش است که ایجاد امواج الکترومغناطیسی و تداخل (EMI) می کند . در سیستم TN-S به دلیل مجزا بودن هادیهای حفاظتی (PE) و خنثا (N)، هادی خنثا در همبندی شرکت ندارد و بنابراین هیچ جریانی که مربوط به آن باشد از اجزای ساختمانی عبور نخواهد کرد و (EMI) بروز نخواهد کرد .

فصل هفتم

حفظ امدادهای در برابر اضافه جریان

۷۰۰- پیشگفتار

۱- ملاحظات عمومی

هر شدت جریانی که پیش از شدت جریان نامی مدار باشد، اضافه جریان نامیده می شود. اما آیا هر اضافه جریان به یک اندازه اهمیت دارد و به یک نوع باید برای آن چاره جویی شود؟ و مهمتر از آن، شدت جریان نامی یک مدار چگونه تعیین یا انتخاب یا محاسبه می شود؟ در اینجا راجع به این مسائل صحبت خواهد شد اما اول کمی درباره چند اصطلاح صحبت کنیم:

هر مدار ممکن است به دو علت دچار اضافه جریان شود:

۱- در اثر اضافه بار (جریان اضافه بار)


۲- در اثر اتصال کوتاه (جریان اتصال کوتاه)

برای محاسبه، انتخاب یا تعیین مقادیر اسمی مدار و وسایل حفاظتی آن، سلسله مراتب و روشهای وجود دارند که رعایت آنها لازم است و در بخشهای بعدی درباره آنها صحبت خواهد شد. اما قبل از وارد شدن به جزئیات، به طور کلی و تا جایی که به انتخاب هادی مدار مربوط می شود، باید شرایط زیر برقرار باشد:

- شدت جریان مجاز هادی (نسبت به زمان) در شرایط محل، پیش از شدت جریان قطع وسیله حفاظتی (نسبت به زمان) باشد.

- چنانچه دو وسیله حفاظتی به طور سری نصب شده باشند (مانند یک فیوز و یک کلید خودکار)، تا یکی پشتیان دیگری باشد یا یکی برای حفاظت در برابر اضافه بار و دیگری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه باشد، بین دو وسیله حفاظتی از نظر حوزه عمل هر یک باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد. مدارها باید هم در برابر اضافه بار و هم در برابر اتصال کوتاه حفاظت شوند.

شکل ۱-۷۰۰ گفته های بالا در قالب دیاگرام نشان می دهد.

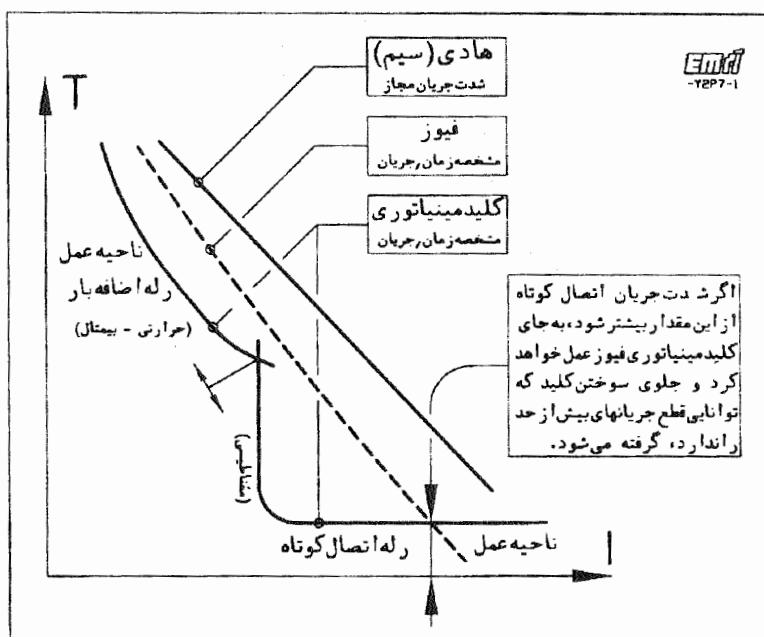

شکل ۱-۷۰۰ اصول اولیه حفاظت در برابر اضافه جریان

مشخصه های زمان / جریان : کلید خودکار مینیاتوری - فیوز - شدت جریان مجاز هادی (سیم)

۱-۱-۱-۱- جریان اضافه بلور

جریان اضافه بار در یک مدار سالم بوجود می آید و ممکن است به علل مختلف بروز کند از آن جمله :

۱- اشتباه در محاسبه و انتخاب غلط اجزای مدار در مرحله طراحی و اجرا :

۲- رشد طبیعی بار به مرور زمان :

۳- بروز ایرادی در یک دستگاه (ماتن زیاد شدن اصطکاک در یاتاقنهای) و نظایر آن :

۴- هر دلیل موجه دیگر .

جریان اضافه بار ممکن است نسبت به جریان نامی چند درصد بیشتر باشد یا حتی تا دو سه برابر آن هم بالا رود . در اثر اضافه بار، که گذشت زمان هم در آن نقش عمده دارد و ممکن است از چند دقیقه تا چند یا حتی چندین ساعت طول

بکشد، دمای هادیها مخصوصاً کابلها و سیمها و سایل قطع و وصل ، امکان دارد به حدی برسد که عایقندی آنها را زودتر از موعد فرسوده و خراب کند یا محل اتصالات و ترمیمهای پیش از حد داغ شوند یا اضافه دمای پنج بوجود آمده برای محیط مضر یا خطناک باشد.

در حال حاضر عمده ترین عایقندی به کار رفته در مدارهای فشار ضعیف ، PVC است . خاصیت این ماده به گونه ای است که دمای پیش از حد مجاز (با توجه به مدت زمان برقراری آن) ، آن را از حالت قابل انعطاف و قابل برگشت به حالت اولیه خارج کرده و به حالت صلب و شکننده (غیرقابل برگشت به حالت پلاستیک) در می آورد که در اثر نیروهای مکانیکی نسبتاً کوچکی ، خرد شده و پودر می شود . بنابراین برای هر مدار ، با توجه به مشخصه های آن (جنس، سطح مقطع، نوع عایقندی ، نوع اضافه بار و مدت زمان برقراری احتمالی آن) لازم است وسایل حفاظتی با جریان نامی مناسب (فیوز، کلید مینیاتوری، کلید خودکار ، کلید جریان تفاضلی) انتخاب شوند تا جریان مدار را قبل از رسیدن آسیب به عایقندی ، که در نهایت منجر به آتش سوزی و یا اتصال کوتاه و یا برقگرفتگی می شود، قطع کنند.

۱-۲-۴- جریان اتصال کوتاه

جریان اتصال کوتاه در یک مدار معیوب بروز می کند . در طول هر مدار یا در داخل دستگاهی که آن را تغذیه یا کنترل می کند ممکن است اتصال کوتاه بروز کند . اتصال کوتاه شدن یک مدار یعنی وصل شدن یک یا چند هادی از آن مدار که در حالت عادی دارای پتانسیلهای مختلف می باشند از طریق اپدانسی بسیار کوچک به هادیهای دیگر، که ممکن است به قرار زیر باشند:

- هادیهای برقدار دیگر همان مدار (هر ترکیبی از یک یا دو یا سه فاز + هادی ختنا (N)) :
- هادیهای برقدار مدارهای دیگر :
- هادی حفاظتی (PEN) :
- بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی :
- بدنه های هادی ییگانه :
- هادیهای اتصال به زمین .

در محاسبات، اپدانس نقطه اتصال کوتاه برابر صفر اختیار می شود .

بسته به دوری و نزدیکی نقطه اتصال کوتاه به منع تغذیه و مشخصه های مدار ، شدت جریان اتصال کوتاه ممکن است چند ده برابر یا چند صد برابر و حتی در بعضی موارد چند هزار برابر جریان نامی باشد .

تأثیر جریان اتصال کوتاه بر هادیهای مدار و محیط اطراف و لوازم و دستگاههای حفاظتی، دوگانه است:

۱-۲-۱-۷۰۰ - اثر حرارتی

از نظر آسیب رسانی به عایقیندی، مانند حالت اضافه بار، در اینجا نیز زمان نقشی عمده دارد با این تفاوت که به علت وجود شدتهاي جريان بسيار بزرگ، زمان قطع باید بسيار کوتاهتر از حالت اضافه بار باشد تا دما از حد مجاز تعمازو نکند.

۲-۲-۱-۷۰۰ - اثر مکانيکي

جريانهاي بسيار شديد اتصال کوتاه که از هادیهای مدارها و بدنه های هادی و بدنه های يگانه اي که در مسیر آنها قرار دارند عبور می کنند. علاوه بر آثار حرارتی، اجزای مدار را تحت تأثیر نیروهای الکترودینامیکی قرار می دهد. اين نیروها در حالت اضافه بار اهمیت نداشتند و به اين دلیل در آنجا راجع به آنها صحبتی نشد، اما در مورد شدت جريانهاي اتصال کوتاه ، نیروهای جذب و دفع در هادیها به قدری بزرگ‌گند که ممکن است سبب له شدن شینه ها و شکستن مقره های آنها ، چسیدن هادیهای کابلهای به هم و له شدن عایقیندیهای بین آنها و کنده شدن اجزای مدارها و بدنه ها و به طور کلی خراپهای مکانیکی شدید دیگر شود.

یادآوري - کوبلره حداکثر و حداقل جريان اتصال کوتاه

بسته به اينکه لحظه وقوع اتصال کوتاه با کدام يك از نقاط موج سينوسی و تاثر مصادف شود، موج شدت جريان نسبت به محور زمان ممکن است جابجا شود و در حد، عدم تقارن کامل ایجاد شود یا اينکه اصلاً "عدم تقارن بروز نکند" و موج جريان کاملاً "قرینه باقی بماند. در عمل لحظه وقوع اتصال کوتاه اتفاقی و قابل پيش یمنی نمی باشد و لذا ممکن است در هر نقطه اي بین دو حد بالا فرار گیرد.

در مورد حداقل و حداکثر شدت جريان اتصال کوتاه در پیوست چهارم از فصل ششم صحبت شده است. مخصوصاً شکل 4-6P7 و توضیحات مربوط به آن دیده شوند.

اتصال کوتاه در تأسیسات ساختمانها و سیستمهای توزیع نیروی برق، باید از دو نظر مورد بررسی قرار گیرد:

(۱) حداکثر شدت جريان اتصال کوتاه در بدترین شرایط:

در این مورد "بدترین شرایط" هنگامی اتفاق می افتد که نقطه اتصال کوتاه مصادف با لحظه اي است که جابجایی موج جريان کامل بوده و حداکثر جريان از مدار عبور کند. علاوه بر آن شرایط دما و غیره باید به نحوی انتخاب شود که به زیاد شدن جريان اتصال کوتاه کمک کند. شدت جريانی که به اين ترتيب به دست می آيد،


- الف) برای انتخاب شیوه ها و مقره ها و کترل ایستادگی کابلهای و لوازم قطع و وصل و کترل و حفاظت ، از نظر توانایی ایستادگی آنها در برابر نیروهای دینامیکی ، و
- ب) برای کترل همه اجزای مدار از نظر ایستادگی آنها در برابر دمایی که بوجود می آید، مورد استفاده قرار گیرد.

(۲) حداقل شدت جریان اتصال کوتاه یک فاز و بدن های یا هلاکتی در بندقون شرایط:

در این مورد "بدترین شرایط" هنگامی اتفاق می افتد که نقطه اتصال کوتاه مصادف با لحظه ای است که جابجایی موج جریان وجود نداشته باشد و بنابراین ، حداقل جریان از مدار عبور کند . علاوه بر آن شرایط دما و غیره باید به نحوی انتخاب شود که جریان اتصال کوتاه احتمالی کمترین مقدار را داشته باشد.

شدت جریانی که به این ترتیب به دست می آید ، برای کترل لوازم حفاظتی (فیوز، کلید مینیاتوری، کلید خودکار) به کار می رود که معلوم کند حداقل جریان اتصال کوتاه در برخورد یک فاز به هادی حفاظتی یا بدن های هادی ، برای قطع مدار در ۰، ۰ ثانیه یا ۵ ثانیه (بسهه به کاربرد مدار) کافی خواهد بود یا نه . (پیوستهای ۴ و ۵ از فصل ششم دیده شوند).

در شکل ۲-۷۰۰ ، انواع اضافه جریان به صورت طرحواره نشان داده شده اند .

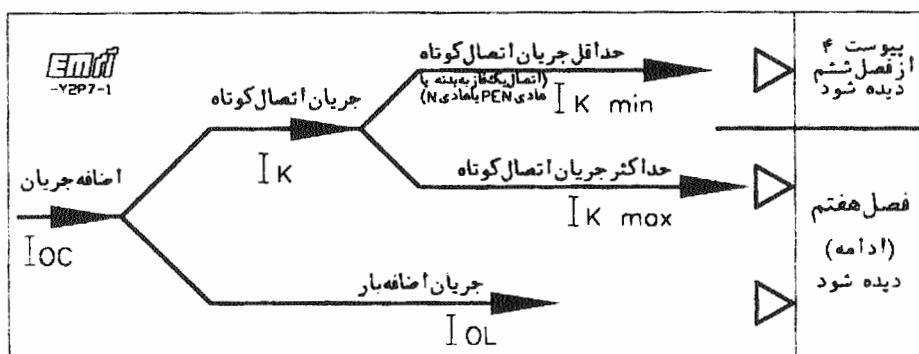

شکل ۲-۷۰۰ اضافه جریان و جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه به صورت طرحواره

۷۱- حفاظت در برابر اضافه بار

۷۱۰- کلیات

برای طرح یک مدار الکتریکی ، قبل از هر چیز لازم است مصرف آن یا شدت جریان طرح تعیین شود . به عبارت دیگر باید نوع مصرف ، شدت جریان عادی مصرف و جریانهای اضافه بار موقع مصرف کننده هایی که از مدار تغذیه

می کنند مشخص شوند تا از روی آنها شدت جریان طرح تعین گردد . شاید این قسمت از کار ، مشکلترین آن باشد زیرا چیزی که به دنبال آن هستیم ما را وارد دنیای احتمالات می کند که برای مهندسین زمینه ای ناخواشید است . مخصوصاً هنگامی که تعین ضربه همزمانی در میان باشد . به نحوی که بعداً خواهیم دید در تعقیب تعین شدت جریان طرح از اعداد و ضرایب تجربی استفاده می شود و با در نظر گرفتن همه جواب مقدار مورد جستجو براورده می شود و تیجه اینکه حتی در بهترین شرایط ، با عدم قاطعیت رو برو هستیم . البته هر چه اعداد مورد استفاده در براورده از منابع مطمئن استخراج شوند و افراد براورده کننده با آداب و رسوم استفاده از برق در محل آشنازی و تجربه پیشتری داشته باشند . تیجه به واقعیت نزدیکتر خواهد شد . ولی با توجه به نفس موضوع انتظار دقت کامل در براورده ، ساده اندیشه است . به یاد داشته باشیم که منشاء مقادیر اصلی مورد استفاده در این نوع محاسبات ، جنبه آماری دارند و در کشور ما اینگونه آمار اصلاً وجود ندارد و منابع خارجی با توجه به بسیاری عوامل ، که تفاوت در فرهنگ استفاده از برق یکی از آنهاست ، مقادیر مورد بحث را برای استفاده کننده ایرانی حتی در بهترین شرایط ، سیار تقریبی می نمایند .

حال فرض کنیم که با توجه به تمامی مشکلات و تقریبها ، شدت جریانی که مدار باید برای آن طرح شود ، تعین شده است . این همان شدت جریان طرح است که طبق IEC با I_B نشان داده می شود .

بر مبنای I_B ، شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی یا در مورد وسایل قابل تنظیم ، شدت جریان تنظیم شده وسیله انتخاب می شود که منطقاً باید برابر یا یکشتر از I_B باشد تا مدار بتواند بدون وقفه جریان مصرف را تأمین کند . شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی (nominal or setting current) طبق IEC با I_n نمایش داده می شود .

یادآوری ۱ - در مورد وسایل حفاظتی قابل تنظیم (کلید خودکار) ، I_n شدت جریان تنظیم شده است (setting current)

بر مبنای I_n ، مشخصات مدار (جنس ، سطح مقطع ، نوع عایق‌بندی و شرایط محل) و شدت جریان مجاز حرارتی (current carrying capacity) مدار انتخاب می شود . IEC این شدت جریان را با I_{Bn} نمایش می دهد . برای اینکه مدار دچار اضافه جریان دائم نشود و عایق‌بندی آن سالم بماند ، I_B باید برابر یا بزرگ‌تر از I_{Bn} انتخاب شود .

یادآوری ۲ - اگر مدار از مناطق مختلفی عبور کند که دارای ضرایب انتقال حرارتی متفاوتند ، یا سطح مقطع مدار در طول آن تغیر کند ، باید کمترین شدت جریان مجاز انتخاب شود .

علاوه بر سه شدت جریان I_n ، I_B و I_{Bn} شدت جریان دیگری را نیز تعریف می کند که در صورت عبور آن از مدار ، عمل وسیله حفاظتی یا سوختن فیوز تضمین شده باشد . این شدت جریان در مورد کلیدهای خودکار از هر نوع ، شدت جریان عمل و در مورد فیوزها ، شدت جریان ذوب نامیده می شود که با I_2 نمایش داده می شود .

در عمل ۲ I به ترتیب زیر انتخاب می شود:

- برای کلیدهای خودکار : شدت جریان عمل در زمانی که به طور قراردادی انتخاب شده است.

- برای فیوزهای نوع gI : شدت جریان ذوب در زمان قراردادی.

- برای فیوزهای نوع gII : ۹ شدت جریان ذوب در زمان قراردادی.

یادآوری ۳ - ضرب ۹، تفاوت‌های را که طبق استانداردهای مربوطه بین آزمونهای فیوزهای gI و gII وجود دارد

منظور می کند.

gI = فیوزهای کاربرد عمومی با واکنش سریع (quick response)

gII = فیوزهای کاربرد عمومی با واکنش تأخیری (time-lag)

یادآوری ۴ - درباره جریان I شکل ۱-۷۱۰، بعداً هم صحبت خواهد شد. در اینجا کافی است گفته شود که I

جریانی است که در صورت عبور از یک وسیله حفاظتی، وسیله را در زمانی قراردادی (که معمولاً یک ساعت انتخاب

می شود) بسته به نوع وسیله، قطع یا ذوب نخواهد کرد.

یادآوری ۵ - برای مشخصه های فیوزهای نوع gI و gII، به استانداردهای IEC 269 مراجعه شود.

گفته های بالا را می توان در دو رابطه ساده زیر خلاصه نمود:

$$I_B \leq In \leq I_Z \quad (1)$$

رابطه (1)، قاعده "شدت جریان نامی" خوانده می شود.

$$I_2 \leq 1.45 I_Z \quad (2)$$

رابطه (2)، قاعده "شدت جریان عمل" خوانده می شود.

یادآوری ۶ - مقدار ۱.۴۵ ضربی است انتخابی. جریان ۲ I هرگز نباید از ۱.۴۵ IZ بیشتر انتخاب شود.

به عبارتی دیگر تا جایی که به اضافه بار مربوط می شود:

اولاً - مشخصه های مدار باید به نحوی انتخاب شوند که هادیهای مدار توانایی

حمل جریان اسمی و اضافه بارهای مجاز را به طور دائم یا موقت داشته باشد. به


این مشخصه ها مقدار اسمی هادی گفته می شود.

ثانیاً - مشخصه های وسیله حفاظت در برابر اضافه بار مدار باید به نحوی انتخاب

شوند که در صورت بروز اضافه بارهای غیرمجاز، قبل از اینکه در اثر اضافه دما

هرگونه صدمه ای به مدار وارد شود ، جریان به طور خودکار قطع شود. به این مشخصه ها مقادیر اسمی وسائل حفاظتی گفته می شود

بین مقادیر اسمی هادی و مقادیر اسمی وسائل حفاظتی باید هماهنگی دقیق به عمل آید . علاوه بر آن بین وسائل حفاظتی در برابر جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه هم باید هماهنگی به عمل آید .
شکل ۱-۷۱۰ مطالب گفته شده در بالا را به صورت دیاگرام نشان می دهد.

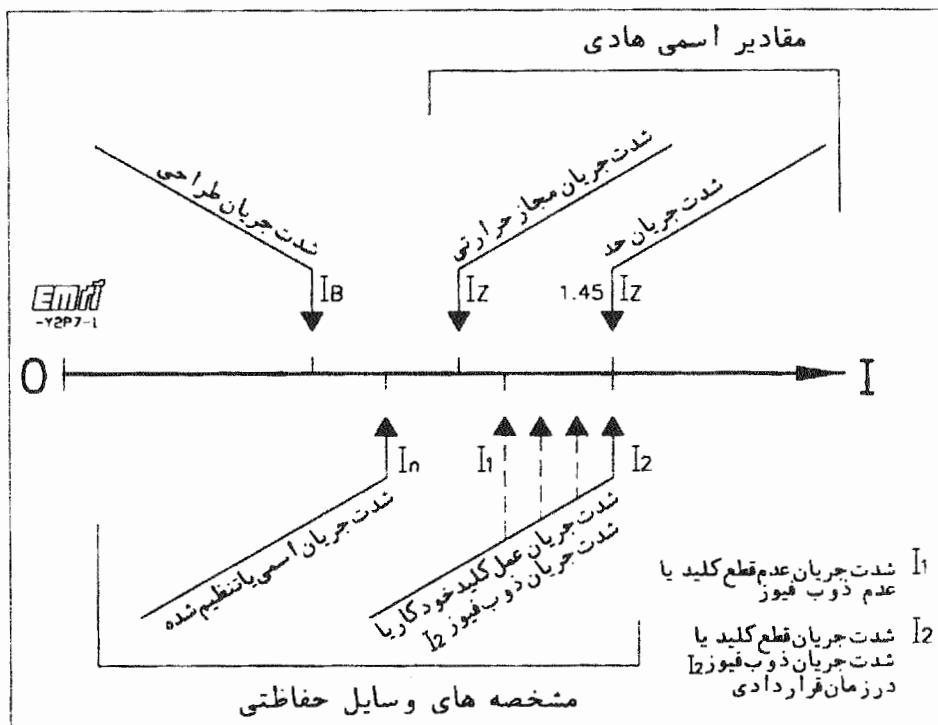

۷۱۱- شدت جریان طرح I_B ۷۱۱- کلیات

طبق تعریف شدت جریان طرح ، جریانی است که پیش بینی می شود در شرایط عادی از مدار عبور کند . برآورد شدت جریان طرح یا I_B ، در عین حالی که بخشی از علوم مهندسی است، جنبه هایی از مردم شناسی ، آمار و

همچنین اقتصاد را در خود نهفته دارد . عادات و رسوم محلی ، بهای انرژی الکتریکی در مقایسه با توان خرید مردم و بسیاری عوامل دیگر در این امر تأثیر دارند به طوری که تخمین جریان، به نوعی هنر تبدیل شده است.

یکی از روش‌های متدالوی برای تخمین بار در دنیا، جمع آوری دایمی آمار از تأسیسات موجود و اعمال تابع به دست آمده از آنها برای برآورد بار در تأسیسات جدید است . تابع بدست آمده به طور خودکار همه جوانب مؤثر را به حساب می آورد و فقط پیش‌بینی مسایلی که برای رشد بار در آینده لازم است ، باقی می‌ماند . متأسفانه جمع آوری و اعمال اینگونه آمار در کشور ما معمول نیست و به همین دلیل جنبه حدسی برای انتخاب ضریب درخواست، خوبی پیشتر است . در هر حال همیشه سعی بر این بوده و هست که تا حد امکان برآورد درخواست بار را علمی تر و دقیق‌تر کنند تا نقش حدس و گمان در آن کمتر شود . در این راه باید به عوامل زیر توجه شود :

– طول مدت همزمانی استفاده از بارها :

– نوع مصرف از نظر مدت زمان استفاده در هر بار وصل شدن به شبکه (duty cycle) :

– نوع بار موتورها برای تعیین درخواست آنها :

– تأثیر شرایط محلی دما و رطوبت در برآورد بارهای سرمایشی و گرمایشی :

– نوع کاربری ساختمان (مسکونی - اداری - صنعتی - عمومی وغیره) :

– نوع و ترتیب مدار تغذیه با توجه به نحوه بهره برداری از آن (برای مثال کار تجهیزات در حالت ذخیره) :

– پیش‌بینی روند رشد درخواست در آینده :

– هرگونه شرایط خاص محلی .

طبق بحثی که در پیوست یک از فصل هفتم دنبال شده است ، شدت جریان طرح یا I_B یک مدار که همان حداکثر شدت جریان درخواست است ، با انتخاب ضریب درخواست یا ضریب دیماند که با $-g$ - نشان داده می‌شود ، از روی توان وصل شده یا شدت جریان وصل شده، محاسبه می‌گردد :

$$P_{\text{max}} = g \cdot P_i$$

به طوری که از رابطه بالا دیده می‌شود، مهمترین قدم در محاسبه I_B یا P_{max} (که قابل تبدیل به I_B است) انتخاب دقیق است . طبق مدرک 254 IEC, 64(Secretariat) برای انتخاب g دو حالت پیش‌بینی شده است :

(۱) تخمین g برای برآورد کل درخواست یک ساختمان (یعنی محل انشعاب) :

(۲) تخمین g برای برآورد جزئی درخواست (یک تابلوی فرعی یا میانی) از ساختمان .

$$\text{حداکثر درخواست} = P_{\text{Max}}$$

باید مشخص شود که آیا حداکثر درخواست، برای کل ساختمان یا بخشی از ساختمان مورد نیاز است. دوره درخواست، بسته به مورد ممکن است ۱۵ یا ۳۰ دقیقه انتخاب شود.

$$\text{توان وصل شده} = P_i$$

یادآوری ۱ - برای آشنایی بیشتر با مسائل مربوط به محاسبات بار و حداکثر درخواست (دیماند) و دیگر مطالب مربوط، به پیوست 7P1 مراجعه شود. مطالب زیر عمدتاً به ضریب درخواست (دیماند) - g - ارتباط پیدا می کند و مطالب اضافی آن برای اطلاع بیشتر ارائه شده است. (بند ۷P1-۴-۱-۴ را بینید).

یادآوری ۲ - در تخمین و محاسبه حداکثر درخواست، نکه ای که باید مراعات شود این است که واحد اندازه گیری حداکثر درخواست و توان وصل شده از یک جنس انتخاب شوند. محاسبات را می توان بر حسب آمپر یا ولت آمپر با ولت و یا مضاربی از هر کدام از آنها (کیلوولت آمپر یا کیلووات) انجام داد و بعد از حصول نتیجه، به واحد تبدیل کرد که مورد نیاز است.

۱-۷۱۱- تعیین g برای برآورد کل درخواست یک ساختمان (محل تحويل فیرو - محل انشعاب)

تخمین g برای برآورد کل درخواست یک ساختمان مشتمل بر مصارف مختلفی که ممکن است در آن وجود داشته باشد و با استفاده از جدول ۱-۷۱۱ و شکل ۱-۷۱۱ انجام می شود. استفاده از شکل ۱-۷۱۱ در واقع وارد کردن ضریب همزمانی است که در پیوست 7P1-۴-۱-۴، درباره ماهیت آن صحبت شده است ولی در مدرک IEC، 254 (Secretariat) 64 با آن گذرا برخورد شده است.

حداقل رواداری ضرایب به دست آمده از جدول ۱-۷۱۱ و شکل ۱-۷۱۱، ۱۰٪ است.

۲-۷۱۱- تعیین g برای برآورد قسمتی از یک ساختمان (یک تابلوی فیروی میانی یا فرعی)

تخمین g برای برآورد یک تابلوی میانی یا فرعی که بستگی به انواع مصرف کننده های آن دارد، با استفاده از جدول ۲-۷ انجام می شود. نتیجه بدست آمده از این محاسبات را می توان با در دست داشتن محاسبات مربوط به همه تابلوها برای برآورد کل باریک تابلوی میانی از جمع تابلوهای فرعی یا کل ساختمان از جمع تابلوهای میانی مورد استفاده قرار

داد به شرطی که از ضرایب همزمانی مناسب استفاده شود. IEC برای ضرایب همزمانی ، مقادیری را مشخص نموده است.

۳-۷۱۱- تعیین گروای مدارهای پریز

برآورد توان پریزها در ساختمانهای مسکونی و آپارتمانها همیشه مورد سؤال بوده است . بعضیها اعتماد دارند توان هر پریز باید عددی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ وات انتخاب شود . در مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران "طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها" ، گفته شده است که مصرف هر مدار مربوط به پریزها باید به اندازه مقدار اسمی وسیله حفاظتی آن باشد(برای مثال اگر یک مدار پریز با کلید خودکار مینیاتوری ۱۶ آمپر حفاظت شود درخواست آن مدار ۱۶ آمپر خواهد بود) . اما اینک IEC توصیه می کند که برای پریزهای عمومی به تناسب تعداد آنها در هر مدار ، از مقادیر جدول ۳-۷ استفاده شود :

جدول ۳-۷ مقادیر تخمینی ضرب "g" برای مدار پریز

تعداد پریزها در یک مدار	۱	۲	۴	۸	یش از ۸
ضریب درخواست "g"	۱	۰.۷	۰.۳	۰.۱۵	کمتر از ۰.۱۵

برای پریزهای آشپزخانه باید اعداد بزرگتری جهت g انتخاب شود. در مورد لوازم نصب ثابت که بوسیله پریز تنظیمه می شوند هم باید از مقادیر بزرگتر استفاده شود . برای ساختمانهای تجاری و صنعتی باید از روش‌های مشابه استفاده شود.

جدول ۱-۷ مقادیر تخمینی ضریب 'g' طبق

صفحه ۱ از ۳	ملاحظات	ضریب در خواست ^ج برای ورودی اصلی انتساب	نوع ناسیمات ساختمان، سازه	شماره ردیف
	ساختمانهای مسکونی			
	۰,۴		خانه مستقل	۱-۱
	ضریب در خواست ^ج باید از روی منعنهای شکل ۲-۲-۷۰۰ طبق میانگین بارهای وصل شده در هر آپارتمان انتخاب شود.		بلوکهای آپارتمانی	۱-۲
			بدون گرمایش برقی (اصلی) یا تهویه مطبوع	۱-۲-۱
			بار و شناور و تعدادی لوازم برقی کوچک	۱-۲-۱-۱
	طبق منعنهای شکل ۲-۲-۷۰۰		مکان مسکونی با تجهیزات کامل برقی ولی بدون گرمایش برقی و تهویه مطبوع	۱-۲-۱-۲
	در خواست بار کل از جمع در خواستهای مربوط به گرمایش-تهویه و همه بقیه در خواستهای دیگر حاصل می شود اگر پیشینی شده باشد بارهای گرمایشی-تهویه و بارهای عمومی همان نشون، بارهای عمومی با تحفیض اعمال می شوند.	طبق منعنهای شکل ۲-۲-۷۰۰	تجهیزه گرمایش برقی (اصلی) یا تهویه مطبوع	۱-۲-۲
			در خواست بار عمومی	۱-۲-۲-۱
	۰,۸ - ۱,۰		در خواست بار گرمایشی و سرمایشی	۱-۲-۲-۲
	ساختمانهای عمومی			
	۰,۶ - ۰,۸	هتلها پاسیونهای-آپارتمانهای مبله		۲-۱
	۰,۵ - ۰,۷	اداره (دفتر) کوچک		۲-۲
	۰,۷ - ۰,۸	ساختمانهای اداری بزرگ بانکها، شرکت‌های بیمه، ادارات دولتی		۲-۳
	۰,۵ - ۰,۷	مقاهی ها		۲-۴
	۰,۷ - ۰,۹	فروشگاههای بزرگ		۲-۵
	۰,۶ - ۰,۷	مدارس		۲-۶
	۰,۵ - ۰,۷۵	بیمارستانها		۲-۷
		محلهای اجتماع		۲-۸
	۰,۶ - ۰,۸	مسجد، میدانهای ورزشی تئاترها، رستورانها		
	بايد با مطالعه انتخاب شود	ساختمان ترمیانال، فروگاه، راه‌آهن		۲-۹

جدول ۱-۷ مقادیر تخمینی ضریب β^g طبق IEC 64 (Secretariat) 254 ادامه دارد


ردیف	نامه	نوع ناسیبات ساختمان، سازه	ضریب در خواست β^g برای ورودی اصلی انساب	ملاحظات	صفحه
3	صناعی مهندسی مکانیک				۳-۲
3-1	فلزکاری	۰,۲۵		عموماً توان موتور های بیش از قدار لازم نداشت.	
3-2	خودرو سازی	۰,۲۵			
4	کاغذ و خمیر سازی	۰,۵ - ۰,۷		ضریب در خواست تا حد زیاد بستگی به توان تجهیزات اضطراری لازم دارد.	
5	صناعی نساجی				
5-1	کارخانه رسندگی	۰,۷۵			
5-2	بافتگری و عملیات مختلف	۰,۶ - ۰,۷			
6	صناعی لاستیک	۰,۶ - ۰,۷			
7	صناعی شیمیابی صنعت نفت	۰,۵ - ۰,۷		نظر به حساس بودن عملیات شیمیابی به قطع برق، مقدار توان در خواست باید به قدر کافی مطغمن باشد.	
8	کارخانه سیمان	۰,۸ - ۰,۹		برای مثال: تولید در حدود ۳۵۰ تن در روز با حدود ۵۰۰ موتور در ظرفی های بالا از موتور فشار قوی استفاده می شود.	
9	صناعی غذایی				
9-1	به طور کلی (شامل مهندسی تولید)	۰,۷ - ۰,۹			
9-2	سیلوها	۰,۸ - ۰,۹			
10	استخراج ذغال سنگ				
10-1	ذغال سنگ آماده سازی زیر زمین	۱,۰ - ۱,۸			
10-2	به طور کلی لینیتیت استخراج	۰,۷ - ۰,۸			
11	کارخانه ذوب آهن				
11-1	کوره های دمنده - کنور تورها دمنده ها	۰,۸ - ۰,۹			
11-1	موتور های جنبی	۰,۵			

EIAI
YEP-01

جدول ۱-۷ مقادیر تخمینی ضریب g طبق IEC 64 (Secretariat) ۲۰۴

ردیف	نمایه ساختمان رسانه	نوع تاسیسات	ضریب در خواست g برای ورودی اصلی انشعاب	ملاحظات صفحه ۱۳
12	کارخانه نورد	عومی	۰,۵ - ۰,۸	در همه موارد ردیف ۱۲ ضریب g نایاب نداده است
		تامین آب و تهویه	۰,۸ - ۰,۹	
		مصارف بسترخنک کن	۰,۵ - ۰,۷	
		کمکی Looper برای	۰,۶ - ۰,۸	
		نورد بسترخنک ولور	۰,۳ - ۰,۵	
		خطوط پرداخت	۰,۲ - ۰,۶	
13	حوضچه های شناور	عملیات پیهپاز بلند کردن	۰,۹	شیوه ای به قطعه برق، مقدار تو ان در خواستی بایده قدر کافی مطابق باشد.
		تعمیرات بدون پیهپاز	۰,۵	
		روشنایی تونلهای خیابانی	۱,۰	
14	TASISAT TRAFIK			
15	بالابرها	۰,۵	برای هر بالابر	بالابرها دارای رزیم کاری منقطع من باشدند در خواست نایاب مکانی است که موردا استفاده فرآور داده می شوند.
		۰,۵	(بسته به ساعت روز شدیداً متغیر است)	برای راه اندازی چند بالابر یا آسانسور باید به افت و لذت زوجه شود.
17	آسانسورها			

جدول ۷-۳ مقادیر تخمینی ضریب β_0 ، جنبو مع معرف بر اکبر و ردر خواست در تابوهای میانی و فرعی همضر اینها، برای تقدیم اینها، شرط امکار باز های اصل شده در سه اوضاع داشتند.

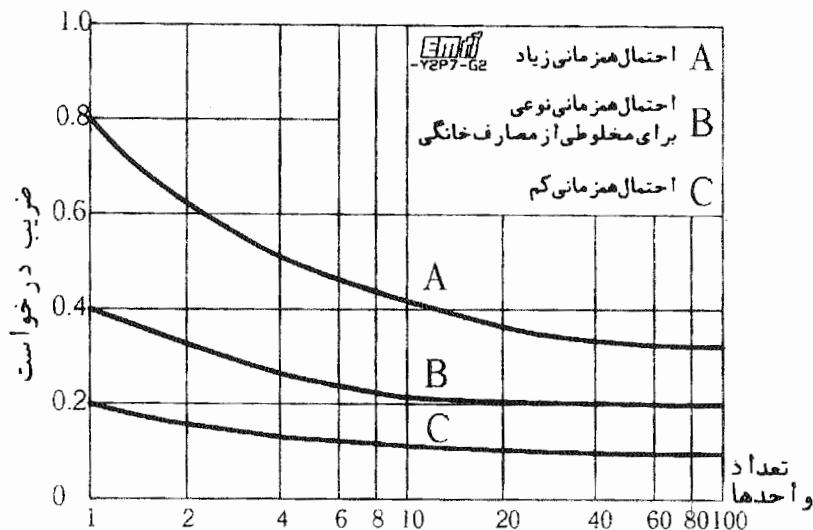

شکل ۷۱۱-۱ ضریب درخواست برای یک گروه واحد مسکونی

۷۱۲- شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی (I_n)

شدت جریان اسمی (I_n) وسایل حفاظتی، بسته به نوع آنها دارای تعريفهای است، که در استانداردهای تجهیزات مربوط به هر یک، مشخص شده است.

وسایل حفاظتی به دو گروه تقسیم می شوند:

- وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم:

- وسایل حفاظتی قابل تنظیم.

۷۱۲-۱- وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم (non-adjustable protective devices)

لوازم غیرقابل تنظیم عبارتند از فیوزها و کلیدهای خودکار مینیاتوری. برای مثال استانداردهای اینگونه لوازم غیرقابل تنظیم جریان، عبارتند از:

۱) ردیف استانداردهای IEC 269 یا VDE 0636 و استانداردهای دیگر - فیوزهای فشار ضعیف

۲) ردیف استانداردهای IEC 898 یا VDE 0641 و استانداردهای دیگر - کلیدهای خودکار مینیاتوری
توصیه می شود همیشه آخرین چاپ موجود استانداردها مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه هایی برای مقادیر لوازم غیرقابل تنظیم، در جدولهای ۷-۴ تا ۷-۷ داده شده اند.

جدول ۴-۷ شدت جریانهای اسمی I_n ، عدم قطع I_t و قطع I_{t2}
برای کلیدهای مینیاتور خودکار در حفاظت هادیها و کابلهای


شماره اندازه	I_{t2} (I_t) آمپر	I_t (Int) آمپر	I_n آمپر	نام ی بر ن م ت ن و ج. AC
۷	۸,۴	۶	۴	
۹	۱۱,۴	۹	۷	
۱۲	۱۵,۲	۱۲	۸	
۱۵	۱۹	۱۵	۱۰	
۱۷	۲۱	۱۷,۸	۱۲	
۲۲	۲۸	۲۲,۴	۱۶	
۲۸	۳۵	۲۸	۲۰	
۳۵	۴۳,۷۵	۳۵	۲۵	
۴۲	۵۱,۲	۴۱,۵	۲۲	
(۴۶)	(۵۶)	(۴۵,۵)	(۲۵)	
۵۲	۶۴	۵۲	۴۰	
۶۵	۸۰	۶۵	۵۰	
۸۲	۱۰۰,۸	۸۲	۶۳	
طبقه (VDE 641)				

(I_t) = Tripping Current



(Int) = Non-Tripping Current

AC

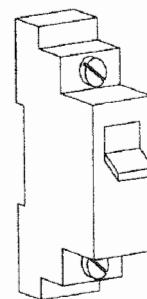

MCB

جدول ۴-۷ شدت جریانهای اسمی I_n ، عدم قطع I_t و قطع I_{t2}
برای کلیدهای مینیاتور خودکار در حفاظت هادیها و کابلهای


	I_{t2} (I_t) آمپر	I_t (Int) آمپر	I_n آمپر	نام ی بر ن م ت ن و ج. DC
	۱۱,۴	۹	۶	
	۱۹	۱۵	۱۰	
	۲۸	۲۲,۴	۱۶	
	۳۵	۲۸	۲۰	
	۴۳,۷۵	۳۵	۲۵	
	۵۱,۲	۴۱,۵	۲۲	
	۶۴	۵۲	۴۰	
	۸۰	۶۵	۵۰	
	۱۰۰,۸	۸۲	۶۳	
طبقه (VDE 641)				

(I_t) = Tripping Current



(Int) = Non-Tripping Current

DC

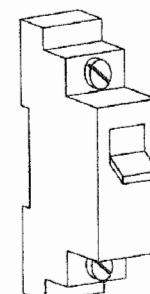


MCB

جدول ۶-۷ شدت جریانهای اسمی I_n ، عدم ذوب I_1 و ذوب I_2
زمان قراردادی برای فیوزهای فشار ضعیف HRC برای حفاظت کابلها
و هادیهات ۱۲۵ آمپر و ۵۰۰ ولت جریان متناوب طبق VDE 636

مدت زمان قراردادی برای آزمون h	I_2 (If) آمپر	I_1 (Inf) آمپر	I_n آمپر
۱	۲,۱ I_n	۱,۵ I_n	۴ تا
۱	۱,۹ I_n	۱,۵ I_n	۱۰ تا
۱	۱,۷۵ I_n	۱,۴ I_n	۲۵ تا
۱	۱,۶ I_n	۱,۳ I_n	۶۳ تا
۲	۱,۶ I_n	۱,۳ I_n	۱۶۰ تا
۳	۱,۵ I_n	۱,۳ I_n	۴۰۰ تا
۴	۱,۶ I_n	۱,۳ I_n	۴۰۰ تا

(If) = Fusing Current (Inf) = Non-Fusing Current

HRC

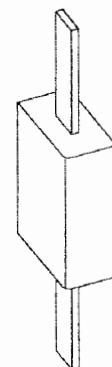


جدول ۷-۷ شدت جریانهای اسمی I_n ، عدم ذوب I_1 و ذوب I_2
زمان قراردادی برای فیوزهای فشار ضعیف D برای حفاظت کابلها
و هادیهات ۱۰۰ آمپر و ۵۰۰ ولت جریان متناوب طبق VDE 636

مدت زمان قراردادی برای آزمون h	I_2 (If) آمپر	I_1 (Inf) آمپر	I_n آمپر
۱	۲,۱ I_n	۱,۵ I_n	۴ تا
۱	۱,۹ I_n	۱,۵ I_n	۱۰ تا
۱	۱,۷۵ I_n	۱,۴ I_n	۲۵ تا
۱	۱,۶ I_n	۱,۳ I_n	۶۳ تا
۲	۱,۵ I_n	۱,۳ I_n	۱۰۰ تا

(If) = Fusing Current (Inf) = Non-Fusing Current

E27
E33
R1/4

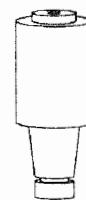

۲-۷۷۱ - وسایل حفاظتی قابل تنظیم

- لوازم قابل تنظیم عبارتند از کلیدهای خودکار و راه اندازهای موتور. شدت جریان اسمی (I_n) وسایل حفاظتی قابل تنظیم، شدت جریانی است که استفاده کننده روی کلید تنظیم می کند. مثالهایی برای استانداردهای لوازم قابل تنظیم جریان، عبارتند از:
- ۱) ردیف استانداردهای IEC157 یا VDE 0660 لوازم قطع و وصل و تنظیم، کلیدهای خودکار؛
 - ۲) ردیف استانداردهای IEC292 یا VDE 0660 راه انداز موتورهای فشار ضعیف، راه اندازهای وصل مستقیم به شبکه (ولتاژ کامل).


نمونه هایی برای مقادیر تنظیمی I_{th} در جدول ۷-۸ و ۹-۷ داده شده است.

جدول ۸-۷ شاخصه های عمل قطع رهاساز اضافه جریان باتأخیر عکس زمان
هنگامی که همه قطبها آن برقدار باشند
طبق ۱-۱۵۷ IEC و ۶۴۱ VDE


دماهی محیط پایه (ساعت)	T	B	A	شدت جریان تنظیم شده I_{th} آمیر	وسیله رهاساز (Release)
$0^{\circ}\text{C} 20$ یا $0^{\circ}\text{C} 40$ مگر مقداری دیگر تعیین شود	۱	۱,۳۵	۱,۰۵	$I_{th} 63$	جریان نشده برای دمای محیط (Non-Compensated)
$0^{\circ}\text{C} 20$	۲	۱,۲۵	۱,۰۵	$I_{th} 63$	
$0^{\circ}\text{C} 5$ -	۱	۱,۴۰	۱,۰۵	$I_{th} 63$	
$0^{\circ}\text{C} 40$	۱	۱,۳۰	۱,۰۰		جریان شده برای دمای محیط
$0^{\circ}\text{C} 20$	۲	۱,۲۵	۱,۰۵	$I_{th} 63$	
$0^{\circ}\text{C} 5$ -	۲	۱,۳۵	۱,۰۵	$I_{th} 63$	
$0^{\circ}\text{C} 40$	۲	۱,۲۵	۱,۰۰		(Compensated)

بادآوری - هرگاه تنها ۲ قطب از ۴ قطب و سیله رهاساز اضافه جریان (opening release) مورداً استفاده نباشند، شدت جریان ستون B باید به مقدار ۱٪ از بیاد داده شود.

کلید خودکار CB

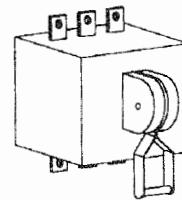

کلید راه انداز Starter

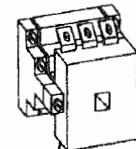

جدول ۹-۷ شاخصه های عمل قطع رهاساز اضافه جریان باتأخیر عکس زمان
در دمای تعیین شده طبق IEC 947

مدت زمان فراردادی h	همه قطبها برقدارند	شدت جریان عدم قطع فراردادی	شدت جریان قطع فراردادی
۲ برای I_{th} : ۱ ساعت		$1,30 \times I_{th}$	$1,05 \times I_{th}$

IEC
-YEP7-63

در جدولهای ۷-۴ تا ۹-۷، شدت جریانهای اسمی I_{th} و جریان عدم ذوب I_1 و جریان ذوب I_2 نیز داده شده اند تا در رابطه های (۱) و (۲) بخش ۷۱۰ مورد استفاده قرار داده شوند.

بادآوری - لازم است دقت شود که در مورد لوازم حفاظتی قابل تنظیم، مقادیر تنظیم شده طبق مقادیر استاندارد هر یک از آنها انتخاب شود زیرا ممکن است تفاوت هایی بین استانداردهای مختلف، وجود داشته باشند.

۷۱۳- شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها (I_Z)

(continuous current-carrying capacity)

شدت جریان I_Z یا شدت جریان مجاز حرارتی مداوم کابلها و هادیها ، جریانی است که کابل یا هادی می تواند در شرایط معین ، از نظر نوع عایق و نحوه نصب و شرایط دیگر مانند دمای محیط وغیره ، بدون آنکه به عایق آسیب برسد، به طور دائم از خود عبور دهد.

مثالهای برای مقررات تعیین شدت جریان I_Z ، عبارتند از:

(۱) استانداردهای IEC 364-5-523 یا VDE 0298 مقادیر توصیه شده برای شدت جریان مجاز حرارتی را در انواع روشهای نصب و دمای محیط ، برای انواع هادیها و کابلها نشان می دهد.

پیوست دوم از فصل هفتم به نام "انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش IEC 364-5-523 (فشار ضعیف) روش کمیسیون بین المللی الکترونیک را بازگو می کند. پیوست سوم، "انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای VDE 0100" ، مواردی را نشان می دهد که جنبه ای آشنا نیز دارند، زیرا روش‌هایی از آن از دیرباز در کشور مورد استفاده بوده است.

۷۱۴- جریانی که عمل کلید یا فیوز را تضمین می کند current ensuring effective operation I_2

۱-۷۱۴- شاید در تمامی بحث مربوط به انتخاب و محاسبه یک مدار ، I_2 مهمترین مشخصه ای است که باید به آن پرداخته شود . اما بدون بحث درباره I_2 ، یعنی شدت جریانی که سبب قطع یا ذوب وسیله نمی شود، نتیجه گیری ناقص خواهد ماند .

به طور کلی همه وسائلی که کترل کننده کمیتی هستند بین دو حد کار می کنند: حد پایین که از آن پایست سیستم عکس العمل نشان نمی دهد و حد بالا که بالاتر از آن سیستم حتماً عکس العمل نشان می دهد . در مورد بحث ما، عامل زمان هم اهمیتی عمده دارد . در جدولهای ۶-۷ تا ۹-۷ علاوه بر شدت جریانهای I_1 و I_2 ، زمان هم به مدت ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ ساعت ذکر شده است . در جدولهای ۷-۴ و ۵-۷ عامل زمان ذکر نشده است، اما در استانداردهای مربوط این زمانها وجود دارند . زمانهای مورد بحث ، زمانهای قراردادی می باشند که در عمل نتیجه گیری خوبی از انتخاب آنها حاصل شده است .

به طور خلاصه هر وسیله حفاظتی با شدت جریان نامی آن شناخته می شود(« I_2 »). جریان نامی جریانی است که اگر به صورت مداوم عبور کند سبب قطع وسیله نمی شود برای

جريان نامی هر وسیله حفاظتی دو نوع جريان طبق استاندارد مربوط به آن وسیله تعريف می شود.

- جريان آزمونی کوچک (۱) :

- جريان آزمونی بزرگ (۲)

جريان آزمونی کوچک (۱) وسیله را در زمان قراردادی قطع یا نوب نمی کند. (اما اگر زمان بیشتر شود، ممکن است وسیله را فوراً یا پس از مدتی غیرمشخص قطع کند).

جريان آزمونی بزرگ (۲) اگر به طور مداوم عبور کند، باید سبب قطع یا نوب وسیله در زمان قراردادی شود. (این جريان ممکن است پس از چند دقیقه یا در آخرین لحظه زمان قراردادی سبب قطع یا نوب وسیله شود).

يادآوري - بعضی از استانداردها شروع آزمون برای ۱ را از حالت سرد (دماه اطاق) آغاز می کنند که وسیله نباید در زمان قراردادی (مثلاً یک ساعت) عمل کند و قبل از سپری شدن زمان قراردادی بعدی، جريان ۲ را قطع کند. زمان سپری شده ممکن است چند دقیقه یا لحظه ای قبل از اتمام زمان قراردادی باشد.

حال بینیم چه عواملی و چگونه در انتخاب ۲ و در نتیجه مشخصات مدار که هدف ما تعیین آن است، دخالت دارند.
۷۱۴-۲- به ياد داشته باشيم که ۱ طبق تعريف، شدت جريان مجاز حرارتی مداوم است. اما معمولاً حداکثر جريان درخواست یا ۳ که مشخصه اولیه انتخاب یک مدار است مداوم نیست و در مصارف عادی در ساعتی از شبانه روز، جريان مصرف خیلی کمتر از ۱ است. در هر حال نتیجه گیريهای تجربی که از بحث ما حاصل می شود، بر این اصل استوار است که مصرف واقعی یک مدار در طول شبانه روز به اندازه ۳ نیست و حداکثر درخواست مدت کوتاهی برقرار باقی می ماند. اما اینکه این مدت کوتاه چقدر است و در بقیه زمان مقدار جريان چه اندازه است، در واقع نامعلوم است و اگر در چند مورد با انجام اندازه گيريهای پرخرج اين مقادير دقیقت تعیین شوند، نتیجه به هیچ وجه قابل تعمیم نخواهد بود.

يادآور می شود که برای مدارهای تغذیه کننده مصارفی که بار آنها به مدت طولانی در حداکثر باقی می ماند باید روشهای بیکری به کار گرفته شوند.

۷۱۴-۳- نکه بعدی که باید به آن توجه شود این است که با وجود اینکه شروع جستجوی ما برای تعیین ۲، حداکثر جريان درخواست یا ۳ است ولی ۱ فقط برای انتخاب شدت جريان نامی وسیله حفاظتی یا ۱ مورد استفاده قرار داده می شود و از آن پس ۱ است که مورد استفاده قرار داده می شود.

به طوری که ملاحظه می شود در روابط (۱) و (۲) بخش ۷۱۰ که در زیر نیز تکرار شده اند و شکل ۱-۷۱۰ به صورت گرافیک نشان می دهد . I_n باید بزرگتر از I_B و I_Z هم بزرگتر از I_n باشد. اما در رابطه (۲) این I_2 است که نباید از ۱،۴۵ برابر I_Z بیشتر باشد و بدینهی است که I_2 بستگی به I_n دارد . به عبارت دیگر به محض انتخاب I_n ، در بقیه مسایل با I_B کاری نخواهیم داشت .

$$I_B \leq I_n \leq I_Z \quad (1)$$

$$I_2 \leq 1.45 I_Z \quad (2)$$

اما این ضریب ۱،۴۵ چیست و چگونه در انتخاب I_Z خودنمایی می کند؟ ۱،۴۵ ضریبی است انتخابی، درست مانند زمان قراردادی، که در عمل نتیجه رضایت بخشی را ارائه می دهد . اساساً هدف و سعی سازندگان وسایل حفاظتی در این است که وسایل ساخت آنها (فیوز و کلید خود کار مینیاتوری) طوری ساخته شوند که رابطه زیر برقرار باشد:

$$I_2 = 1.45 I_n$$

اگر این هدف به دست آید ، با جایگزینی I_2 در رابطه (۲) رابطه زیر حاصل می شود و دیگر لزومی به تعریف جریان I_2 نخواهد بود :

$$I_n \leq I_Z$$


در عین حال باید توجه داشت که روش موجود بی عیب نیست. در واقع هر چه فاصله بین I_1 و I_2 کمتر باشد، نتیجه اقتصادی تر و بهتری حاصل خواهد شد. طبق گزارشها، رسیدن به هدف موردنظر به زودی میسر نخواهد بود ولذا روش نکر شده یعنی رعایت روابط (۱) و (۲) تامدتها مورد استفاده خواهد بود.

پس به طور خلاصه سازندگان وسایل حفاظتی مدارها در برابر اضافه بار ، باید دو هدف را تعقیب کنند :

- ۱ - در کوتاه مدت وسایلی را بسازند که در آنها $I_n = 1.45 I_Z$ باشد. در این صورت نیکر احتیاجی به جریان I_2 نخواهد بود و لذرا رابطه (۲) خود به خود حنف می شود و تنها رعایت رابطه (۱) کافی خواهد بود.
- ۲ - در دراز مدت . که تحقق آن به این زودیها ممکن نخواهد بود . هدف کم کردن فاصله بین I_1 و I_2 است . هرچه این فاصله کمتر باشد، وسیله حفاظتی دقیقتر و حساستر عمل خواهد کرد.


در شکل‌های ۱-۷۱۴ تا ۷۱۴-۴ روش انتخاب I_Z که از روی مشخصه های مدار، مخصوصاً سطح مقطع آن، تعیین می شود، به صورت شماتیک نشان داده شده است .

مرحله اول

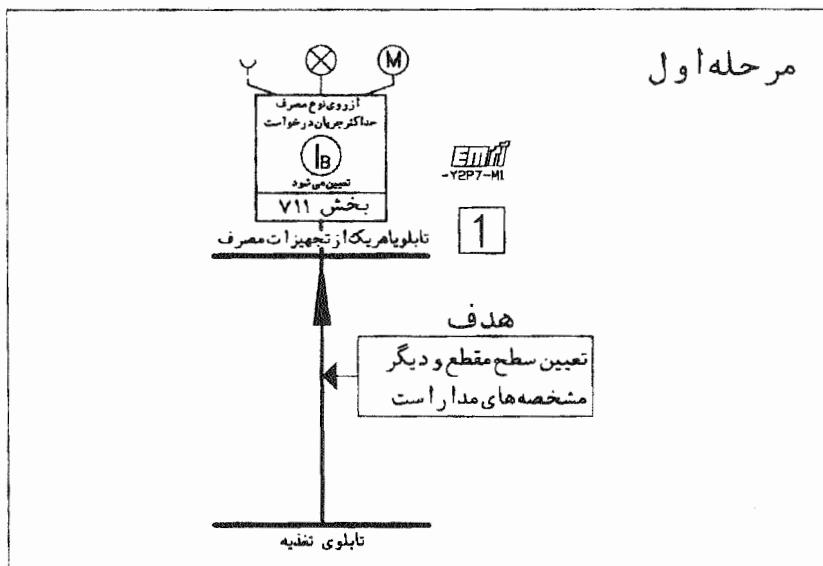


شکل ۱-۷۱۴-(الف) مرحله اول: تعیین حداقل شدت جریان در خواست^{۱۱}


مرحله دوم

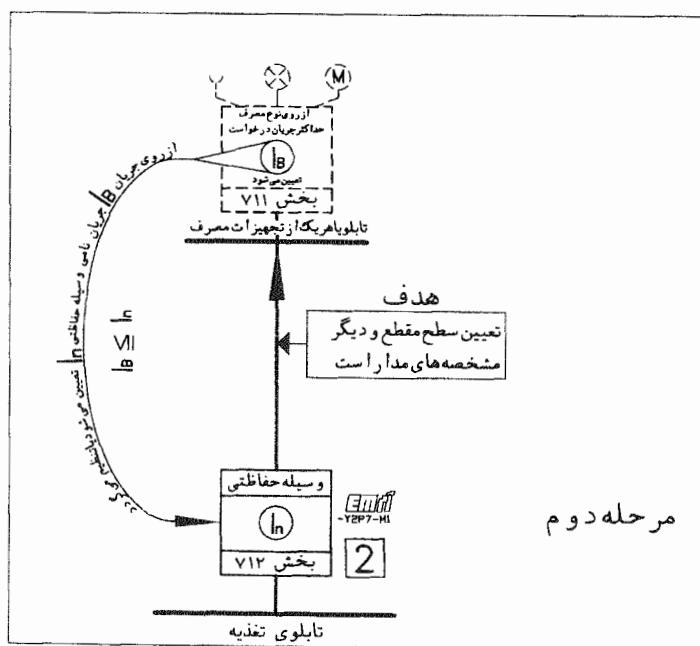

شکل ۱-۷۱۴-(ب) مرحله دوم: تعیین شدت جریان نامی وسیله حفاظتی^{۱۱}

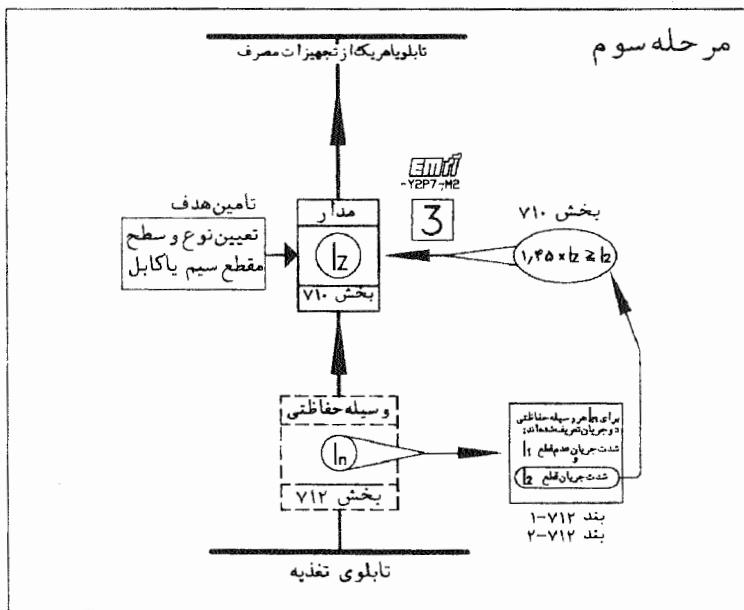

شکل ۷۱۴-۱-(ج) مرحله سوم: تعیین شدت جریان قطع ۲ و شدت جریان مجاز حرارتی ۱ و شاخصه های دیگر
مدار

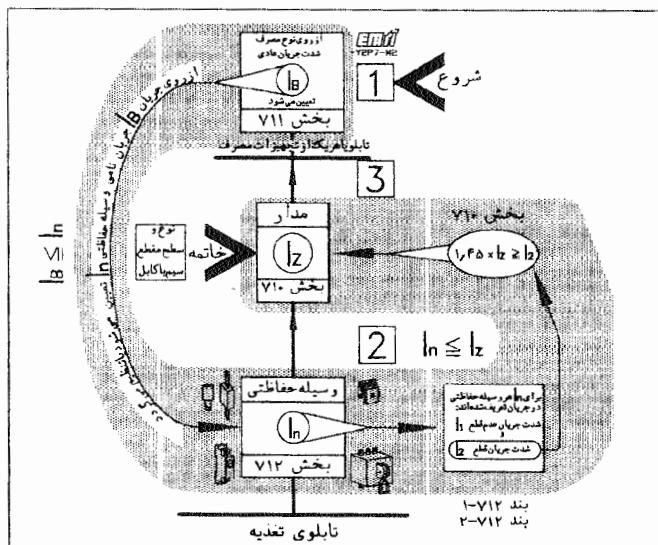

شکل ۷۱۴-۲ نمایش ترتیب انتخاب شاخصه های یک مدار و مراحل سه گانه آن در یک طرحواره

۷۱۵- انتخاب و محاسبه عملی مدارها با توجه به جریان مجاز و لزوم اعمال ضوابط تصحیح بروای دما و همچوواری

۷۱۵-۰- مقدمه

روش انتخاب سطح مقطع یک مدار از روی جریان بار و مقاومت جنبی مربوط به آن، به نحوی است که گفته شد.

آشنایی با این مقاومت برای درک مطالب لازم است و با استفاده از جدولهای ۱-۷۱۲ تا ۱-۷۱۳، یا جدولهای مشابه، می‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

در عمل انتخاب سطح مقطع یک مدار به نحوی انجام می‌شود که در ظاهر فقط بخشی از مطالب گفته شده یعنی ۱-۷۱۳ و ۱-۷۱۴ را مورد استفاده قرار می‌دهد ولی راجع به جریانهای ۱-۱ و ۱-۲ هیچ صحبتی نمی‌کند. البته با توضیحاتی که قبل از داده شده است، ۱-۱ و ۱-۲ جزئی از ساختارهمه لوازم حفاظتی می‌باشند و در ضمن انجام محاسبات گرچه ممکن است مستقیماً به آنها مراجعه نشود، نتایج با توجه به نقش آنها حاصل می‌شود.

یک بار دیگر توجه خواننده را به این مطلب جلب می‌کند که جریان مجاز مدارم حرارتی که برای یک هادی یا کابل تعیین می‌شود، در اصل بستگی به نوع عایق‌بندی و دمای اطراف آن دارد تا اینکه حداکثر دمای عایق‌بندی از مقداری که سبب انعدام تدریجی یا آنی آن می‌شود، تعیز نکند. نوع عایق‌بندی بسیار مهم است زیرا حداکثر دمای مجاز هر عایق بستگی به جنس آن دارد که در پیوست ۲ جدول ۱-۷P2 در این باره صحبت شده است.

عواملی را که دمای کابل را کترل می‌کنند مرور می‌کیم:

عامل اصلی شدت جریانی است که از هادی عبور می‌کند و مقداری از انرژی آن در مقاومت هادی تبدیل به گرمای می‌شود. این گرمای به محیط اطراف متصل می‌گردد تا حد تعادل به دست آید و در این حالت دمای هادی نباید از مقدار مجاز عایق آن بیشتر شود. اما اگر جریان مصرف ثابت باشد، انرژی تبدیل شده به گرمای در داخل هادی هم کمایش ثابت بوده و گرمای متصل شده به محیط وابسته به دمای محیط خواهد بود. بدینه است جریان مجاز یک هادی در دمای ۲۰ درجه نسبت به محیطی با دمای ۴ درجه خیلی بیشتر است و در نتیجه هادی می‌تواند در دمای کمتر جریان بیشتری را بدون صدمه زدن به عایق‌بندی از خود عبور دهد. پس دمای محیط در سرعت خنک شدن هادی و در نتیجه جریان مجاز، مؤثر است. اما شرایط دیگری هم وجود دارند که در دمای نهایی کابل به شرط ثابت بودن دیگر عوامل (شدت جریان و دمای محیط) مؤثرند. اگر به جای دو رشته هادی حامل جریان یکسان (تکفلان)، سه رشته هادی حامل جریانهای مساوی (سه قاز متعادل) وجود داشته باشد، در شرایط مساوی، در مدار سه رشته ای انرژی بیشتری به صورت گرمای آزاد می‌شود و بنابراین جریان کمتری باید عبور کند تا در هر دو حالت، دما از حد مجاز تعیز نکند. همین طور است حالی که چندین مدار دو یا سه رشته ای یا مخلوطی از آنها در جوار هم‌دیگر قرار گرفته باشند.

بنابراین تعداد هادیهای حامل جریان در یک مدار و تعداد مدارهای همچوار ، عوامل دیگری هستند که در تعیین شدت جریان مجاز هادیها نقشی مهم دارند.

تمامی مطالب گفته شده در بالا در جدولهایی که برای عایق‌بندی‌های مختلف و هادیها و کابل‌های متفاوت تهیه می‌شوند برای روش‌های گوناگون نصب ، جریان مجاز را در دمایی معین (عموماً ۳۰ درجه سلسیوس) ارائه می‌دهند. همچنین جدولی دیگر ، برای دمای‌های مختلف محیط ، ضرایب تصحیحی ارائه می‌دهد و در این بین اثر خود محیط را نباید فراموش کرد . تبادل گرما بین یک مدار و هوای و همان مدار و زمین ، یکسان نیست. جدولهای دیگری ضرایب ارائه می‌دهند که انواع روش‌های نصب و همچواری ایجاد شده به وسیله آنها را به حساب می‌آورند . به این ضرایب ، "ضرایب تقلیل" گفته می‌شود.

IEC در این زمینه جدولهای مفصلی را همراه با متون مربوط به آنها تهیه نموده است که باید اساس همه محاسبات قرار گیرد. بخش کوچکی از این جدولها که مدارها و روش‌های عمومی تر را در بر می‌گیرند ، در پوست ۲ ذکر شده است . علاوه بر سیستم IEC ، VDE آلمان و دیگر استانداردهای مشابه ، روش‌های را که کمی نسبت به IEC تفاوت دارند ارائه داده اند. اما نظر به اینکه در کشور ما از دیرباز از سیستمهای VDE پیشتر استفاده شده و آشناترند ، روش جدیدتر این سیستم ، در پوست ۳ ذکر شده است .

۷۱۶- مسائل جنبی در انتخاب و محاسبه مدارها با توجه به جریان مجاز ۷۱۶-۰- کلیات

علاوه بر مسائل اصلی مورد بحث ، مسائل جنبی فراوانی در انتخاب و محاسبه مدارها از نظر حفاظت در برابر اضافه بار ، وجود دارند ، از آن جمله اند :

- ۱- محل نصب وسیله حفاظتی در چه نقطه‌ای از مدار مجاز است ؟
 - ۲- در چه شرایطی می‌توان از حفاظت اضافه بار صرف نظر نمود ؟
 - ۳- اگر باریش از ظرفیت انتقال یک کابل باشد . شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر چیست ؟
- در زیر راجع به این مطالب به اختصار بحث خواهد شد .

۷۱۶-۱- محل نصب وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار (برای سیستم IT ، ۲-۱۶ دیده شود)


یک وسیله حفاظت در برابر اضافه بار باید در محل تغیر هر یک از مشخصه‌های مدار نصب شود ، مانند:

- ۱- محل تغییر سطح مقطع مدار :
- ۲- محل تغییر ساختار کابل یا تغییر شرایط محیط نصب :

۳- محل تغییر ظرفیت کابل (جریان مجاز) به هر علت (کم شدن مقطع ، جنس هادی ، ساختار کابل). در این میان چند استثنای وجود دارد : وسیله ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار یک مدار می تواند در هر نقطه ای از طول مدار قرار گیرد به شرط آن که از محل تغییر مشخصه های مدار تا محل نصب وسیله حفاظتی، هیچ انشعاب یا پریز یا نقطه برداشت دیگری وجود نداشته باشد و یکی از دو شرط زیر نیز برقرار باشد:

(الف) مدار طبق خواسته های پیوست ۴ از فصل ۶، در برابر اتصال کوتاه حفاظت شده باشد. (شکل ۱-۷۱۶ الف دیده شود).

(ب) طول مدار از محل تغییر مشخصه های مدار تا محل نصب وسیله حفاظتی ، از ۳ متر تجاوز نکند و مدار به نحوی نصب شده باشد که احتمال بروز اتصال کوتاه در این قسمت از مدار حداقل باشد و محل نصب وسیله حفاظتی در نزدیکی مواد محترقه نباشد. (شکل ۱-۷۱۶ ب دیده شود).

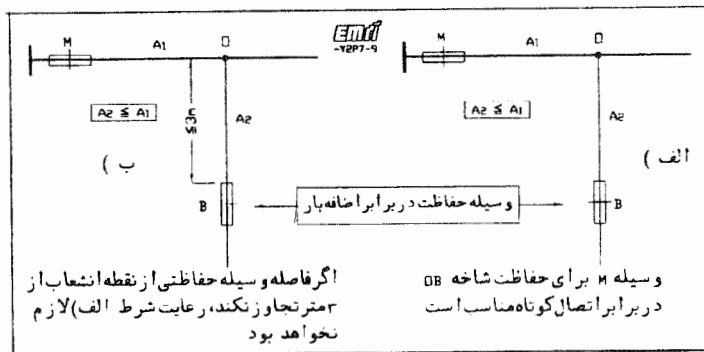

شکل ۱-۷۱۶ شرایط نصب وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار (برای سیستم IT ، ۳-۷۱۶ دیده شود)

۲-۷۱۶- موارد حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار (برای سیستم IT ، ۳-۷۱۶ دیده شود)


در موارد ذکر شده در زیر پیش یینی حفاظت در برابر اضافه بار لازم نخواهد بود . البته این به شرطی است که مقررات دیگری به دلایل مختلف مانند وجود خطر حریق ، نصب این وسایل را الزامی نکنند.

(الف) وسیله حفاظتی نصب شده در طرف تغذیه به نحوی باشد که هادی انتشاری را در برابر اضافه بار حفاظت کند

(شکل ۲-۷۱۶-الف) وسیله M برای حفاظت انشعاب O-B متناسب باشد)

(ب) مدارهایی که احتمال بروز اضافه بار در آنها وجود ندارد ولی در برابر اتصال کوتاه حفاظت شده و دارای انشعاب یا پریز نباشد . (برای مثال بخاری بر قی نصب ثابت جز در صورت بروز خرابی اضافه بار ندارد. مثال دیگر وجود وسیله حفاظتی در خود دستگاه است شکل ۲-۷۱۶-ب)).

ج) برای بعضی مدارها طبق مقررات خاص آنها مانند مدارهای مخابرات، کترل، ارسال علام و مانند آنها.

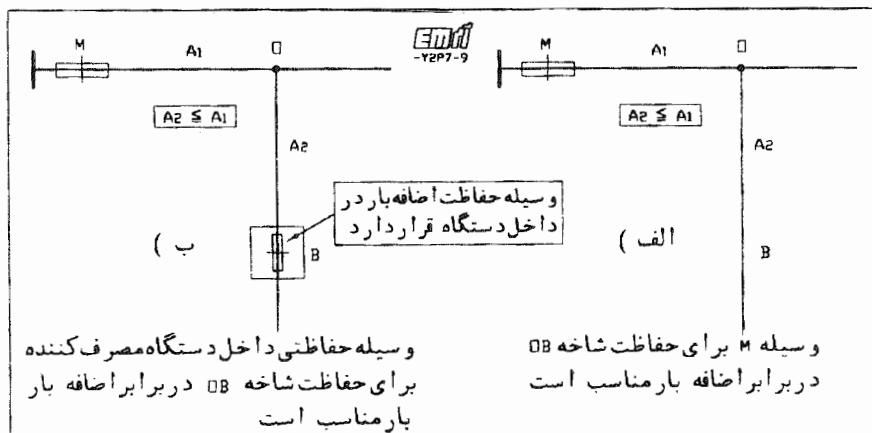

شکل ۲-۷۱۶ حالتایی برای عدم استفاده از حفاظت در برابر اضافه بار در مدار انتشاری

مدارهای تغذیه کننده پریز یا موتور را باید با حفاظت اضافه بار در نظر گرفت اما در مورد آنها هم می‌توان استاندار قائل شد:

د) اگر مشخصه‌های تغذیه جریان را محدود کند (مانند تغذیه از طریق ترانسفورماتور با امپدانس زیاد)

ه) اگر ساختار و سیله تغذیه شونده از مدار بروز اضافه بار را ناممکن سازد.

در هر حال چنانچه مدار پریز از نوع بند د) در بالا نباشد باید حتماً در برابر اضافه بار حفاظت شود.

۳-۷۱۶-۳- موارد حذف یا تغییر محل و سیله حفاظتی در بوابر اضافه بار در سیستمهای IT

پیش‌بینی‌ای بندهای ۱-۷۱۶ و ۲-۷۱۶ برای تغییر محل یا حذف و سیله حفاظت در برابر اضافه بار در مورد سیستمهای IT مجاز نیست مگر مدارهایی که در برابر اضافه بار حفاظت نشده است، با وسیله جریان تفاضلی حفاظت شده باشد یا همه دستگاههای مورد استفاده مدار و ساختار خود مدار از نوع کلاس II باشد. (بند ۲-۶۲۲ فصل ششم دیده شود).

۴-۷۱۶-۴- حذف و سیله حفاظتی در بوابر اضافه بار با نسبت جلوگیری از بی‌بوق شدن مدار

در مواردی که قطع ناگهانی مدار ممکن است باعث بروز خطر شود، توصیه می‌شود از نصب حفاظت در برابر اضافه بار صرفنظر شود. از این مواردند:

۱- مدار تحریک ماشینهای گردان (سنکرون):

-۲- مدار تغذیه آهنرباهای بالابر :

-۳- ثانویه ترانسفورماتورهای جریان :

-۴- پمپهای آشتناقی .

در اینگونه موارد توصیه می شود از نوعی وسیله اعلان اضافه بار (سمعی - بصری) استفاده شود.

۷۱۶-۵- شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بلر

هنگامی که یک وسیله حفاظتی عهده دار حفاظت چند کابل موازی باشد، شاخه های موازی هر قطب یا فاز مدار باید دارای جریانهایی که با یکدیگر برابرند، باشد و البته شدت جریان I_{sum} جمع جریانهای همه شاخه ها خواهد بود. برای رسیدن به این هدف لازم است شرایط زیر رعایت شوند:

- هادیهای هر شاخه باید از یک جنس و با سطح مقطع و طول برابر باشد:

-- ساختار هادیها یا کابلها یکسان باشد:

-- نحوه و شرایط نصب هادیها یا کابلها یکسان باشد:

-- هیچ انشعابی در طول مسیر وجود نداشته باشد.

توصیه می شود هدایت چند کابل موازی فقط در مورد مقاطع بزرگ اجرا شود و در سیم کشی‌های تأسیساتی اصلاً مورد استفاده قرار نگیرد.

۷۱۷- حفاظت در برابر اتصال کوتاه

۷۱۷-۰- کلیات

یادآوری ۱ - درباره کلیات پدیده اتصال کوتاه و محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه برای رعایت اینمی در سیستمهای TN، در پیوست ۴ از فصل ششم، بحث شده است. در اینجا فقط بد ذکر کلیاتی که جنبه یادآوری دارد و بحثی کوتاه درباره شدت جریانهای اتصال کوتاه حداکثر، اکنفا شده است.

یادآوری ۲ - برای مطالعه بیشتر درباره محاسبه شدت جریانهای اتصال کوتاه، که فصلی مهم از مهندسی قدرت است و در اینجا با آن گذرا برخورد شده است، استانداردهای IEC 909 و IEC 781 را ببینید.

IEC 781 : Application Guide For Calculation of Short-Circuit Currents in L.V Radial Systems

IEC 909 : Short-Circuit Current Calculation in Tree - Phase A.C Systems

بزرگی شدت جریان اتصال کوتاه ، بستگی به دوری یا نزدیکی نقطه وقوع آن نسبت به منبع تغذیه یا انشعاب دارد . شدیدترین جریانها ، در حالتی پیش می آید که اتصال کوتاه در نزدیکی منبع تغذیه یا انشعاب رخ دهد ولی هرچه اتصال کوتاه دورتر از منبع یا انشعاب اتفاق افتد ، از شدت آن کاسته می شود . این مسئله به نوع جریان اتصال کوتاه مربوط نیست ولی به طور کلی برای محاسبه حداکثر جریان اتصالی با تقاطی نزدیک و برای حداقل شدت جریان با تقاطی دور سروکار داریم .

در تأسیسات فشار ضعیف دو نوع اتصال کوتاه موردنظر است که باید محاسبه شده و تجهیزات در برابر آنها کنترل شوند :


۱) اتصال کوتاهی که با توجه به شرایط موجود در نزدیکی منبع یا به تناسب در جوار تابلوها اتفاق می افتد ، شدیدترین جریانها را در تأسیسات تولید می کند . کلیه اجزای مدارها باید بتوانند در برابر آثار حرارتی و نیروهای دینامیکی این جریانها در مدت زمانی که قبل از عمل وسیله حفاظتی برقرارند ، بدون بروز خرابی ایستادگی کنند . این اجزا عبارتند از تجهیزات قطع ووصل ، مدارها ، کابلها ، کلیدها ، وسائل حفاظتی شینه ها و اتصالات .

برای بدست آوردن حداکثر جریان اتصال کوتاه به حالت اتصالی بین سه فاز بسته می کنند که این برای بعضی موارد کافی نخواهد بود .

۲) اتصال کوتاهی که با توجه به شرایط موجود در دورترین نقطه هر مدار اتفاق می افتد ، خفیفترین جریانها را در تأسیسات تولید می کند .

در سیستم TN وسائل حفاظتی باید به موقع مدار را قطع کنند تا شرایط بر قگر فنگی بوجود نیاید (ظرف ۴، ثانیه یا ۵ ثانیه ، بسته به نوع تجهیزات تغذیه شونده) پیوست ۴ از فصل ششم دیده شود . نظر به اینکه حداقل جریان اتصال کوتاه برای کنترل کارآئی تجهیزات حفاظت در برابر بر قگر فنگی مورد استفاده قرار می گیرد ، در این محاسبات اتصال کوتاه در دورترین نقطه هر مورد ، بین یک فاز و هادی مشترک حفاظتی / اختنا (PEN) یا هادی حفاظتی (PE) محاسبه می شود .

شکل ۱-۷۱۷ مطالی را که در بندهای ۱) و ۲) درباره آنها صحبت شده است نشان می دهد .

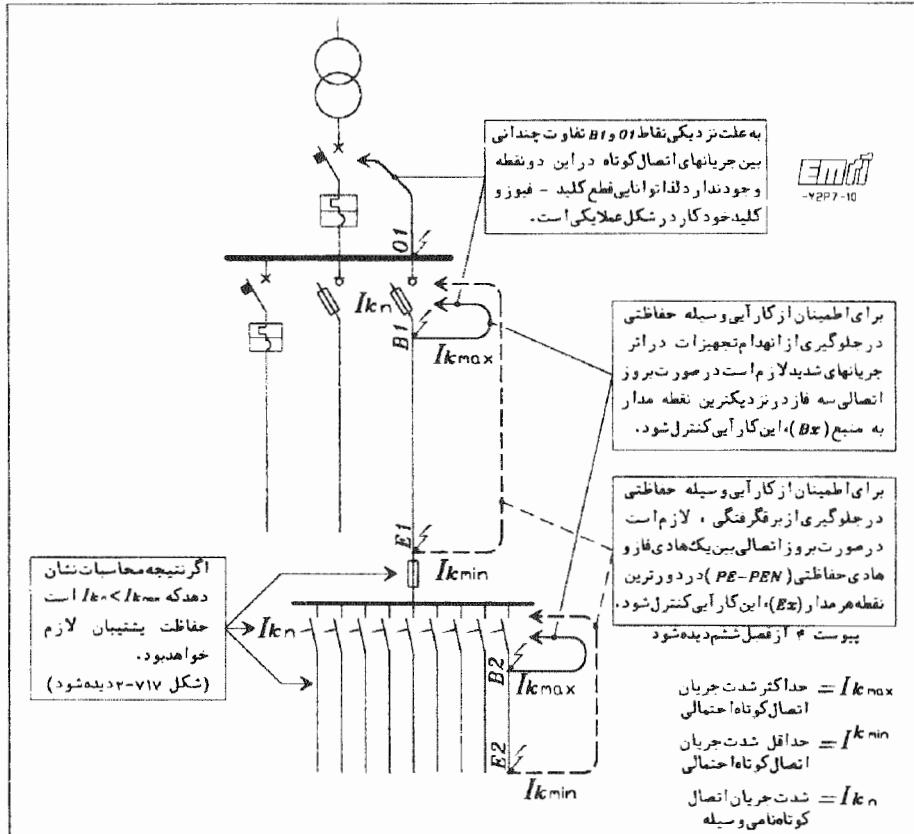


شکل ۱-۷۱۷ بعضی از مسائلی که باید در محاسبه حداکثر و حداقل جریانهای اتصال کوتاه منظور شوند.

۱-۷۱۷-۱- مختصوی درباره محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه

شدت جریانی که در صورت برخورد اتصالی در نقطه‌ای از تأسیسات در بخشی از آن که متوجه به نقطه مورد بحث می‌شود، جریان اتصال کوتاه احتمالی نامیده می‌شود.

شکل ۱-۷۱۷-۲ اوپسیلوگرام یک اتصال کوتاه با حداکثر جابجایی در یک شبکه وسیع را نشان می‌دهد.

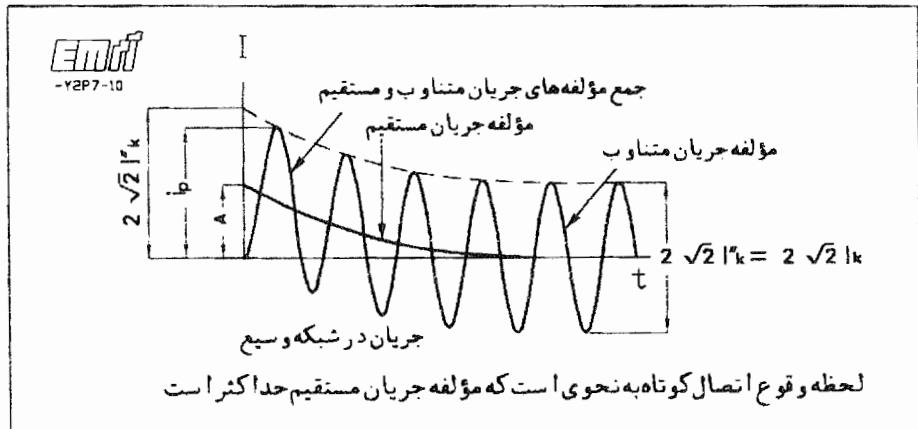

شکل ۲-۷۱۷ اوسلوگرام یک اتصال کوتاه با حد اکثر جابجایی (حد اکثر مؤلفه جریان مستقیم)

در این شکل :

$I''_K = \text{مقادیر مؤثر (RMS)} = \text{ مؤلفه سینوسی متقارن شدت جریان آغازین اتصال کوتاه} :$

$A = \text{حد اکثر مؤلفه جریان مستقیم} :$

$I_k = \text{حد اکثر جمع مقدار آنی جریانهای مؤلفه های سینوسی و مستقیم} :$

$I_k = \text{مقدار مؤثر (RMS)} = \text{ مؤلفه سینوسی متقارن شدت جریان شیت شده اتصال کوتاه} .$

در شبکه های وسیع $I_k = I''_k$ است.

$$I''_k = \frac{cU}{\sqrt{3}Z} \quad (V-1)$$

در این رابطه :

$I''_k = \text{مقدار مؤثر (RMS)} = \text{ مؤلفه سینوسی متقارن شدت جریان آغازین اتصال کوتاه} :$

$c = \text{ضریب تصحیح است که برای محاسبه حد اکثر جریان اتصال کوتاه} = 1.1 \text{ است} :$

$U = \text{ولتاژ بین دو فاز} :$

$Z = \text{امپدانس حلقه اتصال کوتاه است که در مورد اتصال کوتاه سه فاز، امپدانس یک فاز از محل بروز اتصالی تا مبداء}$

می باشد.

۷۱۷-۲- آثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه

برای فضای دریاره آثار مکانیکی احتمالی جریانهای اتصال کوتاه و کنترل حد ایستادگی تجهیزات بر قی در برابر این جریانها، طبق شکل ۷-۷۱۷ لازم است حداکثر شدت جریان آنی یا (i_p) بدست آید. محاسبه i_p ، در صورت معلوم بودن مشخصه های کامل مدار، باید طبق خواسته های استانداردهای ذکر شده در یادآوری ۲-۷۱۷ کلیات اقدام نمود اما با توجه به رابطه کلی و با انتخاب ضریب $X = 1.8$ ، حداکثر ممکن شدت جریان پیک i_p را بدست آورد.

$$i_p = X \cdot \sqrt{2} I_k \quad (7-2)$$

شدت جریان i_p که به این ترتیب به دست می آید حداکثر مقدار ممکن و لذا محافظه کارانه است. در بسیاری از موارد واقعی، اگر اطلاعات دقیقتری وجود داشته باشد، ضریب X کمتر از ۱.۸ خواهد بود.

۷۱۷-۳- آثر حوازنی جریان اتصال کوتاه

چنانکه با راه اشاره شده است دمای پیش از حد سبب انعدام عایقندی می شود. در این بین دو گونه حداکثر دمای مجاز برای عایقندیهای مختلف شناخته می شود: (الف) حداکثر دمای مجاز طولانی مدت: این دمایی است که در زمان بیهوده برداری عادی، دمای کابل نباید از آن تجاوز کند.

(ب) حداکثر دمای مجاز کوتاه مدت: این دمایی است که در صورت بروز اتصال کوتاه، از لحظه شروع تا عمل وسیله حفاظتی، دمای کابل نباید از آن تجاوز کند.

در جدول ۷-۱۰ حداکثر دمای مجاز طولانی مدت و حداکثر دمای مجاز کوتاه مدت نشان داده شده اند.

جدول شماره ۷ - ۱۰ حداکثر دمای مجاز طولانی مدت و کوتاه مدت (*) عایقها
-۷P2-۱۱

ضریب	حد مجاز دما		(هادی = مس)	نوع عایقندی		
	* طولانی مدت کوتاه مدت					
	°C	°C				
۱۱۵	۱۶۰	۷۰		پلی وینیل کلراید (PVC)		
۱۴۳	۲۵۰	۹۰		پلی اتیلن مستحکم (XLPE) و لاستیک (مخلوط) اتیلن - پروپیلن (EPR)		

* "کوتاه مدت" یعنی زمان اتصال کوتاه از ۵ ثانیه طولانی نر نشود. این دمای دمای حد است و نباید از آن تجاوز شود.
بیوست ۷P2 و جدول شماره ۷-۱ را ببینید.

در محاسبات مربوط به حداکثر دمای مجاز کوتاه مدت . چند مطلب را باید در نظر داشت :

- ۱ - فرض بر این است که به علت کوتاه بودن زمان برقرار ماندن جریان . ازدیاد حرارت هادی به صورت آدیاباتیک انجام می شود یعنی کل انرژی آزاد شده از عبور جریان در مقاومت هادی . صرف بالا بردن دمای آن می شود و هیچ بخشی از آن به اطراف پخش نمی شود . این یک فرض محافظه کارانه ای است که تیجه محاسبات به نفع سالم ماندن کابل تمام می شود .
- ۲ - دمای اولیه هادی (در شروع اتصالی) بسیار مهم است . اگر دمای هادی کم باشد، گرمایی پیشتری باید صرف بالا بردن دمای آن تا حد مجاز شود . از طرف دیگر در این شرایط یعنی در دمای کمتر هادی ، مقاومت الکتریکی آن هم کمتر از حالت گرم است و در تیجه جریان اتصال کوتاه . کمی شدیدتر خواهد بود .
- ۳ - زمان برقرار ماندن اتصال کوتاه بسیار مهم است که بستگی به نوع وسیله حفاظتی یا تنظیمات آن دارد . فیوزها و بعضی کلیدهای خودکار ، ابته بسته به شدت جریان اتصال کوتاه ، محدود کننده جریان می باشند . یعنی در بعضی شرایط . جریان را در زمانی کمتر از یک چهارم پریود (جریان متاوب) قطع می کنند . در حالی که بیشتر کلیدهای خودکار (غیرمحدود کننده) و کلیدهای میتاوری پس از گذشت چند پریود اقدام به قطع مدار می کنند . این شاخصه ها بستگی به ساختار وسایل حفاظتی و شدت جریان اتصال کوتاه دارند .
- ۴ - ضریب انتقال گرما و گرمای مخصوص حجمی هادی که در بالا رفتن دما نقش دارند بستگی به جنس هادی دارند و باید در نظر گرفته شوند .

رابطه زیر نحوه محاسبه ازدیاد دما را با فرض آدیاباتیک بودن فرایند، نشان می دهد:

$$(I^2 \cdot I) = k^2 \cdot s^2 \cdot L_n \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta} \right) \quad (V-3)$$

در این رابطه :

I = شدت جریان اتصال کوتاه (مقدار مؤثر در طول برقراری اتصالی) به آمیر :

t = مدت زمان برقراری اتصال کوتاه :

K = ضریبی است وابسته به جنس اجزای هادی جریان .

$$k = \sqrt{\frac{Q \cdot (\beta + 20 \text{ } ^\circ\text{C})}{\rho_{20}}}$$

Q = گرمای مخصوص حجمی جنس هادی در ${}^\circ\text{C}$ بحسب ($\text{J/}^\circ\text{C} \cdot \text{mm}^2$)

ρ_{20} = مقاومت مخصوص جنس هادی در ${}^\circ\text{C}$ بحسب ($\Omega \cdot \text{mm}$)

S = سطح مقطع جنس هادی بحسب mm^2 (برای هادیها و غلافهای فلزی بکارگیری سطح مقطع نامی کافی می باشد)

Θ_1 = دمای نهایی (حداکثر دمای مجاز عایق) ${}^\circ\text{C}$

Θ_2 = دمای اولیه (شروع اتصالی) ${}^\circ\text{C}$

β = عکس ضریب حرارتی مربوط به جنس مقاومت هادی در ${}^\circ\text{C}$ بحسب ${}^\circ\text{C}$

In = لگاریتم پنجم

یادآوری ۱ - در مورد شدت جریان اتصال کوتاه (I) . "مقدار مؤثر در طول برقراری اتصالی" مقداری است که محاسبه آن با در دست داشتن اطلاعات و آشناشی با روشهای محاسبه مقدار مؤثر مؤلفه های جریانهای مستقیم و متناوب انجام می شود که باید از مراجع معترض مانند : IEC 724 یا VDE 0103 استفاده شود.

IEC 724: Guide to the Short-Circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage not exceeding 0.6/1.0KV

ضرایبی که در رابطه بالا از آنها استفاده شده است در جدول ۷-۱۱ نشان داده شده اند.

EMK
-Y2P7-11

جدول شماره ۷ - ۱۱ ضرایب مربوطه محاسبه از دیاد دمادر حالت گرمایش آدیباتیک

ρ_{20} ($\Omega \cdot \text{m}$)	Q ($\text{J/}^\circ\text{C} \cdot \text{mm}^2$)	β (${}^\circ\text{C}$)	k ($\text{A} \cdot \text{s}^{1/2} / \text{mm}^2$)	جنس هادی
$17,241 \times 10^{-7}$	$3,45 \times 10^{-4}$	$234,5$	۲۲۶	Cu
214×10^{-7}	$1,45 \times 10^{-3}$	۲۳۰	۴۱	Pb
138×10^{-7}	$3,8 \times 10^{-3}$	۲۰۲	۷۸	St

مقادیر جدول از طریق محاسبه (k) از IEC 287 و $(\rho_{20} \cdot \beta)$ و شماره ۲۴ ELECTRA مجله اخذ شده است

۷۱۷-۴- مشخصه های اصلی وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه

وسایل حفاظت در برابر اتصال کوتاه از دو نظر مهم می باشد :

۱) توانایی قطع : توانایی قطع وسیله حفاظتی در هر نقطه از سیستم ، باید برابر یا بیشتر از حداکثر جریان احتمالی اتصال کوتاه در آن نقطه باشد مگر آنکه در طرف تغذیه از وسیله حفاظتی اول (به سمت ترانسفورماتور یا ژنراتور از آن) وسیله حفاظتی دومی وجود داشته باشد که اتصال کوتاه را قبل از عمل وسیله حفاظتی اول ، قطع کند . به وسیله حفاظتی دوم وسیله حفاظتی پشتیان گویند . دو وسیله حفاظتی باید به نحوی هماهنگ شده باشند که در هنگام اتصالی ، انرژی عبوری از وسیله پشتیان و قبل از قطع آن از مقدار انرژی عبوری که سبب انهدام وسیله اول خواهد شد ، بیشتر نباشد . هیچ یک از هادیهای مدار نیز نباید حدده بیند .

۲) زمان قطع مجاز : اتصال کوتاه باید در زمانی قطع شود که دمای هادیهای مدار اتصالی از مقدار مجاز کوتاه مدت عایقندی آن تجاوز نکند .

۷۱۷-۵- نحوه محاسبه حداکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه

در مورد زمانهای کوتاه مدت برقراری اتصال کوتاه (تا ۵ ثانیه) ، IEC 364 زمانی را که شدت جریان مؤثر اتصال کوتاه دمای هادی را از حداکثر دمای مجاز طولانی مدت تاحداکثر دمای مجاز کوتاه مدت می رساند ، به ترتیب زیر محاسبه می نماید :

$$I^2 \cdot t = k^2 \cdot S^2 \quad (7-4)$$

مالحظه می شود که این رابطه اساساً همان رابطه بند ۷۱۷-۳ است و ضرب K باید از جدول ۷-۱۲ انتخاب شود .


**EMI
-Y2P7-11**

جدول شماره ۷-۱۲ ضرب K برای کابل چند رشته ای (هادی حفاظتی)

نوع عایقندی			دماهای قبل از شروع و بعد از پایان اتصالی
BUTYL RUBBER لاستیک بوتیل	XLPE EPR	PVC	
۸۵°C	۹۰°C	۷۰°C	حداکثر دمای قبل از اتصالی
۲۲۰°C	۲۵۰°C	۱۶۰°C	حداکثر دمای مجاز نهایی
ضریب K			جنس هادی
۱۳۴	۱۴۳	۱۱۵	من

۶-۷۱۷- وسایل محدود کننده توان اتصال کوتاه

اگر واکنش وسیله حفاظتی در برابر عبور جریانهای بسیار شدید به قدری سریع باشد که در ظرف مدتی کوتاهتر از یک ربع یک پریود - قبل از آنکه شدت جریان احتمالی به حد اکثر خود برسد - جریان را قطع و جرقه آن را خاموش کند، این نوع وسیله حفاظتی محدود کننده جریان نامیده می شود. بدینهی است که خواص محدود کنندهی یک وسیله محدود کننده جریان اتصال کوتاه ، بستگی به شدت جریان احتمالی اتصال کوتاه دارد و اگر شدت جریان از حدی کوچکتر باشد این خاصیت اصلاً ظاهر نمی شود . شکل ۳-۷۱۷ اسیلو گرامهای فرضی یک اتصال کوتاه برای وسایل حفاظتی مختلف را نشان می دهد . وسایل حفاظتی موجود برای محدود کردن جریان در بازار عبارتند از : کلیدهای خودکار محدود کننده جریان (current limiting C Bs) و فیوزها .

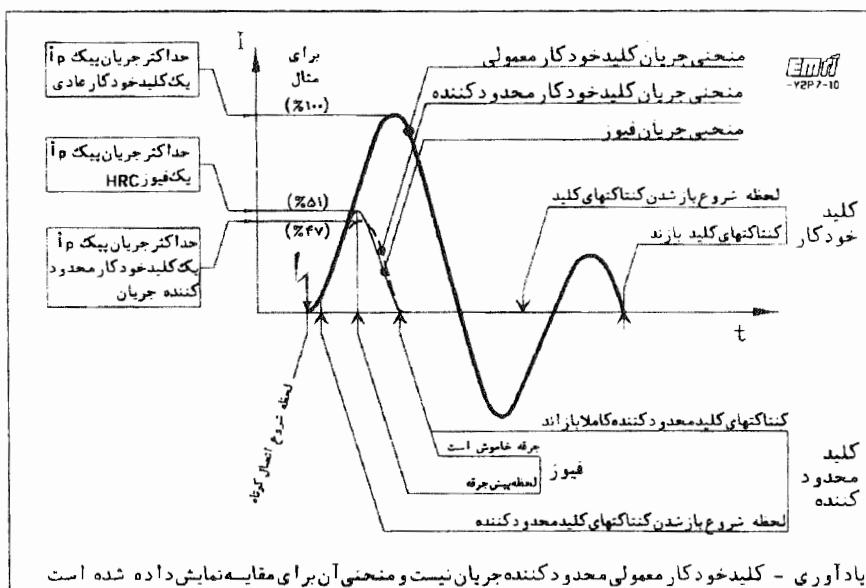

بادآوری - کلید خودکار معمولی محدود کننده جریان نیست و منحنی آن برای مقایسه نمایش داده شده است

شکل ۳-۷۱۷-۳ اسیلو گرامهای قطع جریان یک اتصال کوتاه با کلید خودکار معمولی - کلید محدود کننده جریان - فیوز

۷-۷۱۷- اتصال کوتاه با زمان قطع سیار کوتاه (>10 ثانیه در ۵۰ هرتز) و حفاظت پشتیبان

اگر زمان قطع اتصال کوتاه کمتر از 10 ثانیه باشد، با توجه به رابطه ۴-۷ باید رابطه زیر برقرار باشد:


$$I^2 \cdot t \leq k^2 \cdot S^2 \quad (7-5)$$

در این رابطه I عددی است که سازنده وسیله حفاظتی محدود کننده جریان تعیین و اعلان می کند .

در بسیاری موارد برای حفاظت تجهیزات یک تأسیسات، مخصوصاً وسائل حفاظتی با واکنش نه چندان سریع کلیدهای خودکار عادی و مینیاتوری) لازم است از وسائل محدودکننده جریان استفاده شود. این حفاظت در تأسیسات باید مخصوصاً در مورد کلیدهای خودکار مینیاتوری رعایت شود. کلیدهای خودکار مینیاتوری علاوه بر اینکه دارای واکنش سریع نیستند، توان قطع اتصال کوتاه آنها نیز کوچک است لذا در نقاطی از تأسیسات که توان یا جریان اتصال کوتاه احتمالی آنها پیشتر از توان قطع کلید است، باید برای آنها فیوز پشتیبان نصب شود. معمولاً برای آسودگی خاطر صرف نظر از محل نصب کلیدهای مینیاتوری، باید در طرف تغذیه از آنها فیوز پشتیبان وجود داشته باشد به نحوی که فیوز پشتیبان از مقادیر داده شده در زیر بزرگ نباشد:

برای کلیدهای مینیاتوری با توان قطع $1/5$ کیلوآمپر فیوز پشتیبان نباید از 63 آمپر HRC بزرگتر باشد و برای کلیدهای مینیاتوری با توان قطع 3 کیلوآمپر یا بیشتر فیوز پشتیبان نباید از 100 آمپر HRC بزرگتر باشد.

یادآوری - فیوزهای پشتیان ناید الزاماً نزدیک به کلیدهای مورد حفاظت نصب شوند بلکه می توانند در هر نقطه ای از مدار مستقر باشند و علاوه بر وظیفه پشتیانی، حفاظت اصلی مدار اصلی را به عهده داشته باشند.

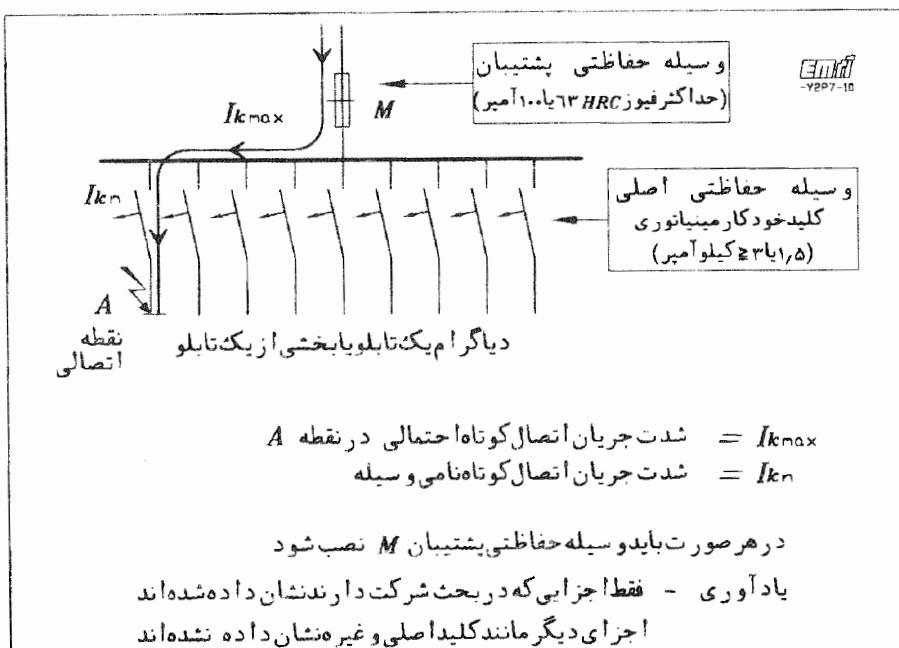

$$I_{k\max} = \text{شدت جریان اتصال کوتاه احتمالی در نقطه } A$$

$$I_{kn} = \text{شدت جریان اتصال کوتاه نامی و سیله}$$

در هر صورت باید وسیله حفاظتی پشتیان M نصب شود

یادآوری - فقط اجزایی که در بحث شرکت دارندشان داده شده اند
اجزای دیگر مانند کلید اصلی و غیره نشان داده نشده اند

شکل ۴-۷۱۷ مثالی برای نمایش نحوه استفاده از حفاظت پشتیان

۷۱۷-۸- موارد حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه

برای موارد زیر به شرط رعایت نکاتی که متعاقباً گفته خواهد شد، حفاظت در برابر اتصال کوتاه لازم نمی باشد.

الف) مواردی که احتیاج به حفاظت ندارند:

- ۱ - هادیهایی که ژنراتورها، ترانسفورماتورها، یکسوکننده‌ها و بازیهای ذخیره را به تابلوهای مربوط به آنها وصل می کند. وسائل حفاظتی برای مدارهای خروجی، در این تابلوها نصب می شوند.
- ۲ - مدارهایی که قطع آنها مشابه حفاظت در برابر اضافه بار، ممکن است برای تأسیسات، تولید خطر کند. (بند ۴-۷۱۶ را بینید).

۳ - برخی مدارهای وسائل اندازه گیری مانند ترانسفورماتورهای جریان.

ب) شرایطی که باید رعایت شوند:

- ۱ - مدار به نوعی اجرا شود که احتمال بروز اتصال کوتاه را به حداقل برساند مانند استفاده از عایق‌بندی قویتر در برابر آثار محیط
- ۲ - مدار از کنار مواد قابل احتراق عبور داده نشود.

۷۱۸- حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان

هر یک از فازها باید مجهز به وسیله کشف و قطع اضافه جریان باشد اما جز در مواردی که در زیر گفته شده است، لزومی به قطع فازهای سالم نخواهد بود:

- ۱ - اگر قطع تنها یک فاز موجب بروز خطر کند مانند موتورهای سه فاز
- ۲ - در سیستمهای TT

برای مدارهایی که از دو فاز تغذیه می کنند و هادی ختنا در آنها توزیع نشده است، نصب وسیله کشف و قطع اضافه جریان در هر دو فاز، الزامی نخواهد بود به شرطی که هر دو مورد زیر برقرار باشد:
الف) در همان مدار یا در طرف تغذیه از آن مدار، یک وسیله جریان تفاضلی وجود داشته باشد که تمام فازها را قطع کند.

ب) اگر در طرف مصرف از وسیله جریان تفاضلی گفته شده در بالا خشای مصنوعی تشکیل شده باشد، هادی ختنا توزیع نشود.

۷۱۹- حفاظت هادی ختنا

۷۱۹- پیشنهاد

بادآوری می کند که در سیستمهای TN بدترین اتفاق قطع هادی ختنا می باشد . از محل قطع هادی ختنا به طرف مصرف ، ولتاژ هادی ختنا موج خواهد بود و لذماً ولتاژهای بین هر یک فازها و هادی ختنا که از منبع قطع شده است، در حال تغیر بوده و بستگی به مصرف آنی هر فاز خواهد داشت . این اتفاق علاوه بر اشکالاتی که از نظر ایمنی وجود می آورد ، سوختن لوازم برقی را در پی خواهد داشت . بنابراین علاوه بر مطالعی که در اینجا گفته می شود نایاب فراموش کرد که هادی ختنا را نایاب تحت هیچ شرایطی قبل از هادیهای فاز قطع کرد و قبل از وصل مجدد هادیهای فاز ، اول باید هادی ختنا وصل شود .

در مورد قطع هادی ختنا و اتفاقات مربوط به آن، به پیوست هفتم (6P7) از فصل ششم مراجعه کنید.

۷۱۹- حفاظت هادی ختنا در سیستمهای TN و TT

۷۱۹-۱- حفاظت هادی ختنا اگر سطح مقطع آن برابر با معادل سطح مقطع فاز باشد

اگر سطح مقطع ختنا برابر با معادل سطح مقطع فاز باشد لزومی به پیش یافته وسیله کشف اضافه جریان یا وسیله قطع آن نخواهد بود .

۷۱۹-۲- حفاظت هادی ختنا اگر سطح مقطع آن کوچکتر از سطح مقطع فاز باشد

اگر سطح مقطع ختنا کوچکتر از سطح مقطع فاز باشد، لازم است وسیله کشف اضافه جریان در هادی ختنا پیش یافته شود . این وسیله باید سبب قطع فازها شود ولی لزومی برای قطع هادی ختنا نخواهد بود . علاوه بر این در موارد زیر پیش یافته وسیله کشف اضافه جریان در هادی ختنا لازم نخواهد بود :

(الف) اگر حفاظت در برابر اتصال کوتاه که برای هادیهای فاز پیش یافته شده است ، برای حفاظت هادی ختنا نیز کافی باشد و

(ب) اگر حداقل جریانی که ممکن است در کار عادی از هادی ختنا عبور کند، به طور مشخص از ظرفیت مجاز آن کمتر باشد .

شرط اخیر هنگامی انجام شده به حساب می آید که بار فازهای سیستم تا جایی که ممکن است با هم برابر باشند و به عبارت دیگر مصرف هر یک از فازها خیلی کمتر از مصرف سه فاز با هم باشد (در نهایت، یک سوم بار کل) . برای حداقل سطح مقطع هادیها پیوست 7P4 را بینید .

۲-۷۱۹- حفاظت هادی ختنا در سیستم IT

در سیستمهای IT قویاً توصیه می شود هادی ختنا توزیع نشود. بند ۶۲۱-۵-۷ از فصل ششم دیده شود. اما اگر به هر دلیل هادی ختنا توزیع شده باشد، عموماً لازم خواهد بود برای هادی ختنا هر یک از مدارها وسیله کشف اضافه جریان پیش یین شود که سبب قطع همه هادیهای فاز و هادی ختنا گردد
در صورتی که حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد، لزومی به انجام کارهای بالا نخواهد بود:

(الف) هادی ختنا مدار مورد بحث در برابر اتصال کوتاه که در طرف تغذیه نصب می شود. طبق مقررات این فصل حفاظت شده باشد.

(ب) مدار مورد نظر به کمک یک وسیله جریان تفاضلی که جریان اسمی عمل آن از ۰,۱۵ برابر جریان مجاز هادی ختنا پیشتر نباشد. حفاظت شده باشد. وسیله مورد بحث باید همه هادیهای فاز و هادی ختنا مدار را قطع کند.

۳-۷۱۹- قطع وصل هادی خنا

در مواردی که قطع هادی خنا لازم باشد، این عمل باید به نحوی انجام شود که هادی خنا قبل از هادیهای فاز قطع نشود و هنگام وصل شدن قبل از هادیهای فاز یا همزمان با آنها وصل شود.

۷۲۰- هماهنگی حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه

۱- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده از یک وسیله

در مواردی که یک وسیله حفاظتی اضافه بار با خواسته های مدار مطابقت نموده و حفاظت لازم در برابر اضافه بار ایجاد نماید و در عین حال جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب وسیله از توانایی قطع آن پیشتر نباشد، از همان وسیله می توان برای حفاظت اتصال کوتاه نیز استفاده کرد.

در بعضی موارد ممکن است هماهنگی مورد لزوم برای تمامی طیف اتصال کوتاه صادق نباشد. برای اطمینان خاطر مفاد بندهای ۴-۷۱۷ و ۵-۷۱۷ را ملاحظه کنید.

۲- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده وسائل مجزا

خواستهای ذکر شده در بندهای ۴-۷۱۷ و ۵-۷۱۷ برای اضافه بار و اتصال کوتاه باستی رعایت شوند. وسائل حفاظتی باید به نحوی انتخاب شوند که اثری خروجی از وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه از توان ایستادگی وسیله حفاظت در برابر اضافه بار پیشتر نباشد.

۷۲۱- محدود شدن جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه های مدار

در مواردی که منبع تغذیه به نوعی است که قادر به تولید جریانی بیش از جریان مجاز مدار نباشد، مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت شده به حساب می آید، مانند برخی ترانسفورماتورهای زنگ اخبار، جوشکاری و نظایر آنها.

فصل هفتم

حفظات مدارها در برابر اضافه جریان

پیوست ۱- مفاهیم و تعریفهای مربوط به برآوردها

بادآوری - شاید بعضی مطالب ازانه شده در این پیوست ، بیش از حد انتظار باشد ولی با توجه به آشنایی کمی که نسبت به این مطالب در خارج از صنعت توزیع و انتقال نیرو وجود دارد ، تضمین گرفته شد خلاصه ای از مفاهیم صنعت ، در قالب تعریف ازانه شود .

۱- تعریفها

۱-۱- درخواست (تقاضا - دیماند) Demand

توضیح

در گذشته ای نه چندان دور به کلمه **demand** که ریشه ای لاتین دارد تقاضا گفته می شد . در زبان فارسی با توجه به معنای مردمی آن ، تقاضا یشتر به "خواهش و تمنا" تمایل است تا درخواست که در آن نوعی "تحکم" نهفته است . به نظر می رسد در انتخاب کلمه تقاضا ادب ذاتی ایرانی عامل اصلی بوده است نه بازتاب واقعی معنای **demand** که به درخواست نزدیک است .

هنگامی که در خانه یا کارخانه کالیدی زده شود و مصرف کننده ای مانند یک چراغ یا یک موتور به شبکه وصل شود ، این عمل همراه با خواهش و تمنا نیست . صرفنظر از توانایی یا عدم توانایی شبکه یا مدار برق در تأمین نیروی لازم برای روشن شدن چراغ یا کار موتور ، عمل زدن کلید تحکم آمیز است .


در هر حال چنین به نظر می رسد که این روزها درخواست یشتر از تقاضا مورد استفاده می باشد که درست است .
حداکثر توان ، توانی است که یک واتر در لحظه اوج مصرف (مثلاً در یک شبکه در شباهه روز) نشان می دهد . (شکل ۱-۷P1 را بینید).

حداکثر درخواست یعنی توان میانگین ارزی مصرفی که مصادف با حداکثر توان است در دوره ای مشخص از زمان . دوره درخواست ممکن است هر مدتی انتخاب شود . در شبکه های برق ، دوره درخواست معمولاً ۱۵ دقیقه انتخاب

می شود . اما ممکن است 30 دقیقه ، یک ساعت یا 24 ساعت و یا حتی یک ماه هم انتخاب شود . در هر حال در شبکه های توزیع ، دیماند 15 دقیقه بیش از همه متناول است . در شکل ۷-۱ تغیرات بار در یک دوره 24 ساعت نشان داده شده است و در شکل ۷-۲ نحوه تعیین حداکثر درخواست در دوره های 15 دقیقه ، 30 دقیقه و یک ساعت نشان داده شده است .

بعضی ها به جای حداکثر درخواست (**maximum load**) ، از حداکثر توان (**maximum demand**) استفاده می کنند و این در امتداد می داند . در حالی که چنین نیست .

یادآوری - درخواست تنها در مورد پیک یا اوج بار مورد استفاده نمی باشد ، بلکه در مورد هر نقطه ای از منحنی بار قابل اعمال است . شکل ۷-۳ منحنی "پله" ای درخواست ساعت به ساعت یک ترانسفورماتور شبکه توزیع برای یک دوره 24 ساعته را نشان می دهد .

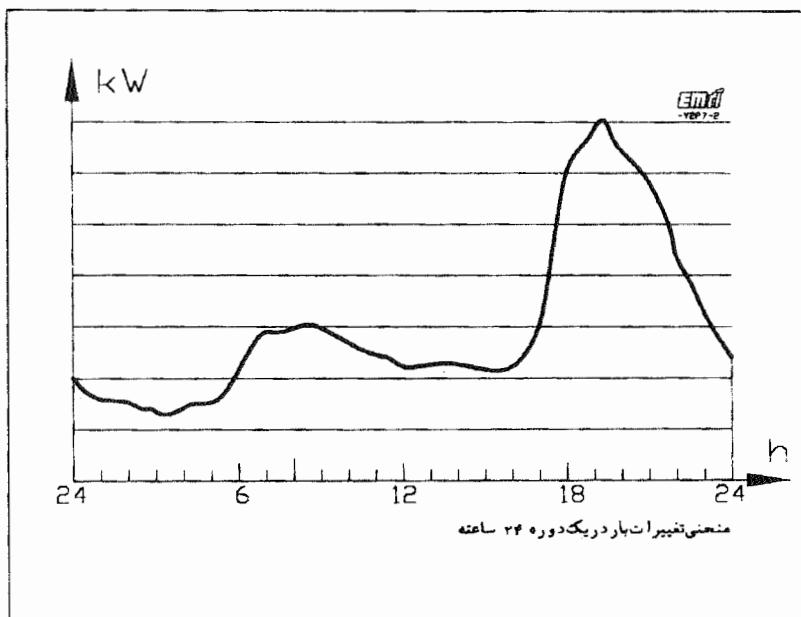


شکل ۱-۷ منحنی "نوعی" بار برای یک ترانسفورماتور در شبکه شهری

ولی چرا به جای حداکثر توان از حداکثر درخواست استفاده کنیم ؟

علت این است که در حالت عادی (سالم بودن مدارها و استفاده معمولی از نیروی برق) تجهیزات الکتریکی و مخصوصاً مدارها ، نسبت به مقدار موثر جریان یا اثر حرارتی آن حساس می باشند ولی مقادیر آنی جریان از این نظر

کمتر اثر می‌گذارند. برای مثال اگر فرار بود حداکثر توان آنی یک موتور برای طراحی مدار آن استخراج می‌شد (یعنی توان موتور هنگام راه اندازی آن) مداری با سطح مقطع بسیار بزرگ به دست می‌آمد در حالی که راه اندازی یک موتور چند ثانیه پیشتر طول نمی‌کشد و حرارت تولید شده از ضربه جریان در آن چند ثانیه، نسبت به جریان نامی موتور در زمانی طولانی ناپیوست است. به این دلایل است که در طراحی الکتریکی به جز مواردی که مقادیر آنی یا کوتاه مدت جریان از سایر نظرها مهمند و باید به حساب آورده شوند، در مصارف طولانی مدت که اثرحرارتی مطرح می‌باشد، باید از حداکثر درخواست استفاده شود.

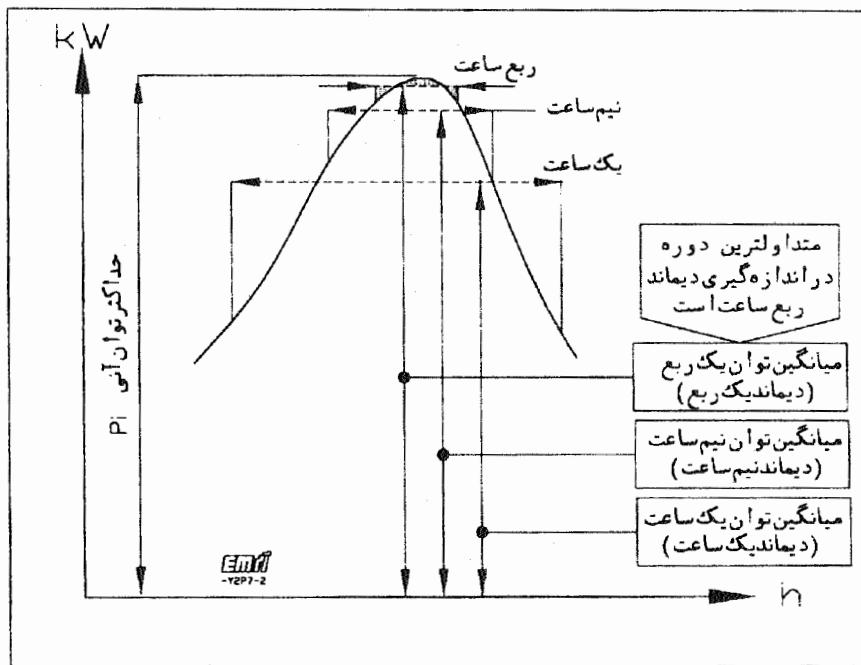

شکل ۷P1-۲-۲ قله منحنی بار در زیر ذره بین - هر چه دوره دیماند طولانی تر باشد، توان میانگین یا دیماند نسبت به حداکثر توان آنی کوچکتر می‌شود.

۱-۳-۲- توان وصل شده (connected load) و ضربه درخواست (demand factor)

جمع حداکثر کلیه بارهای اسمی وصل به یک مدار یا یک تابلو یا یک تأسیسات یا یک ترانسفورماتور یا یک مرکز توزیع، صرفنظر از اینکه این بارها در حال کار باشند یا در حال استراحت، ولی احتمال دارد با هم کار کنند. توان وصل شده آن مدار یا تابلو یا تأسیسات یا ترانسفورماتور نامیده می‌شود. توان وصل شده مقداری است مشخص که با

بازدید و صورتبرداری از تجهیزات مصرف کننده قابل محاسبه است. در حالی که درخواست به میل بهره بردار استگنجار دارد و به سادگی قابل تعیین نیست. نظر به اینکه اساس کلیه محاسبات سیستمهای توزیع و تأسیسات بر درخواست بار استوار است، هر چه نسبت به این مسائل روشتر باشیم تصمیمات بهتر گرفته و نتایج صحیحتری به دست خواهیم آورد. با این هدف، برای باز شدن یافته موضوع مطالب زیر ارائه می شود.

اگر فرض کنیم همه بارهای یک سیستم باهم کار کنند، حداکثر درخواست ممکن (حداکثر درخواست بالقوه) که برابر با توان وصل شده است بدست خواهد آمد که در عمل فقط در مورد بعضی مدارهای نهایی یا تابلوهای کوچک و آن هم به ندرت ممکن است اتفاق افتد. در مورد مصرف کننده های گسترده تر، به علت عدم استفاده همزمان از کلیه مصارفی که در سیستم مصرف کننده وجود دارند، حداکثر درخواست (واقعی) کوچکتر از توان وصل شده در سیستم می باشد. یادآوری - به این حالت در انگلیسی وجود diversity گویند. معنای اصلی این اصطلاح گوناگونی و تاهمگونی است ولی در زبان فارسی برای این مورد اصطلاحی ساخته نشده و در عوض از عدم وجود همزمانی یا ضربه همزمانی استفاده می شود که درباره آن صحبت خواهد شد.

خارج قسمت حداکثر درخواست به توان وصل شده را ضربه درخواست نامند. ضربه درخواست مهمترین عامل در برآورده بار در یک سیستم (مدار، تابلو، تأسیسات، پست و غیره) می باشد زیرا اگر درست انتخاب شود، با در دست داشتن توان وصل شده می توان مستقیماً حداکثر درخواست را تخمین زد.

در بحث ضربه درخواست، چند نکته را باید فراموش کرد:

- در مورد بارهایی مانند موتورها، ضربه درخواست همیشه کمتر از یک است زیرا معمولاً موتورها را کمی بزرگر از مقدار لازم انتخاب می کنند (موتور استاندارد همیشه کمی بزرگر از بار واقعی انتخاب می شود).
- همین طور بار دستگاهی که موتور آنرا می راند، به ندرت همیشه در حداکثر است.
- همه بارها به ندرت با هم کار می کنند یا اگر هم کار کنند، کمتر ممکن است همه با هم در حداکثر بار باشند.
- اگر همه بارها با هم وصل شوند، حداکثر درخواست ممکن اتفاق می افتد و در این صورت ضربه درخواست ۱۰۰٪ خواهد بود.
- در پاره ای موارد نادر ضربه درخواست ممکن است یعنی ۱۰۰٪ شود یعنی حداکثر درخواست یافته از توان وصل شده باشد. مخصوصاً در مورد بارهای موتوری، این علامت وجود اضافه بار است که باید به فوریت رفع شود.
- قاعده کلی این است که هر چه توان وصل شده بزرگر و تعداد لوازم مصرف کننده یافته باشند، ضربه درخواست کوچکتر باشد.

- اگر توان وصل شده از یک واحد مصرف کننده بزرگ و چندین واحد مصرف کننده کوچک تشکیل شده باشد، به احتمال زیاد حداکثر درخواست هنگام کار مصرف کننده بزرگ اتفاق می افتد.
- در سیستمی شیوه بالایی ولی مشکل از تعدادی بار کوچک ، به احتمال زیاد، ضریب درخواست کوچکتر از سیستم قابلی خواهد بود.
- یک واحد مسکونی دارای ۳ اتفاق نسبت به واحدی با ۶ اتفاق که دارای تأسیسات مشابهی است، ضریب درخواست بزرگتری خواهد داشت.
- ضریب درخواست یک واحد مسکونی قبل از اضافه کردن یک اجاق برقی به آشپزخانه آن بزرگتر از هنگامی است که اجاق نصب شود. ابتدا در حالت دوم حداکثر درخواست بزرگتر خواهد بود.
- در مورد بارهای موتوری که از چندین گروه موتور تشکیل شده و موتورهای هر گروه با هم کار کنند، هر گروه را باید مانند یک موتور بزرگ با توان مجموع موتورهای آن گروه به حساب آورد و لذا ضریب درخواست کل سیستم ، بزرگتر از هنگامی خواهد بود که موتورهای کوچک به صورت انفرادی کار کنند.

ضریب درخواست را با حرف g نمایش می دهند.

$$P_{\max} = g \cdot P_i$$

که در آن :

$$P_{\max} = \text{حداکثر درخواست}$$

$$P_i = \text{توان وصل شده}$$

۳- ضریب بار (load factor)

خارج قسمت توان میانگین یک دوره بار به حداکثر درخواست در آن دوره ، ضریب بار نامیده می شود. دوره بار ممکن است یک روز ، یک ماه یا یک سال انتخاب شود . در شبکه های بزرگ ضریب بار یکساله معمول می باشد که تغیرات همه فصول را به حساب می آورد . اما برای مهندسین تأسیسات ضریب بار یک روزه بیشتر مورد پسند است . ضریب بار نشانگر درجه استفاده از تأسیسات است. زیرا مخارج اصلی انجام شده برای تأسیسات زیربنایی برق برای تأمین حداکثر درخواست است در حالی که توان میانگین با صرفه ترین "توان برای تأسیسات مورد بحث است زیرا اگر می شد تأسیسات را با این توان ثابت به راه انداخت ، کمترین هزینه زیربنایی را به همراه می داشت .


برای بالا بردن ضریب بار در شبکه هایی که ضریب بار آنها کوچک است، مشترکین تشویق می شوند ارزشی برق را در خارج از پیک بار ولی با نرخی نازلتر، مصرف کنند و از طرف دیگر در صورت تجاوز توان مصرفی از مقدار قراردادی حداکثر درخواست (دیماند)، جریمه های سنگینی به آنها تعلق می گیرد.

شکل ۳-7P1 تغییرات پله ای درخواست بار (ساعتی) را همراه با میانگین و حداکثر درخواست، نشان می دهد.

ضریب بار را می توان اینگونه بیان کرد : درصد ساعتی از دوره اندازه گیری که بار ثابتی معادل حداکثر درخواست، به همان اندازه ارزشی مصرف می کند که میانگین بار در کل دوره اندازه گیری .

$$\text{سطح مستطیل میانگین بار} \times 24 \text{ ساعت} = \text{سطح مستطیل حداکثر درخواست} 11.6 \text{ ساعت}$$

بنابراین طبق شکل ۳-7P1 ضریب بار برابر خواهد بود با $48.33\% - 11.6/24$

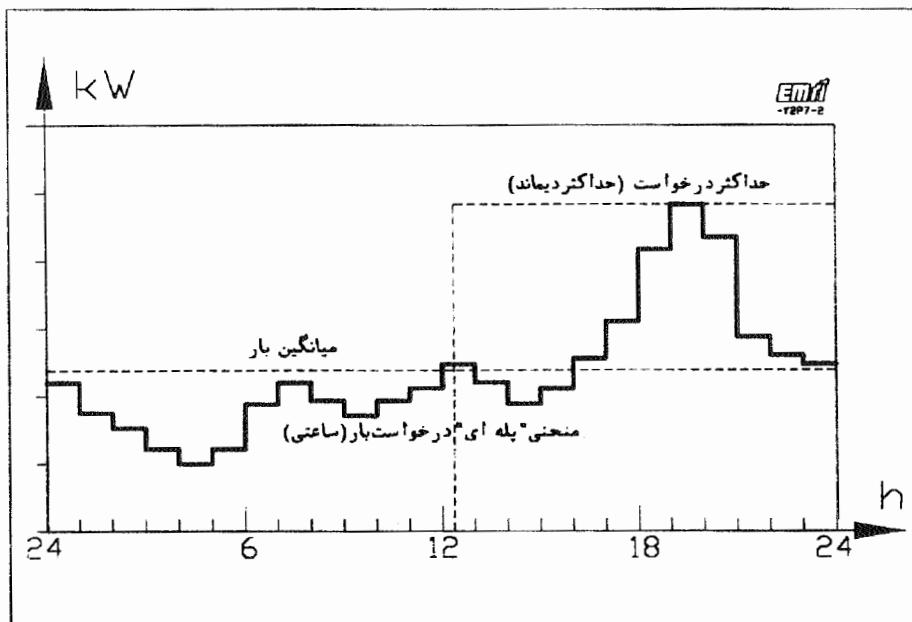

شکل ۳-7P1 ضریب بار یا نسبت میانگین بار به حداکثر درخواست


۴-۱-۷P1 همزمانی (diversity and coincidence factors)

Coincidence = همزمانی (تصادف اتفاقات)

Diversity = گوناگونی و ناهمگونی

مصارف همنوع مانند مصارف خانگی، صنعتی، یا هر نوع بار اختصاصی دیگر، در هر شباهه روز کما پیش تکرار می شود. البته توان مصرفی یک بار همنوع در هر لحظه از شباهه روز با لحظه مشابه آن در شباهه روز دیگر، متفاوت است. ولی نحوه تغییر آنها شیوه یکدیگر باقی می مانند. هر کدام از بارها دارای حداکثر توان آنی است و لی اگر دو نوع بار مختلف از یک مرکز توزیع تغذیه شوند حداکثر توان آنی مرکز توزیع مورد بحث، برابر مجموع حداکترهای آنی آنها نخواهد بود زیرا حداکثر هر یک از بارها همزمان با بار دیگر، اتفاق نمی افتد.

شکل ۱-۷P1-۴ منحنیهای دو نوع بار مختلف خانگی (R) و صنعتی (I) و نیز منحنی مجموع دو نوع بار (T) را نشان می دهد. به نحوی که بوضوح دیده می شود، حداکثر بار مجموعه آنها (T) خیلی کمتر از جمع حداکثر بار خانگی (R) و بار صنعتی (I) است.

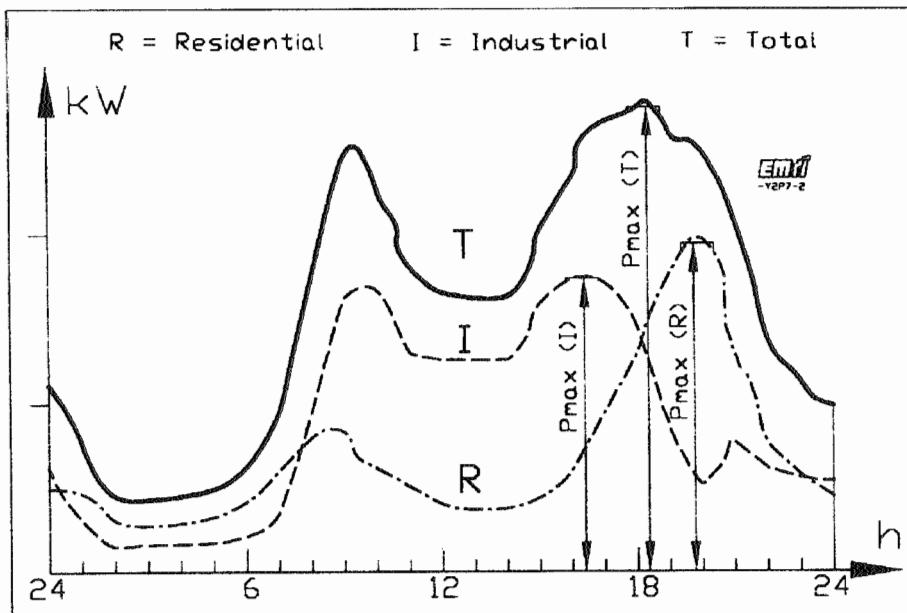

شکل ۱-۷P1-۴ در هر لحظه توان کل T برابر است با مجموع توانهای حاصل از دو منحنی بار خانگی R و بار صنعتی I

اگر

$$P_{\max}(R) = \text{حداکثر درخواست مربوط به بار خانگی}$$

$$P_{\max}(I) = \text{حداکثر درخواست مربوط به بار صنعتی}$$

حداکثر درخواست مجموعه بارهای خانگی و صنعتی = $P_{\max}(T)$ باشد، طبق تعریف ، ضریب ناهمگونی

عبارت خواهد بود از :

$$P_{\max}(T).DF = P_{\max}(R) + P_{\max}(I) \quad (1)$$

نظر به اینکه طبق بحثهای قبلی $P_{\max}(T) < P_{\max}(R) + P_{\max}(I)$ است ، توجه گیری می شود که :

$$DF > 1$$

است.

از ضریب ناهمگونی در پستهای بزرگ انتقال و توزیع استفاده می شود و در ایران کمتر کاربرد دارد.

و اما ضریب همزمانی به اختصار CF ، که در کشور ما مورد استفاده می باشد، طبق تعریف عبارت است از:

$$P_{\max}(T) = (P_{\max}(R) + P_{\max}(I)) . CF \quad (2)$$

از دو رابطه (1) و (2) چنین بر می آید که :

$$CF = \frac{1}{DF}$$

۴-۱-۷- سخن آخر PI

به طوری که دیده شد ، مسایل مختلفی هنگام برآورد و اداره بار مطرح می شوند. با توجه به اینکه در یستر موقع در طرح و پهله برداری از تأسیسات ، فقط یک واحد ساختمان مورد نظر است کمتر از ضریب همزمانی استفاده می شود. لذا در تأسیسات ، مهمترین عاملی که مورد نظر است ضریب درخواست یا ضریب دیماند g می باشد که مستقیماً از روی قوان نصب شده حداکثر درخواست را که کلیه محاسبات بر اساس آن انجام می شوند، به دست می دهد . در بعضی موارد که تعدادی بار مشابه مورد توجه می باشند، ضریب همزمانی در داخل ضریب درخواست ، منظور می شود. بند ۷۱۱-۱ و شکل ۷۱۱-۱ از متن اصلی فصل ۷ دیده شوند.

فصل هفتم

حفظات مدارها در بوابه اضافه جریان

پیوست ۲- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش ۳۶۴-۵-۵۲۳ (IEC) (فلتر ضعیف)

۷P2 - کلیات

ایجاد حفاظت در بوابه اضافه بار با استفاده از جدولها IEC 364-5-523

روشهای ارائه شده توسط IEC-364-5-523 پیش از پیش در دنیا عمومیت یافته و در حال حاضر بیشتر سازندگان سیم و کابل و استفاده کنندگان از آنها، این روش را برای کار خود انتخاب کرده اند. در سیستم IEC با استفاده از روابط (۱) و (۲) بند ۷۱۴-۳ مقدار حداکثر شدت جریان مجاز هادیها و کابلها محاسبه یا اندازه گیری می شوند و در قالب جدولهای ارائه می گردند. در حال حاضر سیمها و کابلها بدون زره مشمول سیستم IEC می باشند و برای آنها جدولهای مفصلی با توجه به روشهای متعدد نصب هادیها و کابلها، تهیه و ارائه شده اند. در این پیوست خلاصه ای از مطالب و جدولهای متشر شده در استاندارد IEC 364-5-523 ارائه می گردد که در پیشتر موارد برای انجام محاسبات کافی می باشند (IEC 364-5-523 Appendix A) اما برای موارد مخصوص لازم است به اصل استانداردها مراجعه شود.

۷P2 - ۱- ملاحظات عمومی

۱-۱-۱- حداکثر دمای مجاز هادیها با توجه به نوع عایقندی آنها

در حال حاضر ۴ نوع عایق در صنعت سیم (هادی) و کابل متداول است که هر یک توانایی تحمل دمای مخصوص به خود را به مدتی طولانی دارا می باشند. این عایقها و حداکثر دمای مجاز طولانی مدت آنها در جدول ۱-۱ نشان داده شده است. در مورد هادیها و کابلها با عایق معدنی، اگر از نوع مجهز به غلاف روی PVC باشند. به خاطر وجود PVC باید از دمای پاییتری استفاده کنند.

هدف تمام محاسبات و انتخابهای مربوط به جریان مجاز هادیها و اضافه بار و غیره در همین است که مطمئن شوند دمای هادی به مدتی طولانی از مقدار داده شده در جدول ۱-۷P2 تجاوز نخواهد کرد.

خواسته فوق هنگامی برآورده شده به حساب می آید که شرایط ذکر شده در متون و جدولهای بعدی رعایت شده و مطابق راهنمایها و دستورات آنها عمل شود.



جدول شماره ۱-۷P2 - حداکثر دمای مجاز در از مدت عایقها

حد مجاز دما °C	نوع عایق‌بندی (هادی - مس)
۷۰ برای هادی	پلی وینیل کلراید (PVC)
۹۰ برای هادی	پلی اتیلن مستحکم (XLPE) و لاستیک (مخلوط) اتیلن - پروپیلن (EPR)
۷۰ برای غلاف مسی	معدنی (با غلاف PVC یا لخت و در معرض تماس دست)
* ۱۰۵ برای غلاف مسی	معدنی (با غلاف (PVC) یا لخت و در معرض تماس دست)

* برای کابلهای با عایق‌بندی معدنی دمایهای مداوم عملیاتی بالاتری مجاز می‌باشند که بستگی به نوع کابل از نظر دمای مجاز، سر کابلها، شرایط محلی و دیگر آثار خارجی دارد.

هر رشته از کابلهای چندرشته ای با مقطعی بیش از ۲۵ میلیمتر مربع ، به دو شکل یکی گرد و دیگری فرم دار (قطاعی) ساخته می شوند . اما مقادیر ذکر شده در جدولها از روی کابلهای قطاعی بدست آمده اند.

۱-۳-۱-۷P2 - دمای محیط

دمای محیط ، دمایی است که قبل از عبور جریان از هادیها یا کابلها در محیط نصب آنها وجود دارد.

جدولهای جریان مجاز هادیها و کابلها ، برای محیطهای با دمای زیر تهیه شده اند :

- اگر مدار در هوا قرار گرفته باشد، بدون توجه به نحوه نصب آن : ۳۰ درجه سلسیوس :

- اگر مدار در خاک دفن شده باشد :

برای هر دو مورد یعنی دفن مستقیم یا عبور از مجرای (لوله) دفن شده : ۲۰ درجه سلسیوس

اگر دمای محیط نسبت به دمای جدولها تفاوت داشته باشد، لازم است با استفاده از جدولهای ۷P2 و ۶-۷P2 از ضرایب تصحیح استفاده شود.

در مورد کابلهای دفن شده ، اگر دمای خاک به مدت چند هفته در سال از ۳۳ درجه سلسیوس تجاوز نکند، احتیاج به اعمال ضرایب تقلیل خواهد بود.

مقادیر جدولها ، از دیاد دما در اثر تابش خورشید یا هر نوع منع مادون قرمز دیگر را (در صورت وجود) به حساب نمی آورند . در این موارد باید به استاندارد IEC 287 مراجعه شود.

۱-۳-۷P2 - مقاومت گرمایی زمین

در مورد کابلهای دفن شده ، جریانهای مجاز برای مقاومت گرمایی خاک به مقدار 2.5 K.m/W داده شده است .

استفاده از این مقدار در سطح دنیا هنگامی که نوع خاک و مشخصات جغرافیایی محل مشخص نباشد برای رعایت احتیاط ، لازم خواهد بود (پوست A از استاندارد IEC 287 دیده شود). در مکانهایی که مقاومت گرمایی آنها یشنترند باید از ضرایب تقلیل مناسب استفاده شود و در غیر این صورت خاکی که بلا فاصله در اطراف کابل است با ماده مناسبی تعویض شود. این نوع موارد در عمل در صورت برخورد با خاکی بسیار خشک ، تشخیص داده می شوند .

یادآوری - شدت جریانهای ذکر شده در این پوست برای کابلکشی های داخلی و آنهایی که در نزدیک ساختمانها می باشند مناسبند. در موارد دیگر باید با انجام مطالعات ، مقادیر صحیحتری که با نوع بار نیز تناسب دارند برای مقاومت گرمایی زمین تعیین و مورد استفاده قرار گیرند.(استاندارد IEC 287 دیده شود).

۱-۴-۷P2 - گروههایی با یک مدار

۱-۴-۱-۷P2 - تأسیسات با روشهای نصب D6A در جدول

جریانهای مجاز داده شده در جدولهای ۷P2-۴ تا ۷P2-۵ ، برای مدارهایی است با تعداد هادیهای حامل جریان

زیر :

- دو هادی عایقدار یا دو کابل تک رشته ای یا یک کابل دو رشته ای :

- سه هادی عایقدار یا سه کابل تک رشته ای یا یک کابل سه رشته ای .

در مواردی که هادیها یا کابلهای یشنتری در یک گروه نصب شده باشند، باید از ضرایب تصحیح جدول ۸-۷P2 استفاده شود.

ضرایب تصحیح گروهی ، بر پایه جریانی ثابت با ضریب بار ۱۰۰٪ در همه هادیهای حامل جریان محاسبه شده است. در مواردی که بارگذاری به علت شرایط سیستم کمتر از ۱۰۰٪ باشد، ضرایب تصحیح ممکن است بزرگتر باشند.

۳-۴-۱-۷P2 - فلسفیات با روشهای نصب E فرجدول ۷-۷P2

جریانهای مجاز در جدولهای مربوط به این روشهای ذکر شده اند در روش دقیق و مفصلتر ، برای نصب کابلها روی سینی یا کنسول و مشابه اینها، جریانهای مجاز هم برای یک مدار و هم برای گروهها ، با ضرب جریانهای مجاز برای یک روش مشخص در هوا ، در ضریب مربوط به نوع نصب و گروه، در جدولهای جداگانه ارائه شده اند ولی در این پیوست که نوع خلاصه جدولها می باشد، طبق جدول ۷P2-۶ و ۷P2-۷ عمل می شود.

۳-۴-۱-۷P2 - پادآوری برای بندهای ۷P2-۱ و ۷P2-۴

ضرایب تصحیح با فرض اینکه گروه مشتمل از هادیهای یکسان بوده و حامل جریانهای برابر می باشند، محاسبه شده اند. اگر سطح مقطع هادیها در گروه خیلی متفاوت باشند باید دقت شود که به هادیهای کوچکتر صدمه وارد نشود. اگر در یک گروه مدار یا مدارهایی ، جریانهای را که خیلی کمتر از ظرفیت واقعی آنها است حمل کنند، برای بدست آوردن ضریب تصحیح برای همه گروه، می توان وجود مدارهای با ظرفیت کم را در گروه، نادیده گرفت.

۱-۷P2 - تعداد هادیهای اورشته های حامل جریان

تعداد هادیهایی که باید در یک مدار به حساب آورده شوند آنها می هستند که حامل جریان می باشند. در مواردی که در یک مدار چند فاز هادیها حامل جریان متعادل باشند، هادی ختای مربوط را می توان نادیده گرفت. بنابراین مقادیر جریانهای مجاز ذکر شده در جدولها برای سه هادی را می توان برای مدارهای متعادل سه فاز و ختنا نیز به کار برد و در این شرایط جریان مجاز در یک کابل چهاررشته ای همان است که برای کابل سه رشته ای داده شده است. در مواردی که هادی ختنا حامل جریان باشد بدون آنکه جریانهای فاز تغییل یافته باشند، هادی ختنا را باید برای تعیین جریان مجاز ، به حساب آورد . برای مثال چنین حالتی در صورت وجود مقدار قابل ملاحظه ای هارمونیک در یک سیستم سه فاز ، بوجود می آید.

هادیهایی که فقط به منظور ایجاد حفاظت در برابر برقگرفتگی مورد استفاده می باشند (PE) ، به حساب آورده نمی شوند اما در مورد هادیهای مشترک حفاظتی / ختنا (PEN) درست مانند هادی ختنا عمل می شود.

۶-۱-۷P2 - هایهای موازی

در مواردی که دو هادی یا پیشتر برای یک فاز یا یک قطب در یک سیستم به صورت موازی وصل شوند، لازم است به نحوی عمل شود که جریان بارین آنها بطور مساوی تقسیم شود.

۷-۱-۷P2 - تغییرات در شرایط نحوه نصب در طول مدار

در مواردی که شرایط خنک شدن در قسمتهایی از طول مسیر نسبت به قسمتهای دیگر تغییر کند، جریان مجاز به نحوی انتخاب می‌شود که برای بدترین قسمت برای خنک شدن، مناسب باشد.

جدول ۷P2 - ۲ طرحواره روشهای نصب A نا D (بخشی از جدول B1-52-523-5-364 IEC)

روش نصب اصلی	روشهای نصب دیگر با جریان مجاز مشابه
A	<ul style="list-style-type: none"> - کابل چندر شته ای مستقیم ادار داخل دیوار عایق - هادیهای عایقدار در لوله در داخل کanal بسته - کابل چندر شته ای هدایت شده در لوله در دیوار عایق  <p>هادیهای عایقدار در لوله در داخل دیوار عایق</p>
B	<ul style="list-style-type: none"> - هادیهای عایقدار در داخل ترانکینگ روی دیوار - هادیهای عایقدار در لوله در کanal زمینی دارای تهویه - هادیهای عایقدار یا کابلهای تک یا چندر شته ای در لوله بادر ترانکینگ در دیوار آجری  <p>هادیهای عایقدار در لوله روی دیوار</p>
C	<ul style="list-style-type: none"> - کابلهای تک رشته ای روی دیوار باروی کف یاسقف - کابلهای چندر شته ای روی دیوار آجری - کابلهای چندر شته ای روی کف - کابلهای تک رشته ای با چندر شته ای در یک کanal سر باز بادار ای تهویه - کابلهای چندر شته ای در ترانکینگ بایلوله - در هوا بادر تعاس بادیوار آجری (مقادیر را در ۸، ۰، ضرب کنید) (بادآوری ۱)  <p>کابل چندر شته ای روی دیوار - EMT - Y2P7-4</p>
D	<ul style="list-style-type: none"> - کابلهای تک رشته ای در داخل مجرای دفن شده در زمین - کابلهای تک رشته ای و چندر شته ای دفن شده در زمین (بادآوری ۲)  <p>کابل چندر شته ای در مجرای (لوله) دفن در زمین</p>

۱ - در مواردی که به منظور حفاظت مکانیکی، کابلی از داخل ترانکینگ بایلوله ای که طول آن بیش از یک متر نیست عبور کند و لوله با ترانکینگ در هوا آزاد و در تعاس بادیوار آجری باشد، احتیاجی به تنظیل جریان مجاز حرارتی آن نخواهد بود. در مواردی که لوله باتر انکینگ در تعاس بامداده ای که دارای مقاومت حرارتی بیشتری است باشد، طول آن باید از ۲ متر تجاوز نکند. اصطلاح "دیوار آجری" بنا به معنی ماده ای عایق تلقی شود.

۲ - کابلهای دفن شده ای به شرطی می توان در این گروه به حساب آورد که مقاومت حرارتی زمین در حدود $W/2.5K.m$ باشد. برای مقاومت های حرارتی زمین کوچکتر، جریان مجاز برا ای کابلهای دفن شده در زمین به مر ابت بیشتر از مقادیر مشابه در لوله باتر انکینگ خواهد بود.

جدول ۵ - ۳ طرحواره روشهای نصب E، F و G (بخشی از جدول ۵۲-B2 از IEC 364-5-523)

روشهای نصب دیگر و نحوه انتخاب ضوابط صحیح برای گروه‌ها		روش نصب اصلی
II	- سینیهای بدون منفذ	کابل‌های دوپاچند روشهای درهوای
J K	- سینیهای دارای منفذ	E
L	<ul style="list-style-type: none"> - تکیه گاه‌های دیواری - بست دیواری یا تکیه گاه‌های صورت قلاب - آویخته شده از سیم نگهدار (بوکسل) بین دو تکیه گاه 	فاصله بین کابل $\geq 0.3d$ و دیوار
M	- سینیهای بدون منفذ	کابل‌های شکر شده‌ای در تصالن باهم درهوای
N P	- سینیهای دارای منفذ	F
Q	<ul style="list-style-type: none"> - به صورت گروهی درهوای - تکیه گاه‌های دیواری - تکیه گاه‌های شکل گنسول یا به صورت قلاب دیواری - آویخته شده از سیم نگهدار (بوکسل) بین دو تکیه گاه 	فاصله بین کابل $\geq d$ و دیوار
-	-	G
		کابل‌های تک روشهای با فاصله نسبت به هم در هوای

- جدولهای ۱-7P2 و ۲-7P2، فقط بخشی از مطالعه جدولهای اصلی (۱) را اشاره می‌نمایند. باید دیدن اصل جدولهای اطلاعات دیگر، جدولهای B1 و ۵۲-B2 را در استاندارد IEC 364-5-523 مشاهده کنند.

- لازم است توجه شود که (۱) برای روشهای اصلی نصب (E، F و G) به شرم مختصر روشهای فرعی بسته شود است (جدول ۱-7P2 از این‌سینید) در حالی که برای روشهای اصلی نصب (۱)، (۲) و (۳)، چند نوع روش نصب فرعی که با حروف

(۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) منفصل شده‌اند در جدولهای اضافی ضرایبی و ارائه داده است (جدول ۱-7P2 - ۳ را

بینید).

روش نصب	ترتیب	توضیحات
۱	A	هادیهای عایق‌دار لوله در داخل دیوار عایق دیوار تشکیل شده است از یک بوسته خارجی مقاوم در برابر آثار جوی «عایق‌بندی حرارتی» و یک بوسته داخلی جویی یامتابه آن که دارای هدایت حرارتی برای $W/m^2K = 10$ است. لوله به نحوی نصب می‌شود که ترددیک به بوسته داخلی بوده ولی الزاماً آن در تعاس نیست. به غرض حرارت فقط از طریق پوسته داخلی خارج می‌شود. لوله می‌تواند غلظی بایلاستیک باشد.
۲		کابل‌هادر داخل دیوار عایق مشابه ردیف ۱ ولی کابل‌چندر شته‌ای جایگزین لوله می‌شود.
۳	B	لوله روی سطح دیوار لوله به نحوی نصب می‌شود که فاصله بین لوله و دیوار، کمتر از 3 cm ، قطر لوله باشد.
۴	C	کابل روی سطح دیوار کابل به نحوی نصب می‌شود که فاصله بین کابل و دیوار، کمتر از 3 cm ، قطر کابل باشد.
۵		کابل روی کفیار روی سطح سقف مشابه ردیف ۴. جریان کابل روی سقف کمی کمتر از مقدار آن روی دیوار یا کفا است.
۶	D	کابل دفن شده رز مین کابلی که در تعاس باخاگ است. مقادیر ذکر شده برای این مور در مربوط به خاکی است که دارای مقاومت حرارتی $W/K.m = 2.5$ و عمق دفن 7 cm ، متراست.
۷	E	کابل کشیده شده در مجرای (لوله) کابلی که در داخل مجرای غیر غلظی که در تعاس مستقیم باز می‌باشد کشیده می‌شود. مقادیر ذکر شده مربوط به خاکی است که دارای مقاومت حرارتی $W/K.m = 2.5$ و عمق دفن 7 cm ، متراست. از این مقادیر می‌توان به شرط غلظی بودن لوله، برای کابل‌های چندر شته‌ای هم استفاده نمود.
۸	F G	کابل کشیده شده در رهوا کابل به طوری نصب می‌شود که مانع دریختن تمام حرارت آن وجود نداشته باشد. حرارت تابش آتفاب و منابع دیگر ایجاده حساس آور دهد شود. باید دقت شود که جلوی حرکت طییعی هوای گرفته شود. در عمل اگر فاصله آزاد کابل از هر سطح مجاور حداقل 3 cm برای قطر کابل باشد، برای استفاده از مقادیر داده شده برای کابل کشیده شده در رهوا، کافی است.
۹	H M J N K P	سینی کابل یک سینی منفذ دار، مجهز به سوراخهای منظم برای پیچهای نصب کابل است اگر سطح سوراخها کمتر از 7% سطح رویی باشد، سینی بدون منفذی حساب می‌آید.
۱۰	L Q	تکیه گاه‌های دیانی کابل ساختمان ترددیان کمترین مقاومت را در برای عبور هوادر اطراف کابل بیجاد می‌کند. اگر سطح غلظی کاری نگهداش کابل، کمتر از 10% سطح کل بر دیانی باشد.
۱۱		کنسولها و آویزها تکیه گاههای کابل که آنرا در فواصل ممیزی از طول کابل نگه داشته و اجازه دهنده هوا آزاد آن تقویتی به طور کامل از اطراف کابل عبور کند.

یادآوری‌های عمومی برای جدولهای جریان مجاز هادیها و کابلها

یادآوری ۱ - جریان مجاز هادیها و کابلها برای آن دسته از انواع عایقندیها و روشهای نصب که پیش از همه متداول می باشند ، ارائه شده اند . جریانهای ذکر شده در جدولها آنهایی هستند که برای استفاده مدارم (۱۰۰٪ ضریب بار) در جریان مستقیم با جریان متساوب با فرکانس اسمی ۵۰ تا ۶۰ هرتز ، مناسب می باشند.

یادآوری ۲ - جدول ۷P2-۳ روشهای اصلی را که جریانهای مجاز برای آنها تهیه شده است نشان می دهد. روشهای دیگر نصب هنگامی که استفاده از مقادیر جدول برای آنها نیز بی خطر باشد ، همراه با روش اصلی ذکر شده اند.

یادآوری ۳ - جدول ۷P2-۳ روشهایی را که جریانهای مجاز برای آنها تهیه شده است و ضرایبی را که هنگام وجود تفاوتنهای با روش اصلی باید از آنها استفاده شود ، نشان می دهد.

یادآوری ۴ - جریان مجاز حرارتی هادیها و کابلها را می توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد :

$$I = A \cdot S^m - B \cdot S^n$$

در این رابطه :

I = شدت جریان مجاز به آمپر :

S = سطح مقطع اسمی به میلیمتر مربع :

A و B = ضرایب (طبق جدولهای مربوط) :

m و n = توانها(طبق جدولهای مربوط).

با رعایت شرایطی ساده می توان به عدد لازم دست یافت . ضرایب و توانهای ذکر شده در جدولهای در استاندارد IEC 364-5-523 همراه با دستورالعملهای اضافی داده شده اند .

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شده است در این پوست خلاصه ای از جدولهای مورد بحث ارائه شده اند. این مسئله نباید بدین معنی تلقی شود که جدولهای ارائه شده ناقص و غیرقابل استفاده می باشند . بر عکس استفاده از این جدولهای کاربردی ، ساده تر و سریعتر می باشند.

جدول ۲-۷P2 - ۴ شدت جریان اسمی آمیر (هادی مس) (IEC-5-523 TABLE 52-X1)

تعداد هادیهای حامل جریان و نوع عایق‌بندی در ۳۰°C دمای محیط										روش نصب
		۲ XLPE		۳ XLPE		۲ PVC		۳ PVC		
		۲ XLPE		۳ XLPE		۲ PVC		۳ PVC		A
		۲ XLPE		۳ XLPE		۲ PVC		۳ PVC		B
		۲ XLPE		۳ XLPE		۲ PVC		۳ PVC		C
۲ XLPE		۳ XLPE		۲ PVC		۳ PVC				E F
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	mm ²	سطح منقطع
۲۱	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶/۵	۱۳/۵	۱۲	۱۱	۱۰/۵		۱
۲۶	۲۴	۲۳	۲۲	۱۸/۵	۱۷	۱۵/۵	۱۴/۵	۱۳		۱/۵
۳۶	۳۳	۳۲	۳۰	۲۵	۲۳	۲۱	۱۹/۵	۱۸		۲/۵
F9	F8	F7	F6	۲۴	۲۱	۲۸	۲۶	۲۴		۴
۷۳	۵۸	۵۷	۵۳	۴۳	۴۰	۳۳	۳۴	۳۱		۶
۸۶	۸۰	۷۸	۷۱	۶۰	۵۷	۵۰	۴۷	۴۲		۱۰
۱۱۵	۱۰۷	۱۰۰	۹۶	۸۰	۷۳	۶۸	۶۱	۵۶		۱۶
۱۹۴	۱۳۸	۱۲۷	۱۱۹	۱۰۱	۹۵	۸۹	۸۰	۷۳		۲۵
۱۸۵	۱۷۱	۱۶۷	۱۶۷	۱۲۶	۱۱۷					۳۵
۲۲۵	۲۱۰	۱۹۲	۱۷۹	۱۵۳	۱۶۱					۵۰
۲۸۹	۲۶۹	۲۴۶	۲۲۹	۱۹۷	۱۷۹					۷۰
۳۵۲	۳۲۸	۲۹۸	۲۷۸	۲۳۸	۲۱۶					۹۵
۴۰	۳۸۲	۳۴۶	۳۲۲	۲۷۶	۲۴۹					۱۲۰
F۷۳	FF1	۳۹۹	۳۷۱	۳۱۸	۲۸۵					۱۵۰
۵۴۲	۵۰۶	۴۵۶	۴۲۴	۳۶۲	۳۲۴					۱۸۵
F۴۱	۵۹۹	۵۳۸	۵۰۰	۴۲۴	۳۸۰					۲۴۰

جدول ۲-۷P2 - ۵ شدت جریان اسمی آمیر (هادی مس)

تعداد هادیهای حامل جریان و نوع عایق‌بندی در ۲۰°C دمای خاک					سطح منقطع mm ²	روش نصب
۲ XLPE	۲ XLPE	۳ PVC	۲ PVC			
۲۲	۲۶	۱۸	۲۲		۱/۵	D
۲۹	۳۴	۲۶	۲۹		۲/۵	
۳۷	۴۶	۲۱	۳۸		۴	
F6	۵۶	۳۹	۴۷		۶	
۷۱	۷۳	۵۲	۶۳		۱۰	
۷۹	۹۵	۶۷	۸۱		۱۶	
۱۰۱	۱۲۱	۸۶	۱۰۴		۲۵	
۱۲۲	۱۴۶	۱۰۳	۱۲۵		۳۵	
۱۴۹	۱۷۳	۱۲۲	۱۴۸		۵۰	
۱۷۸	۲۱۳	۱۶۱	۱۸۲		۷۰	
۲۱۱	۲۵۲	۱۷۹	۲۱۶		۹۵	
۲۴۰	۲۸۷	۲۰۳	۲۴۶		۱۲۰	
۲۷۱	۳۲۴	۲۳۰	۲۷۸		۱۵۰	
۳۰۴	۳۶۳	۲۵۷	۳۱۲		۱۸۰	
۳۵۱	۴۱۹	۲۹۷	۳۶۰		۲۲۰	
۳۹۶	F۷۴	۳۳۶	۴۰۷		۳۰۰	

(IEC-5-523 TABLE 52-X1)

جدول 7-6 ضریب تصحیح برای دمای محیط اگر غیر از ۳۰°C باشد
برای جریان مجاز کابلها در هوای آزاد

نوع عایقندی			دماي محبيط °C
عایقندی معدنی	PVC	PVC	
دارای غلاف پلاستیک و دردسترس	XLPE و ERP		
۱۰۵°C	۷۰°C		
۱,۱۹	۱,۲۶	۱,۱۵	۱۰
۱,۱۱	۱,۲۰	۱,۱۲	۱۵
۱,۰۷	۱,۱۴	۱,۰۸	۲۰
۱,۰۴	۱,۰۷	۱,۰۴	۲۵
۰,۹۶	۰,۹۳	۰,۹۷	۳۵
۰,۹۲	۰,۸۵	۰,۹۱	۴۰
۰,۸۸	۰,۸۷	۰,۸۷	۴۵
۰,۸۴	۰,۷۷	۰,۸۲	۵۰
۰,۸۰	۰,۵۷	۰,۷۶	۵۵
۰,۷۵	۰,۴۵	۰,۷۱	۶۰
۰,۷۰		۰,۶۵	۶۵
۰,۶۵		۰,۵۸	۷۰
۰,۶۰		۰,۵۰	۷۵
۰,۵۴		۰,۴۱	۸۰
۰,۴۷			۸۵
۰,۴۰			۹۰
۰,۳۲			۹۵

جدول 7-7 ضریب تصحیح برای دمای خاک اگر غیر از ۲۰°C باشد
برای جریان مجاز کابلها در زمین

نوع عایقندی		دماي محبيط °C
XLPE و ERP	PVC	
۱,۰۷	۱,۱۰	۱۰
۱,۰۴	۱,۰۵	۱۵
۰,۹۶	۰,۹۵	۲۵
۰,۹۳	۰,۸۹	۳۰
۰,۸۹	۰,۸۶	۳۵
۰,۸۵	۰,۷۷	۴۰
۰,۸۰	۰,۷۱	۴۵
۰,۷۶	۰,۶۳	۵۰
۰,۷۱	۰,۵۵	۵۵
۰,۶۵	۰,۴۵	۶۰
۰,۶۰		۶۵
۰,۵۳		۷۰
۰,۴۶		۷۵
۰,۳۸		۸۰

جدول ۸-7P2 - خرایب تقلیل برای چندگروه مدار یا کابل چندر شته ای

تعداد ادھاریهای حامل جریان و نوع عایقیندی										روش نصب	
۲۰	۱۵	۱۲	۹	۶	۴	۳	۲	۱			
۰,۴۰	۰,۴۰	۰,۴۵	۰,۵۰	۰,۵۵	۰,۷۰	۰,۷۰	۰,۸۰	۱,۰۰	داخلبناجی یاد روله یا کاتال	۱	
-	-	-	۰,۷۰	۰,۷۰	۰,۷۵	۰,۸۰	۰,۸۵	۱,۰۰	یک لایه روی دیوار، کف یا سینی کابل بدون منفذ	۲	
-	-	-	۰,۷۰	۰,۶۵	۰,۷۰	۰,۷۰	۰,۸۰	۰,۹۵	یک لایه روی سقف	۳	
-	-	-	۰,۷۰	۰,۷۵	۰,۷۵	۰,۸۰	۰,۹۰	۱,۰۰	یک لایه روی سینی کابل منفذ داراققی یا سینی کابل قائم	۴	
-	-	-	۰,۸۰	۰,۸۰	۰,۸۰	۰,۸۰	۰,۸۵	۱,۰۰	یک لایه روی نردبان کابل یا کنول یا فلاپ و مشابه آن	۵	

(IEC-5-523 TABLE 52-X3)

یک بار بیکر یادآوری می کند که جبولهای ۷P2-۴ و ۷P2-۵ و ۷P2-۸ عیناً از IEC 364-5 Appendix A گرفته شده اند. برای بین روشها و جبولهای اصلی و مفصل لازم است به استاندارد اصلی مراجعه شود. البته همین جبولهای خلاصه شده در اغلب موارد جبولهای لازم را به نسبت می دهد.

فصل هفتم

حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

پیوست ۳ - انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه VDE 0100

کلیات ۷P3-۰-

ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از جدولهای طبق VDE 0100

نظر به اینکه استفاده از جدولهای VDE 0100 از قدیم در ایران معمول بوده و از آنها استفاده می شده است در اینجا نوع جدیدتر این جدولها و روشی که نحوه استفاده از آنها را بازگو می کند ذکر می شود. در این جدولها نتایج با استفاده از روابط (۱) و (۲) به دست آمده و به صورتی ساده برای چند نوع سیم کشی متداول، ارائه شده است. بدینهی است برای مواردی خارج از حوزه عمل جدولهای مورد بحث، لازم است به روشهای دقیق‌تر نصب و ضرایب مربوط به آنها مراجعه شود. و اما گروه‌بندیها و شرایطی که برای ۳ جدول ارائه شده اند متفاوتند:

گروه‌بندیهای دو جدول ۱-7P3 و ۲-7P3 یکی است (گروه ۱ - گروه ۲ - گروه ۳)، در صورتی که گروه‌بندی جدول ۱-7P3 با آنها فرق دارد (گروه‌های A و B1 و B2 و C و E1).

دیگر اینکه در مورد جدول ۱-7P3 اجازه استفاده از ضرایب تصحیح داده نشده است. در حالی که در مورد دو جدول ۲-7P3 و ۳-7P3 می توان از آنها استفاده کرد.

فرق عمده ای که سیستم جدولهای VDE 0100 ارائه می دهد در این است که بدون واسطه جریان نامی و سیله حفاظتی را با سطح مقطع هادی ارتباط می دهد. در حالی که سیستم IEC فقط جریان مجاز هادی را مشخص می کند.

۱-۰-۱- شرح گروههای سه گانه برای جدول ۱-7P3 و ۲-7P3

شرح گروههایی که در جدولهای ۱-7P3 و ۲-7P3 ذکر شده اند، به ترتیب زیر است:

گروه ۱ - یک یا چند هادی عایق در لوله طبق VDE 0281 Part 103

گروه ۲ - کابلهای چند رشته ای بدون زره، کابلهای قابل انعطاف و مشابه آنها

گروه ۳ - هادیهای عایق و کابل‌های تک رشته‌ای در هوای آزاد که فاصله آنها تا دیوار یا از هادیهای عایق یا کابل، کمتر از قطر هادی عایق یا کابل نباشد.

۴-۰-۲-۷P3 - نوع وسایل حفاظتی برای حفاظت مدارها طبق جدولهای ۱-۷P3، ۲-۷P3 و ۳-۷P3

هر سه جدول ارائه شده در این پوست برای لوازم حفاظتی زیر قابل استفاده می‌باشند:

- فیوز‌ها برای حفاظت هادیها و کابلها - طبق VDE 0636
- کلیدهای خودکار مینیاتوری برای حفاظت هادیها و کابلها - طبق VDE 0641
- کلیدهای خودکار برای حفاظت هادیها و کابلها

۴-۰-۳-۷P3 - هادیها و کابلها که با استفاده از جدولهای ۱-۷P3، ۲-۷P3 و ۳-۷P3 حفاظت می‌شوند

از جدولهای می‌توان برای هادیهای زیر استفاده کرد:

- هادیهای عایق
- کابلها در محیطی با دمای 30° درجه سلسیوس (شرطی که در زمین دفن یا در آب غوطه ور نباشد)

۱-۷P3 - مطالب مربوط به جدول ۱-۷P3

در استفاده از جدول ۱-۷P3، لازم است توجه شود که:

استفاده از ضرایب تصحیح برای دما و همچو اری در مورد این جدول ممنوع است!

۴-۷P3 ۳-۷P3 ۲-۷P3 - جدولهای ۴-۷P3

جدولهای ذکر شده تفاوت‌هایی با جدول ۲-۷P3 دارند:

جدولهای ۲-۷P3 برای مواردی که جریان هادیها خیلی کمتر از مقدار مداوم آنها است و دمای محیط کمتر از 30° درجه سلسیوس (25° درجه) می‌باشد قابل استفاده است.

جدول ۳-۷P3، برای جریانهای مداوم، دمای 30° درجه سلسیوس و گروه‌بندی نصب طبق جدول ۴-۷P3 قابل استفاده می‌باشد.

وقت شود که گروه‌بندیهای جدولهای ۱-۷P3 و ۲-۷P3 (گروههای ۱ و ۲ و ۳) و گروه‌بندی جدیتر جدول ۳-۷P3 (گروههای A و B1 و B2 و C و E1) از یک نوع نمی‌باشند و نباید آنها را جابجا نمود.

۲-۳-۷P3 و ۲-7P3 - ضرایب تصحیح بروای جدولهای

در هنگام استفاده از جدولهای ۲-7P3 و ۳-7P3، اگر شرایط محیط و نحوه نصب با شرایط جدول متفاوت باشند، می‌توان از ضرایب تصحیح طبق جدولهای ۵-7P3 و ۶-7P3 استفاده کرد.

جدول ۱-7P3 شدت جریان آسمی I_{n} برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی عایقدار مربوط به هر جریان آسمی طبق

VDE 0100

یادآوری - ۱ : این جدول براساس دمای محیط 30°C و جریان مداوم تنظیم شده است.

یادآوری - ۲ : در اصل این جدول برای دنوع هادی - مس و آلومینیوم تهیه شده است. اماچون در تاسیسات کشور ما از هادی آلومینیوم استفاده نمی‌شود، مقدار مربوط به آن ذکر نشده‌اند.

EMI
-Y2P7-3

شدت جریان آسمی و سیله حفاظتی (فیوز-کلید خودکار و مینیاتوری) I_{n}			سطح مقطع نامی هادی
گروه ۳	گروه ۲	گروه ۱	mm ²
Cu	Cu	Cu	
۱۰	۶	-	۰,۷۵
۱۰	۱۰	۶	۱
۲۰	(۱)۱۰	۱۰	۱,۵
۲۵	۲۰	۱۶	۲,۵
۳۵	۲۵	۲۰	۴
۵۰	۳۵	۲۵	۶
۶۳	۵۰	۳۵	۱۰
۸۰	۶۳	۵۰	۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۳	۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰
۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۷۰
۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۹۵
۳۱۵	۲۵۰	۲۰۰	۱۲۰
۳۱۵	۲۵۰	-	۱۵۰
۴۰۰	۳۱۵	-	۱۸۵
۴۰۰	۴۰۰	-	۲۴۰
۵۰۰	۴۰۰	-	۳۰۰
۶۳۰	-	-	۴۰۰
۶۳۰	-	-	۵۰۰

(۱) برای هایپرها و کابلهای غلافدار یا بی غلاف که تنها داده هادی آنها بار دار باشند، می‌توان از سیله حفاظتی ۱۶ آمپر استفاده کرد.

جدول ۲-7P3 شدت جریان اسمی In برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی عایقدار مربوط به هر جریان اسمی طبق

VDE 0100 Part 430, Table 2

بادآوری - ۱ : این جدول براساس دمای محیط کمتر از ۰°C و جریانی که مداوم نیست تنظیم شده است.

بادآوری - ۲ : از این جدول فقط در مواردی استفاده می شود که شدت جریان ، خیلی کمتر از مقدار "مداوم" باشد منند مدارهای روشنایی و پریز منازل آمانه برای مدارهای آبگرمکنها

بادآوری - ۳ : در اصل این جدول برای دنوع هادی - مس و آلومینیوم تهیه شده است.
اما جون در تاسیسات کشوارماز هادی آلومینیوم استفاده نمی شود، مقدار مربوط به آن ذکر نشده است.


-Y2P7-3

شدت جریان اسمی و سیله حفاظتی(فیوز-کلید خودکار و مینیاتوری) (آمپر) In			سطح مقطع نامی هادی
گروه ۳	گروه ۲	گروه ۱	mm ²
Cu	Cu	Cu	
۱۶	۱۰	-	۰,۷۵
۲۰	۱۶	۱۰	۱
۲۵	۲۰	۱۶	۱,۵
۳۵	۲۵	۲۰	۲,۵
۵۰	۳۵	۲۵	۴
۶۳	۵۰	۳۵	۶
۸۰	۶۳	۵۰	۱۰
۱۰۰	۸۰	۶۳	۱۶
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۲۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۳۵
۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۵۰
۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۷۰
۳۱۵	۲۵۰	۲۰۰	۹۵
۳۱۵	۳۱۵	۲۵۰	۱۲۰
۴۰۰	۳۱۵	-	۱۵۰
۴۰۰	۳۱۵	-	۱۸۵
۵۰۰	۴۰۰	-	۲۴۰
۶۳۰	۵۰۰	-	۳۰۰
۶۳۰	-	-	۴۰۰
۸۰۰	-	-	۵۰۰

جدول ۳-۷P3 - شدت جریان اسمی I_{n} برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادیهای عایق‌نگار

بادآوری - ۱- این جدول براساس دمای محيط 30°C و جریان مداوم و هادی مس باعیق‌بندی تنظیم شده است . حداکثر دمای کار 70°C می‌باشد . در اصل این جدول، نوعی دیگر از جدول، ۱-۷۱۵ است

بادآوری - ۲- این جدول برای کابلهای که با Part 3 VDE 0298 مطابقت می‌کنند معبر است بعضی از کابلهای شامل این استاندار دعاوی تنداز : NYM,NYY,NYCWY,NYIF,H07V-U

بادآوری - ۳- برای شرح گروههای E1-C-B2-B1-A جدول ۴-۷۱۵ را ببینید.

EN67

-Y2P7-4

E1 ۰	C ۰	B2 ۰	B1 ۰	A ۰	روش نصب
۳	۲	۳	۲	۳	تعداد هادیهای حامل جریان
شدت جریان اسمی I_{n} و سیله حفاظتی (فیوز-کلید خودکار و مینیاتوری)					سطح مقطع نامی هادی mm^2
۱۶	۲۰	۱۶	۲۰	۱۰	۱۶
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۰	۲۰
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۲۵	۲۵
۴۰	۵۰	۴۰	۵۰	۳۵	۳۵
۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۴۰	۴۰
۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۶۳	۶۳
۱۰۰	۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۸۰
۱۲۵	۱۵۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰
				۱۲۵	۱۲۵
				۸۰	۸۰
				۱۰۰	۱۰۰

جدول ۳-۷P3 - ۵ ضریب تصحیح برای دمای محیط اگر غیر از 30°C باشد







EN67

-Y2P7-4

برای جریان مجار کابلهای در هوای آزاد

نوع عایق‌بندی				دماي محبيط $^{\circ}\text{C}$	
عایق‌بندی معدني		XLPE و ERP	PVC		
لغت ولی در دسترس	دارای غلاف پالپت و در دسترس				
۱۰۵ $^{\circ}\text{C}$	۷۰ $^{\circ}\text{C}$				
۱,۱۴	۱,۲۶	۱,۱۵	۱,۲۲	۱۰	
۱,۱۱	۱,۲۰	۱,۱۲	۱,۱۷	۱۵	
۱,۰۷	۱,۱۴	۱,۰۸	۱,۱۲	۲۰	
۱,۰۴	۱,۰۷	۱,۰۴	۱,۰۶	۲۵	
۰,۹۶	۰,۹۳	۰,۹۶	۰,۹۴	۳۰	
۰,۹۲	۰,۸۵	۰,۹۱	۰,۸۷	۴۰	
۰,۸۸	۰,۷۶	۰,۸۷	۰,۷۹	۴۵	
۰,۸۴	۰,۷۷	۰,۸۲	۰,۷۱	۵۰	
۰,۸۰	۰,۵۷	۰,۷۶	۰,۷۱	۵۵	
۰,۷۵	۰,۴۵	۰,۷۱	۰,۵۰	۶۰	
۰,۷۰		۰,۷۵		۶۵	
۰,۶۵		۰,۵۸		۷۰	
۰,۶۰		۰,۵۰		۷۵	
۰,۵۴		۰,۴۱		۸۰	
۰,۴۷				۸۵	
۰,۴۰				۹۰	
۰,۳۲				۹۵	

جدول ۴-7P3 طرحواره چند نوع گروه نصب که برای عایق‌بندی هادی باطبق ۴ تنظیم شده است. روشهای موجود در ناسیسات بیشتر از سایرین مورد استفاده‌می باشند.

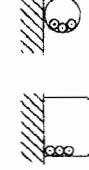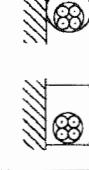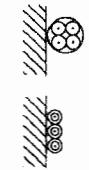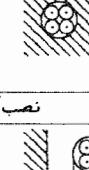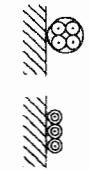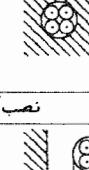با استفاده از لوله و کانال کابل (ترانکینگ)		گروه
- در داخل دیوارهای عایق		
هادیهای عایقدار یا کابل‌های تک یا چند رشته‌ای در داخل لوله هادیهای عایقدار در لوله در داخل کانال بسته در زیر کف		A
کابل‌های هدایت شده در لوله کار گذاشته شده در زیر کف		
- روی دیوار یا در داخل دیوارهای آجری		
هادیهای عایقدار در داخل لوله		B1
هادیهای عایقدار در داخل ترانکینگ		
هادیهای عایقدار یا کابل‌های تک یا چند رشته‌ای در لوله و داخل دیوار آجری		B2
- روی دیوارها		
کابل‌های چند رشته‌ای در لوله روی دیوار باروی کف		
کابل‌های چند رشته‌ای در ترانکینگ روی دیوار باروی کف		
نصب کابل‌های غلاقدار به صورت مستقیم (بدون لوله یا ترانکینگ)		
کابل‌های چند رشته‌ای روی دیوار باروی کف		C
کابل‌های تک رشته‌ای روی دیوار باروی کف		
کابل‌های چند رشته‌ای در داخل دیوار آجری باربر گچکاری		E1
نصب کابل‌های غلاقدار چند رشته‌ای به صورت مستقیم (بدون لوله یا ترانکینگ)		
درهای آزاد - فاصله بین کابلها : $\geq 2d$ - فاصله بین کابل و دیوار : $\geq 0.3d$		
		

جدول ۷-۷P3 ضریب تصحیح جریان مجاز برای گروههای بیش از یک مد ریا کابل چندر شده‌ای

تعداد راه یا کابلهای چند شته ای										برای استفاده در محاسبه
بریل محلزیر ای صور در زیر:										برای استفاده در محاسبه
ترتب	نحوه استقرار									
	(کابلهای نراس باهم) به صورت مختلط (خوش گردیده) سدیمان در مصالح پایدار									
۱	۱- این ضرایب می توان برای گروههای مختلف استفاده کرد.									۱- این ضرایب می توان برای گروههای مختلف استفاده کرد.
۲۰	۲- در مواردی که فاصله های بین کابل های مجاور از دو برابر قطع کابل پیشتر باشد ، لزومی نخواهد بود از ضرب تقلیل استفاده شود.									۲- در مواردی که فاصله های بین کابل های مجاور از دو برابر قطع کابل پیشتر باشد ، لزومی نخواهد بود از ضرب تقلیل استفاده شود.
۳۰	۳- از همین ضرایب می توان برای صور در زیر استفاده نمود:									۳- اگر سیستمی مشتمل از هر دو نوع کابل ۲ رشته ای و ۳ رشته ای باشد ، تعداد کالبها را بعنوان تعداد مدار استخبار کرده و ضرب بقدرت آنده همراه با مجموع مدارها که مجموعه کالبهای ۲ رشته ای و هم مرور جدولهای مربوطه کالبهای ۳ رشته ای ، قابل استفاده خواهد بود.
۴۰	۴- اگر گروهی مشتمل از ۲ کابل نزدیک رشته ای شامل چندین بند است ، می توان آن را ۱/۲/۲ مدار پارалل و هادی بروکار یا ۳/۲/۲ مدار پارسه هادی بروکار حد ۵٪ است.									۴- اگر گروهی مشتمل از ۲ کابل نزدیک رشته ای شامل چندین بند است ، می توان آن را ۱/۲/۲ مدار پارالل و هادی بروکار یا ۳/۲/۲ مدار پارسه هادی بروکار حد ۵٪ است.
۵۰	۵- برای روشهای تابعی مناسب بسیار از اینها که نسبت به روشهای ذکر شده مقاومت بسیار بیشتر است.									۵- برای روشهای تابعی مناسب بسیار از اینها که نسبت به روشهای ذکر شده مقاومت بسیار بیشتر است.
۶۰	۶- مقادیر جدول ممکن است برای مقاطع و روشهای نسبی مختلف می باشد و دقت آنها در حد ۵٪ است.									۶- مقادیر جدول ممکن است برای مقاطع و روشهای نسبی مختلف می باشد و دقت آنها در حد ۵٪ است.
۷۰	۷- برای روشهای تابعی مناسب بسیار از اینها که نسبت به روشهای ذکر شده مقاومت بسیار بیشتر است.									۷- برای روشهای تابعی مناسب بسیار از اینها که نسبت به روشهای ذکر شده مقاومت بسیار بیشتر است.

فصل هفتم

حفظ امدادارها در برابر اضافه جریان

پیوست ۴ - حداقل سطح مقطع هادیها (فشل ضعیف)

۷P4 - کلیات

سطح مقطع هادیها با توجه به نوع و جنس هادیها و کاربرد آنها در تأسیسات ، نباید از مقادیر تعیین شده کمتر باشد. در اغلب موارد علت اشکاب حداقل سطح مقطع هادی برای هر کاربرد احتیاجی به توضیح ندارد اما در هر حال این مسئله در اینجا مورد بحث قرار داده نمی شود . علاوه بر مدارهای نیرو، حداقل سطح مقطع برای مدارهای کنترل و ارسال علایم نیز تعیین شده است.

تا جایی که به مدارهای نیرو مربوط می شود به طور کلی در تأسیسات سه گروه هادی وجود دارد :


۱ - هادیهای برقدار (هادیهای فاز و هادی ختنا (N

۲ - هادی حفاظتی (PE) و هادی مشترک حفاظتی / ختنا (TN در سیستم PEN

۳ - هادی اتصال به زمین (هادیهای که الکرود یا الکرودهای زمین را به ترمیمال اصلی زمین وصل می کنند)

۴ - هادیهای همبندی برای هموتوز کردن (PA)

در شکل ۱-7P4 بجز هادیهای برقدار (فازها و ختنا N)، بقیه هادیها برای راهنمایی و درک مفاهیم ، نشان داده شده است. به نحوی که دیله می شود بین هادیهای PA و PE به ظاهر تفاوتی وجود ندارد در حالیکه با وجود شباهت ظاهری ، باید به یاد داشت که PE جزء سیستم توزیع برق در ساختمان است و اغلب (ولی نه همیشه) یکی از رشته های کابل با سیمهای مدار تغذیه می باشد در حالی که PA جنبه موضعی دارد و از محدوده محیطی مشخص فراتر نمی رود و مسلماً بخشی از مدار یا کابل نیست. در این شکل سعی شده است تا جایی که ممکن است از حروف و نشانه های ترسیمی IEC استفاده شود. در حال حاضر بجز هادیهای فاز و ختنا و هادی حفاظتی ، تا جایی که می دانم حروف اختصاری بقیه هادیها و اجزاء به نحوی قطعی مشخص نیستند با این وجود در مدارک IEC از آنها استفاده شده است.

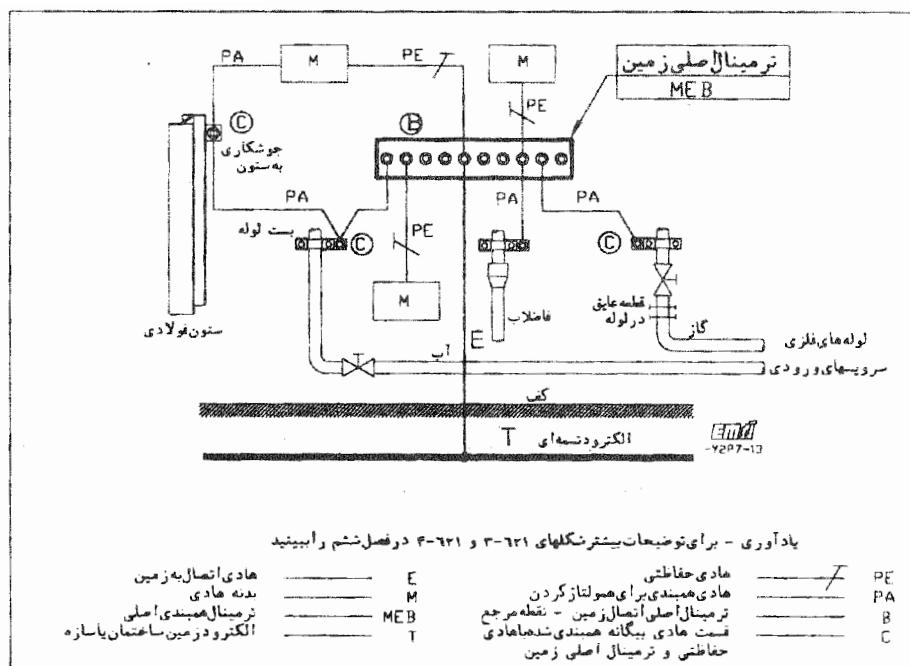

شکل ۴-۱-7P4 طرحواره یک نمونه همبندی برای همولتاژ کردن هادیهای حفاظتی و هادی اتصال زمین در سیستم TN

۱-7P4-۱-هادیهای برقدار (هادیهای فاز و هادی ختنا)

در جدول ۱-7P4-۱ حداقل سطح مقطع هادیهای اصلی مدار (هادیهای فاز و هادی ختنا) نشان داده شده است . نکته مهمی که در این جدول وجود دارد و باید به آن توجه شود این است که تأسیسات ثابت و تأسیسات قابل انعطاف از یکدیگر تشکیک شده اند . در تأسیسات نصب ثابت، برای مقاطع کوچک اشاره ای به هادیهای قابل انعطاف نشده است و لذا باید از این سیمهای تیپ (NYFA) در تأسیسات ثابت استفاده شود و به جای آن باید از هادیهای تک مفتولی تیپ (NYA)، استفاده شود .

جدول ۳-۷P3 حداقل سطح مقطع هادیها

نوع سیمکشی	مورد استفاده مدار	جنس	هادی
کابلها و هادیهای عایقدار	مدارهای روشنایی و نیرو	مس	۱,۵
هادیهای لخت (هوایی)	مدارهای کنترل و علایم		۰,۵ (۱)
هادیهای لخت	مدارهای نیرو		۱۰
رایج‌های قابل انعطاف با استفاده از هادیهای عایقدار و کابلها	مدارهای کنترل و علایم		۴
برای یک و سیله مشخص	طبق استاندارد IEC مربوطه		طبق استاندارد IEC مربوطه
برای هر مورد مصرف دیگر	۰,۷۵ (۲)		۰,۷۵
مدارهای با ولتاژ خیلی پایین برای کاربریهای مخصوص	۰,۷۵		

پا آوری - مقاطع مربوط به آلومنیوم ذکر شده‌اند

- (۱) در موردمدارهای تجهیزات الکترونیک می‌توان از حداقل مقطع ۱,۰ mm² استفاده کرد
- (۲) در موردنگاههای قابل انعطاف ۷ رشته‌ای و بیشتر، بند ۱ در بالا صادق است
EN60726-12

۲-۷P4 - هادی حفاظتی (PE) و هادی مشترک حفاظتی / ختنا (TN در سیستم PEN)

با مسئله سطح مقطع هادیهای حفاظتی (PE) و هادی مشترک حفاظتی / ختنا (TN در سیستم PEN در IEC ۶۰۳۶۴-۲-۷P4 و VDE به یک نحو بخورد نشده است. از جدولهای ۲-۷P4 و جدول ۳-۷D1 دیده می‌شود که بخورد VDE با مطالب بسیار مفصلتر از IEC است.

جدول ۲ - ۷P3

حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی (PE) طبق ۵۴-۳۶۴ IEC

حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی (PE) طبق ۵۴-۳۶۴ IEC	حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی (PE) با هادی حفاظتی مربوطه Sp(mm ²)	سطح مقطع نامی هادیهای فاز در تاسیسات S (mm ²)
S		S=16
16		16 < S ≤ 35
S ₂		S > 35

یادآوری ۱ - مقادیر ذکر شده برای حالتی است که هادی فاز و حفاظتی هم جنس باشند
در غیر این صورت کاندو کتابخانه هادی حفاظتی باید برابر هادی هم جنس
به دست آمده از جدول باشد.

یادآوری ۲ - اگر مقطع استاندار نباشد، استاندار دبزرگتر انتخاب می شود.

EN 60204-12

جدول ۳ - ۷P3 حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی (PE) و هادی مترک حفاظتی رختنی (PEN)
طبق VDE 0100 (هادیهای آلومنیومی منظور نشده اند)

		سطح مقطع نامی هادیها (mm ² مس)			
		هادی حفاظتی PE که به صورت جداگانه کشیده می شود	هادی حفاظتی PE با هادی مترک حفاظتی رختنی PEN	هادی فاز	
حافظت شده mm ²	حافظت شده mm ²	که بکار رشته از کابل هوایی نوع NYV است mm ²	که بکار رشته از کابل هوایی نوع NYM است mm ²	mm ²	mm ²
۴	۲,۵			۰,۵	۰,۵
۴	۲,۵			۰,۷۵	۰,۷۵
۴	۲,۵			۱	۱
۴	۲,۵	۱,۵	۱,۵	۱,۵	۱,۵
۴	۲,۵	۲,۵	۲,۵	۲,۵	۲,۵
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۶	۶	۶	۶	۶	۶
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۲۵	۲۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۳۵	۳۵
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۵۰	۵۰
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۷۰	۷۰
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۹۵	۹۵
۵۰	۵۰	۷۰	۷۰	۱۲۰	۱۲۰
۵۰	*	۷۰	۷۰	۱۵۰	۱۵۰
۵۰	*	۹۵	۹۵	۱۸۵	۱۸۵
۵۰	*	۱۲۰	-	-	۲۴۰
۵۰	*	۱۵۰	-	-	۳۰۰
۵۰	*	۱۸۵	-	-	۴۰۰

EN 60204-12

(*) برای مقطع ۵۰ میلیمتر مربع استفاده از هادی لخت توصیه شده است.

۳-۷P4 - هادی اتصال به زمین (E)

(هادیهایی که الکترودهای زمین را به ترمیال اصلی زمین وصل می کنند)

در فصل چهارم راجع به هادیهای اتصال زمین بحث شده و اطلاعات مفصلتری ارائه شده است. در اینجا جدول

۴-۷P4 که مشابه جدول ۴-۱۲ فصل چهارم است ارائه می شود تا اطلاعات مربوط به همه انواع هادیها در این پوست

جمع باشد.

جدول ۴-۷P3 - حداقل سطح مقطع هادی اتصال به زمین IEC 542-2-1

هادیهای اتصال به زمین	دارای حفاظت مکانیکی	بدون حفاظت مکانیکی
دارای حفاظت دربرابر خوردگی (۱)	مشابه هادی حفاظتی (۲) ۱۶ mm ² ۱۶ mm ² گالوانیزه گرم	استفاده از آلومینیوم منوع است
بدون حفاظت دربرابر خوردگی	۵۰ mm ² ۴۵ mm ² گالوانیزه گرم	استفاده از آلومینیوم منوع است



- حفاظت دربرابر خوردگی ممکن است با استفاده از غلاف احراء شود
- جدولهای ۱-۷P3 ، ۲-۷P3 و ۳-۷P3 دیده شوند

۴-۷P4 - هادیهای همبندی برای همولثز کردن (PA)

همبندی برای همولثز کردن آخرين و مهمترین حربه در مبارزه با بر قهرگشگی است. بایرانی برای برپایی همبندی

اصلی و همبندیهای اضافی تا جایی که مقتور است باید کوشش نمود. باید توجه داشت که تجهیزات لازم برای برپایی

هر یک از انواع سیستمهای همبندی بسیار قلیل است در حالی که از نظر تخصصی بسیار مهم است و داشش اجرای آن

هر چند ساده، بسیار دقیق است. در فصل ششم راجع به چون و چرا مسئله بحث شده است در اینجا فقط جدول

حداقل سطح مقطع هادیها ذکر می شوند (ردیف ۲-۶۲۱ از فصل ششم را بینید). در جدول ۴-۷P4 حداقل سطح

مقطع هادیها داده شده اند.

جداول - 7P3

حداقل سطح مقطع هادی همیندی (PA) طبق 364-5-54 IEC

<p>۱ - مقطع هادی همیندی نباید از 6 mm^2 کمتر باشد</p> <p>۲ - مقطع هادی همیندی لازم نیست از 25 mm^2 بیشتر باشد</p> <p>۳ - بین 6 mm^2 و 25 mm^2 ، باید $\frac{Sp}{2}$ باشد که در آن: سطح مقطع بزرگترین هادی حفاظتی (PE) در تاسیسات است</p>	<p>هادی همیندی اصلی</p>	<p>نوع</p>
<p>۱ - هادی همیندی بین دو بدن هادی، نباید از کوچکترین هادی حفاظتی مدارهای تغذیه کننده آنها، کوچکتر باشد</p> <p>۲ - هادی همیندی بین یک بدن هادی و بدن بیگانه نباید کوچکتر از نصف هادی حفاظتی مدار مربوطه باشد</p>	<p>هادی همیندی اضافی</p>	<p>هادی</p>
<p>۳ - از اجزای فلزی نابت ساختنیان همراه با هادیهای دیگر می‌توان به عنوان هادی همیندی اضافی استفاده کرد</p>		

باد آوری - طبق (701) VDE0100 در حین هما سطح مقطع هادی هم بندی نباید از 4 mm^2 کوچکتر باشد

فصل هشتم

افت و لتاژ در مدارها

۴۳۳-۸۰۰- پیشکش‌های
۱-۸۰۰- ملاحظات عمومی

برای محاسبه و انتخاب اجزای یک مدار فشار ضعیف در توزیع یا تأسیسات برقی، معمول بر این است که به ترتیب زیر عمل شود:

- ۱ - برآورد بار مدار (شدت جریان طرح I₃) (بخش ۷۱۱)، که بقیه اجزا با توجه به آن انتخاب می‌شوند.
- ۲ - انتخاب وسایل حفاظتی مدار با توجه به جریان نامی آن (I_۰) (بخش ۷۱۲)
- ۳ - انتخاب و یا محاسبه سطح مقطع هادیهای مدار (بخش‌های ۷۱۳ تا ۷۱۶ و پیوستهای 7P3, 7P4 و 7P2)
- ۴ - محاسبه جریانهای حداکثر و به ویژه حداقل اتصال کوتاه در سیستم TN بین هادی فاز و حفاظتی (L-PE) با هادی فاز و هادی مشترک حفاظتی/ختا (L-PEN) (بخش ۷۱۷ و پیوست 6P4 از فصل ششم) برای اطمینان از عمل به موقع وسیله حفاظتی.
- ۵ - کترل و حصول اطمینان نسبت به اینکه وسایل حفاظتی قرار گرفته به شکل پشت سر هم (سری)، نسبت به هم دارای تمایز (discrimination) می‌باشد.
- ۶ - و در خاتمه، کترل آن از نظر اطمینان به ولتاژی است که در دورترین نقطه مدار و در بدترین شرایط کاری تحویل خواهد داد.

بحث ما در این فصل محاسبه ولتاژ در انتهای مدار یا محاسبه افی است که نسبت به ولتاژ شروع مدار به دلیل وجود مقاومت و امپدانس در مدار، بوجود می‌آید.

۱-۸۰۱- استاندارد افت و لتاژ در مدارهای فشر ضعیف طبق IEC 60038 (افت و لتاژ مجلز)
در کشورهای مختلف، ولتاژ حداقلی را که شرکتهای برق باید در محل ورودی مشترک (کتور) در شرایط عادی به وی تحویل دهند، قانون مشخص می‌کند. افت و لتاژ گذرا بد علت اختلالات در شبکه، راه اندازی موقت‌ها و دیگر

لوازم ، به حساب آورده نمی شوند. البته باز هم به طور معمول مقدار حداقل قانونی نسبت به حداقلی که عملاً "تحویل داده می شود. کمتر است . این کار برای پیشگیری از شکایتهای احتمالی به عمل می آید.

هم اکنون طبق استاندارد (IEC 60038 (ammendment 1-1983) در فشار ضعیف ، تفاوت ولتاژ تحویلی در محل انشعباب مشترک (کتور) نسبت به ولتاژ نامی فشار ضعیف ، باید از $-10\% / +10\%$ بیشتر باشد.

به عبارت دیگر در کشورهایی که ولتاژ نامی فشار ضعیف تکفاز آنها 230 ولت است (مانند کشور خودمان که در زمانی نه چندان دور ولتاژ رسمی فشار ضعیف $230/400$ ولت را همسو با دیگر کشورها انتخاب کرده است) ولتاژ تکفاز تحویلی باید بیشتر از 207 ولت و کمتر از 255 ولت باشد.

طبق همان استاندارد ، در داخل هر ساختمان حداقل اتفاقی که مجاز شناخته می شود 4% است بنابراین در کل ، ولتاژ در دورترین نقطه ساختمان باید از $+10\% / -14\%$ نسبت به ولتاژ نامی بیشتر و از 14% نسبت به آن کمتر باشد (به ترتیب 255 ولت و 198 ولت). ملاحظه می شود که مقدار مجاز ولتاژ مخصوصاً "حد پایین آن، خیلی بدتر از انتظار می باشد. از علتی های انتخاب این مقادیر ، وجود اختلالاتی بود که کشورهای درگیر در تغییر ولتاژ اسمی $220/400$ ولت به 230 ولت ، دچار آن بودند. ناگفته نماند که در استاندارد گفته شده در بالا ، وعده داده شده است که در آینده ، افت ولتاژ مجاز از مقدار ذکر شده ، محدودتر انتخاب خواهد شد.

تصور نشود که اشکال فقط در سمت پایین ولتاژ نسبت به ولتاژ اسمی است (14%). اضافه ولتاژ هم ممکن است برای دستگاههای الکتریکی مخصوصاً "اگر از نوع چراغهای با لامپهای الہایی باشند، بسیار مضر و کوتاه کننده عمر آنها باشد ($+10\%$). بسیاری از موتورها و لوازم برقی دیگر نیز ممکن است همین حالت را دارا باشند. البته در عمل بهترین حالت آن است که در همه نقاط تأسیسات ولتاژ برابر مقدار نامی آن باشد که البته این امر غیرممکن است.

پس افت ولتاژ کل از دو بخش تشکیل می شود:

۱- افت ولتاژ از سر خروجی ترانسفورماتور تا محل ورودی به ساختمان مشترک ($-10\% / +10\%$)


۲- افت ولتاژ از محل ورودی مشترک (کتر) یا تابلوی اصلی ساختمان تا دورترین مصرف کننده (-4%)

با این شرح ، تکلیف قانون گذار پایان یافته به حساب می آید ولی مهندس طراح به چه نحو باید مقررات بالا را پایاده کند ؟ برای مثال اگر یک مدار چند مصرف کننده (چند تابلو) را تغذیه کند نحوه تقسیم افت ولتاژ در هر یک از قسمتهای مدار از تابلوی ورودی اصلی ساختمان تا آخرین تابلو چگونه باید انجام شود و سهم افت ولتاژ در مدارهای نهایی تغذیه کننده پریزها و چراغها چقدر باید انتخاب شود . و این موضوع فقط مربوط به 4% افت ولتاژ است . البته اگر منبع تغذیه و مدارهای آن از تابلوی اصلی منبع تابلوی اصلی ساختمان متعلق به شرکهای توزیع برق باشد، مهندس طراح برق وظیفه


دیگری نخواهد داشت. اما اگر منبع تغذیه (پست) خصوصی باشد و طراحی خطوط اصلی از تابلوی ترانسفورماتور تا ورودی به ساختمان هم به عهده طراح باشد، آیا صلاح است عدد ۱۰٪- برای این قسمت از کار انتخاب شود؟ البته نباید فراموش کرد که انتخاب مشخصه های اصلی مدار با توجه به بار آن انجام می شود (شدت جریان طرح II_B) و این مطلب مخصوصاً با در نظر گرفتن ضرب ب تقلیل دما که در کشور ما بالا می باشد سطح مقطع بزرگتر را برای کابل تعیین می کند. بنابراین کمتر اتفاق می افت که در یک خط توزیع خصوصی افت ولتاژ در خط توزیع به مقدار حداقل مجاز آن (۱۰٪-) برسد. از طرف دیگر باید به باداشته باشیم که مسایل مختلفی ممکن است بر افت فشار تأثیر ممکن بگذارند که مهمترین آنها عدم پیش بینی دقیق بارور شدن آن در طول زمان است و مدارهای اصلی هم اجزایی نیستند که بتوان به سادگی آنها را تعویض و تبدیل نمود. با توجه به این مطلب افت ولتاژ در مدارهای توزیع نباید از ۵٪- بدتر انتخاب شود که در مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران، علیرغم ۱۰٪- مجاز طبق استاندارد، مقدار ۵٪- انتخاب شده است.

در همان مقررات افت ولتاژ در داخل ساختمان به جای ۴٪، برای همه مدارها به علت حساسیت روشنایی به ولتاژ برای این مدارها ۳٪- و برای سایر مدارها ۵٪- مقرر شده است.

شکل ۱-۸۰۱ طرحواره کلی افت ولتاژ و مدارهای سیستمهای توزیع و تأسیسات داخلی را نشان می دهد و ۲-۸۰۱ طرحواره های نحوه تقسیم افت ولتاژ در مدارهای مختلف را طبق مقررات مبحث ۱۳، ارائه می دهد.

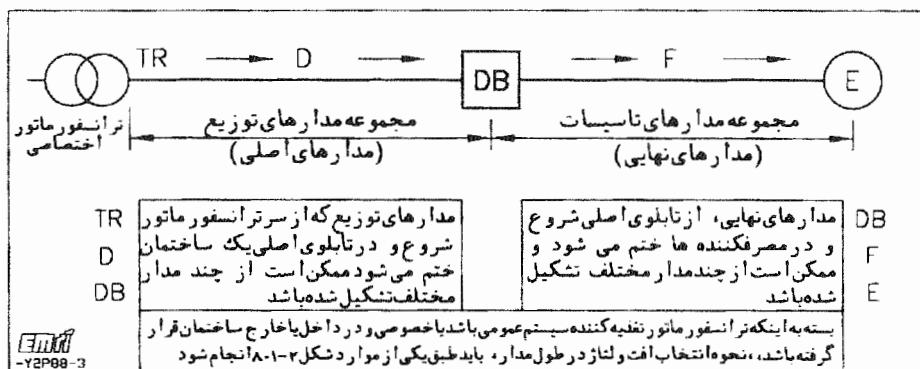

شکل ۱-۸۰۱ طرحواره نحوه تقسیم افت ولتاژین مدارهای مختلف

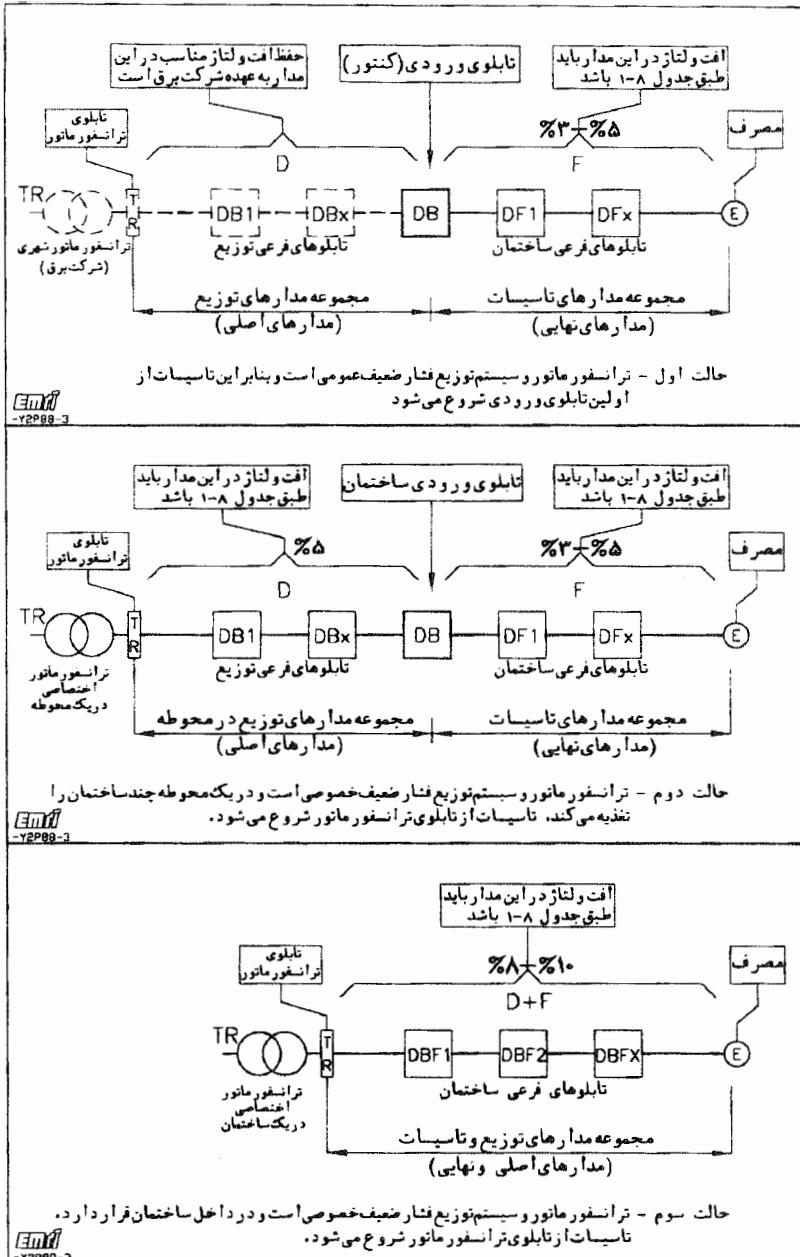

شکل ۲-۸۰۱ طرحواره حالت‌های مختلف تقسیم افت ولتاژ در مدارهای مختلف

جدول ۱-۸

حداکثر مجاز افت و لتاژ در مدارهای توزیع ترانسفورماتورهای اختصاصی
و مدارهای تاسیسات

نوع مدار	نوع مصرفیات وصل شده	افت و لتاژ مجاز به درصد
توزيع (D) (مدارهای اصلی)	تابلوی توزیع	۵
TASISAT (مدارهای نهایی)	روشنایی	۳
	تجهیزات	۵

ENR
Y2P88-3

۸۰۲- تغییر مشخصه های مدار در افت و لتاژ

در محاسبه افت و لتاژ باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شوند تا نتیجه دقیقتری بدست آید، مانند:

۱- نوع مدار (ساختار کابل یا هادی عایقدار یا هادی هوایی یا هر وسیله انتقال دیگر) :

۲- شدت جریان (I_B) یا توان بار انتقالی :

۳- طول مدار :

۴- مقاومت هادی (جنس هادی، دما و ساختار کابل). (برای توضیحات پیشتر بخش ۸۰۴ را بینید) :

۵- رآکانس هادی (ساختار هادی) :

۶- ضریب توان بار.

بدیهی است برای مدارهای جریان مستقیم، بعضی از مطالبات گفته شده مصدق ندارد.

ازین موارد ذکر شده به دو مورد باید توجه مخصوص شود: مقاومت هادی و رآکانس هادی.

مقاومت هادی - جنس هادی و دما در مقاومت آن تأثیری زیاد دارد بنابراین در محاسبات، این عوامل باید در نظر گرفته

شوند. نباید فراموش شود که مقاومت هادی با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد.

رآکانس هادی - بستگی به ساختار هادی (کابل) دارد و نسبت به دما حساس نیست ولی نسبت به سطح مقطع تغییراتی

جزئی دارد.

خلاصه اینکه در محاسبات افت و لتاژ دمای مدار باید در گرتین وضعيت آن به حساب آورده شود. با توجه به مطالع

بالا، مقاومت در مدارهای با مقطع کوچک مهم است (مقاومت بالا است) اما رآکانس (در مقایسه با مقاومت) فاقد اهمیت

می باشد در حالی که هر چه سطح مقطع بزرگ شود اهمیت مقاومت کم شده و بر اهمیت اپیدانس افزوده می گردد. در


نتیجه تا مقطع ۱۶ میلیمتر برع می توان از امپانس صرف نظر نمود و اگر ضریب توان هم معلوم نباشد، می توان آنرا برابر واحد فرض کرد. (شکلهای ۱-۸۰۳ تا ۵ دیده شوند).

همیسطور در شبکه های غیرمهم، دما را ۳۵ درجه سلسیوس انتخاب و مقاومت را بر آن پایه حساب می کنند در حالی که در شبکه های مهم این مقدار باید برابر با حداقل دمای مجاز عایقندی (مثلًا ۷۰ درجه سلسیوس برای PVC) انتخاب شود.


یادآوری - مقصود از شبکه "مهم" یا "غیرمهم" حساسیت تجهیزات شبکه نسبت به ولتاژ می باشد.

۱-۸۰۳- محاسبه افت ولتاژ

در شکل ۱-۸۰۳-۱. یک خط ساده و دیاگرام برداری کامل نحوه محاسبه افت ولتاژ، با توجه به شاخصه های آن نشان داده شده است. برای وضوح، دیاگرام برای وضعیتی کشیده شده که در عمل کمتر اتفاق می افتد (افت ولتاژ طبق دیاگرام پیش از ۲۰٪ است). اما برای نمایش عمومی افت ولتاژ، در عمل از دیاگرام شکل ۲-۸۰۳ (با صرف نظر کردن از خطای δU) استفاده می شود. علاوه بر مواردی که تاکنون ذکر شده اند، از کاپاسیتانس طبیعی مدارها نیز صرف نظر می شود که تأثیر ناچیز بر نتیجه محاسبات دارد.

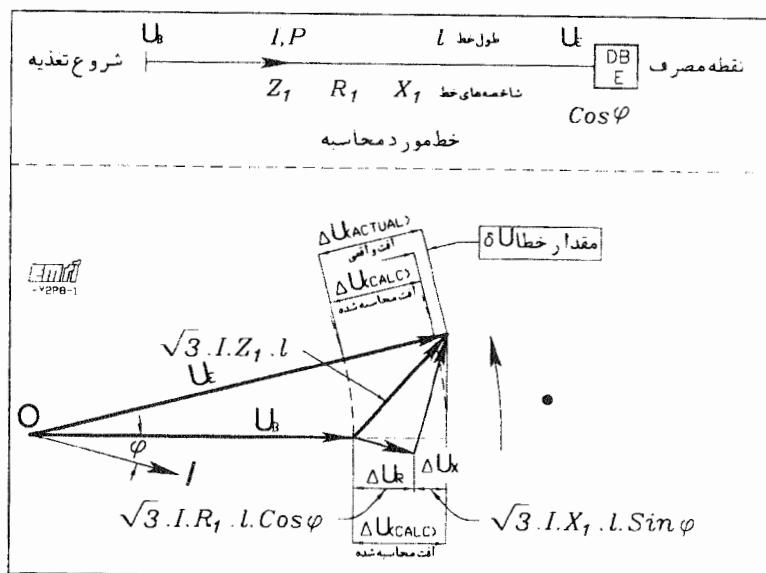


شکل ۱-۸۰۳-۱ دیاگرام برداری کامل - جریان و ولتاژ در سر و ته یک خط سه فاز متعادل

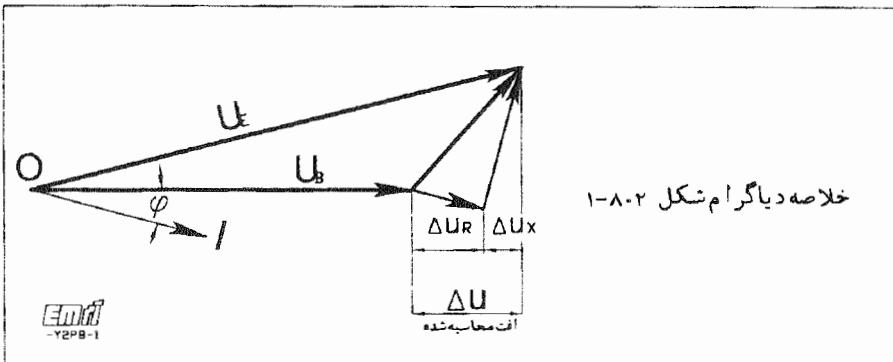


شکل ۲-۸۰۳ دیاگرام برداری - برای محاسبه افت و لتاژ یک خط سه فاز متداول

اما دیاگرام شکل ۲-۸۰۳ نیز از واقعیت به دور است. اگر اعداد واقعی تری برای مقاومت و رآکانس انتخاب شده و نسبت صحیحتری برای آنها رعایت سوند (مقاطع بزرگتر از ۱۶ میلیمتر مریع)، دیاگرام شکل ۳-۸۰۳ به دست می‌آید که حق مطلب را بهتر ادا می‌کند. و در حالت استفاده از مقاطع کوچک که رآکانس آنها نادیده گرفته می‌شود. شکل ۴-۸۰۳ حاصل می‌شود.

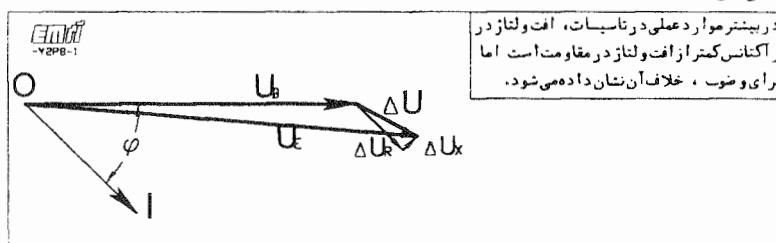

شکل ۳-۸۰۳ دیاگرام برداری افت و لتاژ با نسبت امپدانس به مقاومت حقیقیتر

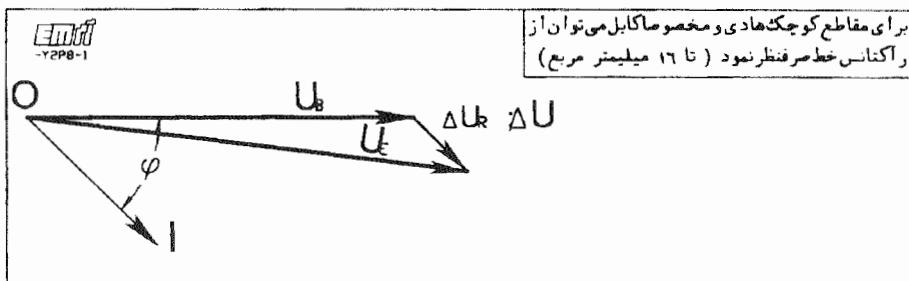

شکل ۴-۸۰۳ دیاگرام برداری افت و لتاژ که در آن فقط از مقاومت استفاده شده است

اما دیاگرامهای برداری تنها برای توضیح افت ولتاژ مفیدند. در عمل برای بدست آوردن مقدار عددی افت ولتاژ، از روابط ریاضی استفاده می شود که میتوان همان دیاگرامها است. در این بین بسته به اینکه مدار تکفار یا سه فاز با از نوع جریان مستقیم باشد یا با استفاده از شدت جریان یا توان انتقالی محاسبه گردد، شکل رابطه مقاومت خواهد بود. همچنین اگر رآکتانس در محاسبه دخالت داده شود یا نه بین روابط، تفاوت خواهد بود.

جدول ۲-۸ روابط مربوط به محاسبه افت ولتاژ در مدارهای جریان متناسب سه فاز (متعادل) و تکفار را، با احتساب رآکتانس و ضریب توان نشان می دهد.

جدول ۲-۸ رابطه های محاسبه افت ولتاژ در جریان متناسب فشار ضعیف با احتساب رآکتانس (در همه مقاطع ۵-۲۵ میلیمتر مربع یا بیشتر از امامی است)

نحوه محاسبه و نتیجه حاصل	نوع مدار
$\Delta U = \sqrt{3} I.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi) \cdot 10^{-3}$ ولت	براساس شدت جریان (آمپر) I
$\Delta u = \frac{\sqrt{3} I.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi) \cdot 10^1}{U}$ درصد	
$\Delta U = \frac{P.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi)}{U \cdot \cos \varphi}$ ولت	
$\Delta u = \frac{P.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi) \cdot 100}{U^2 \cdot \cos \varphi}$ درصد (کیلووات) P	
$\Delta U = 2.I.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi) \cdot 10^{-3}$ ولت	براساس شدت جریان (آمپر) I
$\Delta u = \frac{2.I.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi) \cdot 10^1}{U_0}$ درصد	
$\Delta U = \frac{2.P.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi)}{U_0 \cdot \cos \varphi}$ ولت	
$\Delta u = \frac{2.P.L (R_1 \cdot \cos \varphi \pm X_1 \cdot \sin \varphi) \cdot 100}{U_0^2 \cdot \cos \varphi}$ درصد (کیلووات) P	

← علامت (+) برای بار آکبی و علامت (-) برای بار کاباستیو

نشانه هاویکاهای بکار رفته در جدولهای ۲-۸ و ۳-۸

$P \rightarrow kW$ $U = \sqrt{3} U_0 \rightarrow V$ $I \rightarrow A$	$R_1 \rightarrow /km$ $X_1 \rightarrow /km$ $L \rightarrow m$	$A \rightarrow mm^2$ $\Delta U \rightarrow V$ $\Delta u \rightarrow \%$
$x \rightarrow m / .mm^2 (x=56 \text{ cm} \cdot 2^{\theta} C)$		

$$\Delta u = \frac{\Delta U}{U_0} \cdot 100 (\%)$$

جدول ۳-۸ روابط مربوط به محاسبه افت ولتاژ در مدارهای جریان متناوب سه فاز (متداول) و تکفاز را با مقطع هادی کوچک (۱۶ میلیمتر مربع یا کوچکتر) و بدون احتساب رآکانس، نشان می‌دهد.

جدول ۳-۸ رابطه‌های محاسبه افت ولتاژ در جریان متناوب فشار ضعیف بدون احتساب رآکانس (فقط برای مقاطع ۱۶ میلیمتر مربع یا کوچکتر مجاز است)

نحوه محاسبه و نتیجه حاصل	نوع مدار
$\Delta U = \sqrt{3} I.L.R_1 \cdot \cos \varphi \cdot 10^{-3}$ ولت	براساس شدت جریان درصد (%) (آمپر) I
$\Delta u = \frac{\sqrt{3} I.L.R_1 \cdot \cos \varphi \cdot 10^{-1}}{U}$ درصد (%)	
$\Delta U = \frac{P.L.R_1}{U}$ ولت	براساس توان (کیلووات) P
$\Delta u = \frac{P.L.R_1 \cdot 100}{U^2} = \frac{P.L \cdot 10^5}{A.U^2}$ درصد (%)	
$\Delta U = 2.I.L.R_1 \cdot \cos \varphi \cdot 10^{-3}$ ولت	براساس شدت جریان درصد (%) (آمپر) I
$\Delta u = \frac{2.I.L.R_1 \cdot \cos \varphi \cdot 10^{-1}}{U_0}$ درصد (%)	
$\Delta U = \frac{2.P.L.R_1}{U_0}$ ولت	براساس توان (کیلووات) P (DC)
$\Delta u = \frac{2.P.L.R_1 \cdot 100}{U_0^2} = \frac{2.P.L \cdot 10^{-5}}{A.U_0^2}$ درصد (%)	

یادآوری - برای مقاطع کوچک‌گر ضریب توان ($\cos \varphi$) مشخص نباشد، می‌توان آن را برابر واحد اختخاب کرد (البته نتیجه محاسبه خیلی تقریبی خواهد بود) از رابطه‌های یکفاز بالاختخاب $\cos \varphi = 1$ برای جریان مستقیم استفاده می‌گردد.

۴-۸۰- مطالبی در باره مقاومت

در کابلی که حامل جریان متناوب است، تنها نوع هادی و دما نیستند که مقاومت آنرا تعیین می‌کنند. عبور جریان متناوب از هادی، سبب متراکم شدن جریان در نزدیکی سطح هادی شده و میدان مغناطیسی متغیری که در اطراف آن بوجود می‌آید، پدیده‌هایی را بهمراه دارد که در اثر آنها مقداری از انرژی الکتریکی، هر چند اندک، تلف می‌شود که در مدار، به صورت مقاومت ظاهر می‌شود. بطور خلاصه و برای یادآوری این پدیده‌ها عبارتند از:

الف - پدیده‌های اثر پوست و مجاورت:

ب - شدت جریانهای القائی و سرگردان در غلاف فلزی و جریانهای سرگردان در زره.
به طور کلی یک کابل با ساختار مشخص در شرایط مساوی مقاومت پیشتری را در برابر جریان متناوب نسبت به جریان مستقیم ایجاد می کند. تبیّن اینکه برای مقاومت کابلها دو مؤلفه منظور می گردد:

(۱) مقاومت در برابر عبور جریان مستقیم:

(۲) اضافه مقاومت نسبت به جریان مستقیم در برابر عبور جریان متناوب.

بدینهی است که در محاسبات مربوط به مدارهای جریان مستقیم تنها از مقاومت در برابر جریان مستقیم استفاده می شود و برای جریان متناوب، مجموعه دو مؤلفه به کار برده می شود.

در جدول ۴-۸، برای انواع کابلهای پلاستیکی متناول و مقاطع مختلف، مقاومت در برابر جریان مستقیم در ۷۰ درجه سلسیوس، مقاومت کل برای جریان متناوب و رآکتانس ارائه شده اند. جدول برای کابلها ساخته شده طبق استانداردهای آلمان که در ایران هم آشنا می باشند، تهیه شده است.

جدول ۴-۸ مقاومت در برابر جریان مستقیم - جریان متناوب و رآکتانس کابلهای پلاستیکی
و هادی عایقدار تا ۳۵ میلیمتر مربع (هادی-مس)

رآکتانس -Y2PB-4	مقاطومت موثر +DC در دمای ۷۰°C	مقاطومت جریان مستقیم (DC) در دمای ۷۰°C	تعداد رشته های قطعه مقطع نامی هادی
Ω /km	Ω /km	Ω /km	mm ²
۰/۱۱۵	۱۶,۴۷	۱۶,۴۷	۴x1,۵ re
۰/۱۱۰	۸,۷۱	۸,۷۱	۴x2,۰ re
۰/۱۰۷	۵,۴۵	۵,۴۵	۴x2 re
۰/۱۰۰	۳,۶۲	۳,۶۲	۴x1 re
۰/۰۹۴	۲,۱۶	۲,۱۶	۴x1 re
۰/۰۹۰	۱,۳۶	۱,۳۶	۴x1 re
۰/۰۸۶	۰,۸۶۳	۰,۸۶۳	۴x2۵ re
۰/۰۸۳	۰,۶۲۷	۰,۶۲۷	۴x۳۵ sm
۰/۰۸۳	۰,۴۶۳	۰,۴۶۳	۴x۵۰ sm
۰/۰۸۲	۰,۳۲۱	۰,۳۲۱	۴x۷۰ sm
۰/۰۸۲	۰,۲۲۲	۰,۲۲۱	۴x۹۵ sm
۰/۰۸۰	۰,۱۸۴	۰,۱۸۳	۴x۱۲۰ sm
۰/۰۸۰	۰,۱۵۰	۰,۱۴۹	۴x۱۵۰ sm
۰/۰۸۰	۰,۱۲۰۲	۰,۱۱۸	۴x۱۸۵ sm
۰/۰۷۹	۰,۰۹۲۲	۰,۰۹۰۱	۴x۲۴۰ sm
۰/۰۷۹	۰,۰۷۴۵	۰,۰۷۱۸	۴x۳۰۰ sm

مقادیر جدول را می توان بادقت کافی برای کابلهای ۲ و ۳ و ۳,۵ رشته ای از همان نوع به کاربرد

گرد نکنند. مفتوحی = re قطاعی جند مفتوحی sm =

فصل هشتم

افت و لتاژ در مدارها

پیوست ۱ - نحوه محاسبه افت و لتاژ در یک خط با تقاطع متعدد برداشت نیرو در طول آن

۸P1-۰-۰- کلیات

در سیستمهای توزیع نیروی برق فشار ضعیف و همیotropic در مدارهای تأسیسات ساختمانها ، همه مدارها ساده نیستند . یعنی تمامی بار مدارها در انتهای آنها متصرف نمی باشد . در بسیاری موارد از نقاط مختلف در طول یک مدار ، نیرو برداشت می شود در حالی که سطح مقطع و جنس هادی و دیگر مشخصات مدار تغییر نمی کند و چون در بیشتر موارد دستیابی به حداکثر افت و لتاژ کفایت می کند و این حداکثر در انتهای مدار پیش می آید ، از محاسبه افت و لتاژ برای نقاط میانی مدار جز در موارد مخصوص صرفنظر می شود . یعنی افت و لتاژ یکباره برای انتهای مدار محاسبه می شود . (بخش ۱-۸P1 دیده شود) .

اما اگر سطح مقطع در نقاط مختلف در طول مدار تغییر کند ، لازم خواهد بود افت و لتاژ در هر قسمت از مدار جداگانه محاسبه و افت و لتاژهای هر قسمت با یکدیگر جمع شوند تا افت و لتاژ کل به دست آید .

نظر به اینکه در مدارهای با نقاط برداشت متعدد شدت جریان بین نقاط برداشت متفاوت است ، ممکن است چنین تصور شود که به جای انتخاب مداری با سطح مقطع ثابت ، برای سراسر مدار ، اگر برای هر قطعه از مدار سطح مقطع متناسب با شدت جریان در آن قطعه انتخاب شود ، افت و لتاژ کل (در انتهای مدار) در این حالت کمتر خواهد شد یا برای حصول افت و لتاژ مساوی برای هر دو حالت ، وزن کمتری مس مصرف خواهد شد . یک محاسبه ساده نشان خواهد داد که تا جایی که به افت و لتاژ مربوط می شود از نظر توریک برای یک افت و لتاژ ثابت در انتهای مدار . تفاوتی بین انتخاب سطح مقطع ثابت برای سراسر مدار و یا انتخاب چند سطح مقطع هادی که هر یک متناسب با شدت جریان در قطعه مربوط به آن باشد . تفاوتی وجود نخواهد داشت . البته اگر در هر قطعه سطح مقطع تغییر کند ، دشوارهایی به صورت لزوم نصب لوازم حفاظتی در محل تغییر مقطع ، وجود خواهد داشت . بخش ۲-۸P1 دیده شود .


یادآوری - نظر به استاندارد بودن سطح مقطع هادیها در عمل یافتن مقاطعی که در سراسر مدار با شدت جریان در هر مقطع متناسب باشد امکانپذیر نمی باشد .

از مدارهای با تغییر سطح مقطع متعدد هنگامی استفاده می شود که مقدار برداشت نیرو در نقاط مختلف قابل ملاحظه باشد و توان با یک سطح مقطع سراسر خط را تندیه نمود (مانند مداری که چند تابلو را تندیه کند). اما در مواردی که توان برداشت در هر نقطه کوچک و یا تعداد نقاط هم زیاد باشد (حالی مانند تندیه چراگاهی خیابانی)، از سطح مقطع ثابت برای کل طول خط استفاده می شود. بندهای ۱-۸P1 و ۲-۸P1 را ملاحظه نمایید.

۱-۸P1 - محاسبه افت ولتاژ در یک خط با نقاط برداشت متعدد و سطح مقطع ثابت

در یک مدار با n نقطه برداشت نیرو، نشان داده شده است. افت ولتاژ برای هر قطعه از طول مدار محاسبه می شود و سپس برای بدست آوردن حداکثر افت ولتاژ، افت ولتاژهای همه قطعات با هم جمع می شوند. در این محاسبه، برخلاف واقعیت در سراسر خط، ولتاژ ثابت فرض می شود. به نحوی که دیده می شود، اجزای رابطه به دست آمده را می توان به دو روش تنظیم کرد:

روش "جمع بارهای خروجی از یک نقطه" برای محاسبه افت ولتاژ در نقاط مختلف برداشت، مناسب می باشد. و روش "لگر بار" که ساده تر است، افت ولتاژ کل در انتهای خط را به دست می دهد. بدینهی است که در هر دو حالت نوع مدار (جنس هادی و سطح مقطع)، ثابت فرض شده است.

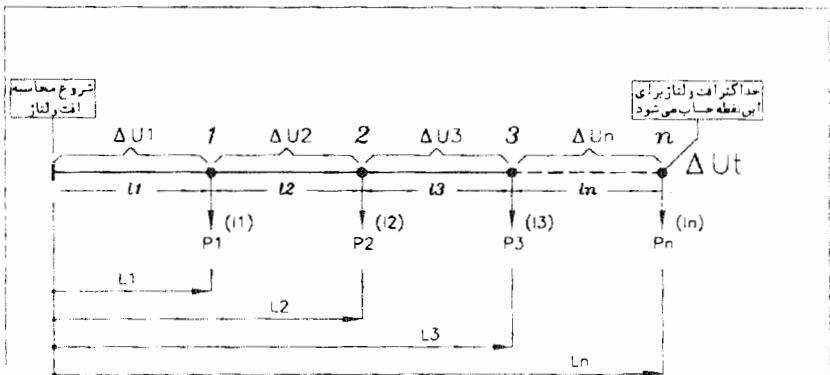

افت و لیاز کل، جمع افت و لیاز هادر طول قطعات است

$$\Delta Ut = \Delta U_1 + \Delta U_2 + \Delta U_3 + \dots + \Delta U_n$$

$$\Delta U_1 = \frac{(P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n) l_1 \cdot R_1}{U}$$

$$\Delta U_2 = \frac{(P_2 + P_3 + \dots + P_n) l_2 \cdot R_1}{U}$$

$$\Delta U_3 = \frac{(P_3 + \dots + P_n) l_3 \cdot R_1}{U}$$

$$\Delta U_n = \frac{P_n \cdot l_n \cdot R_1}{U}$$

$$\Delta Ut = \frac{R_1}{U} [(P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n) l_1 + (P_2 + P_3 + \dots + P_n) l_2 + (P_3 + \dots + P_n) l_3 + \dots + P_n \cdot l_n]$$

محاسبه باروشن "جمع بارهای عبوری از هر نقطه"

$$\Delta Ut = \frac{R_1}{U} \left[\sum P(1) \cdot l_1 + \sum P(2) \cdot l_2 + \sum P(3) \cdot l_3 + \dots + \sum P(n) \cdot l_n \right]$$

محاسبه باروشن "لگر بار"

$$\Delta Ut = \frac{R_1}{U} (P_1 \cdot l_1 + P_2 \cdot l_2 + P_3 \cdot l_3 + \dots + P_n \cdot l_n)$$

بادآوری ۱- توجه نمود که این نوع محاسبه برای حالاتی است که سطح مقطع هادی در سراسر مداویکان است

بادآوری ۲- در روابط کاربردی محاسبه افت و لیاز (حدولهای ۲-۸ و ۳-۸) با بارهای P_i از عمارت $(P_1 \cdot L_1 + P_2 \cdot L_2 + P_3 \cdot L_3 + \dots + P_n \cdot L_n)$ استفاده شود

۲-۸P1- محاسبه افت سولاز در یک خط با چند نقطه برداشت در دو حالت:

- بین هر دو نقطه برداشت در طول مدار ، سطح مقطع مدار با مقدار بار متناسب است
- در کل طول خط ، سطح مقطع مدار ثابت است

یادآوری ۱ - در اینجا فقط افت ولتاژ بدون توجه به مسایل دیگر مورد بحث می باشد . بدینه است سایر موارد مانند جریان مجاز ، حفاظت وغیره به قوت خود باقی است که باید طبق مقررات مربوط به هر یک از آنها انتخاب و هماهنگ شوند.

یادآوری ۲ - توصیه می شود به مطالب بند ۸P1-۰ کلیات توجه شود .

تا جایی که به افت ولتاژ مربوط می شود، برای تأمین افت مجاز در طول خط ، سطح مقطع یک مدار مرکب (با برداشتهای متعدد در طول آن) را می توان به یکی از دو روش زیر انتخاب نمود :


۱ - نظر به اینکه در طول مدار نقاط برداشت متعدد وجود دارد، شدت جریان در طول آن به صورت پله ای کم می شود. فرض می شود بتوان سطح مقطع هر قطعه از مدار را متناسب با بار آن انتخاب نمود. در این صورت با فرض برابر بودن فاصله نقاط برداشت از هم و یکسان بودن همه بارهای برداشته افت ولتاژ با استفاده از روابط قبلی طبق حالت ۱ (به توضیحات صفحه بعد مراجعه شود) قابل محاسبه خواهد بود .

۲ - از طرفی اگر سطح مقطع مدار در سرتاسر آن یکسان انتخاب شود، نتیجه محاسبه در حالت ۲- از شکل ۸P1-۱ دیله خواهد شد.


محاسبات بعدی در (به توضیحات صفحه بعد مراجعه شود) ، نشان می دهد که برای افت ولتاژ معینی در مدار ، حجم مس مورد استفاده در هر دو حالت یعنی مداری با مقاطعه متغیر و مداری با مقاطعه ثابت، یکسان است .

در عمل ، همه مدارهای ناقل بارهای بزرگ (که در انتخاب سطح مقطع مدار آنها جریان مجاز نقش اصلی را دارد) دارای مقاطعه متغیر می باشند . (مانند تابلوهای مصرف بزرگ) و همه مدارهای ناقل بارهای کوچک (که در آنها سطح مقطع مدار با توجه به افت ولتاژ انتخاب می شود) دارای مقاطعه ثابت در طول مدار می باشد (مانند مدارهای تغذیه کننده چراغهای روشنایی خیابان) .

حالت ۱ - سطح مقطع کابل متناسب باشد جریان در هر قسم است

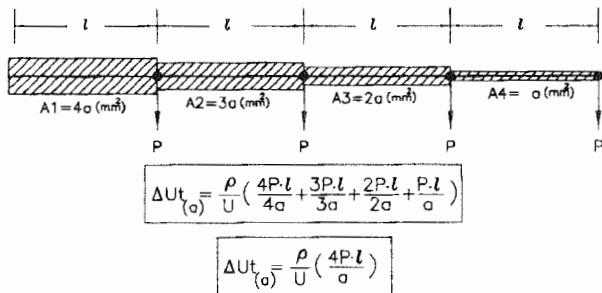

حالت ۲ - سطح مقطع کابل در سرتاسر طول آن ثابت است

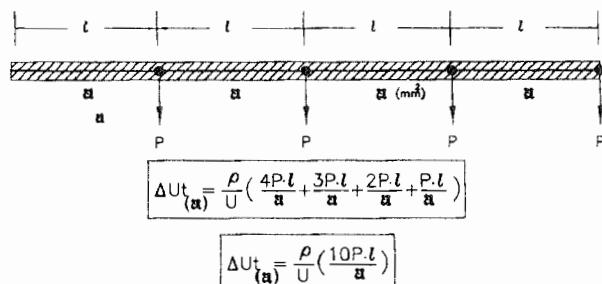

فرض بر این است که افت ولتاژ در هر دو حالت یکی است

$$\Delta U_{t(a)} = \Delta U_{t(a)}$$

$$\boxed{a = \frac{4}{10} u}$$

در این حالت
رابطه (I) برقرار است

نظر به شرایط اولیه، اگر حجم مس در جهاتی مقاطع متناسب با مصرف و مقطع ثابت محاسبه شوند، با توجه به رابطه (I) دیده خواهد شد در هر دو حالت حجم مس یکی است

$$V^{(cu.m^3)}_{(a)} = 4a \cdot l + 3a \cdot l + 2a \cdot l + a \cdot l = 10a \cdot l$$

$$\boxed{V^{(cu.m^3)}_{(a)} = 10a \cdot l} \quad \boxed{V^{(cu.m^3)}_{(a)} = 4a \cdot l}$$

$$\boxed{V^{(cu.m^3)}_{(a)} = V^{(cu.m^3)}_{(a)}}$$

EMD
-021-891

شکل 8P2-1 محاسبه افت ولتاژ در انتهای یک خط با چند نقطه برداشت نیرو در دو حالت:

- سطح مقطع کابل متناسب باشد جریان در هر قسم است
- سطح مقطع کابل در سرتاسر طول آن ثابت است
و مقایسه مقدار مس مصرفی در دو حالت مورد بحث

